

Památková obnova Podzámeckého alpina  
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

**ZL č. 9**

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D0341. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: <b>Ing. Jana Kohlová</b> Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum: .....	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: <b>Botanický ústav AV ČR, v.v.i.</b> Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum: .....	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: <b>Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH</b> Na Stoupách 436/18, 586 01 Jihlava	
Datum: .....	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: <b>VYKRUT zahradní služby a.s.</b> Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	Petr Vykřut
Datum: .....	

Přílohy: Rozpočet

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ</b>	
<b>Popis změny: D0341. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou</b>	
<p>Předmětem víceprací je rozšíření plošné opravy poškozených částí zdi z lešení opatrným rozebráním poškozených částí, zaražením trnů pro propojení nové a staré části, dále výstavba nové kamenné zdi vč. předezdívání stávajícího zdiva a vyčištění původního zdiva, odvoz. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.</p>	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	
<p>Vícenáklady vznikly z důvodu nekvalitního kamene. Během rozebírání stávající zdi bylo zjištěno, že většina původního kamene je silně navětralá a během manipulace s kamenem se rozpadá. Část kamene byla probetonována při pozdějších opravách, které nebyly vidět pod vegetací. Zároveň pod vegetací byla objevena další cihelná a žulová část, kterou bylo nutno vyměnit. Při postupných vysprávkách musela být rozebrána větší část, než se původně předpokládalo z důvodu nestability zdi vyzdžené na sucho.</p>	
<b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>	
<p>Při zpracování projektu nebyla tato skutečnost zjištělná. Větší části zdiva se uvolňovaly až během rozebírání zdi z důvodu nestability zdi vyzdžené na sucho a nestabilního podloží. Kámen byl navětralý ze zadní strany zdi a zvětralost nebyla patrná.</p>	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
<p>Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D034. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.</p>	
<b>Návrh ohodnocení změny</b>	237 528,78 Kč
<b>viz. rozpočet uvedený v příloze</b>	
<b>Vyjádření TDI :</b>	
<p>TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
<b>Vyjádření AD :</b>	
<p>AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
<p>Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut</p> <p>Datum: .....</p>	
<p>Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa</p> <p>Datum: .....</p>	