

Rekapitulace nákladů

MŠ 28. října, Jablonec nad Nisou – výměna oken

Firma		NENADAL s.r.o.	
Sídlo		Nádražní 3740, 276 01 Mělník	
IČ, DIČ		01630458, CZ01630458	
Kontaktní osoba, telefon, email:		Ing. Vojtěch Nenadál, 777 850 441, vojtech@nenadal.cz	
ČAST DÍLA	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČ. DPH
REPASE OKEN 1.PP	195 697,62 Kč	41 096,50 Kč	236 794,12 Kč
REPASE OKEN 1.NP	656 715,78 Kč	137 910,31 Kč	794 626,09 Kč
REPASE OKEN 2.NP	840 669,03 Kč	176 540,50 Kč	1 017 209,53 Kč
REPASE OKEN 3.NP	355 043,25 Kč	74 559,08 Kč	429 602,33 Kč
OPRAVA MALEB A OSTĚNÍ	102 406,28 Kč	21 505,32 Kč	123 911,60 Kč
OSTATNÍ SOUČÁSTI DÍLA NEZAHRNUTÉ V SOUPOSE PRACÍ - doprava	18 900,00 Kč	3 969,00 Kč	22 869,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2 169 431,96 Kč		
DPH 21%		455 580,71 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%			2 625 012,67 Kč

Cenová nabídka obsahuje:

Nová okna:

Demontáž a likvidaci původních oken, výrobu a montáž nových oken, zednické začištění a dopravu.

Repase oken:

Opálení povrchu, zakytování prasklin, nový nátěr, případný nový parapet, okapnice, kování nové či repasované, těsnění, zednické začištění a dopravu.

Soupis prací k ocenění - "Obnova oken MŠ 28.října"						
	pořadové číslo okna	popis obnovy	cena bez DPH	cena s DPH	umístění / typ	poznámka
1.NP	27	OO 1070 x 1380 mm. Okno je v jídelně. Okno je dvoukřídle otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Jsou vytrhané protiplechy. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou. Spodní dřevěné deštění je poničené zatékáním a navíc je napadené hnilobou (i rám). Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je osazené sítí proti hmyzu, kvůli které jsou uřezané okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 197,57 Kč	19 599,06 Kč	jídelna	eurookno, síťka proti hmyzu
	28	OO 1070 x 1380 mm. Okno je v jídelně. Okno je dvoukřídle otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Jsou vytrhané protiplechy. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním a navíc je napadené hnilobou (i rám). Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 197,57 Kč	19 599,06 Kč	jídelna	eurookno
	29	OO 700 x 1350 mm. Okno je v jídelně, v atice. Okno je jednokřídle otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve špatném stavu (hniloba ze zdiva). Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry). Spodní dřevěné deštění je poškozené hnilobou (i rám). Okno je však v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	10 471,68 Kč	12 670,73 Kč	jídelna	eurookno
	30	OO 1070 x 1370 mm. Okno je v jídelně v atice. Okno je dvoukřídle otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené hnilobou (i rám). Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 197,57 Kč	19 599,06 Kč	jídelna	eurookno

		OO 710 x 1340 mm. Okno je v jídelně, v atice. Okno je jednokřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve špatném stavu (hniloba ze zdiva). Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry). Dřevěné deštění je velmi poškozené hnilobou (i rám). Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	10 471,68 Kč	12 670,73 Kč	jídelna	eurookno
31						
		OO 1050 x 1380 mm. Okno je v kuchyni. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Jsou vytrhané protiplechy. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním a navíc je napadené hnilobou (i rám). Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 197,57 Kč	19 599,06 Kč	kuchyně	eurookno, vnitřní žaluzie
32						
		OO 1050 x 1380 mm. Okno je v kuchyni. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Jsou vytrhané protiplechy. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění (přesto, že nedávno vyměněné) je poškozené zatékáním a navíc je napadené hnilobou (i rám). Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 197,57 Kč	19 599,06 Kč	kuchyně	eurookno, vnitřní žaluzie
33						
		OO 1050 x 1370 mm. Okno je v kuchyni. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž a síť proti hmyzu. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Jsou vytrhané protiplechy. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním a navíc je napadené hnilobou (i rám). Rám je hodně upravovaný. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice, také uřezané kvůli síti. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 067,16 Kč	19 441,26 Kč	kuchyně	eurookno, síťka proti hmyzu
34						

		OO 1050 x 1370 mm. Okno je v skládku. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž a síť proti hmyzu. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Jsou vytrhané protiplechy. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním a navíc je napadené hnilobou (i rám). Rám je hodně upravovaný. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice, také uřezané kvůli síti. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 067,16 Kč	19 441,26 Kč	kuchyně	eurookno, síťka proti hmyzu, vnitřní žaluzie
	35					
		OO 1050 x 1370 mm. Okno je v přípravě brambor. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Jsou vytrhané protiplechy. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním a navíc je silně napadené hnilobou (i rám). Rám je hodně upravovaný. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	16 067,16 Kč	19 441,26 Kč	sklad	eurookno, vnitřní žaluzie
	36					
		OO 990 x 1400 mm. Okno je v kanceláři. Je to relativně nové eurookno, zasklené izolačním sklem mléčným. Bez opravy či výměny.			kancelář	bez výměny
	37					
		OO cca 1000 x cca 1200 mm. Okno je na WC. Nepůvodní a nevhodné. Výměna. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	15 188,31 Kč	18 377,86 Kč	WC	eurookno
	37a					
		OO 1000 x 1200 mm. Okno je ve skladu. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Vnitřní okno je dodělávané k původně jednoduchému oknu a je relativně nové. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Okno má zděnou špaletu. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.	15 188,31 Kč	18 377,86 Kč	sklad	eurookno
	38					

	OO 1000 x 1200 mm. Okno je na chodbě. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní vnější části obloukové. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Vnitřní okno je doděláváné k původně jednoduchému oknu a je relativně nové. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Okno má zděnou špaletu. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů viz úvod.				
39		15 188,31 Kč	18 377,86 Kč	chodba	eurookno
celkem 1.PP		195 697,62	236 794,12		

	Soupis prací k ocenění - "Obnova oken MŠ 28.října"					
	pořadové číslo okna	popis obnovy	cena bez DPH	cena s DPH	umístění / typ	poznámka
1.NP	1	3xO+3xO 1870 x 2170 mm. Okno je šestkrát otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a svislými příčnicími mezi jednotlivými křídly. Vnější horní křídla jsou oblouková. Okno je v kanceláři. Na okně je zachovaná 1 vitráž. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, je nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Na okně chybí 3 horní půlolivy. Okno je v natolik dezolátním stavu, že je nutná jeho výměna za nové.	68 953,68 Kč	83 433,95 Kč	herna, dřevěný obklad stěn	replika
	2a	O+O 620 x 2110 mm. Okno je otvíravé, horní vnější obloukové křídlo je vysazovací. Okno je v arkýři v herně. Nátěry jsou poničené, okno nejde zavírat. Venkovní křídlo má poškozený spodní vlys – okapnici. Byla by nutná její výměna, resp. výměna celého křídla. Vnější rám okna je také ve špatném stavu. Doporučuji výměnu celého okna za nové.	27 290,52 Kč	33 021,53 Kč	herna, dřevěný obklad stěn	replika
	2b	O+O 620 x 2110 mm. Okno je v arkýři v herně. Okno je otvíravé, horní vnější obloukové křídlo je vysazovací. Nátěry jsou poničené, okno nejde zavírat. Venkovní křídlo má poškozený spodní vlys – okapnici. Byla by nutná její výměna nebo spíš výměna celého křídla. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Rozpadají se protiplechy rozvor. Doporučuji výměnu celého okna.	27 290,52 Kč	33 021,53 Kč	herna, dřevěný obklad stěn	replika
	3	OO, OS 1400 x 2100 mm. Okno je v arkýři v herně. Okno je otvíravé horní vnější šípovité křídlo je vysazovací, vnitřní sklopné. Spodní vnější křídlo je šípovité a otvíravé. Okno je v herně. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu, zvláště spodní vlysy. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, Okno jde obtížně zavírat. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých křídel. Přikláním se však k výměně celého okna. Toto doporučuji řešit vzhledem k neobvyklému tvaru ze dvou otvíravých oken, spojených k sobě rámy ve středu na pokos.	60 640,65 Kč	73 375,19 Kč	herna, dřevěný obklad stěn	replika
	4	3xO+3xO 2480 x 2170 mm. Okno je šestkrát otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděnými sloupky mezi jednotlivými částmi okna. Vnější horní křídla jsou oblouková. Okno je v ložnici. Na okně je zachovaná 1 vitráž. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna spodních křídel. Na okně chybí 3 horní půlolivy. Okno je v natolik dezolátním stavu, že se je nutná jeho výměna za nové.	75 696,93 Kč	91 593,29 Kč	ložnice	replika, vnitřní žaluzie
	5	3xO+3xO 1880 x 2200 mm. Okno je šestkrát otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a svislými příčnicími mezi jednotlivými křídly. Vnější horní křídla jsou oblouková. Okno je v ložnici. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Na okně chybí 4 horní půlolivy (resp. jsou nepůvodní). Okno je v natolik dezolátním stavu, že se je nutná jeho výměna za nové.	77 537,25 Kč	93 820,07 Kč	ložnice	

		OO, OS 1330 x 2210 mm. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní části výklopně sklopné. Horní vnější křídlo je obloukové. Vnitřní část byla historicky posunuta a rozšířena za účelem získání prostoru pro mini zahrádku na kytky. Okno je v učebně - herně. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Na okně je vytržený protiplech a rozbité sklo. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu, zvláště spodní vlys. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, Okno jde obtížně zavírat. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých křídel. Okno je v natolik dezolátním stavu, že je nutná jeho výměna za nové. Při náhradě okna zrušit jeho nepůvodní vnitřní rozšíření.	59 770,71 Kč	72 322,56 Kč	herna,	replika
		3xO+3xO 1900 x 2230 mm. Okno je v učebně herně. Okno je šestkrát otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a svislými příčnicí mezi jednotlivými křídly. Vnější horní křídla jsou oblouková. Na okně je zachovaná 2x vitráž. Je shnilé spodní ostění. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Na okně chybí 4 horní půlolyvy (resp. jsou nepůvodní). Okno je v natolik dezolátním stavu, že se nutná jeho výměna za nové.	74 839,95 Kč	90 556,34 Kč	herna	replika
		3xO+3xO 1900 x 2220 mm. Okno je v učebně herně. Okno je šestkrát otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a svislými příčnicí mezi jednotlivými křídly. Vnější horní křídla jsou oblouková. Okno je o trochu zachovalejší než položka 7, ale je také špatné. Je shnilé spodní ostění i rám. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna spodních křídel. Na okně chybí 4 horní půlolyvy (resp. jsou nepůvodní). Okno je v natolik dezolátním stavu, že je nutná jeho výměna za nové.	72 414,00 Kč	87 620,94 Kč	herna	replika
		OO, OS 1100 x 2210 mm. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní části sklopné s torzem ventilace. Horní vnější křídlo je obloukové. Okno je v učebně - herně. Na okně je originální mramorový parapet. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Na okně je vytržený protiplech. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu, zvláště spodní vlys. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, Okno jde obtížně zavírat. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých křídel. Přikládám se však k výměně celého okna za nové.	40 581,00 Kč	49 103,01 Kč		replika
		OO, OS 1340 x 2220 mm. Okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní části sklopné s torzem ventilace. Horní vnější křídlo je obloukové. Na okně je originální mramorový parapet, jehož součástí je v podstatě kryt topení. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Na okně je vytržený protiplech. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu, zvláště spodní vlys. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, Okno jde obtížně zavírat. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých křídel. Přikládám se však k výměně celého okna.	49 998,87 Kč	60 498,63 Kč	kabinet	replika
		OO 1090 x 1430 mm. Okno na WC. Okno je dvoukřídlé otvíravé. Je to okno s původní barevnou vitráží. Okno je vlastně oknem vnitřním, protože zásluhou přístavby se ocitlo uvnitř budovy. Nátěry jsou mírně poničené. Okno je zkřížené a nejde dobře zavírat. Toto okno musí být opraveno a zachováno vzhledem k jeho historické hodnotě a vzhledem k tomu, že technické požadavky jsou na vnitřní okno nízké.	8 722,80 Kč	10 554,59 Kč	WC	oprava
		OO + vysazovací 1300 x 2100 mm. Vnější okno je dvoukřídlé otvíravé, v horní části vysazovací křídlo. Horní vnější křídlo je obloukové. Vnitřní okno je jednokřídlé. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Na okně je vytržený protiplech. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Vnější rám okna je ve špatném stavu, zvláště spodní vlys. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Je nutná jejich výměna resp. doporučuji vyměnit celá spodní křídla. Na okně je poničené spodní ostění, a chybí parapet. Je nutné oprava resp. výměna a doplnění parapetu s vyztužením celého spodku okna.	12 978,90 Kč	15 704,47 Kč	chodba	oprava

celkem 1.NP	656 715,78	794 626,09
-------------	------------	------------

Soupis prací k ocenění - "Obnova oken MŠ 28.října"

	pořadové číslo okna	popis obnovy	cena bez DPH	cena s DPH	umístění / typ	poznámka
2.NP	13	2xO+2xOS,OV 2010 x 2130 mm. Okno je otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděným sloupkem mezi pravou a levou částí okna. Vnější horní křídla jsou vysazovací a tvarová jako přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto). Vnitřní horní křídla jsou výklopná. Okno je v kanceláři. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i částečně chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je zničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých spodních křídel. Okno je v natolik dezolátním stavu, že než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové.	68 359,95 Kč	82 715,54 Kč	ředitelna	replika
	14	Balkonové dveře 750 x 2600 mm. Spodní část otvoru vyplňují jednokřídlé vnitřní a vnější dveře. Nadsvětlík tvoří okno vnitřní otvíravé, horní vnější obloukové křídlo je sklopné. dveře jsou v arkýři v herně. Nátěry jsou poničené, vnější křídlo i spodní rám jsou hodně zteřelé a rozklížené. Doporučuji výměnu za nové.	40 250,52 Kč	48 703,13 Kč	herna	replika

		OO, OS, OV 1530 x 1800 mm. Okno je v arkýři v herně. Vnitřní okno je dvoukřídlé otvíravé, horní 1k výklopné, vnější okno je v podstatě ze dvou oken šikmo k sobě šípovitě spojených. Horní vnější křídla jsou sklopná. Mezi horními a spodními křídly je z vnější strany zdobený poutec. Nátěry jsou poničené a na vnějších částech i částečně chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu, zvláště spodní vlys. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, Okno jde obtížně zavírat. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých křídel. Přikláním se však k výměně celého okna. Toto doporučuji řešit vzhledem k neobvyklému tvaru ze dvou otvíravých oken, spojených k sobě rámy ve středu na pokos.	59 997,51 Kč	72 596,99 Kč	herna	replika
		O+O 750 x 1800 mm. Okno je v arkýři v herně. Okno je otvíravé, Vnější horní křídlo je obloukové sklopné, vnitřní horní výklopné. Nátěry jsou poničené, okno nejde zavírat. Venkovní křídlo má poškozený spodní vlys – okapnici. Byla by nutná její výměna nebo výměna celého křídla. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Jsou poškozené protiplechy rozvor. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Do okna zatéká. Doporučuji výměnu celého okna.	23 209,74 Kč	28 083,79 Kč	herna	replika

	3xO+OVS 3100 x 2180 mm. Okno je v ložnici. 3 + 3 spodní křídla jsou otvíravá jednokřídla. Okna jsou se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděnými sloupky mezi jednotlivými částmi okna. Vnější horní křídla jsou vysazovací a tvarem přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto). Vnitřní horní křídla jsou výklopná. Okno je v ložnici. Na okně je zachovalá 2 x vitráž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna a je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, je bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je zničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých spodních křídel. Okno je v natolik dezolátním stavu, že je efektivnější jeho výměna za nové okno.	138 244,32 Kč	167 275,63 Kč	ložnice	replika, vnitřní žaluzie
17					
	2xO+2xOS, OV 2050 x 2170 mm. Okno je v ložnici. Okno je otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděným sloupkem mezi pravou a levou částí okna. Vnější horní křídla jsou sklopná a tvarová jako přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto). Na okně jsou zachovalé 2 vitráže. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech místy i chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je zničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých spodních křídel. Okno je v natolik dezolátním stavu, že je nutná jeho výměna za nové okno.	89 407,80 Kč	108 183,44 Kč	ložnice	replika, vnitřní žaluzie
18					

	19	Balkonové dveře 1370 x 2950 mm. Spodní část otvoru vyplňují dvoukřídlé vnitřní a vnější dveře. Nadsvětlík tvoří okno které má vnitřní i vnější křídlo vysazovací, mezi dveřmi je oddělené poutcem. Vnější křídlo nadsvětlíku má zachovalou vitráž. Dveře jsou v učebně - herně. Nátěry jsou poničené, vnější křídla i spodní rám jsou hodně zteřelé, shnilé a rozklížené. Byla by nutná výměna vnějších dveřních křídel a spodní části vnějšího rámu. Dveře jsou v natolik dezolátním stavu, že je efektivnější jejich výměna za nové.	103 172,13 Kč	124 838,28 Kč	herna	replika
	20	2xO+2xV 2040 x 2160 mm. Okno je v učebně - herně. Okno je otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděným sloupkem mezi pravou a levou částí okna. Vnější horní křídla jsou výklopná a tvarová jako přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto). Na okně jsou zachovalé 2vitráže. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech místy i chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by nutná výměna celých spodních křídel. Okno je v natolik dezolátním stavu, že než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové.	65 919,42 Kč	79 762,50 Kč	herna	replika
	21	2xO+2xV 2040 x 2160 mm. Okno je v učebně - herně. Okno je otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděným sloupkem mezi pravou a levou částí okna. Vnější horní křídla jsou výklopná a tvarová jako přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto). Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou. Spodní dřevěné deštění je poničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v natolik dezolátním stavu, že než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové.	63 418,14 Kč	76 735,95 Kč	herna	replika

		OS 1100 x 2180 mm. Okno je kanceláři jídelny. Okno je dvoukřídle otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly. Horní křídla jsou sklopná (vnější tvarové jako přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto)). Na okně je torzo ovládání ventilace. Křídla jsou zajištěná hřebíkem. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou. Spodní dřevěné deštění je poničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v natolik dezolátním stavu, že než opravení, je efektivnější jeho výměna za nové	36 409,50 Kč	44 055,50 Kč	kancelář	replika
	22					
		OS 1340 x 2150 mm. Okno je na WC. Okno je dvoukřídle otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly. Horní křídla jsou sklopná (vnější tvarové jako přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto)). Na okně je částečné ovládání ventilace. Horní křídla jsou zajištěná ryglíkem. Na okně je mříž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou. Spodní dřevěné deštění je poničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v natolik dezolátním stavu, že lépe než opravení, je efektivnější jeho výměna za nové.	44 992,26 Kč	54 440,63 Kč	umývárna	replika
	23					
		O2K 1070 x 1420 mm. Okno je na WC. Okno je otvíravé dvoukřídle. Díky přístavbě jde v současné době vlastně o vnitřní okno. Okno má pokroucené levé vnitřní křídlo.	7 883,73 Kč	9 539,31 Kč	WC	oprava
	24					

		OV 1320 x 2150 mm. Okno je na chodbě. Okno je dvoukřídle otvíravé se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly. Horní křídlo je výklopné (vnější vysazovací tvarové jako přibližně jako obdélník bočně obloukově konvexně zkosený (viz foto)). Horní křídla jsou zajištěná ryglíkem. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou. Spodní dřevěné deštění je poničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v natolik dezolátním stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové.	43 268,58 Kč	52 354,98 Kč	chodba	replika
	25					
		Balkonové dveře 1160 x 2600 mm. Dveře jsou na chodbě a jsou částečně ve spodní části zakryté zasřešením vstupního schodiště. Spodní část otvoru vyplňují jednokřídle vnitřní a vnější dveře. Nadsvětlík tvoří okno vnitřní výklopné, horní vnější obloukové křídlo je vysazovací. Nátěry jsou poničené, vnější křídlo i spodní rám jsou hodně zteřelé a rozklížené. Je vhodná výměna celé otvorové výplně (balkonových dveří s nadsvětlíkem) za nové, ale je nutné vzít v potaz, že jako dveře už nejsou díky zastřešení schodiště funkční. Tedy doporučuji náhradu pouze oknem rozměru 1160 x 1300mm.	56 135,43 Kč	67 923,87 Kč	chodba	nové okno
	26					
	celkem 2.NP		840 669,03 Kč	1 017 209,53 Kč		

Soupis prací k ocenění - "Obnova oken MŠ 28.října"						
	pořadové číslo okna	popis obnovy	cena bez DPH	cena s DPH	umístění / typ	poznámka
1.PP	40	V, průměr 860 mm. Okno je na chodbě. Je to kruhové vysazovací okno se zděnou špaletou. Je v dezolátním stavu, zvláště vnější okno. Je nutná výměna celého okna. Nové okno bude otvíravé, bude vyrobeno z europrofilů, zaskleno izolačním zasklením, doporučuji rám dělit na půl svislým sloupkem, na který se bude otevírat půlkruhové křídlo. Je nutné doplnit zajištění křídla pro možnost větrání.	13 375,53 Kč	16 184,39 Kč	chodba	eurookno
	41	V, průměr 860 mm. Okno je na chodbě. Je to kruhové vysazovací okno se zděnou špaletou. Je v dezolátním stavu, zvláště vnější okno. Je nutná výměna celého okna. Nové okno bude otvíravé, bude vyrobeno z europrofilů, zaskleno izolačním zasklením, doporučuji rám dělit na půl svislým sloupkem, na který se bude otevírat půlkruhové křídlo. Je nutné doplnit zajištění křídla pro možnost větrání.	13 375,53 Kč	16 184,39 Kč	chodba	eurookno
	42	3xO+O 2820 x 1660 mm. Okno je v sušárně prádla. 3 + 3 spodní a horní křídla jsou otvíravá jednokřídla. Okna jsou se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděnými sloupky mezi jednotlivými částmi okna. Na okně je zachovalá 2 x vitráž. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla u tohoto okna jsou svěšená a drhnou. Spodní dřevěné deštění je zničené zatékáním. Venkovní křídla a zvláště spodní mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Okno je v natolik dezolátním stavu, že je levnější jeho výměna za nové než jeho oprava.	59 459,67 Kč	71 946,20 Kč	sušárna prádla	replika
	43	OO, S 1010 x 1580 mm. Okno je v podkrovním bytě. Okno je ve spodní vnitřní části dvoukřídle otvíravé, vnější spodní jednokřídle otvíravé, v horní vnitřní i vnější části sklopné, obloukově konvexně-konkávě tvarované (viz foto). Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepech a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním a navíc je napadené hnilobou (i rám). Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové.	38 697,75 Kč	46 824,28 Kč	pokoj	replika

		OO, S 1010 x 1580 mm. Okno je v podkrovním bytě. Okno je ve spodní vnitřní části dvoukřídlé otvíravé, vnější spodní jednokřídlé otvíravé, v horní vnitřní i vnější části sklopné, obloukově konvexně-konkávě tvarované (viz foto). Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepích a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Jedna okapnice je kovová. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové.	38 697,75 Kč	46 824,28 Kč	pokoj	replika
		2xOS 1880 x 1650 mm. Okno je v podkrovním bytě a je nepůvodní. Jde o „relativně“ nové okno (osmdesátá léta minulého století). Okno je zdvojené. Části okna jsou se středovým poutcem mezi horními a spodními křídly a zděným sloupkem mezi okny. Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i místy chybí. Do okna silně zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je shnilý a je ve velmi špatném stavu. Vnější křídla u tohoto okna jsou shnilá. Spodní dřevěné deštění je zničené zatékáním. Okno je v natolik dezolátním stavu, že je nutná jeho výměna za nové. Nové okno bude vyrobeno z europrofilů, není totiž původní a napodobovat jej je nesmyslné.	38 148,57 Kč	46 159,77 Kč	pokoj	výměna
		OO, S 1010 x 1640 mm. Okno je v podkrovním bytě. Okno je ve spodní vnitřní části dvoukřídlé otvíravé, vnější spodní jednokřídlé otvíravé, v horní vnitřní i vnější části sklopné, obloukově konvexně-konkávě tvarované (viz foto). Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepích a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že je nutná jeho výměna za nové.	38 697,75 Kč	46 824,28 Kč	ložnice	replika
		OO, S 920 x 1540 mm. Okno je v podkrovním bytě. Okno je ve spodní vnitřní části jednokřídlé otvíravé, vnější spodní jednokřídlé otvíravé, v horní vnitřní i vnější části sklopné, obloukově konvexně-konkávě tvarované (viz foto). Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepích a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlysy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že je nutná jeho výměna.	36 958,68 Kč	44 720,00 Kč	kuchyně	replika

		OO, S 1010 x 1640 mm. Okno je v podkrovním bytě. Okno je ve spodní vnitřní části dvoukřídlé otevíravé, vnější spodní jednokřídlé otevíravé, v horní vnitřní i vnější části sklopné, obloukově konvexně-konkávně tvarované (viz foto). Nátěry a tmely jsou poničené a na vnějších částech i chybí. Do okna zatéká. Okno netěsní a nejde dobře zavírat. Vnější rám okna je ve velmi špatném stavu. Křídla jsou svěšená a drhnou, bylo by nutné je porovnat (případně upasovat před nátěry) a slepit v čepích a případně opravit vyztužení v rozích. Spodní dřevěné deštění je poškozené zatékáním. Venkovní křídla mají poškozené spodní vlisy – okapnice. Byla by vhodná výměna celých vnějších křídel. Okno je však v takovém stavu, že lépe než opravování, je efektivnější jeho výměna za nové.				
	48		38 697,75 Kč	46 824,28 Kč	kuchyně	replika
	49	OO 1520 x 940 mm. Okno na schodišti do podkrovní. Okno je dvoukřídlé otevíravé. Je to okno s malovaným sklem. Okno je vlastně oknem vnitřním, protože zásluhou přístavby se ocitlo uvnitř budovy a navíc vede jen do zdi, takže je pouze dekorací.	5 610,87 Kč	6 789,15 Kč	schodiště, není v zákresu stávajícího stavu	oprava
	50	V , průměr 910 mm. Okno je na půdě. Je to kruhové jednoduché vysazovací okno. Je v dezolátním stavu. Je nutná výměna celého okna.	16 661,70 Kč	20 160,66 Kč	půda, není v zákresu stávajícího stavu	výměna
	51	V , průměr 820 mm. Okno je na půdě. Je to kruhové jednoduché vysazovací okno. Je v dezolátním stavu. Je nutná výměna celého okna.	16 661,70 Kč	20 160,66 Kč	půda	výměna
celkem 3.NP			355 043,25	429 602,33		