

Protokol závad zjištěných na nástavbě Multilift MK IV v.č. M-004-06 umístěné na vozidle VPZ: 023-91-30

1. Vůle v kyvném uložení válečkových trati:

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Výměna pouzder kyvného uložení L+P strany válečkové trati	0403/013	6	14			
				ce		

2. Provedení pravidelného servisu nástavby po 1 roce provozu s výměnou oleje (20 Mth)

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Kontrola šroubových spojení nástavby s podvozkem			1,5		1 179,75 Kč	1 179,75 Kč
Kontrola seřízení senzorů			1,5			
Výměna oleje v nástavbě		75	1,5			
Výměna tlakového filtru	0506/006	1	0,8			
Výměna odvzdušňovacího filtru	0506/015	1	0,5			
Výměna zpětného filtru	0506/019	1	0,5			
Výměna pryž.držáků krytu rozvaděče	0312/003	2	0,2			
Výměna pryž.dorazů vál.trati	1302/009	2	1,5			
Výměna pryž.dorazů ramene	1302/006	3	1,8			
				celk		
				P		

3. Přetěsnění levé pístnice hlavního akčního členu a pravé pístnice akčního členu ramene háku

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Přetěsnění pístnice A4406070		1	16			
Přetěsnění pístnice A4406060		1	16			
				ce		

Provedení revizní zkoušky						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

Celková cena za opravu včetně DPH						108 064,97 Kč
--	--	--	--	--	--	----------------------