

| P.č. | Skupina, podskupina / Úkon | Materiál (název a počet kusů) | Označení ND (RN, NSN) | Počet hodin | Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH) | Cena za materiál CELKEM (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Cena práce v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (s DPH) |
|------|---|---|---|----------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Běžná oprava: | | | | | | | | | |
| 1 | hodnocení tech.stavu vozidla - funkční zkoušení jednotlivých agregátů a komponent (bez demontáže) včetně zkušební jízdy, stažení dat včetně vyhodnocení | | | | | | | | | |
| 2 | montáž levého nášlapného pedálu | našlap levý-1ks pružina-1ks | 729710.06.9004 729710.06.1007 | | | | | | | |
| 3 | oprava deformace krytu JTPV | spotřební materiál (svářecí materiál - drát) | | | | | | | | |
| 4 | oprava deformace předního držáku JTPV, montáž zadního držáku, který nebyl dodán v rámci přístavení techniky | držák - 1 ks držák - 1 ks spotřební spojovací a svářecí materiál výztuha - 2 ks | 729710.83.1024 729710.83.1026 729710.83.1025 | | | | | | | |
| 5 | oprava deformace krátkého láhla JTPV | | | | | | | | | |
| 6 | výměna koncovky výfuku | nátrubek krycí-1ks lésnění-1ks | 172.04.127sb 175.04.082sb | | | | | | | |
| 7 | montáž podpěry držáku zadní kamery | lože-1ks vzpěra -1ks uhelník-1ks spojovací materiál | 729710.70.9331 729710.70.9332 729710.70.1681 | | | | | | | |
| 8 | doplnění 4ks šroubů pancíře nad motorem (Nn započteny v bodě 76) | šroub-4ks | 729710.02.1135 | | | | | | | |
| 9 | výměna 2ks protřezných síť stropu nad motorem a 1 ks mřížky nad chladičem | mřížka -1ks mřížka -2ks | 729710.02.1129 729710.02.9026 | | | | | | | |
| 10 | oprava zajištění boční díry - 1.levá | držák-1ks pružina-1ks čep-1ks | 729710.68.9006 729710.68.1064 729710.68.1061 | | | | | | | |
| 11 | defektace topení Hydronic 10 (1ks vadné) - následná oprava, defektace topení D-5CL (1ks) - následná oprava - demontáž topení zahrnuje demontáž a montáž věžového kompletu, otočného zásobníku, podlahy, výměna poškozených montážních dílů (hadičky, flexy potrubí,objímky), zpětnou montáž , funkční zkouška (defektace a oprava v KOO Ebarsprecher) | objímka 10-13mm - 8 ks spona hadicová JM.SV.9 - 8 ks hadička 4x1,5x6000 - 6 m hadička 4x1,5x6000 - 6 m hadička 3,5x3 - 0,5 m hadička vodní 90 - 0,5 m díly Ebarsprecher v majetku VOP použité na opravu vlastního topení Hydronic a D-5CL | 102063011098 102063009098 9031117 9031118 36075300 20167380001 | | | | | | | |
| 12 | výměna čerpadel topení Hydronic a D-5CL, oprava přívodní kabeláže | palivové čerpadlo Hydronic 10 - 2 ks palivové čerpadlo D5LC - 1 ks | 2018018800 201730450000 | | | | | | | |
| 13 | výroba a montáž kabelu korby E20 | elektroinstalační materiál (svazek kabeláže,konektory, izolace) | | | | | | | | |
| 14 | montáž scházející objímky lahve PPZ za řídicím (ND - KOO EAF) | objímka - Normafix HMK (ND bude zahrnut v rámci KOO na revize lahvi PPZ) | | | | | | | | |
| 15 | výměna vypínače v pojistkové skříni BZA, doplnění scházejícího šroubu víka, výměna čepiček kontaktů | spínač - 1 ks krytka kontaktu - 5 ks | AA36-1-2-BNOP 120-224 | | | | | | | |
| 16 | doplnění pojistných šroubů předních blatníků, výměna levé torzní tyče | šroub M10 - 2 ks tyč torzní levá - 1 ks | 175.04.414-1 | | | | | | | |
| 17 | kontrola montáže krytky topení | spotřební materiál | | | | | | | | |
| 18 | výměna zalomeného šroubu uchycení zadního pravého blatníku | šroub M10-1ks | | | | | | | | |
| 19 | montáž závlaček bočních horních dynoochrán | závlačka 2x12 -12 ks | ČSN 021781.05 | | | | | | | |
| 20 | výměna čidla snímačů teploty levého konečného pohonu | sonda HONEYWELL - 1ks | HEL-707-U-0-12-00 | | | | | | | |

| P.č. | Skupina, podskupina / Úkon | Materiál (název a počet kusů) | Označení ND (RN, NSN) | Počet hodin | Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH) | Cena za materiál CELKEM (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Cena práce v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (s DPH) |
|------|---|---|---|----------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | spotřební elektromateriál | | | | | | | | |
| 21 | oprava elektroinstalace PP infračervolometu, dotažení clony | spotřební elektromateriál | | 6,0 | | | | | | |
| 22 | kontrola dotažení dynochrany na špičce korby | | | 1,0 | | | | | | |
| 23 | oprava kabeláže AKB - zahrnuje demontáž AKB, opravu izolace kabeláže k AKB, výměru vadných svorek, opravu vadných závitů na keších AKB, zpětnou montáž AKB -2ks AKB vadné-budou dodány ze zásob AČR | 2 ks AKB - dodá AČR, elektroinstalační materiál svorka plus-3ks svorka minus-3ks | | 15,0 | | | | | | |
| 24 | výměna poškozených plínů koncovky konektoru XC6 na kabelu E2 | spotřební materiál | XC6 | 3,0 | | | | | | |
| 25 | demontáž diagnostické jednotky DIAG, odeslání do KOO (LPP Praha) na defektní a následnou opravu, zpětná montáž, zkouška funkce - tento bod upřesněn - řešen v rámci dodatku 1- bod č. 98 | | | 0,0 | | | | | | |
| 26 | demontáž přístrojové desky řídiče, přezkoušení sekce FVZ, zpětná montáž | | | 15,0 | | | | | | |
| 27 | demontáž/montáž ovládací skříňky FVZ, přezkoušení funkcí na zkušebním přípravku | | | 7,5 | | | | | | |
| 28 | demontáž, kontrola a zpětná montáž ventilu EK4B a bustru v návaznosti na závaži FVZ | | | 5,0 | | | | | | |
| 29 | oprava mechanismu zajištění poklopu stelce | pružina - 1 ks podložka - 15 ks | 432.74.309 432.23.113 | 1,0 | | | | | | |
| 30 | oprava torzních pružin příkopu velitele | pružina plochá 1 mm - 1ks pružina plochá 1,5 mm -10 ks | 15500A1672220V1.5 15500A1672220V1.5 | 12,0 | | | | | | |
| 31 | údržba mechanismu otáčení věžičky velitele-vyčištění a promazání dráhy otáčení | spotřební materiál (hadry, čistič, mazivo) | | 2,0 | | | | | | |
| 32 | výměna pružného uložení odměru, zarážky věže, konzoly CDU-BVIS, zesilovače ZV 13-1 | podložka - 15 ks podložka - 15 ks silentblok - 6 ks | 432.23.164 432.23.113 ČSN 835B17 | 13,0 | | | | | | |
| 33 | odstranění měděného povlaku kanónu | spotřební materiál - konzervační a čisticí prostředky | | 25,0 | | | | | | |
| 34 | oprava brzdovratného zařízení - přetěsnění, výměna brzdovratné kapaliny | kroužek - 1 ks manžeta - 2 ks kroužek - 1 ks kroužek těsnící - 1 ks kroužek těsnící - 1 ks kroužek - 1 ks kroužek těsnící - 1 ks kroužek těsnící - 1 ks kroužek - 1 ks manžeta - 1 ks vločka - 1 ks těsnění - 1 ks kroužek - 1 ks ucpávka - 1 ks manžeta - 1 ks závlačka - 1 ks kroužek těsnící - 1 ks kroužek těsnící - 2 ks kroužek těsnící - 1 ks kroužek těsnící - 1 ks kapalina brzdovratná - 12 l | 52-PT.412S.41-132 2A.18.08.33 2A.18.07.37 2A.20.07.29 2A.20.07.28 1172.00.1324 2A.26.07.66 2A.18.07.68 1172.00.1323 2A.18.07.24 A52321.420 A52320.25 2A.26.08.13 2A.26.08.29 2A.26.08.24-A 3,2x32 1172.00.1309 1172.00.1308 2A.20.08.46 A52330.228 steol M 15hs | 50,0 | | | | | | |

| P.č. | Skupina, podskupina / Úkon | Materiál (název a počet kusů) | Označení ND (RN, NSN) | Počet hodin | Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH) | Cena za materiál CELKEM (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Cena práce v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (s DPH) |
|----------------------------|--|---|--|----------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 76 | revize 1ks vzduchové lahve v KOO (Excalbur) motorového prostoru -zahrnuje demontáž a montáž PJ z tanku, protokuknutí potrubí pod motorem -pro vzduch start | | | | | | | | | |
| 77 | provedení "proufouknutí" trubek PPZ v motorovém prostoru a vyčištění trysek, kontrola provozuschopnosti systému PPZ pro provedení roční kontroly systému. | | | | | | | | | |
| 78 | provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7) a zpracování protokolu o provozuschopnosti | | | | | | | | | |
| 79 | naplnění a revize lahvi PPZ - 2 ks - FA, 3 ks - BUA , demontáž,montáž oo tanku, oprava držáků, zpracování výsledné zprávy o provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v KOO (EAF Cheb) | | | | | | | | | |
| 80 | operační výroba či oprava dílů | hutní spotřební materiál | | | | | | | | |
| 81 | mytí opravovaných dílů a komponent - motor, otočná podlaha, dno korby, | | | | | | | | | |
| 82 | obnovení kamufláže na opravovaných částech - držáky a kryt JTPV,koncovka výřuku, podpěra couvací kamery, síta krytu motoru a chladiče, torzní pružina levého předního odklopného krytu | Star TN 75 - 8.1 kg S 2008 - SYNOREX - 3,7 kg S 6011 - Tužidlo - 1,6 kg S 6010 - Ředidlo - 1,4 l S 2320 - EPAX - 7.8 kg S 7302 - Tužidlo - 3.6 kg S 6300 - Ředidlo - 5,2 l U 2500 - ARMY, 5330 - 7,2 kg U 7001 - Tužidlo - 2,1 kg U 6002 - Ředidlo - 7,7 l U 2500/5140 - 3 kg U 2500/1999 - 3 kg BARVA S 2013/4400 - 2,3 kg BARVA S 2013/6200 - 2,2 kg | 264107013800 246221066000 246421254400 246421254300 246231004800 246433258900 246431255300 246235195000 246332001900 246435259800 246221070500 246221072600 | | | | | | | |
| 83 | Náklady na přepravu BV/S - 2x343x16,0 (přepravu zabezpečuje LPP) | | | | | | | | | |
| 84 | ověření funkce, účasti pracovníka VOP při kontrole OKK, realizace KK ZSOJ za přítomnosti pracovníka SOJ, předání odozvy | | | | | | | | | |
| 85 | náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu | | | | | | | | | |
| CELKEM běžná oprava | | | | | | | | | 1 548 106,05 | 1 873 208,33 |

Poznámka k bodu 11, 49, 50, 66, 74, 76, 79 - ceny oprav jsou fakturovány dle skutečnosti na základě faktur jednotlivých subdodavatelů.
Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Dodatek č. 1

| P.č. | Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách | Materiál (název a počet kusů) | Označení ND (RN, NSN) | Počet hodin | Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH) | Cena za materiál CELKEM (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Cena práce v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (s DPH) |
|------|--|--|--|----------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 86 | výměna pružiny reduktoru otáčení věže | pružina-1ks | 172.25.064 | | | | | | | |
| 87 | seřízení mechanismu RAM a nárazky nábojnic | | | | | | | | | |
| 88 | oprava kabelu GW21P1(2J3) | therofit (smřřovací bužířka) therofit (smřřovací bužířka) therofit (smřřovací bužířka) | AUTUM-16/4-0-STK AUTUM-12/3-0-STK AUTUM-8/2-0-STK | | | | | | | |
| 89 | výměna čidla snímače teploty pravého konečného pohonu | sonda HONEYWELL - 1ks spotřební elektromateriál | HEL-707-U-0-12-00 | | | | | | | |
| 90 | výměna 2.ks hadic včetně rychlospojek-napojení palivového systému pohonné jednotky | rychlospojka zásuvka-1ks rychlospojka zástrčka-1ks hadice -1ks hadice -1ks | DN13/M18X1.5A DN13/M18X1.5M BGO 10 DKL DKL 90X250 BGO DKL DKL 200 | | | | | | | |

| P.č. | Skupina, podskupina / Úkon | Materiál (název a počet kusů) | Označení ND (RN, NSN) | Počet hodin | Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH) | Cena za materiál CELKEM (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Cena práce v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (bez DPH) | CENA v Kč (s |
|---|---|---|--------------------------|----------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 91 | přetěsnění palivového kohoutu v prostoru řídkče a palivového kohoutu na střední nádrži | kroužek těsnící-1ks | 520.06.001-09 | | | | | | | |
| | | kroužek těsnící-1ks | SK 0 52.42 | | | | | | | |
| | | těsnění-1ks | 54.02.416-A | | | | | | | |
| | | těsnění-1ks | 432.33.564 | | | | | | | |
| | | těsnění-1ks | 432.33.565 | | | | | | | |
| | | kroužek těsnící -1ks | 36x42 | | | | | | | |
| | | kroužek těsnící -1ks | B40 02.416-A | | | | | | | |
| 92 | odstranění úniku vzduchu v prostoru napojení vzduchu, potrubí na ventily EK 48 | | | | | | | | | |
| 93 | vyčištění(odkalení) tělesa palivového filtru nádrži a výměna filtrační vložky | vložka filtru-1ks | 10-362-01-P | | | | | | | |
| 94 | oprava plošného spoje skříňky BZA, výměna procesorů,přeprogramování | obvod integrovaný-3ks spotřební elektroinstalační materiál | ATINY 26-16P1 | | | | | | | |
| 95 | přetěsnění vnějších ložiskových vík u všech pojezdových kol-12ks, doplnění maziva | těsnění - 12ks, zinkoběložba, multiflak EP2 - 9 kg | 54.12.081-A | | | | | | | |
| 96 | Navazující úkony k BVIS (na pol. č. 49 a 50 původní nabídky) demontáž diagnostické jednotky DIAG, odesání do KOO (LPP Praha) na defekci a následnou opravu, zpětná montáž, zkouška funkce včetně balného a nákladů na dopravu | | | | | | | | | |
| 97 | seřízení omezovače úhlu kanónu | | | | | | | | | |
| 98 | napnutí kolejových pásů-zahrnuje demontáž 1ks čtánku z levého i pravého pásu | | | | | | | | | |
| CELKEM práce dodatek č. 1 | | | | | | | | | 146 939,99 | 177 797,39 |
| CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1 | | | | | | | | | 1 695 046,04 | 2 051 005,71 |

Poznámka k bodu č. 96 - cena opravy aktualizována dle skutečnosti (poddavatelské faktury LPP Praha).
Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.



VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000493
IČ: 000 00 493

65