

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BLOCK a.s., U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, 757 01	
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	Datum: 29.09.2020
Název akce: ÚVN – VoFN Praha, pavilon CH2 – zřízení nového operačního sálu pro gynekologii – realizace		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Stavební část		
Popis a zdůvodnění změny:		
Probíhající stavební práce odkryly neznámé skutečnosti, které se nedali předvídat ani zjistit.		
<i>Dodávka dvoukřídlých protipožárních dveří</i>		
Při realizaci stavby měly být přemístěny požární dveře v chodbě přilehlé k operačnímu sálu. Při demontáži dveří bylo zjištěno, že uvedené dveře nejsou osazeny do požární zárubně. S ohledem na to, že se jednalo o typ dveří z 90.let 20.století s odlišným systémem dveřních závěsů, než jaké se dnes běžně používají, bylo třeba vyměnit celý komplet tak, aby na něj mohla být poskytnuta záruka a požární atest. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat, protože dveře byly označeny v rozporu se skutečností jako požární.		
<i>Doplnění kabeláže, materiálu pro lampy operačních sálů a doplnění rozvaděče 3R21</i>		
Při demontáži rozvaděče bylo zjištěno, že jsou v něm instalovány obvody, které napájejí zařízení mimo oblast dotčenou realizací operačního sálu, konkrétně osvětlení přilehlých prostor, zásuvkové obvody v prostoru dnešního ICU a dodatečně osazené operační lampy ze sálů č.7 a 8, které nebyly takto označeny. S ohledem na logické uspořádání musely být tyto obvody přepojeny do místně příslušných rozvaděčů. S tím souvisí i navýšení metráže kabeláže a osazení nových jističů. V této souvislosti bylo nutné také upravit elektroinstalaci v přilehlých skladech, které neměly být stavbou dle PD dotčeny. Dále se jedná o doplnění potřebného rozvaděče 3R21.		
<i>Vyrovnání podlah plastbetonem</i>		
Při demontáži stávajících příček v prostoru nového operačního sálu bylo zjištěno, že úroveň podlah v sousedních prostorech je značně rozdílná (výškový rozdíl 30-40 mm). Tyto nerovnosti už nestačilo vyrovnat předpokládaným broušením a podkladním stěrkováním, ale rozdílné úrovně musely být vyrovnány podkladním plastbetonem. V případě použití povlakových podlah by bylo možné nerovnosti částečně vyrovnat v ostění dveří. S ohledem na použití vrchní polyuretanové stěrky (která při nerovnostech stéká) bylo nutné zajistit absolutní rovinu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vyrovnání plastbetonem.		
<i>Dodávka a montáž datového rozvaděče</i>		
Při realizaci bylo při pokusu o zapojení slaboproudých rozvodů do datového rozvaděče č. RD6 ve skladu č.1.142 (jak bylo uvedeno v PD) zjištěno, že v něm není dostatek volného místa pro nové pozice potřebné pro provoz nového sálu. S ohledem na provoz všech sálů a možnosti dalšího napojování slaboproudých rozvodů bylo na základě požadavku správce systému objednatelem rozhodnuto o dodání nového datového rozvaděče.		
<i>Změna typu prachotěsných skříní</i>		
Na základě analýzy prostoru a technických možností výroby (není možné realizovat oboustranný výsuv) bylo dohodnuto, že prokládací skříně mezi sterilním skladem a operačním sálem budou nahrazeny jednostrannými s dostatečnou hloubkou pro umístění košů.		
<i>Odtah vzduchu od zdravotnických přístrojů</i>		
Při kompletaci medicínální rampy specializovanou firmou bylo zjištěno, že projekt nepožado		

odtah vzduchu od žádné rychlospojky pohonu a návazné potrubí pro odtah vzduchu od zdravotnických přístrojů mimo operační sál nezahrnul do výkazu výměr. Ve skutečnosti by to znamenalo, že odpadní vzduch bude syčet do prostoru sálu těsně u rychlospojky. Jedná se o 6 ks rychlospojek vč.jedné rezervy.

Vzniklé vícepráce, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předem předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení realizace díla. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných prací nepřesáhne 15 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 ZZVZ.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Příloha: č.1 – položkové rozpočty

Počet připojených listů specifikací: 6

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

0,-

Cena víceprací bez DPH:

330.536,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

330.536,00 Kč

(399 948,56 Kč vč. DPH)

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI zastupuje:

Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice P
Oddělení plánování a m
U Vojenské

Dat

Podpis zmocněnce objednatele:

Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
Oddělení plánování a m

Podpis zmocněnce zhotovitele:

BLOCK 34
BLOCK a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
www.block.cz

Datum: 29.9.2020