

Plošné opravy AB na stavbě:

D 47091.2, SO 101.2 a D 47091.2 – dálnice v km 366,185 – 370,385,

D 47092, SO 103.1 – MÚK Bohumín, rampa č. 1

D 47091.1, SO 101 – dálnice v km 361,725 – 366,185, SO 102 – MÚK Vrbice, větev „1“; větev „2“; větev „3“; větev „4“

D 47091.2, SO 101.2 – pravý pás						
úsek č.	od km	do km	most		popis vad	poznámka
			dál. značení	SO		
1 – AB, PP	366,796	367,885			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	Od Boh. opěry SO 201
	366,890	367,000			Bobtnání podloží, zvlněný úsek	
	367,083	367,130	D1-457..1	SO 205	MZ na OP1 a OP4 PM jsou v pořádku	Provést opravu obrusné vrstvy
	367,673	367,732	D1-458..1	SO 213	MZ na OP1 a OP4 PM jsou v pořádku	Provést opravu obrusné vrstvy
2 – CBK, PP	367,885	369,864			CBK není předmětem oprav	
3 – AB, PP	369,864	370,086			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	
	369,150	369,200			Provizorní oprav úsek č. 7 v 11/2018	COLAS CZ
	369,374	369,642	D1-460..1	SO 202	MZ na OP1 a OP6 PM jsou v pořádku	Provést opravu obrusné vrstvy
	369,642	369,800			Provizorní oprav úsek č. 8 v 11/2018	COLAS CZ
4 – CBK, PP	370,086	370,385				Pokračuje na stavbu D 47092
D 47092, SO 103.1 MÚK Bohumín, rampa č. 1						
1	0,000	0,150			Šířka rampy 8,5 m	Až po kruhový objezd
D 47091.2, SO 101.2 – levý pás						
4 – CBK, LP	370,385	370,086			CBK není předmětem oprav	Pokračuje ze stavby D 47092
3 – AB, LP	370,086	369,864			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	
	369,642	369,374	D1-460..2	SO 202	MZ na OP6 a OP1 PM jsou v pořádku	Provést opravu obrusné vrstvy
	369,374	369,000			Provizorní oprav úsek č. 4 v 04/2019	COLAS CZ
2 – CBK, PP	369,864	367,885			CBK není předmětem oprav	
1 – AB, LP	366,885	366,796			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	Po Boh. opěru SO 201
	367,732	367,673	D1-458..2	SO 213	<ul style="list-style-type: none"> - Sevřený MZ na OP4 na chodníku za OJP - převýšení lamel MZ ve SDP na OP4 - sevřený MZ na OP1 na římsce ve SDP 	MZ na OP1 a OP4 na výměnu
	367,130	367,083	D1-457..2	SO 205	MZ na OP1 a OP4 PM jsou v pořádku	Provést opravu obrusné vrstvy
	366,928	366,875			Bobtnání podloží, zvlněný úsek	
	367,850	366,790			8x oprava výtluků v PJP pomocí MA	Jankostav
D 47091.1, SO 101 – pravý pás						

Digitálně podepsal – AB, PP Datum: 02.10.2020 09:58:54 +02:00	364,815	365,075			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	Od opravy úseku č. 9 z 7/2019, COLAS CZ
	365,075	365,140	D1-454..1	SO 203.1		Provést opravu obrusné vrstvy
	365,140	365,585			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	
	365,585	365,635	D1-455..1	SO 204		Provést opravu obrusné vrstvy
	365,635	366,198			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	Po MZ OP1 SO 201 stavby D 47091.2
D 47091.1, SO 102 větev „1“ (směr Polsko, sjezd z D1 na rondel MÚK Vrbice), km 364,820						
R 1	0,000	0,275			Šířka rampy 8,5 m	Staničení od D1 směrem na rondel
	0,275	0,344	D1-454.1	SO 203.2		Provést opravu obrusné vrstvy
	0,344	0,630				
D 47091.1, SO 102 větev „2“ (výjezd z rondelu MÚK Vrbice směrem na Brno), výjezd v km 364,709						
R 2	0,000	0,015				Staničení od rondelu směrem k D1
	0,015	0,021		SO 210	2x podpovrchový MZ	
	0,021	0,787			Navazuje na provizorní úsek opravy č. 11 v 6/2019	COLAS CZ
D 47091.1, SO 102 větev „3“ (směr Brno, sjezd z D1 na rondel MÚK Vrbice), km 365,935						
R 3	0,000	0,725			Šířka rampy 8,5 m	Staničení od D1 směrem na rondel
D 47091.1, SO 102 větev „4“ (výjezd z rondelu MÚK Vrbice směrem na Polsko), výjezd v km 366,000						
R 4	0,000	0,105				Staničení od rondelu směrem k D1
	0,105	0,232			Provizorní oprava v pravém průběžném pruhu	Zajišťovala SSÚD Ostrava, 2019
	0,232	0,281	D1-455.1	SO 204		Provést opravu obrusné vrstvy
	0,281	0,668				
D 47091.1, SO 101 – levý pás						
1 – AB, LP	366,198	365,645			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	Od MZ OP1 SO 201 stavby D 47091.2
	365,645	365,595	D1-455..1	SO 204		Provést opravu obrusné vrstvy
	365,595	365,130			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	
	365,120	365,055	D1-454..1	SO 203.1		Provést opravu obrusné vrstvy
	365,055	364,700			Na celém úseku AB podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje, otevřený povrch, rozpad vozovky, lokální opravy výtluků	Po opravu úseku č. 11 z 6/2019, COLAS CZ

V Ostravě: 2. 6. 2020

Zapsal: