

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	Běžná oprava:									
1	hodnocení tech.stavu vozidla - funkční zkouška jednotlivých agregátů a komponent (bez demontáže) včetně zkušební jízdy, stažení dat včetně jejich vyhodnocení	xxx	xxx							
2	vymezení nadměrných vůlí táhel v ovládání vozidla - výměna vadných kloubových ložisek táhel, výměna nadměrně opotřeбенých pouzder a čepů na stromečku řízení	ložisko kloubové GE12E - 4 ks čep - 1 ks pouzdro - 2 ks šroub - 2 ks pouzdro přední - 4 ks	ČSN 023515 729710.63.1061 729710.63.1060 729710.30.1032 729710.63.1070							
3	výměna předních odklopných krytů -zahrnuje demontáž původních poškozených dílů, montáž nových, včetně polepení radioabsorpční vrstvou a montáže cvičné dinoochrany	kryt-boční pryžová zástěra - 1 ks kryt-boční pryžová zástěra - 2 ks držák DBOK přední levý - 1 ks držák DBOK přední pravý - 1 ks kryt odklopný přední levý - 1 ks kryt odklopný přední pravý - 1 ks křídlo závěsu - 2 ks tyč torzní levá - 1 ks tyč torzní pravá - 1 ks příchytka - 2 ks příchytka - 2 ks tyč závěsu - 2 ks deska AP440 - cvičná - 2 ks Vukoplast D-420 2kg koracur TR400 -2ks halosol W5FL složka A+B 2ks tužidlo U7001 - 1 kg TMEL -U 5000/C110 - 0,5kg	729710.68.1069 729710.68.1070 729710.68.9016 729710.68.9017 172.04.091sb 172.04.092sb 175.04.019 175.04.414-1 175.04.415-1 175.04.043-A 175.04.044-A 175.04.018 090-3-45359/1 xxx xxx xxx xxx xxx							
4	výměna zadních blatníků -levý a pravý včetně polepení absorpční vrstvou	kryt zadní pravý - 1 ks kryt zadní levý - 1 ks Vukoplast D-420 0,7 kg koracur TR400 - 0,5 ks halosol W5FL složka A+B 1 ks tužidlo U7001 - 0,3 kg TMEL -U 5000/C110 - 0,2 kg	172.04.200sb 172.04.199sb xxx xxx xxx xxx xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
5	oprava výstrojových beden-deformace,poškozené uzávěry, poškozené těsnící profily	závěs - 4 ks	175.91.170-A							
		spotřební materiál (čisticí)	xxx							
6	přetěsnění víčka ložiska na poj. kole č.3,4,5,6 -pravá strana, doplnění maziva	těsnění - 4 ks	54.12.081-A							
		multifak EP2 - 3 kg	xxx							
7	oprava poškozených dílů bočních ochran, doplnění scházejících zajišťovacích prvků bočních ochran (čepy, zámky, závlačky, šrouby,závěsy)	závěs - 4 ks	729710.68.9063							
		čep - 7 ks	729710.68.1080							
		lišta - 1 ks	729710.04.9018							
		lišta - 1 ks	729710.68.1083							
		závěs - 6 ks	729710.68.9046							
		třmen - 1 ks	729710.68.9045							
		čep - 4 ks	729710.68.1084							
		čep - 4 ks	172.04.445							
		čep - 4ks	172.04.485A							
8	oprava praskliny vnější palivové nádrže č.5 - zahrnuje demontáž nádrže z tanku, opravu praskliny, zkoušku těsnosti, zpětnou montáž na tank	spotřební svařecí materiál	xxx							
9	výměna pružin nášlapných pedálů	pružina-2ks	729710.06.1007							
10	oprava krycího plechu za řidičem (ulomený úchyt)	spotřební zámečnický materiál	xxx							
11	oprava poškozených konzol na povrchu korby a věže	hutní a zámečnický spotřební materiál	xxx							
12	výměna poškozeného krytu JTPV, oprava poškozených držáků, zahrnuje nalepení absorbní vrstvy	kryt	729710.83.9012							
		Vukoplast D-420 0,7 kg	xxx							
		koracur TR400 - 0,5 ks	xxx							
		halosol W5FL složka A+B 1 ks	xxx							
		tužidlo U7001 - 0,3 kg	xxx							
		TMEL -U 5000/C110 - 0,2 kg	xxx							
13	oprava filtroventilátoru-vyčištění a promazání zatuhlého mechanismu, demontáž nefunkční servoklapky a odeslání na defektaci a následnou opravu k subdodavateli (LPP Praha). Montáž scházejícího sklopného osvětlení. Tento dílenský úkon nakonec nerealizován v KOO (servopohon klapky oprava KOO v částce 60.000 Kč nerealizována), závada se neprojevíla.	svítidlo KLST - 1 ks	3DB 529.056							
		přepínač - 1 ks	1172.70.1066							
14	přetěsnění palivového kohoutu na vnitřní střední nádrži	těsnění - 1 ks	432.33.564							
		těsnění - 1 ks	432.33.565							
		podložka - 1 ks	432.33.567							
15	přetěsnění palivového kohoutu v prostoru řidiče	kroužek těsnící - 1 ks	520.06.001-09							
		kroužek těsnící - 1 ks	SK 0.52.42							
		těsnění - 1 ks	54.02.416-A							
16	výměna palivové hadice v motorovém prostoru-hadice palivového čerpadla	hadice s koncovkami	BGO DKL DKL 200							
17	výměna pryžových manžet na posilovači brzd	kryt ochranný - 2 ks	155.21.079A-05							
18	výměna kabelu korby E20-výroba nového ve VOP	kabel korby E20	729710.70.9260							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
20	výměna koncovky výfuku	nátrubek krycí - 1 ks	172.04.127sb							
		těsnění - 1 ks	172.83.073sb							
21	oprava trhliny na sítu pancíře nad motorem	spotřební materiál	xxx							
22	demontáž přístrojové desky řidiče, přezkoušení funkcí, výměna jističe č 3(20A) zpětná montáž	jistič 20A - 1 ks	482-G111-K1M1-A1SO-20A							
23	oprava pojistkové skříňky BZA - nefunkční měření teploty	elektrospotřební materiál	xxx							
24	kontrola el kabeláže k VHZ z důvodu přerušování spojení	xxx	xxx							
25	oprava krytu polního telefonu-deformace, trhliny	spotřební zámečnický materiál	xxx							
26	oprava mechanismu zajištění poklopu střelce ,výměna těsnění	pružina - 1 ks	432.74.309							
		podložka - 15 ks	432.23.113							
		těsnění příklopu střelce - 1 ks	432.11.126							
27	oprava torzních pružin příklopu velitele ,oprava mechanismu zajištění	pružina plochá 1 mm - 1ks	16500A1672220V1.5							
		pružina plochá 1,5 mm -10 ks	16500A1672220V1.5							
28	oprava zajišťovacího mechanismu meteosondy, výměna aretačního šroubu	šroub - 1 ks	729710.77.1065							
		kroužek těsnící - 1 ks	20x16 NBR							
		víčko - 1 ks	729710.77.1063							
29	dotážení šroubových spojů dínouchrany věže	xxx	xxx							
30	výměna pružného uložení zarážky věže, konzoly CDU-BVIS, zesilovače ZV 13-1	podložka - 15 ks	432.23.164							
		podložka - 15 ks	432.23.113							
		silentblok - 3 ks	ČSN 635817							
31	údržba mechanismu otáčení věžičky velitele-vyčištění a promazání dráhy otáčení	spotřební materiál (hadry, čistič, mazivo)	xxx							
32	oprava sedadel - střelec, velitel - demontáž, oprava dílů, oprava čalounění, zpětná montáž	čalounický materiál	xxx							
33	oprava aretační tyče zdvíhu sedadla velitele	spotřební svářecí materiál	xxx							
34	oprava a seřízení hydroponu náměru - zahrnuje demontáž věžového kompletu ,otočného zásobníku a podlahy ,demontáž hydroponu náměru, demontáž ovládacích hadic, demontáž ovládacího válce a zaslání k subdodavateli na opravu (SEIMEX),oprava pohonu, výměna těsniva, seřízení na zkušební, zpětná montáž komponent do vozu. KOO fa. SEIMEX - původní částka KOO upravena dle faktur subdodavatele.	hadice - 1 ks	BS6.450.099							
		hadice - 1 ks	BS6.450.101							
		hadice - 1 ks	BS6.450.106 - A							
		hadice - 1 ks	BS6.450.107 - A							
		hadice - 1 ks	BS6.450.126							
		těsnící materiál - O-kroužky sada pro montáž hadic - 1 x	xxx							
35	výměna ovl.hadic hydroponu odměru - demontáž pohonu, demontáž ovládacích hadic, výměna těsniva, seřízení na zkušební, montáž	hadice - 1 ks	BK6.450.111							
		hadice - 1 ks	BS6.450.141							
		hadice - 1 ks	BK6.450.239SB-A							
		hadice - 1 ks	BK6.450.240SB-A							
		hadice - 1 ks	BK6.450.241							
		těsnící materiál - o-kroužky sada pro montáž hadic - 1x	xxx							
36	přetěsnění nádržky HPO a HPN, výměna olejové náplně	spotřební materiál (těsnivo)	xxx							
		kapalina hydraulická - 27 l	KH ASF 41							
37	kontrola otočného zásobníku a podlahy - ustavení, odstranění starého maziva, promazání, odstranění závad	spotřební materiál (čistič, vazelína, hadry)	xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
38	odstranění měděného povlaku kanónu	spotřební materiál - konzervační a čisticí prostředky	xxx							
39	oprava deformace ejektoru kanónu	xxx	xxx							
40	oprava brzdovratného zařízení - přetěsnění, výměna brzdovratné kapaliny	kroužek - 1 ks	52-PT.412S.41-132							
		manžeta - 2 ks	2A.18.08.33							
		kroužek - 1 ks	2A.18.07.37							
		kroužek těsnící - 1 ks	2A.20.07.29							
		kroužek těsnící - 1 ks	2A.20.07.28							
		kroužek - 1 ks	1172.00.1324							
		kroužek těsnící - 1 ks	2A.26.07.56							
		kroužek těsnící - 1 ks	2A.18.07.68							
		kroužek - 1 ks	1172.00.1323							
		manžeta - 1 ks	2A.18.07.24							
		vložka - 1 ks	A52321.420							
		těsnění - 1 ks	A52320.25							
		kroužek - 1 ks	2A.26.08.13							
		ucpávka - 1 ks	2A.26.08.29							
		manžeta - 1 ks	2A.26.08.24-A							
		závlačka - 1 ks	3,2x32							
		kroužek těsnící - 1 ks	1172.00.1309							
		kroužek těsnící - 2 ks	1172.00.1308							
		kroužek těsnící - 1 ks	2A.20.08.46							
		kroužek těsnící - 1 ks	A52330.228							
		kapalina brzdovratná - 12 l	steol M 15hs							
41	oprava tepelné ochrany kanonu, výměna protřzených dílů	plášť díl 1 - 1 ks	2A26.06-9							
		plášť díl 2 - 1 ks	2A26.06-10							
		plášť díl 3 - 1 ks	2A26.06-11							
		plášť díl 4 - 1 ks	2A26.06-12							
		páska těsnící - metráž 250 cm	2A26.06.20							
		třmen - 4 ks	2A.26.06.14							
		objímka - 2 ks	2A.26.SB06.5SB							
		objímka - 1 ks	2A.26.SB06.6SB							
		objímka - 1 ks	2A.26.SB06.4SB							
		objímka - 1 ks	2A.26.SB06.3SB							
		objímka - 1 ks	2A.26.SB06.2SB							
		objímka - 1 ks	2A.26.SB06.1SB							
42	výměna těsnění krytu masky kanónu	těsnění - 1 ks	434.83.114							
43	oprava mechanismu vyhazování nábojnic - vyčištění, promazání oprava nátěru, výměna těsnění, montáž scházejícího čepu na rámu s narážkou	těsnění - vyhazování nábojnic - 1 ks	172.11.002							
		spotřební materiál	xxx							
		čep - 1 ks	172.27.069-1							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
44	oprava ručního odměru-demontáž.výměna pružného uložení,napržení, montáž a seřízení	podložka - 2 ks	432.23.113							
		podložka - 2 ks	432.23.112							
		podložka - 1 ks	432.23.163							
		podložka - 1 ks	432.23.164							
45	oprava osvětlení azimutu	spotřební elektromateriál	xxx							
46	výměna klapek nabíjecího ústrojí, kontrola nabíjecího řetězi	klapka levá - 1 ks	172.26.014 sb-2							
		klapka pravá - 1 ks	172.26.018 sb							
47	výměna krytu na zvedacím ústrojí nábojnic	kryt - 1 ks	172.28.211-A							
48	oprava zesilovače radiostanice ZV 13.1-nefunkční hlasitý odposlech-zahrnuje demontáž, příprava pro odeslání do opravy k subdodavateli (Mesit), zpětná montáž, zkoušku funkce. KOO fa Mesit - původní částka 60.000,- Kč upravena dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							
49	oprava skříňky BCC 605 velitele u subdodavatele (MESIT) - poškozené zajištění konektoru. Tento úkon KOO v částce 50.000 Kč nerealizován, z důvodu ekonomičnosti neb tento díl podléhá TZ tanku.	xxx	xxx							
50	oprava kabelu Vv3-4/VKU-Š2	elektroinstalační materiál	xxx							
51	vyčištění elektronických skříněk automatu nabíjení (VKU,KR175),oprava propojovací kabeláže automatu a VKU, oprava tvarových dílů , zkouška funkce	tvarový díl - 3 ks	202K121-25/225-0							
		elektroinstalační materiál	xxx							
52	oprava vypínání stěrače na stanici velitele. Upravena cena materiálu dle skutečnosti (původní částka 2.500,- Kč).	spotřební materiál	xxx							
53	výměna konektoru PV2/BUA-S. Servisní úkon nerealizován - z důvodu neprojevení závady	konektor - 1 ks	KPSE6-3AS-D2							
		tvarový díl - 1 ks	202K 121-25/225-0							
54	oprava tlačítek ovládáního panelu velitele- nefunkční podsvícení, kontrola plošných spojů	vypínač DPS - 3 ks	xxx							
		spotřební materiál (elektroinstalační materiál)	xxx							
55	oprava podsvícení tlačítek na ovl.panalu zaměřovači střelce -nefunkční podsvícení, kontrola plošných spojů	vypínač DPS - 2 ks	xxx							
		spotřební materiál (elektroinstalační materiál)	xxx							
56	oprava tlačítek ovládáního panelu střelce - nefunkční podsvícení, kontrola plošných spojů	vypínač DPS - 7 ks	xxx							
		spotřební materiál (elektroinstalační materiál)	xxx							
57	oprava tlačítka jednotky nočního přístroje zaměřovače střelce - nefunkční podsvícení, kontrola plošných spojů	vypínač DPS - 1 ks	xxx							
		spotřební materiál (elektroinstalační materiál)	xxx							
58	montáž scházející objímky na madle BVIS u velitele	objímka	729710.76.9012							
59	výměna akumulátorů v záložním zdroji SRP	akumulátor olovogelový - 2 ks	12V 7.2AH							
60	údržba ostřikovacích přístrojů věže-pročištění nádržky a vypouštěcího ventilu	spotřební čistící materiál	xxx							
61	oprava kabelu PV2/BUA-V, výměna konektoru	konektor - 1 ks	KPSE 6E8-3AS-DZ							
62	oprava kabelu PV2/BUA-S-oprava izolace	spotřební elektronmateriál	xxx							
63	oprava kabelu GW21P2	therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-16/4-0-STK							
		therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-12/3-0-STK							
		therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-8/2-0-STK							
		therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-4/1-0-STK							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
64	oprava kabelu GW 21 P1 (2J3)	therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-16/4-0-STK							
		therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-12/3-0-STK							
		therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-8/2-0-STK							
		therofit (smršťovací bužírka)	AUTUM-4/1-0-STK							
65	oprava držáku lahví PPZ	spotřební materiál-pryžové pásky, chemopren	xxx							
66	seřízení zubové vůle mech.otáčení věže při náklonu, kontrola stavu reduktoru	spotřební materiál (mazivo,vymezovací podložky)	xxx							
67	demontáž stropu nad motorem, pohonné jednotky, mytí PJ, provedení zkoušky na zkušebním stendu, zpětná montáž do tanku	PHM - 70 l pouze pro potřebu stacionárními zkoušky	NAFTA NM-54							
68	oprava kabeláže na pohonné jednotce-přetěsnění poškozených koncovek, oprava poškozené izolace	spotřební elektromateriál	xxx							
69	výměna tepelné ochrany výfukových svodů PJ	tepelná ochrana - 1 ks	1011-151							
70	výměna plynové vzpěry a silentbloku uchycení plyn vzpěry chladiče PJ	silentblok - 3 ks	1017-279							
		vzpěra plynová - 1 ks	1017-014							
71	doplnění scházejících šroubů pro uchycení odlučovače prachu na PJ	spotřební spojovací materiál	xxx							
72	v návaznosti na zjištění přítomnosti olejové kapaliny v chladicí náplni proveden 9x proplach mazacího a chladicího systému	čisticí prostředek	xxx							
73	doplnění olejové náplně motoru a odpuštění olejové náplně převodovky	olej motorový SUTO EXTRA - 12 l	10W-30							
74	oprava ventilu RV-2-zahnuje demontáž ventilu, odelání na opravu k subdodavateli (NIMDA), zpětnou montáž. KOO fa. NIMDA - původní částka 25.760,- Kč upravena dle faktury subdodavatele.	kroužek	1013-008							
75	výměna chladicí kapaliny motoru	antifréze extra - 45 l	VW TL 774/B							
		voda destilovaná - 45 l	xxx							
76	výměna 2ks poškozených hydr.hadic na PJ-pohomu ventilátoru (modré hadice)	hadice - 1 ks	10-436-01-3							
		hadice - 1 ks	10-437-01-3							
77	výměna 2ks poškozených hydr.hadic na hydr.čerpadle pohonné jednotky	hadice - 1 ks	1017-127							
		hadice - 1 ks	1017-130							
78	demontáž/montáž vzduchových lahví, naplnění 3 ks vzduchových lahví v KOO (HPH servis) - 2 ks korba, 1 ks věž. KOO fa HPH SERVIS - původní cena 1000 Kč upravena dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							
79	provedení kalibrace tlakoměrů vzduchové soustavy věže a podvozku	xxx	xxx							
80	revize 1ks vzduchové lahve v KOO (Excalibur) motorového prostoru -zahnuje demontáž a montáž PJ z tanku, profokuknutí potrubí pod motorem -pro vzduch.start. KOO fa EXCALIBUR ARMY - původní cena 4.500 Kč upravena dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							
81	provedení "proufouknutí" trubek PPZ v motorovém prostoru a vyčištění trysek, kontrola provozuschopnosti systému PPZ pro provedení roční kontroly systému.	xxx	xxx							
82	provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7) a zpracování protokolu o provozuschopnosti	xxx	xxx							
83	naplnění a revize lahví PPZ - 2 ks - FA, 3 ks - BUA , demontáž,montáž do tanku, oprava držáků, zpracování výsledné zprávy o provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v KOO (EAF Cheb). KOO fa EAF - původní cena 207.720 Kč upravena dle faktury subdodavatele.	xxx	xxx							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč / 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
84	operativní výroba či oprava dílů v KOO (Galmat, Galvamet). Úkon KOO v částce 2.000 Kč nerealizováno.	hutní spotřební materiál	xxx							
85	kontrola stavu AKB, výměna vadných AKB - 3 ks (AKB dodá AČR)	AKB - dodáno ND AČR	xxx							
86	mytí opravovaných dílů a komponent - motor, otočná podlaha, dno korby,	spotřební čisticí materiál - 20 L	HD 20							
87	lokální oprava radioabsorbéru na celém povrchu tanku.	Vukoplast D-420 - 3,5 kg	xxx							
		koracur TR400 - 2,5 kg	xxx							
		halosol W5FL složka A+B - 0,2 kg	xxx							
		tužidlo U7001 - 1 l	xxx							
		TMEL -U 5000/C110 - 2 kg	xxx							
88	obnovení kamufláže na opravovaných částech - přední odklopné kryty, zadní blatníky, výstrojové bedny, boční ochrany, síta pancíře nad motorem, zajištění meleosondy, ejektor kanónu, tepelná ochrana kanónu, kryt JTPV, vnější nádrž č.5, místa, kde byl opravován radioabsorbér	Star TN 75 - 8,1 kg	264107013800							
		S 2008 - SYNOREX - 4,5 kg	246221066000							
		S 6011 - Tužidlo - 2,4 kg	246421254400							
		S 6010 - Ředidlo - 1,4 l	246421254300							
		S 2320 - EPAX - 7,8 kg	246231004800							
		S 7302 - Tužidlo - 3,6 kg	246433258900							
		S 6300 - Ředidlo - 5,2 l	246431255300							
		U 2500 - ARMY, 5330 - 11 kg	246235195000							
		U 7001 - Tužidlo - 5 kg	246332001900							
		U 6002 - Ředidlo - 7,7 l	246435259800							
		U 2500/5140 - 6 kg	xxx							
		U 2500/1999 - 6 kg	xxx							
		BARVA S 2013/4400 - 2,3 kg	246221070600							
		BARVA S 2013/6200 - 2,2 kg	246221072600							
89	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ, předání odbytu	xxx	xxx							
90	náklady na přepravu BVIS, Šenov - Praha a zpět; 2x343x16,0 (přepravu zabezpečuje LPP). Tento úkon řešen v dodatku 1 bod č. 105.	xxx	xxx							
CELKEM běžná oprava			xxx							

Poznámka k bodu č. 34, 48, 74, 78, 80, 83 - cena opravy fakturována dle skutečností na základě poddavatelské faktury

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------	--	---	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Dodatek č. 1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)
91	výměna počítadla motohodin	motohodiny-1ks	1172-70-1068
92	oprava poškození krytu pro uchycení výstroje řidiče	spotřební záměcnický materiál	xxx
93	výměna konektoru kabelu couvací kamery v DDU	konektor-1ks	KPSE 6E8-3AS-DZ
94	oprava kabelu D1-ovládání elektromagnetu filtroventilace	elektroinstalační spotřební materiál	xxx
95	odstranění úniku vzduchu v soustavě-výměna průtokového šroubu na potrubí pro přibrzdování (motorová přepážka)	šroub průtokový-1ks	172.60.079
96	provedení konfigurace jednotky pro spínání ventilátorů chlazení	xxx	xxx
97	oprava zvedacího ústrojí nábojnic-zahrnuje demontáž z vozu, opravu nátěru, zpětnou montáž, seřízení el a mech.části	spotřební materiál	xxx
98	oprava nátěru sedadel-velitele a střešnice nad rámec bodu č.32	spotřební lakýmnický materiál-základní +bílá barva-0,3l	xxx
99	oprava zdeformované konzoly pro rozvaděč napětí SRP ve věži-zahrnuje demontáž konzoly, opravu a zpětnou montáž	spotřební záměcnický materiál	xxx
100	výměna rozvaděče napájení SRP z důvodu poškozeného obalu, díl dodán ze zásob AČR	rozvaděč napájení -1ks ND AČR dodáno	T0030385/ KČM 0020576932000
101	výměna konektoru kabelu NV2/K21 (ZRU)	konektor-1ks	KPSE 6E8-3AS-DZ
102	oprava rámu kanónu-zdeformovaný úchyt pro upevnění desky narážky nábojnic(delfinu), zahrnuje výměnu poškozené desky(delfinu), díl dodán ze zásob AČR, seřízení	deska-1ks ND AČR dodáno	172.27.035sb/ KČM 0011456060100
103	oprava napájecího kabelu pro BZA	spotřební elektromateriál	xxx
104	defektace komponentů (SERV, CDU-BVIS, DIAG), provedeno v KOO (LPP Praha). Vlastní oprava komponent nerealizovaná.	xxx	xxx
105	náklady na přepravu BVIS, Šenov - Praha a zpět; 2x343x16,0 (přepravu zabezpečuje LPP)	xxx	xxx
CELKEM práce dodatek č. 1			
CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1			

Poznámka k bodu č. 104 - cena opravy fakturována dle skutečnosti na základě poddavatelské faktury
Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

