

## **Restaurátorský záměr**

### **Výměna okenní konstrukce u vitráže V12**

#### **Kostel sv. Jakuba Staršího**

#### **Kutná Hora**

#### **Původní stav**

Původní kamenné ostění VIT12 je zhotoveno z opuky. Pochází patrně z 1. poloviny 14. století (viz. samostatné SHP). Při následných opravách byly poškozené části nahrazovány nejprve prvky z mušlového vápence a později z opuky (středová část kružby). Při posledních opravách byly poškozené části kružby a prutů doplněny tvrdými vysprávkami.

Po podrobnějším průzkumu – pásové sondy s odstraněním druhotních tmelů a vysprávek, byla zjištěna pod nánosy tmelů výrazná poškození. Tato poškození by se dala rozdělit do tří kategorií dle úbytku a korozi původního materiálu (viz. zákresy). Lehké poškození: úbytek hmoty do 10 %, mírná koroze a odlučování, povrchová krusta. Střední poškození: úbytek hmoty do 30 %, koroze a odlučování, lokální praskliny, poškození profilace. Těžké poškození: úbytek hmoty nad 30 %, silná koroze, výrazné svislé praskliny, koroze, odlučování, silně poškozená či chybějící profilace, statické poruchy.

Vrchní část kružby se jeví poměrně zachovale. Pod nánosy tmelů je však materiál zkorodovaný, částečně se odlučuje. Na povrchu je silný výskyt krust. Směrem dolů se stav původního materiálu zhoršuje. Pod silnými nánosy druhotních tmelů dochází k výraznému odlučování a korozi původního materiálu. Místy jsou zřetelné praskliny, které procházejí až do vnitřní části ostění. Na několika místech je materiál zcela rozdrcen a rozpraskán (středová a spodní část kružby).

Nejtěžší poškození vykazuje spodní část kružby, u které byla celoplošně v silných vrstvách doplňována profilace.

U vrchní části obou prutů (až do poloviny ostění) je zřetelná výrazná svislá prasklina. Pruty jsou pod nánosy tmelů silně zkorodované a popraskané. Směrem dolů (zhruba od poloviny ostění) se jejich stav mírně zlepšuje.

Parapet ostění je celoplošně přetažen silnou vrstvou tmelů.

Vnitřní část ostění se jeví poměrně zachovale. V minulosti byla některá poškozená místa doplňována plombami z jemnozrnného materiálu.

I přes zachovanou vnitřní část ostění byla doporučena (viz. zápis z průběžných KD), hlavně ze statického hlediska, nahrad původní kružby a prutů kopiami z nového mušlového vápence.

Pohled na havarijní stav kružby vitrážového ostění VIT12 – před zhotovením sond



Pohled na spodní část kružby a poškození prutů



Detail poškození vrchní části kružby



Pohled na střední část kružby tvarovanou tmely z tvrdého materiálu



Detail výrazného poškození středové části kružby



Detail výrazného poškození spodní části kružby



Detail havarijního poškození spodní části kružby



Detail výrazného poškození prutů



Pohled na výrazné svislé praskliny



Poškozená spodní část ostění a parapetu




Celkový pohled na horní část kružby



Celkový pohled na spodní část kružby



Půdorys kostela – umístění okenní konstrukce VIT 12

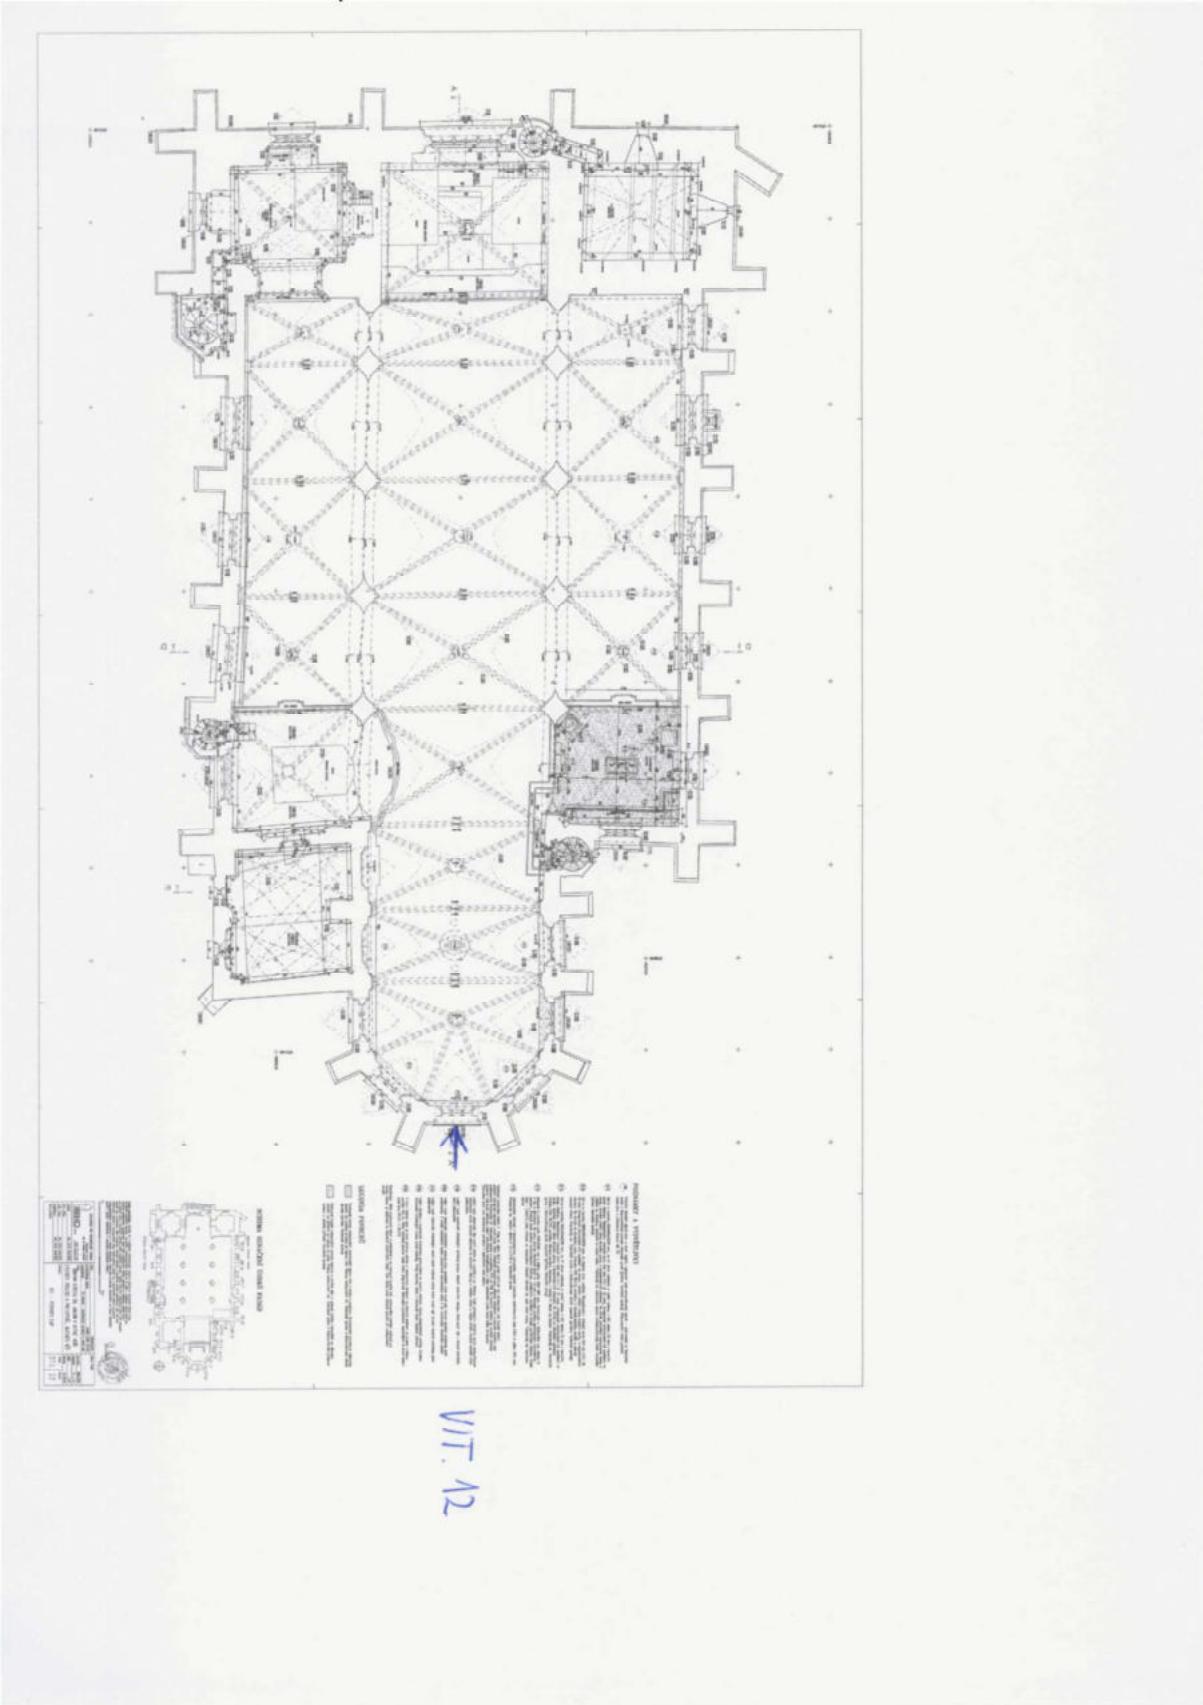

## **Navrhovaný postup prací**

1. pořízení podrobné fotodokumentace a zaměření původního stavu
2. zhotovení šablon pro výrobu nových částí
3. šetrná demontáž havajní kružby a prutů a jejich uložení v rámci farnosti
4. očištění a zpevnění ponechaných částí ostění
5. výroba nové kružby a prutů dle zaměření a šablon z jemnozrnného mušlového vápence Kalksandstein (Rakousko)
6. osazení a ukotvení nových prvků včetně spárování
7. restaurování ponechaných částí ostění (dle RZ ze dne 18.9.2019)
8. závěrečná restaurátorská zpráva s fotodokumentací

Vypracoval dne 9.12.2019 a doplnil dne 27.1.2020 a 24.6.2020

XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX