

Most Most 2a-M1

Most přes tramvajovou trať, silnici I/13, Bílinu a trať SŽDC, RICO

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. Most 2a-M1 (Most přes tramvajovou trať, silnici I/13, Bílinu a trať SŽDC, RICO)

Okres: Most

Prohlídku provedl: Borový Jan, Ing.
PONTEX, s.r.o.

číslo oprávnění 179/2016

Datum provedení prohlídky: 11.8.2020

Poznámka:

Mimořádná prohlídka byla provedena na základě objednávky TS Most. Podkladem pro zpracování protokolu o vykonané MPM byla PD na stupni RDS (Valbek/10-2006) a údaje uvedené v mostní evidenci BMS - předcházející mimořádné prohlídky 03/2017, 06/2017 (MPM) a hlavní prohlídka 04/2015 (HPM).

Popis konstrukce je převzat z minulých HPM a příp. aktualizován dle zjištěného aktuálního stavu. Opěra O1 je bliže centru, pilíře P2-P10, opěra O11 RICO.

Prohlídku provedl Ing. Jan Borový, držitel oprávnění ministerstva dopravy reg. č. 179/2016.

Při porovnání dostupné fotodokumentace z minulých HPM a MPM a aktuálně provedené, lze označit stav konstrukce jako setrvály.

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Oblast blízkého okolí pilířů 2 - 4 byla zpřístupněna vysokozdvížnou plošinou. Ostatní části konstrukce byly kontrolovány z terénu.

Teplota vzduchu: 24.0°C Teplota NK: 23.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: Most 2a Staničení km: 0.000km Ev.č.mostu: Most 2a-M1

Název objektu: **Most přes tramvajovou trať, silnici I/13, Bílinu a trať SŽDC, RICO**

Staničení ve směru: Od centra

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel

Objekt je založen plošně s výjimkou pilířů 9 a 10 u řeky Bíliny, které jsou založeny hlubinně.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla

Krajní opěry jsou masivní plné tížné betonové, v rámci opravy v r. 2006 sanované. Mezilehlé pilíře jsou členěné železobetonové sestávající se dvou stojek obdélníkového průřezu, které jsou vetknuty do původního společného základového pásu.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2 Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci o 10 spojitéch polích tvoří v každém poli 5 ks předepjatých prefabrikovaných nosníků MK-T se spřaženou železobetonovou deskou. Všechny betonové plochy jsou opatřeny druhotným ochranným nátěrem.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby

Na opěry je NK uložena vždy prostřednictvím dvou elastomerových ložisek.

[2.3] 2.2 Ložiska, klouby

Na pilířích je NK uložena prostřednictvím vrubových kloubů vyjma pilířů 5-7, do kterých je NK vetknuta.

[2.4] 2.3 Mostní závěry Nad opěrami jsou navrženy povrchové lamelové mostní závěry.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Živičný kryt.

[3.2] 3.3.1 Římsa Oboustranné železobetonové monolitické římsy, na levé straně s římsovými lícovými prefabrikáty.

[3.3] 3.5 Izolační systém mostovky Celoplošný izolační systém sestavený z NAIP a pečetící vrstva.

[3.4] 3.6 Odvodnění mostu 6 dvojic mostních odvodňovačů Vltava zaústěných do ležatých svodů, které jsou symetricky odvodněny k oběma opěrami. Podél odrazných proužků říms jsou provedeny tzv. odvodňovací proužky z litého asfaltu.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla Oboustranně osazené ocelové zábradelní svodidlo NH4 s vodorovnou výplní.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení mostu Svislé dopravní značení B13 = 22 t, E13 = jediné vozidlo 40 t.

[4.3] 4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy ap. Nad kolejistěm tramvajové a železniční trati jsou zřízeny svislé ocelové protidotykové štíty.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístupové cesty Dvoukolejná tramvajová trať (pole 1), silnice I/13 (pole 2 a 3), kolejistě SŽDC v žst. (pole 7 a 8), řeka Bílina (pole 9), komunikace pro pěší (pole 10).

[4.5] 4.7 Cizí zařízení na mostě Inženýrské sítě jsou převáděny po sousední lánce pro pěší.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křidel Závady signalizující poruchy v zakládání nejsou na konstrukci patrné.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla Pravý bok dříku opěry O1 je výrazně porostlý řasou. V čele pod úložným prahem opěry O1 je v náteru trhlina patrně se slabým výluhem. Rozsah výluhu se oproti dostupným HPM a MPM jeví spíše jako setrvalý. Na boku úložného prahu a plentovací stěně jsou na náteru mapy.

Na pravém boku opěry O11, patrně v pracovní spáře úložný práh/dřík a úložný práh/plentovací stěna jsou v náteru trhliny patrně se slabými výluhy. Rozsah oproti minulám HPM a MPM se jeví

svíše jako setrvalý.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2 Nosná konstrukce

Trhliny v levých konzolkách nosné konstrukce (v oblasti příčníků nad pilíři P2, P3 a P4). Přes vrstvu nátěru jsou šířky 0,2 mm. Po provedení návrhu byla zjištěna šířka 0,35 mm.

Lokální poškození druhotného ochranného nátěru bez nutnosti opravy.

Na příčníkách jsou v nátěru na konstrukci spíše ojedinělé trhliny do šířky max 0,2 mm. Je uvažováno s podlimitní šírkou trhliny bez nutnosti její sanace.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby

Pod a nad vrubovými klouby jsou v nátěru prokreslené trhliny do šířky 0,1 mm. Tyto trhliny není nutné sanovat.

[2.3] 2.3 Mostní závěry

Spáry nad těsnícími profily jsou z větší části zanesené, u krajnic poté zcela. Z usazených nečistot prorůstá vegetace.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka

Spíše ojedinělé trhliny v krytu vozovky

[3.2] 3.3.1 Římsa

Na dolním líci převisů říms se nejčastěji u oblastí pracovních spár tvoří spíše slabé výluhy. Místy průsaky přechází na dolní líc konzoly nosné konstrukce.

Příčné smršťovací trhliny se vyskytují u obou říms. Po cca 15 letech stáří je již nefunkční ochranný nátěr.

[3.3] 3.6 Odvodnění mostu

Z odvodňovačů prorůstá vegetace.

Separace zálivek spár podél odvodňovačního proužku od odrazných proužků a vozovky. Místy ze spár prorůstá vegetace.

Koroze svislých svodů z odvodňovačů do podélných liniiových.

Ojediněle uvolněné úchyty podélného odvodňovačního svodu. Lokálně koroze spojovacího materiálu.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodicla/zábradelní svodicla

Vyplavování korozních produktů na římsy v oblasti patních plechů sloupků svodicel - koroze patních plechů zdola nebo koroze kotev. Lokálně poškozené podlití patních plechů.

Degradace protikorozní ochrany zádržného systému, nejhorší stav je na předmostí opěry O11 vpravo - již nefunkční protikorozní ochrana, silná koroze.

Deformované systémové distanční prvky svodicic od sloupků byly nahrazeny ocelovými uzavřenými prvky. Jedná se o špatné řešení.

V poli 10 a na předmostí opěry 11 je zádržný systém deformovaný od nárazů.

- [4.2] 4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy ap.
- [4.3] 4.6 Území pod mostem a přístupové cesty
- Degradace protikorozní ochrany protidotykových zábran, dochází k vyplavování korozních produktů na římsu.
- Plochy pod mostem místy připomínají černou skládku. Místy jsou stopy po ohništích.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PŘOVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- [1] 1.2 Mostní podpěry a křídla V rámci provádění běžných prohlídek 1x ročně sledovat případnou obnovu a rozvoj zatékání a tvorby výluhů v oblastech trhlin na opěrách.
- [2] 2 Nosná konstrukce V rámci provádění běžných prohlídek (1x ročně) sledovat zda jsou v inkriminovaných oblastech opět patrné stopy po zatékání případný rozvoj tvorby výluhů.
- [3] 2.3 Mostní závěry V rámci běžné údržby zajišťovat čištění spár mostních závěrů.
- [4] 3.1 Vozovka Utěšňovat trhliny v krytu vozovky vhodnou živící zálivkou.
- [5] 3.6 Odvodnění mostu Provádět údržbu systému odvodnění, odstraňovat prorůstající vegetaci - spáry vyplňovat vhodnou zálivkou, odstraňovat naplavené nečistoty.
- [6] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla Provádět údržbu zádržného systému, v rámci níž budou prováděny zejména tyto činnosti: výměny poškozených prvků za nové stejněho systému, obnova protikorozní ochrany zádržného systému, lokální opravy podlití patních plechů.
- [7] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla Vyměňovat systémové distanční prvky svodnic za nové odpovídající zádržnému systému.
- [8] 4.6 Území pod mostem a přístupové cesty Odstraňovat černé skládky pod mostem.

4.odstranění do nejbližšího zimního období

- [9] 1.2 Mostní podpěry a křídla Podél trhlin v nátěru opěr provést otyskání povrchu, odstranění

nátěru a výluhů.

[10] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla

Provést výměnu poškozených, deformovaných, částí zádržného systému za nové.

3.odstranění nutno do 1 roku

[11] 2 Nosná konstrukce

V oblasti trhlin provést otryskání konstrukce, odstranění viditelných výluhů včetně druhotného ochranného nátěru.

[12] 3.6 Odvodnění mostu

V rámci údržby provést dotažení spojů upevnění podélného odvodňovacího svodu, obnovit protikorozní ochranu spojovacího materiálu, ověřit sklon svodů, aby nedocházelo k zadržování vody ve svodech - příp. provést jejich rektifikaci.

[13] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla

Nevhodně nahrazené distanční prvky svodnic nahradit systémovými.

[14] 4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy ap.

Obnovit protikorozní ochranu prvků protidotykové ochrany.

3. odstranění do 2 let

[15] 3.3.1 Římsa

Provést výměnu těsnění pracovních spár a dilatačních říms.

[16] 3.3.1 Římsa

Obnovit ochranné nátěry říms, opravu provést po opravě těsnících spár říms.

[17] 3.6 Odvodnění mostu

Provést obnovu zálivek podél odvodňovacích proužků, zatěsnit spáry.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATEŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.9.2020

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky MPM byl seznámen odpovědný zástupce zadavatele.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Zatížitelnost

Spodní stavba

Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	V – EN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)
III - Dobrý (koefic. a=1.0)	$V_n = 22.0t$
Nosná konstrukce	$V_r = 40t$
Stavební stav:	$V_e = 0t$
III - Dobrý (koefic. a=1.0)	Max.nápravový tlak = 16.5t

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Použitelnost je dána lokálním poškozením Hodnoty zatížitelnosti jsou převzány z poslední MPM 06/2017 zádržného systému a říms.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2026

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Pohled ve směru staničení - nájezd na most.



Pohled proti směru staničení.



Pohled z pole 4 ve směru staničení.



Pohled z pole 5 proti směru staničení.



Pohled na opěru O1.



Pohled na opěru O11.



V čele pod úložným prahem opěry O1 je v nátěru trhlina patrně se slabým výluhem.




Bok dříku opěry O1 je porostlý řasou.




Na pravém boku opěry O11, patrně v pracovní spáře úložný práh/dřík a úložný práh/plentovací stěna jsou v nátěru trhliny patrně se slabými výluhy.



Trhliny v levých konzolkách nosné konstrukce (v oblasti příčníků nad pilíři P2, P3 a P4).

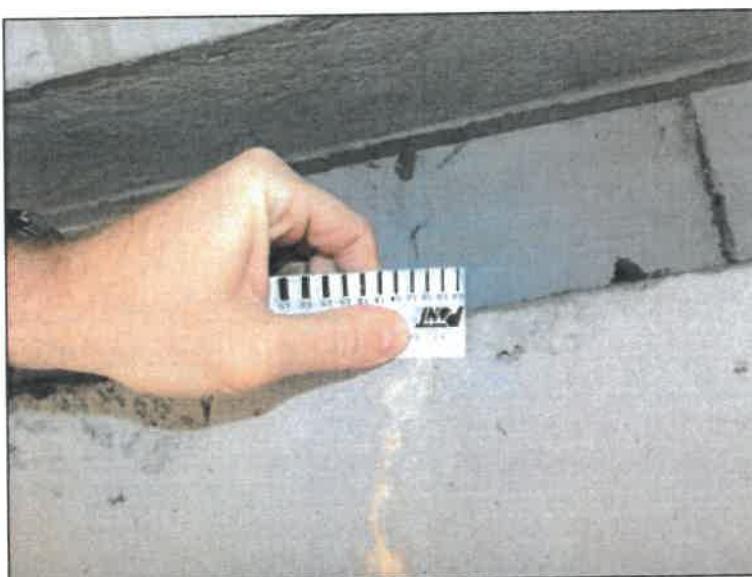

Měření šířky trhliny v nátěru.

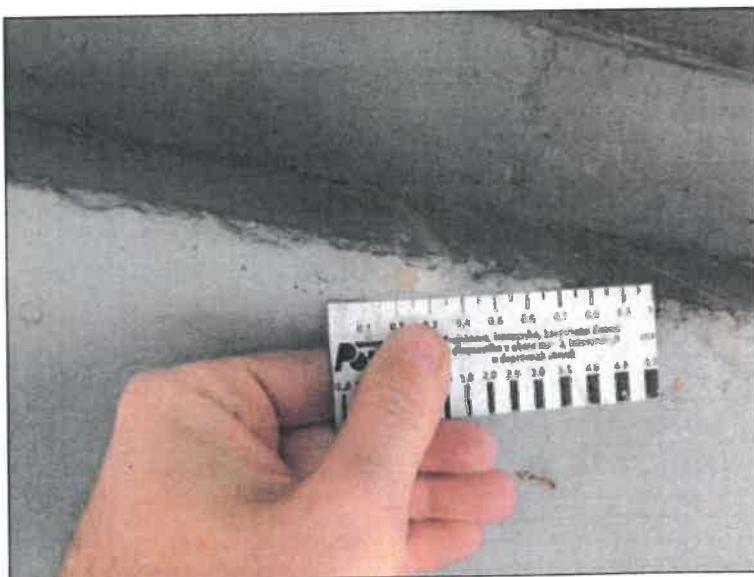

Měření šířky trhliny v nátěru.



Měřená šířka trhliny v nátěru přičníku.



Lokální poškození druhotného ochranného nátěru bez nutnosti opravy.



Průsak z pod římsy na konzolu NK v oblasti pilíře P4.



Trhlina v oblasti nad vrubovým kloubem měřena přes nátěr.




MZ nad O1 částečně zanesený.



MZ nad opěrou O11 u krajnic zanesený zcela.



Na dolním lící převisů říms se nejčastěji u oblastí pracovních spár tvoří spíše slabé výluhy.

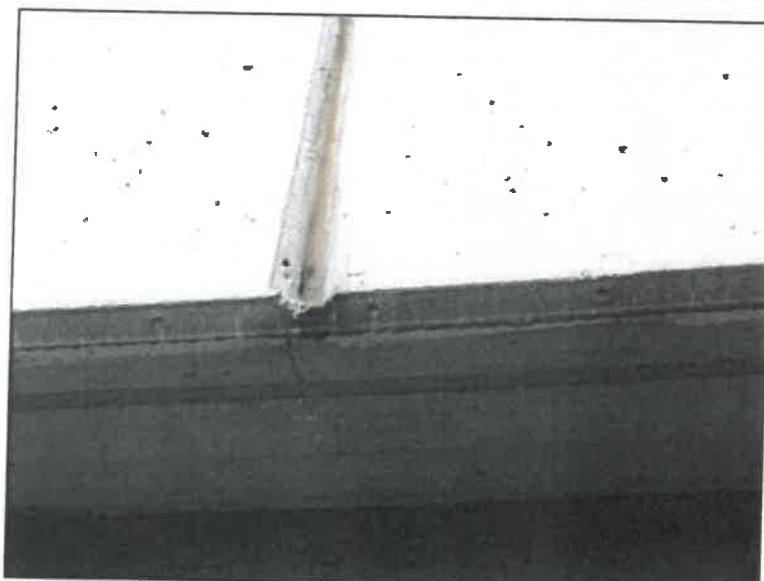

Trhlina na dolním lící převisu římsy v místě pracovní spáry.



Příčné smršťovací trhliny se vyskytují u obou říms.



Z odvodňovačů prorůstá vegetace. Deformované systémové distanční prvky svodnic od sloupků byly nahrazeny ocelovými uzavřenými prvky. Jedná se o špatné řešení.



Separace zálivek spár podél odvodňovacího proužku od odrazných proužků a vozovky. Místy ze spár prorůstá vegetace.




Separace zálivek spár podél odvodňovacího proužku od odrazných proužků a vozovky.



Koroze svislých svodů z odvodňovačů do podélných liniových.



V poli 10 a na předmostí opěry 11 je zádržný systém deformovaný od nárazů.

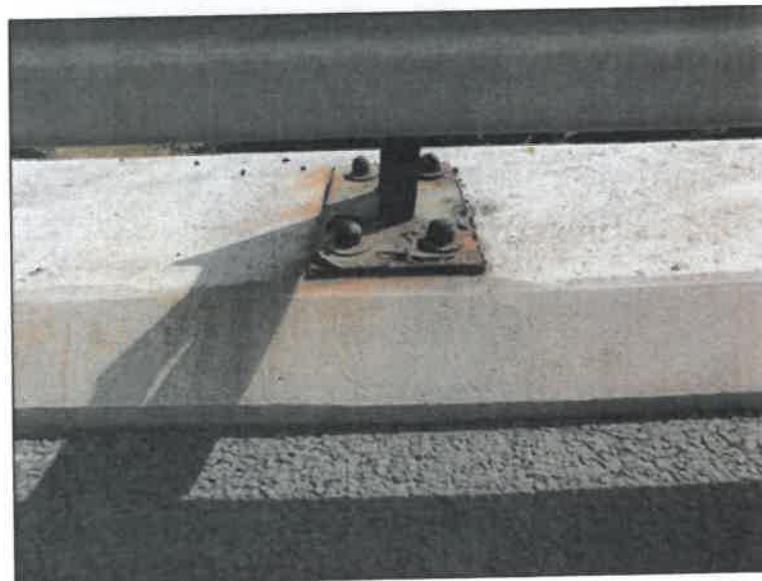

Degradace protikorozní ochrany zádržného systému, nejhorší stav je na předmostí opěry O11 vpravo - již nefunkční protikorozní ochrana, silná koroze.



Degradace protikorozní ochrany protidotykových zábran, dochází k vyplavování korozních produktů na římsu.



Detail.