 


 
Hlášení reklamace

Datum	10.12.2021	Čas	17:35
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Tuklaty OTK		
Popis reklamace	opakované hlášení alarmového průjezdu (STOP) od snímače IHO		
Hlásil	pohotovost SSZT (606 652 701)	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	VADNÝ SVÍTAČ IHO		
Popis opravy	10.12.2021 - čidlo HWD2 SN: 153818 hlásí 439°C na všech nápravách, dirt 100, temp. refheater -330°C - reset programu SCT nepomohl 11.12.2021 - odzkoušení čidla IHO ve spolupráci se SSZT - čidlo stále hlásí chybné hodnoty (napájení 13,9V) 14.12.2021 - INSTALACE A KALIBRACE SERVISNÍHO ČIDLA IHO SN: 152922 24.2.2022 - INSTALACE A KALIBRACE OPRAVENÉHO SVÍTAČE IHO SN: 153818		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	CERNÝ  VPS

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	146200,-	1800,-	4200,-	152200,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2541862

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8316fee6-a7be-4993-9f85-f3adf218c24f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2022 09:47:00



f8139d39-5072-4b3b-8c4f-75297ecde466