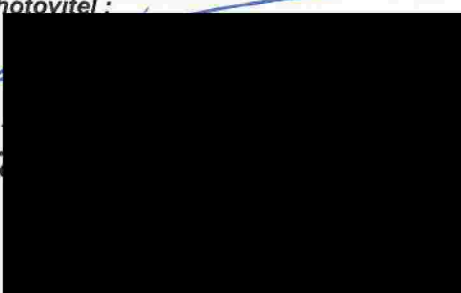



ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 9
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 24.11.2021		Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13"
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021 "RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Při provádění předpokládané demontáže kyklopského zdiva nebylo možné provést uvažovanou technologii PD a vv tzv. opatrná demontáž a zpětná montáž KZ (kyklopské zdivo). Bylo zjištěno, že KZ je provázáno ze 2/3 a vetknuto do nadzákladového zdiva do hl. cca 420mm. Ručními pneumatickými kladivý byly podbourávány jednotlivé kvádry a došlo k narušení nosné části zdiva. Při místním ohledání a posouzení statikem bylo nutno práce zastavit a zvolit sanaci - zpevnění po odstraněné části tohoto zdiva tzv. systémem torkretů, dále dle postupů GP viz. příloha č. 3, rozsah zpevněné délky viz. příloha č. 1, včetně terasy. V místě odstranění kyklopského zdiva vetknutého do terasy, bylo zjištěno, že je vlastní skladba terasy v plovoucích násypcech a nosné zděnné pilíře nemají vlastní nosný základ, pouze jsou podezděny základy z cihel, které jsou volně uloženy na násypu vlastní skladby pod dlažbou terasy. Došlo k sesypu a částečnému pohybu sloupů, opět byly práce pozastaveny a zvolena sanace terasy viz. příloha č. 3. Dalšími probíhajícími pracemi byly činnosti uvnitř v objektu tedy podpora stropnic 2.NP viz. ŽLB pilíř š. 1,00m a výšky 3,00m, který byl GP doplněn definicí a rozkresem výztuže dle skutečnosti s ohledem na zaměřené výšky podlah na stavbě, dtto příloha č. 2. Ostatní odpočtové a dopočtové položky v tomto ZL č. 9 navazují na skutečně prováděné práce a odsouhlasené technologie prací</p>		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-10"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 9 bez DPH": 373 528,00 Kč		
Tento ZL č. 9 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem: 	
Miroslav Stejskal, GP a AD	Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb	