

| <b>ZÁPIS O DEFEKTACI</b><br>k výzvě č. SpMO 22169/2022-4423  |   |                              |                            |
|--|---|------------------------------|----------------------------|
| <b>Typ techniky</b>  | <b>ZAMĚŘ. LASER. TPD-K1</b>   |                              |                            |
| <b>Předaná výstroj a dokumentace</b>   | 1) Laserový dálkoměr s gyroskopem ev. č. 7KAC237<br>2) Blok napájecí ev. č. 7KAC435<br>3) Blok EB ev. č. 7KAC201<br>4) Blok BVD ev. č. 7KAC060<br>5) Krycí sklo v rámku<br>6) Záznamník provozu |                              |                            |
| <b>Materiál / označení operací</b>   | <b>Cena za ks (bez DPH)</b>   | <b>Cena celkem (bez DPH)</b> | <b>Cena celkem (s DPH)</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přístroj vytěžený z techniky, vykazující známky běžného opotřebení, odpovídající stáří přístroje;</li> <li>- Přístroj nesplňuje předepsané takticko-technické parametry               <ul style="list-style-type: none"> <li>- oprava, nastavení a konečná kontrola předepsaných hodnot a zkoušek.</li> </ul> </li> <li>- Zjištěné nedostatky Bloku D:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optická plíseň na polopropustném zrcadle - výměna,</li> <li>• výbojka nevyhovující - výměna,</li> <li>• Aktivní prostředí nevyhovující - výměna;</li> </ul> </li> <li>- Nevyhovující čistota optických dílů v přístroji - vyčištění;</li> <li>- Poškozená odrazná vrstva horního zrcadla - renovace;</li> <li>- Poškrábaná a roztmelená oční čočka okuláru - renovace;</li> <li>- Otočný transformátor mimo povolenou toleranci napětí kontaktů povolení střelby - nastavení do předepsaných tolerancí;</li> <li>- Nevyhovující kontrolky - výměna nevyhovujících žárovek,</li> <li>- Nevyhovující popisy kontrolek - gravírování v češtině;</li> <li>- Nevyhovující povrchová ochrana - renovace PÚ,</li> <li>- Nevyhovující pojistky v pojistkovém pouzdru - výměna,</li> <li>- Nevyhovující pryžové díly - výměna;</li> <li>- Nevyhovující osvětlovač záměrné značky - oprava,</li> <li>- Nevyhovující povrchové úpravy - lakování, chromování a zinkování.</li> <li>- Nevyhovující vůle ložisek pro převod úhlů - výměna;</li> <li>- Nevyhovující výsoušecí vložky - výměna silikagelu;</li> <br/> <li>- Nevyhovující bloky EB, BVD a BP - nastavení předepsaných parametrů, oprava nevyhovující povrchové úpravy, výměna pryžových dílů, zaplombování, sjednocení ev. č. bloků s ev. č. přístroje TPD-K1</li> <br/> <li>- Nevyhovující krycí sklo - výměna pryžového rámečku, renovace optických ploch, nanesení nové antireflexní a antilaserové vrstvy.</li> </ul> |   |                              |                            |
| <b>CELKEM</b>  |   |                              |                            |

V Přáslavicích dne

Za objednatele

V Novém Jičíně dne 27.05.2022

Za zhotovitele

Celková cena opravy včetně defektace činí **438 927,50 Kč.**

03 -06- 202

V

P



**OPTES TRADE, spol. s r. o.**  
Suvorovova 909/114  
741 01 Nový Jičín  
IČO: 61973378, DIČ: CZ61973378 ①

Jednatel  
Ing. Tomáš Hradecký