

## Nabídka-objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 7/2022 – 4 RD ag. č. 22225001980  
podle smlouvy č. 201060292

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel: FORTE a.s.</b> 798 02, Mostkovice 529 IČO: 25322303 DIČ: CZ25322303 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č.ú. 304507118/0300	
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Liphkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: <b>Bohumil Petrželka</b> Předseda představenstva	
Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Mobil: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]		Kontakt: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	ZIL-131/2T7	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky: V Liphkách 100, 386 01, Strakonice</b>	
<b>Evidenční číslo:</b>	vpz.: 336-81-41 v.č.: 84013	plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER ..... velitel útvaru <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
<b>Rok výroby:</b>	1985	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> [REDAKCE]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	ANO – závěrečná kontrola		
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo mobil: +420 702 041 568 SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.			
Dne 3. října 2022		[REDAKCE] ..... hodnost, titul	
<b>Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady:</b> Požadavek nástavba vozidla: <ul style="list-style-type: none"><li>- Únik hydraulického oleje z otoče jeřábu</li><li>- Únik oleje z 2 pístnice hydromotoru zdvihacího zařízení;</li><li>- Únik oleje z čepu 1 pístnice hydromotoru;</li><li>- Únik oleje kolem snímače teploty;</li><li>- Oprava kontrolky zasunutí blokace řízení;</li><li>- Výměna poškozených pancéřovaných hadic;</li><li>- Oprava elektroinstalace nástavby;</li><li>- Výměna pancéřovaných kabelů k AKB.</li></ul> Podvozek vozidla: <ul style="list-style-type: none"><li>- Oprava úniků oleje;</li><li>- Přetěsnění posilovače řízení;</li><li>- Výměna palivových filtrů;</li><li>- Přetěsnění motoru;</li><li>- Výměna přídatné převodovky (dodána ze skladů AČR);</li><li>- Oprava úniků oleje z náboje kola;</li><li>- Oprava elektroinstalace;</li><li>- Výměna plachty nástavby.</li></ul> <b>Místo: FORTE a.s. Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice</b>			
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 11. 2022 + z důvodu nedostupnosti originálních těsnících prvku motoru a převodovky. Nedostatků, a dočasných nedostupností speciálních náhradních dílů.</b>			

## Cenová specifikace opravy techniky 2T7M vpz: 336-81-41

Poř. č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Defektace <b>Nástavba - Oprava zdvihacího zařízení</b>							
2.	Oprava úniku hydraulické kapaliny z otočného válce jeřábu – přetěsnění Těsnící prvky "O"-kroužky, 10 ks, 1 ks a 100 Kč							
3.	Únik oleje z 2. pístnice hydromotoru zvedacího zařízení oprava pístnice Hydromotor jeřábu přímočarý, druhá pístnice zlomu nástavby 2T7M - oprava v rozsahu GO, 1 ks a 5000 Kč							
4.	Únik oleje z čepu 1. pístnice hydromotoru Těsnící prvky "O"-kroužky, 8 ks, 1 ks a 100 Kč							
5.	Únik oleje kolem snímače teploty – přetěsnění Těsnící prvky "O"-kroužky, 2 ks, 1 ks a 100 Kč							
6.	Odlepená guma uložení ramene – oprava Guma + lepidlo chemoprén 1+1 ks, 1 ks a 100 Kč							
7.	Rozbitá levá kontrolka zhasnutí blokace řízení – výměna Kontrolka 1 ks, 1 ks a 200 Kč							
8.	Poškozená pancéřová hadice elektroinstalace mezi ovládacím panelem a otočí – výměna							

	LAPP 61802080-1 SILVYN® AS 7/8x10 Ochranná hadice na kov stříbrná 8 mm metrové zboží, 3 m, 1 m a 170 Ks	
9.	Poškozené pancéřové hadice na 3. hydromotoru zvedacího zařízení – výměna	
	LAPP 61802080-1 SILVYN® AS 7/8x10 Ochranná hadice na kov stříbrná 8 mm metrové zboží, 10 m, 1 m a 170 Ks	
10.	Spálená elektroinstalace v zapínání nástavby – oprava	
	Vodič CIA 1,5, 2 m, 1 m a 15 Kč	
11.	Poškozená pancéřová hadice k akumulátorům nástavby – výměna	
	LAPP 61802080-1 SILVYN® AS 7/8x10 Ochranná hadice na kov stříbrná 8 mm metrové zboží, 2 m, 1 m a 170 Ks	
12.	Poškozená kabeláž u akumulátorů nástavby – výměna	
	Vodič CIA 2,5, 4 m, 1 m a 20 Kč	
	<b>Podvozek</b>	
13.	Drobné úniky oleje kolem hadicových spon – oprava	
	Hadicová spona, 4 ks, 1 ks a 33,75 Kč	
14.	Přetěsnění čerpadla posilovače řízení	
	Těsnící prvky "O"- kroužky, 6 ks, 1 ks a 100 Kč	
	Výroba těsnění EPDM guma 1ks, 1 ks a 400 Kč	
15.	Vyčištění palivových filtrů (jemný a hrubí čistič paliva)	
	Technický benzín 1l, 1l a 135 Kč	
16.	Přetěsnění motoru	
	Tmel na motory 200ml, 1 ks a 500 Kč	
	Výroba těsnění TĚSNICÍ VLÁKNITOPRYŽOVÁ DESKA , 1ks, 1 ks a 4000 Kč	

	Přetěsnění palivového potrubí - Hadicová spona, 4 ks, 1 ks a 33,75 Kč	
	Přetěsnění vypouštěcí zátky - Teflonová páska, 1 ks a 35 Kč	
17.	Výměna přídavné převodovky (ND dodá útvar AČR)	1
	Výroba těsnění TĚSNICÍ VLÁKNITOPRYŽOVÁ DESKA, 1ks, 1 ks a 2000 Kč	
18.	Výměna oleje PP80 - množství 4l (ND dodá útvar AČR)	1
19.	Přetěsnění náhonu navijáku a krytu převodovky	1
	Kuličkové ložisko 306538-П, 1 ks, 1 ks a 400 Kč	
	Manžeta 486462, 1 ks, 1 ks a 400 Kč	
	Kuličkové ložisko 306551- P, 1 ks, 1 ks a 320 Kč	
	Válečkové ložisko 306661- P, 1 ks, 1 ks a 420 Kč	
	Těsnění víka ložiska 137-1720127, 1 ks, 1 ks a 400 Kč	
	Těsnění víka ložiska 137-1720023, 1 ks, 1 ks a 400 Kč	
20.	Únik oleje náboje kola 2 NP – přetěsnění	2
	Manžeta sestavy náboje kola 307654-П, 1 ks, 1 ks a 300 Kč	
	Vnější sestava ložiska kola 120-2403036, 1 ks, 1 ks a 546 Kč	
	Ložisko 485437-П, 1 ks, 1 ks a 669 Kč	
21.	Poškozená kabeláž nad chladičem – výměna	
	Kabel 4x1,5, 2m, 1m a 51 Ks	
22.	Nefunkční pravá přední směrovka – oprava/výměna	
	Žárovka 21W 12V, 1 ks, 1 ks a 35 Kč	
23.	Nefunkční kontrolka směrového světla – výměna	
	Žárovka 21W 12V, 1 ks, 1 ks a 35 Kč	
24.	Nefunkční pravý světlomet – oprava kabeláže	

	Kabel 1m, 1 m a 140 kč						
25.	Poškozená pancéřová hadice k panelu nástavby – výměna						
	LAPP 61802080-1 SILVYN® AS 7/8x10 Ochranná hadice na kov stříbrná 8 mm metrové zboží, 3 m, 1 m a 170 Kč						
26.	Překroucené kabely u el. zapalování – oprava kabeláže						
	Kabel 1m, 1 m a 140 kč						
27.	Výměna plachty						
	Výroba plachty včetně materiálu, 1 ks, 1 ks a 27 900 Kč						
28.	Revize ZZ bude provedena pracovníky VÚ 4312						
	<b>CELKEM</b>		<b>103,93</b>	<b>114 328,00</b>	<b>51 072,00</b>	<b>165 400,00</b>	<b>34 734,00</b>
							<b>200 134,00</b>

Nabídková cena: 165.400,00,- Kč bez DPH

Cena celkem: 200.134,00,- Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:   
titul, jméno, příjmení, telefon

V Mostkovicích, dne:

V

dne:

**Bohumil**  
**Petrželka**  
Digitálně podepsal  
Bohumil Petrželka  
Datum: 2022.10.07  
13:26:04 +02'00'

Za poskytovatele: .....  
**Bohumil Petrželka**

Za objednatele: .....  
plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER