

Dodavatel:  SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. Strojírenská 2298 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav IČ: 61683787 DIČ: CZ61683787 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Odběratel: IČ: 70188041 DIČ: CZ70188041 Technické služby Havlíčkův Brod Na Valech 3523 580 01 Havlíčkův Brod Tel.:
Nabídka č.: 23NAS00004 Datum zápisu: 21.04.2023 Platno do: 05.05.2023	Konečný příjemce:

Cenová nabídka na opravu nástavby a vyklapěče vozidla RZ: 5J26098

Zjištěné závady a navrhovaný rozsah opravy:

Vůle v zajišťovacích tyčích - **oprava uložení**
 Poškozené levé a pravé koncové světlo. - **výměna koncových světel**
 Nefunkční aretace zajištění spojení vozíků - **výměna aretace**
 Poškozené plachetky + hrazda - **výměna plachetek**
 Nefukční pravé horní pracovní světlo - **výměna pracovního světla**
 Vůle ramen kontejneru vyklapěče - **oprava uložení ramen kontejneru na obou stranách**
 Vůle ve spodních ložiscích P + L HV vozíků - **výměna ložisek a čepů spodního uložení**
 Nefukční pravé ovládání přidání plynu - **zjistit příčinu**
 Poškozené pouzdro čepů spojení vozíků - **výměna pouzdra**
 Vibrace mezistěny při zvedání vozíků - **oprava uložení zajištění zadní mezistěny**
 Poškozená guma hrazdy - **výměna dorazové gumy hrazdy**
 Poškozený stírací kartáč - **výměna kartáče**
 Nefukční centrální mazání - **zjistit příčinu**
 Poškozené boky víka - **demontáž vadných plechů, montáž nových otěruvzdorných plechů na obou stranách zadního víka a laková úprava opravených částí**
 Poškozený horní díl sběrné vany - **demontáž vadné části sběrné vany, montáž nového plechu skluzu sběrné vany**
 Únik oleje pravého HV posuvné desky - **přetěsnění HV**
 Únik oleje levého HV vozíku - **přetěsnění HV**
 Poškozené čepy, kladky a pouzdra lisovací desky - **výměna všech kladek, spodních a horních čepů nosné desky, pouzder uložení čepů lisovací a nosné desky**
 Nefukční snímač spodní polohy levého vozíku - **zjistit příčinu**
 Nelze otevřít mezistěnu - poškozený pant - **výměna spodního pantu**
 Poškozená páka ovládání hrazdy - **výměna páky**
 Nefukční pravý zvonek obsluhy - **zjistit příčinu**
 Opotřebené silony výtlačného štítu - **výměna kluzných bloků výtlačného štítu na obou stranách**
 Poškozené půlkulaté dorazy vyklapěče - **výměna dorazů na obou stranách**
 Poškozené gumové dorazy vyklapěče (rakvička) - **výměna vadných dorazů**

Předpokládané náklady:

Materiál: 155 925,- Kč
 Práce: 126 720,- Kč
Celkem: 282 645,- Kč

Poznámka:

U položek kde je uveden návrh opravy **zjistit příčinu** jsou v kalkulaci zahrnuty pouze náklady na zjištění příčiny a ne odstranění závady. Jakmile budeme znát příčinu, tak vás budeme informovat.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

S pozdravem

[redacted]

servisní technik

SERVIS-CENTRUM CZ s. r. o .

Strojírenská 2298

250 01 Brandýs nad Labem

Mobil: [redacted]

[redacted]

[redacted]