

Propustek 11-419P

Propustek před obcí Bušín

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. 11-419P (Propustek před obcí Bušín)

Okres: Šumperk

Prohlídku provedl:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 9.10.2022

Poznámka:

přefa žb rámy IZM světlost 2,00 m, délka propustku 11,0 m

Počasí v době provádění prohlídky:

jasno

Způsob zpřístupnění:

přístup pod propustek po zatravněných svazích u křídel

Teplota vzduchu: 13,0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 11

Staničení km: 0,000km

Ev.č.propustku: 11-419P

Název objektu: **Propustek před obcí Bušín**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: z Žamberka do Šumperka

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|---|---|
| [1.1] | 1.4 | Ostatní části spodní stavby /
Obecně / Opěry, čela | Opěry tvořeny stojinami rámu (Beneš). Lokálně odpadaná ochranná vrstva betonu, obnažení korodující výztuž. V dilataci (zhruba uprostřed) silné protékání, odpad betonu a koroze výztuže |
|-------|-----|---|---|

2. Nosná konstrukce

- | | | | |
|-------|-----|---------------------------|--|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce / Obecně | NK tvořena rámovým prefabrikátem. Lokální odpad betonové ochranné vrstvy vč. koroze obnažené výztuže, ve spáře (uprostřed) zatéká. |
|-------|-----|---------------------------|--|

3. Svršek

- | | | | |
|-------|-----|--|---|
| [3.1] | 3.7 | Ostatní části svršku / Obecně / Římsy. | degradace betonu, odpadávání části betonu, hran. Obnažená korodující výztuž. Beton neodolává vlivům prostředí na římsách chybí zábradlí |
|-------|-----|--|---|

4. Vybavení

- | | | | |
|-------|-----|---|--|
| [4.1] | 4.1 | Svodidla/zábradelní svodidla / Obecně | Koroze spojovacího materiálu. Svodidlový systém nefunguje správně z důvodu zanesených říms |
| [4.2] | 4.6 | Okolní území a přístupové cesty / Obecně / Navazující koryto vodoteče | vlevo rozpadlé zpevnění svahů, vpravo spadené stromy |

- [4.3] 4.8 Ostatní vybavení / Obecně / Chybí označení propustku
označení ev. č.

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- | | | | |
|-----|-----|---|--------------------------------|
| [1] | 4.1 | Svodidla/zábradelní svodidla / Obecně | čištění krajnic |
| [2] | 4.6 | Okolní území a přístupové cesty / Obecně / Navazující koryto vodoteče | Odstranění vegetace a usazenin |

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|-----|-----|---|----------------------------|
| [3] | 4.8 | Ostatní vybavení / Obecně / označení ev. č. | Doplnit označení propustku |
|-----|-----|---|----------------------------|

2.odstranění nutno do 5 let

- | | | | |
|-----|-----|---|--|
| [4] | 1.4 | Ostatní části spodní stavby / Obecně / Opěry, čela | sanace a obnova ochranné vrstvy betonu vč. očištění a pasivace výztuže |
| [5] | 2.1 | Nosná konstrukce / Obecně | Povrchová sanace vč. pasivace výztuže |
| [6] | 3.7 | Ostatní části svršku / Obecně / Římsy. | Výstavba nových říms vč. nového záchytného systému |
| [7] | 4.1 | Svodidla/zábradelní svodidla / Obecně | výměna spojovacího materiálu |
| [8] | 4.6 | Okolní území a přístupové cesty / Obecně / Navazující koryto vodoteče | oprava opevnění a pročištění návodní i povodní strany |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.10.2022

Číslo jednací:


Poznámka:

Prohlídka byla projednána se zástupcem ŘSD ČR

správa Olomouc.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

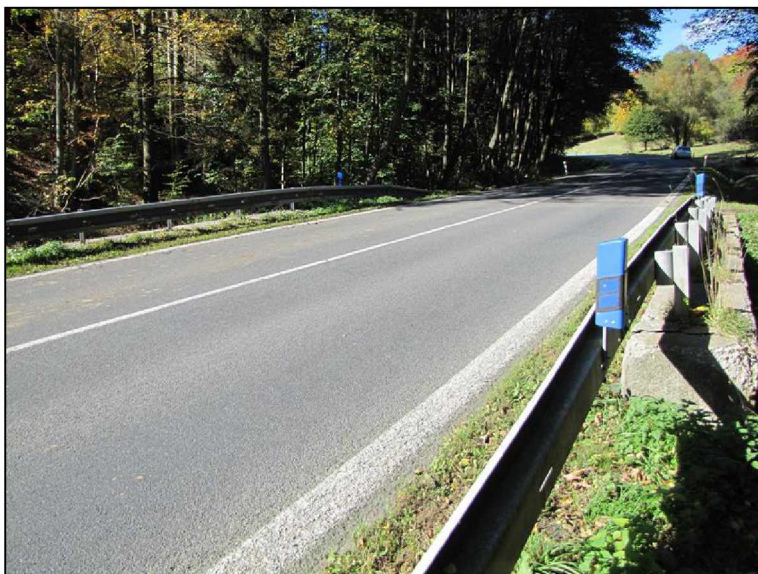

Vozovka

4.8 Ostatní vybavení

Chybí označení propustku



Levá římsa

3.7 Ostatní části svršku

degradace betonu, odpadávání části betonu, hran. Obnažená korodující výztuž. Beton neodolává vlivům prostředí
na římsách chybí zábradlí

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla

Koroze spojovacího materiálu. Svodidlový systém nefunguje správně z důvodu zanesených říms



Levé čelo

1.4 Ostatní části spodní stavby

Opěry tvořeny stojinami rámu (Beneš). Lokálně odpadlá ochranná vrstva betonu, obnažení korodující výztuž. V dilataci (zhruba uprostřed) silné protékání, odpad betonu a koroze výztuže

2.1 Nosná konstrukce

NK tvořena rámovým prefabrikátem. Lokální odpad betonové ochranné vrstvy vč. koroze obnažené výztuže, ve spáře (uprostřed) zatéká.



Levá římsa



Výtok

4.6 Okolní území a přístupové cesty

vlevo rozpadlé zpevnění svahů, vpravo spadené stromy



Pohled dovnitř od levého čela

1.4 Ostatní části spodní stavby

Opěry tvořeny stojinami rámu (Beneš). Lokálně odpadaná ochranná vrstva betonu, obnažení korodující výztuž. V dilataci (zhruba uprostřed) silné protékání, odpad betonu a koroze výztuže

2.1 Nosná konstrukce

NK tvořena rámovým prefabrikátem. Lokální odpad betonové ochranné vrstvy vč. koroze obnažené výztuže, ve spáře (uprostřed) zatéká.



NK

1.4 Ostatní části spodní stavby

Opěry tvořeny stojinami rámu (Beneš). Lokálně odpadlá ochranná vrstva betonu, obnažení korodující výztuž. V dilataci (zhruba uprostřed) silné protékání, odpad betonu a koroze výztuže

2.1 Nosná konstrukce


NK tvořena rámovým prefabrikátem. Lokální odpad betonové ochranné vrstvy vč. koroze obnažené výztuže, ve spáře (uprostřed) zatéká.



Výtok

4.6 Okolní území a přístupové cesty

vlevo rozpadlé zpevnění svahů, vpravo spadené stromy

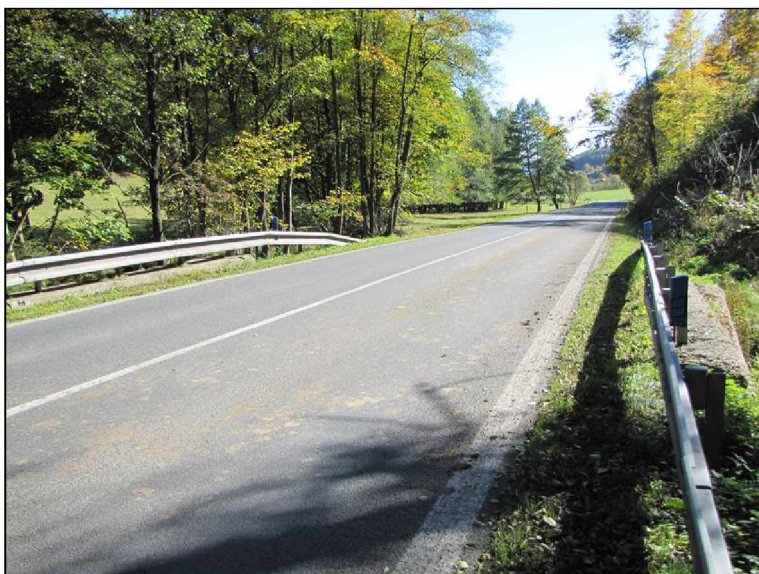

Vozovka

4.8 Ostatní vybavení

Chybí označení propustku



Pravá římsa

3.7 Ostatní části svršku

degradace betonu, odpadávání části betonu, hran. Obnažená korodující výztuž. Beton neodolává vlivům prostředí
na římsách chybí zábradlí

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla

Koroze spojovacího materiálu. Svodidlový systém nefunguje správně z důvodu zanesených říms



Pravé čelo



Vtok

4.6 Okolní území a přístupové cesty

vlevo rozpadlé zpevnění svahů, vpravo spadené stromy



Pohled dovnitř od pravého čela