



Hlášení reklamace

Datum	19.12.2022	Čas	12:14
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Kamenné Zboží		
Popis reklamace	Opakovaná hlášení chyby 223		
Hlásil	Kala	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	poškozený snímač IHO		
Popis opravy	19.12.2022 - čidlo HAWD2 svítí červeně a hlásí 206°C na refheater, 30% dirt, -10,08°C Tmp. detector, voltage 1: 26,28V, voltage 2: 30,87V 23.12.2022 - výměna vadného snímače HWD SN:20153812 za servisní SN: 152922 - kalibrace čidla 4.4.2023 - instalace opraveného čidla HAWD v rámci PP - stále nefunkční - zaslání do Německa jako reklamace opravy 17.7.2023 - provedena instalace, kalibrace a odzkoušení funkčnosti opraveného snímače HWD 20153812		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	KALA 

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	1638075	5610 Kč	8600 Kč	1780115
Kategorie	Pozáruční		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3859105

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8821d4ae-dc48-49fa-a539-2d15a629c5fe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2023 13:08:05



bd8fd506-f46e-4c88-823e-36857c237f41