

ZMĚNOVÝ LIST

Systémové č. VZ:	P22V00000594	Číslo ZL: 1
Smlouva:	Smlouva o dílo č. 231	
Objednatel:	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
Zhotovitel:	Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec	
Název VZ:	"Zámek Bušovice - oprava zámku na stavební parcele č. 1 v k.ú.Bušovice - II.etapa"	

Předmět změny: Dodatečně požadované práce

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Upřesnění a doplnění provádění oprav bylo možné provést až po zahájení prací a po odkrytí nepřístupných konstrukcí. Na základě dalšího průzkumu vznikl dodatečně požadavek na provedení následujících prací:

1 Ošetření stropních trámů:

Po obnažení prkenného záklopu podlahy na půdě byly provedeny lokální sondy do konstrukce stropu pro ověření stavu stávající tepelné izolace. Sondami bylo zjištěno narušení stávající tepelné izolace, která přestala plnit svoji tepelně izolační funkci. Bylo rozhodnuto dle PD o její výměně v celém rozsahu. Z tohoto důvodu byl odstraněn prkenný záklop a na místě provedena konzultace ke stavu odkrytých stropních stropních konstrukcí z hlediska působení dřevokazných škůdců s Ing. Martinou Hřebenářovou. Na základě tohoto odborného průzkumu bylo rozhodnuto o provedení ošetření dřevěných prvků stropu Bochemitem QB profi a Lignofixem super (viz zápis z KD č. 2).

2 Nátěr ocelových přílozek stropních trámů z I č. 240:

Po odstranění prkenného záklopu podlahy na půdě byly odkryty ocelové příložky stropních trámů z I č. 240, zhotovené v předchozích etapách oprav. Bylo rozhodnuto obnovit jejich degradovaný nátěr (viz zápis z KD č.2).

3 Převedení stávající elektroinstalace na stropě sálu do půdního prostoru:

Na stropě sálu m.č.202 jsou nevhodně vedeny stávající přívody ke svítidlům vč. el.krabi, zvláště ve stropních zrcadlech. Bylo rozhodnuto využít rozebrání podlahy na půdě a převést přívody ke svítidlům na stropě sálu do podlahy půdního prostoru a uvolnit tak strop sálu pro provádění jeho rekonstrukce.

4 Oprava fasády vnějšího opěrného pilíře (severozápadní nároží zámku):

Ve II. etapy oprav zámku se počítá s opravou fasády západního průčelí zámku. Oprava severozápadního nároží (opěrného pilíře) do této etapy nepatří. Z důvodu jednotného provedení oprav fasády při pohledu západním bylo rozhodnuto opravit i fasádu severozápadního nároží zámku.

5 Seskládání kovových regálů do jedné místnosti po patrech:

Z důvodu uvolnění místností pro provádění oprav bylo rozhodnuto seskládat kovové regály po patrech vždy do jedné místnosti (viz zápis z KD č.5).

6 Restaurování omítek - větší rozsah v m.č. 104:

V zadávací dokumentaci je v místnosti č. 104 počítáno s restaurováním omítky s historickou malbou v rozsahu 8,850 m². Rozsah historických omítek k restaurování je větší, celkem 16,960 m².

7 Oprava a zpětná montáž externího trámu 160/190 nad pavlačí:

V zadávací dokumentaci se počítalo při opravách konstrukce krovu nad pavlačí s demontáží a likvidací externího trámu. Následně vznikl požadavek na jeho zpětnou montáž po provedení očištění, biosanace, vysazení míst zasažených hnilobou, barevné retuše a voskoolejového nátěru, stejně jako u ostatních ponechaných dřevěných konstrukcí. Trám nemá v celé délce stejnou profilaci, bude provedena její úprava.

8 Oprava stávajících omítek před výmalbou:

Stávající omítky nejsou ve stavu vhodném pro provedení výmalby. Před výmalbou budou omítky ometeny a omyty a bude provedena jejich oprava v rozsahu do 10% plochy.

9 Odstranění zatékání taškovou krytinou:

Při realizaci prací v půdním prostoru bylo zjištěno lokální zatékání taškovou krytinou z bobrovek. Jako dodatečně požadovaná práce bude provedena výměna cca 22 ks poškozených bobrovek z mobilní montážní plošiny.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Upřesnění a doplnění oprav zámku přímo souvisí s provedením II.etapy oprav zámku, samostatné zadání těchto prací je vyloučeno.

Hodnota změny:

Cena bez DPH	364 235,06 Kč
DPH 21%	76 489,36 Kč
Cena vč. DPH	440 724,42 Kč

Vliv na termín dokončení:

Nemá vliv na termín dokončení.

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou.

Vyjádření TDI:**Vyjádření objednatele:****Přílohy:**

Příloha č.1 Položkový rozpočet změny

Za zhotovitele:

Vratislav Kypta

Datum:

Za TDI:

Ing. Petr Chmelík

Datum:

Za objednatele:

Mgr. Daniel Bechný

Datum: