

**“OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Laboratoře nové informatiky
- Stavební práce a nábytkové vybavení“**

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se smlouvou

1. Oddíl stavby: **SO 01 – Rekonstrukce učeben**
2. Zpracovatel změnového listu: **Lukáš Řepa**
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1. stavební deník: str. 1, 2.
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-1 ze dne: 4. 7. 2024 číslo bodu: B 1.1

4. **Zdůvodněná a příčina změny:**

Při provedení sond v podlahách byla zjištěna malá hloubka vrchní vrstvy betonu a to 70 mm. Navíc v některých místech tras žlabů byl zjištěn zvýšený spodní beton spirálového stropu, kde byla výška vrchního betonu nižší než 70 mm. Navržené podlahové žlaby měli výšku 60 mm, v případě jejich použití by došlo z důvodu malé vrstvy nového betonu (10–20 mm), k poškození vrchní vrstvy a podlahoviny. Dále byly tyto žlaby v kolizi s kotvením stolů do podlahy. Při kotvení na pozici dle projektu by kotvy byly přímo v místě podlahových žlabů.

Dále bylo zjištěno, že prostup pro chladivo klimatizace a přívod elektro z 2.NP do 3.NP nelze provést jádrovým vrtáním (z 3.NP) z důvodu možného poškození podlahovin v m. č. 333 Aulla.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny:**

Navrhujeme změnu podlahových žlabů na žlaby 150x38mm + 2x plastová trubka do podlahy 40 mm a použití nosných podlahových krabic, které umožní vyšší krytí betonu, a i bezpečné kotvení lavic do podlahy. Navíc bude možno v budoucnu servisovat kabelové rozvody v podlahách. Částečně se musí zbrousit i spodní beton pro dostatečné krytí kabelových žlabů betonem. Aby se zabránilo „promáčknutí“ podlahy.

Průboje pro chladivo klimatizace budou provedeny ze spodní strany vyřezáním a vybouráním ručně sbíječkou. Aby se nepoškodila podlaha v 3. NP a minimalizoval zásah v čistých prostorech.

6. Finanční náklady změny

položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS

Položka	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	188.899,42	228.568,29
MÉNĚPRÁCE	-19.260,00	-23.304,60
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	3.057.850,59	3.699.999,21
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	3.227.130,01	3.904.827,31

V Uherském Hradišti, dne 17.7.2024

Radek Míšek

TRADIX REALIZACE s.r.o.
ELEKTROMONTÁŽE 
 Huštěnovská 2804, 686 03 Staré Město
 Tel.: 572 541 141, tradix@tradix.cz
 DIČ: CZ220188253

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

Posouzení (ne) předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentaci VZ
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet –cenotvorba apod.)
- stanovisky dotčených orgánů, stavebním povolením, podmínkami dotačního programu (netýká se)

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou např.

- oprava harmonogramu stavby
- Dodatek k IZ č. 2073/150/11/23
- Dodatek smlouvy o dílo

Pozn. – Veřejná zakázka ani oznámení o změně správci dotač. programu – netýká se

Doporučení:

TDS (ne) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Uherském Hradišti dne 17.7.2024

Radek Malina TDS

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) autorského dozoru (AD):

Systém uvedený v smlouvě, veškeré předpokládat v
sím zpracován PD

GP (AD) (ne) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Uherském Hradišti, dne 19.4.2024

Ing. TOMÁŠ KROČIL
autORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY
Ing. Tomáš Kročil