

**Restaurátorský průzkum a záměr
na restaurování souboru vnějších dveří
v 1.n.p. zámku č.p.37 v Heřmanově Městci**



Tomáš Nebeský a Vladimír Marat

Září 2024

Restaurátorský průzkum a záměr na restaurování souboru dveří v 1.n.p. zámku č.p.37 v Heřmanově Městci

I. Lokalizace památky

1. Okres: Chrudim
2. Obec: Heřmanův Městec
3. Adresa: Heřmanův Městec č.p.37, 538 03
4. Bližší určení místa popisem: zámek – vnější dveře v přízemí viz půdorys
5. Název objektu, jehož součástí je dílo: zámek v Heřmanově Městci
6. Rejstříkové č. objektu v ÚSKP: 21114/6-816
7. Název památky: vnější dveře a vrata

II. Údaje o památce

8. Autor (okruh, dílny):
9. Sloh/datování: 18-20.století
10. Materiál/technika: dřevo, mosaz, ocel

III. Údaje o akci

1. Vlastník: Domov pro seniory Heřmanův Městec
2. Investor: Domov pro seniory Heřmanův Městec
3. Závazné stanovisko: NPÚ – 361/59721/2017
4. Návrh na restaurování: září 2024
5. Termín započetí a ukončení akce:

IV. Vlastní restaurátorský průzkum a záměr

Tento průzkum a záměr popisuje současný stav a návrh restaurování vybraných vnějších dveří v budově zámku v Heřmanově Městci.

Záměr je rozdělen do těchto bodů:

Obecná část záměru

Půdorys s lokalizací dveří a vrat

Karty dveří a zárubní s popisem stavu a návrhem restaurování.

Obecná část

Popis

Jedná se o soubor vybraných vnějších dveří a vrat v přízemí zámku .

Dveře pochází z různých etap stavebního vývoje budovy z období od konce 18.stol. až do první pol. 20. století. Celkem se jedná o 6 ks dvoukřídlých a jednokřídlých dveří či vrat . Všechny tyto dveře a vrata byla v roce 2020 zasaženy povodní do výše 50-90cm.

Stav

Obecně jsou značně poškozené dolní části dveří a to v důsledku zatopení . Jsou zde uvolněné spoje, rozlepují se jednotlivé lepené díly. Ocelové prvky kování jsou viditelně zasažené korozí. Také povrchové úpravy jsou viditelně více poškozené, což se nejvíce projevuje olupováním nátěrů. Ostatní poškození jsou běžná, způsobená provozem , omezenou údržbou a působením povětrnostních vlivů. U části dveří jsou dveřní křídla již druhotná. Dveře D3 prošly značnými úpravami, které byly provedeny necitlivě.

Návrh restaurování

Dveře budou restaurovány běžnými restaurátorskými postupy s ohledem na jednotlivé typy materiálů. Jednotlivé části dveří budou nahrazovány pouze v nezbytných případech. V počátku restaurování budou dveře podrobeny dalšímu průzkumu zaměřenému na určení typu povrchové úpravy. Na sondách je patrné, že byla část dveří zřejmě v minulosti fládrována. Typ povrchových úprav by měl být určen s ohledem na ostatní dveře v přilehlém okolí. Toto bude řešeno se zástupci památkové péče a investora. Jednotlivé typy nátěrů budou předloženy na dostatečně velkých vzorcích k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení bude možné nátěry provádět jako celek. Jednotlivá historická kování budou restaurována, nepředpokládám sjednocování typů. Pokud je na jednotlivých dveřích dochované různé historické kování lze jej po dohodě takto ponechat. Novodobá kování budou nahrazena za mosazné odlitky dle typů kování použitých na jiných dveřích v objektu.

Výběr vzorů pro odlitky kování a dále veškeré postupy a typy povrchových úprav budou konzultovány s pracovníky NPÚ. Po dokončení prací bude o průběhu restaurování zpracována restaurátorská zpráva.

V Praze dne 26.9.2024

Vypracoval: Tomáš Nebeský – restaurátor

povolení MKČR: 3116/2005 Tomáš Nebeský
tel.: 602 389 142
e-mail: telamon@volny.cz

povolení MKČR: 935/2010 Vladimír Marat



LEGENDA:

- ZDE SE NACHÁZÍTE (You are here)
- ✚ PRVNÍ POMOC (First aid)
- ☒ HASÍČ PÍSTROJ (Fire extinguisher)
- ☒ POŽÁRNÍ HADICE (Fire hose)
- ➡ SMĚRY ÚNIKU (Evacuation routes)

EVACUATION ROUTES AND NOTES:

1. HLAVNÍ VSTUP DO VÝBUDE! ZAHRA (Main entrance to the building! Garden)
2. TRÚJED DO VÝBUDE! - VSTUP DO SELAD. PLOŠOL (Exit to the building! - Entrance to the garden area)
3. HLAVNÍ VSTUP DO BUDOV ZAHRA - NA HL. SCHODIŠTE (Main entrance to the building from the garden - to the main staircase)
4. BOČNÍ VCHOD DO PARKU Z CHODBY ST. A (Side entrance to the park from corridor ST. A)
5. V PŘÍZEMÍ V PARKU - VSTUP DO "DĚKOV" (In the ground floor in the park - entrance to "Děkov")
6. BOČNÍ VCHOD DO "DĚKOV" Z CHODBY ST. C (Side entrance to "Děkov" from corridor ST. C)

ROOMS AND AREAS:

- PŘÍZEMÍ (Ground floor)
- ST. A (Corridor A)
- ST. B (Corridor B)
- ST. C (Corridor C)
- ST. D (Corridor D)
- ST. E (Corridor E)
- ST. F (Corridor F)
- ST. G (Corridor G)
- ST. H (Corridor H)
- ST. I (Corridor I)
- ST. J (Corridor J)
- ST. K (Corridor K)
- ST. L (Corridor L)
- ST. M (Corridor M)
- ST. N (Corridor N)
- ST. O (Corridor O)
- ST. P (Corridor P)
- ST. Q (Corridor Q)
- ST. R (Corridor R)
- ST. S (Corridor S)
- ST. T (Corridor T)
- ST. U (Corridor U)
- ST. V (Corridor V)
- ST. W (Corridor W)
- ST. X (Corridor X)
- ST. Y (Corridor Y)
- ST. Z (Corridor Z)
- ST. AA (Corridor AA)
- ST. AB (Corridor AB)
- ST. AC (Corridor AC)
- ST. AD (Corridor AD)
- ST. AE (Corridor AE)
- ST. AF (Corridor AF)
- ST. AG (Corridor AG)
- ST. AH (Corridor AH)
- ST. AI (Corridor AI)
- ST. AJ (Corridor AJ)
- ST. AK (Corridor AK)
- ST. AL (Corridor AL)
- ST. AM (Corridor AM)
- ST. AN (Corridor AN)
- ST. AO (Corridor AO)
- ST. AP (Corridor AP)
- ST. AQ (Corridor AQ)
- ST. AR (Corridor AR)
- ST. AS (Corridor AS)
- ST. AT (Corridor AT)
- ST. AU (Corridor AU)
- ST. AV (Corridor AV)
- ST. AW (Corridor AW)
- ST. AX (Corridor AX)
- ST. AY (Corridor AY)
- ST. AZ (Corridor AZ)
- ST. BA (Corridor BA)
- ST. BB (Corridor BB)
- ST. BC (Corridor BC)
- ST. BD (Corridor BD)
- ST. BE (Corridor BE)
- ST. BF (Corridor BF)
- ST. BG (Corridor BG)
- ST. BH (Corridor BH)
- ST. BI (Corridor BI)
- ST. BJ (Corridor BJ)
- ST. BK (Corridor BK)
- ST. BL (Corridor BL)
- ST. BM (Corridor BM)
- ST. BN (Corridor BN)
- ST. BO (Corridor BO)
- ST. BP (Corridor BP)
- ST. BQ (Corridor BQ)
- ST. BR (Corridor BR)
- ST. BS (Corridor BS)
- ST. BT (Corridor BT)
- ST. BU (Corridor BU)
- ST. BV (Corridor BV)
- ST. BW (Corridor BW)
- ST. BX (Corridor BX)
- ST. BY (Corridor BY)
- ST. BZ (Corridor BZ)
- ST. CA (Corridor CA)
- ST. CB (Corridor CB)
- ST. CC (Corridor CC)
- ST. CD (Corridor CD)
- ST. CE (Corridor CE)
- ST. CF (Corridor CF)
- ST. CG (Corridor CG)
- ST. CH (Corridor CH)
- ST. CI (Corridor CI)
- ST. CJ (Corridor CJ)
- ST. CK (Corridor CK)
- ST. CL (Corridor CL)
- ST. CM (Corridor CM)
- ST. CN (Corridor CN)
- ST. CO (Corridor CO)
- ST. CP (Corridor CP)
- ST. CQ (Corridor CQ)
- ST. CR (Corridor CR)
- ST. CS (Corridor CS)
- ST. CT (Corridor CT)
- ST. CU (Corridor CU)
- ST. CV (Corridor CV)
- ST. CW (Corridor CW)
- ST. CX (Corridor CX)
- ST. CY (Corridor CY)
- ST. CZ (Corridor CZ)
- ST. DA (Corridor DA)
- ST. DB (Corridor DB)
- ST. DC (Corridor DC)
- ST. DD (Corridor DD)
- ST. DE (Corridor DE)
- ST. DF (Corridor DF)
- ST. DG (Corridor DG)
- ST. DH (Corridor DH)
- ST. DI (Corridor DI)
- ST. DJ (Corridor DJ)
- ST. DK (Corridor DK)
- ST. DL (Corridor DL)
- ST. DM (Corridor DM)
- ST. DN (Corridor DN)
- ST. DO (Corridor DO)
- ST. DP (Corridor DP)
- ST. DQ (Corridor DQ)
- ST. DR (Corridor DR)
- ST. DS (Corridor DS)
- ST. DT (Corridor DT)
- ST. DU (Corridor DU)
- ST. DV (Corridor DV)
- ST. DW (Corridor DW)
- ST. DX (Corridor DX)
- ST. DY (Corridor DY)
- ST. DZ (Corridor DZ)
- ST. EA (Corridor EA)
- ST. EB (Corridor EB)
- ST. EC (Corridor EC)
- ST. ED (Corridor ED)
- ST. EE (Corridor EE)
- ST. EF (Corridor EF)
- ST. EG (Corridor EG)
- ST. EH (Corridor EH)
- ST. EI (Corridor EI)
- ST. EJ (Corridor EJ)
- ST. EK (Corridor EK)
- ST. EL (Corridor EL)
- ST. EM (Corridor EM)
- ST. EN (Corridor EN)
- ST. EO (Corridor EO)
- ST. EP (Corridor EP)
- ST. EQ (Corridor EQ)
- ST. ER (Corridor ER)
- ST. ES (Corridor ES)
- ST. ET (Corridor ET)
- ST. EU (Corridor EU)
- ST. EV (Corridor EV)
- ST. EW (Corridor EW)
- ST. EX (Corridor EX)
- ST. EY (Corridor EY)
- ST. EZ (Corridor EZ)
- ST. FA (Corridor FA)
- ST. FB (Corridor FB)
- ST. FC (Corridor FC)
- ST. FD (Corridor FD)
- ST. FE (Corridor FE)
- ST. FF (Corridor FF)
- ST. FG (Corridor FG)
- ST. FH (Corridor FH)
- ST. FI (Corridor FI)
- ST. FJ (Corridor FJ)
- ST. FK (Corridor FK)
- ST. FL (Corridor FL)
- ST. FM (Corridor FM)
- ST. FN (Corridor FN)
- ST. FO (Corridor FO)
- ST. FP (Corridor FP)
- ST. FQ (Corridor FQ)
- ST. FR (Corridor FR)
- ST. FS (Corridor FS)
- ST. FT (Corridor FT)
- ST. FU (Corridor FU)
- ST. FV (Corridor FV)
- ST. FW (Corridor FW)
- ST. FX (Corridor FX)
- ST. FY (Corridor FY)
- ST. FZ (Corridor FZ)
- ST. GA (Corridor GA)
- ST. GB (Corridor GB)
- ST. GC (Corridor GC)
- ST. GD (Corridor GD)
- ST. GE (Corridor GE)
- ST. GF (Corridor GF)
- ST. GG (Corridor GG)
- ST. GH (Corridor GH)
- ST. GI (Corridor GI)
- ST. GJ (Corridor GJ)
- ST. GK (Corridor GK)
- ST. GL (Corridor GL)
- ST. GM (Corridor GM)
- ST. GN (Corridor GN)
- ST. GO (Corridor GO)
- ST. GP (Corridor GP)
- ST. GQ (Corridor GQ)
- ST. GR (Corridor GR)
- ST. GS (Corridor GS)
- ST. GT (Corridor GT)
- ST. GU (Corridor GU)
- ST. GV (Corridor GV)
- ST. GW (Corridor GW)
- ST. GX (Corridor GX)
- ST. GY (Corridor GY)
- ST. GZ (Corridor GZ)
- ST. HA (Corridor HA)
- ST. HB (Corridor HB)
- ST. HC (Corridor HC)
- ST. HD (Corridor HD)
- ST. HE (Corridor HE)
- ST. HF (Corridor HF)
- ST. HG (Corridor HG)
- ST. HH (Corridor HH)
- ST. HI (Corridor HI)
- ST. HJ (Corridor HJ)
- ST. HK (Corridor HK)
- ST. HL (Corridor HL)
- ST. HM (Corridor HM)
- ST. HN (Corridor HN)
- ST. HO (Corridor HO)
- ST. HP (Corridor HP)
- ST. HQ (Corridor HQ)
- ST. HR (Corridor HR)
- ST. HS (Corridor HS)
- ST. HT (Corridor HT)
- ST. HU (Corridor HU)
- ST. HV (Corridor HV)
- ST. HW (Corridor HW)
- ST. HX (Corridor HX)
- ST. HY (Corridor HY)
- ST. HZ (Corridor HZ)
- ST. IA (Corridor IA)
- ST. IB (Corridor IB)
- ST. IC (Corridor IC)
- ST. ID (Corridor ID)
- ST. IE (Corridor IE)
- ST. IF (Corridor IF)
- ST. IG (Corridor IG)
- ST. IH (Corridor IH)
- ST. II (Corridor II)
- ST. IJ (Corridor IJ)
- ST. IK (Corridor IK)
- ST. IL (Corridor IL)
- ST. IM (Corridor IM)
- ST. IN (Corridor IN)
- ST. IO (Corridor IO)
- ST. IP (Corridor IP)
- ST. IQ (Corridor IQ)
- ST. IR (Corridor IR)
- ST. IS (Corridor IS)
- ST. IT (Corridor IT)
- ST. IU (Corridor IU)
- ST. IV (Corridor IV)
- ST. IW (Corridor IW)
- ST. IX (Corridor IX)
- ST. IY (Corridor IY)
- ST. IZ (Corridor IZ)
- ST. JA (Corridor JA)
- ST. JB (Corridor JB)
- ST. JC (Corridor JC)
- ST. JD (Corridor JD)
- ST. JE (Corridor JE)
- ST. JF (Corridor JF)
- ST. JG (Corridor JG)
- ST. JH (Corridor JH)
- ST. JI (Corridor JI)
- ST. JJ (Corridor JJ)
- ST. JK (Corridor JK)
- ST. JL (Corridor JL)
- ST. JM (Corridor JM)
- ST. JN (

Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

<i>stav prvku</i>	<i>umístění</i>	<i>Typ prvku -</i>	<i>Rozměr (světlost)</i>	<i>Počet prvků</i>	<i>označení</i>
poškozený restaurovat	viz. půdorys	Vstupní vrata zámku	2520 x 3150	1	D1

Stav prvku před restaurováním

Jedná se o dvoukřídlá vjezdová vrata do budovy zámku z 19. století. V horní části jsou vrata segmentově zakončena, nad nimi je obloukový pevný díl s profilovými lištami. Při dolní hraně uprostřed je umístěna řezba stylizované mušle. Konstrukce vrat je rámová s výplněmi. Ve střední části jsou nad sebou vždy 3 výplně. Výplně jsou rámovány profilovými lištami. V dolní části křídel vrat jsou okopné desky. Dveřní sraz je krytý půlkulatou kanelovanou klapačkou. Na vnitřní straně vrat jsou ocelové křížové pásové panty s ozdobnými rozetami. Kování vrat jsou mosazné kliky a rozetové dělené štítky, různých typů. Povrchová úprava hnědý email.

Vrata byla v roce 2020 zasažena povodní do výše cca 50 cm poškození dolní části je značné. Jsou poškozené okopné desky i dolní ukončení klapačky. Profilace klapačky i lišt výplní jsou otlučené a olámané. U klapačky chybí také její horní ukončení (zřejmě soustružené). V jedné výplni vrat je vytvořené okénko. Značně poškozen je také pevný díl nad vrata, zejména jeho dolní hrana od vjezdu rozměrných vozidel. Velmi poškozené jsou dveře u dolní zástrčky, zde je vysazen celý roh. Středový sraz je na vnitřní straně překrytí plechem. Chybí některé zdobné části pantů, části kování jsou nefunkční a zasažené korozí. Kování dveří je nefunkční složené z různých typů. Povrchová úprava je pobitá, znečištěná, na vnější straně zvětralá. Levé křídlo je ovládáno elektrickým otvíračem.

Fotodokumentace:

Foto 1



Foto 2



Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

Foto 3

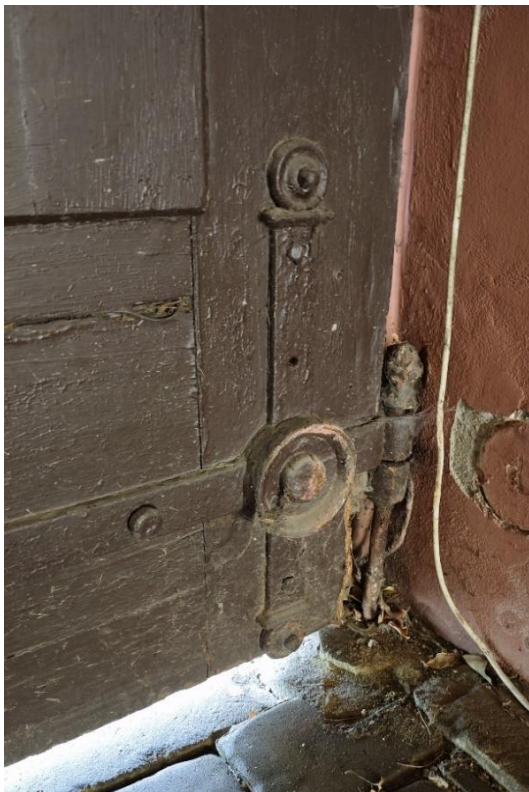


Foto 4



Foto 5



Foto 6

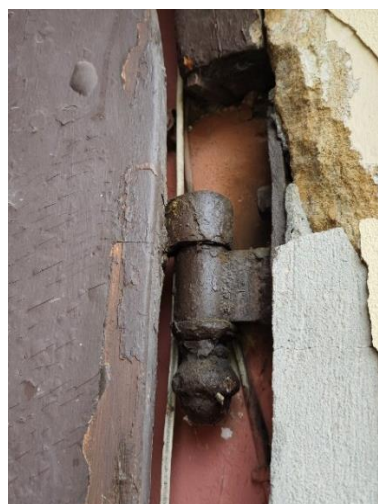


Foto 7



Foto 8



Foto 9



Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

Popis fotografií:

Foto 1 - celkový pohled vnější strana

Foto 2 - celkový pohled strana z průjezdu

Foto 3 - detail dolního pantu

Foto 4 - detail poškození u středu vrat

Foto 5 - detail poškození pevného dílu

Foto 6 - detail pantu s chybějící horní zdobnou částí

Foto 7 - provedená sonda patrně stopa fládru

Foto 8 - detail vnějšího kování

Foto 9 - detail vnitřního kování

Navrhovaný postup restaurování

Návrh restaurování

Vrata budou celkově demontována a restaurována na dílně. Budou instalována náhradní vrata. Stávající nátěry budou celkově odstraněny, při tomto bude proveden doplňkový průzkum barevnosti. Jelikož na sondě na vnitřní straně je patrný náznak fládru. Přesný typ povrchové úpravy bude konzultován na kontrolním dni se zástupci památkové péče a investora. Po odstranění nátěrů bude provedena revize všech spojů a poškození. Především bude nutné se zaměřit na dolní část dveří, která byla zasažena vodou. Zde mohou být rozlepené mnohé konstrukční spoje, spoje spárovek atd. Všechna poškození budou opravena, při doplnění materiálu bude respektován původní materiál měkké dřevo (borovice). Bude odstraněna vnitřní plechová klapačka, zaslepeno otvírané okno. Dolní hrana vrat bude napuštěna vhodným prostředkem petrifikačním. Kování a panty, zástrče atd. budou demontovány, odrezány a pasivovány. Povrchová úprava kování bude dle nálezů při odstrojování a odstraňování nátěrů. Mosazné kování bude pasivováno, chybějící části budou doplněny dle dochovaných vzorů. Bude projednáno případné sjednocení typů. Elektrické otvírání bude z provozních důvodů zachováno. Vedení elektroinstalace bude provedeno skrytě v hraně dveří, nikoliv povrchově či v lištách. Historický zámek bude zachován, pasivován, ale zablokován. Bude revidováno upevnění pantů ke zdivu, případně bude provedeno jejich upevnění. Po provedení výprav bude celý povrch vrat šetrně vybroušen a bude provedena nová povrchová úprava. Před vlastními nátěry bude povrch opatřen vhodným napouštědlem pro lepší soudržnost nátěru s dřevěným povrchem. Bude doplněna chybějící část klapačky.

Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

<i>stav prvku</i>	<i>umístění</i>	<i>Typ prvku -</i>	<i>Rozměr (světlost)</i>	<i>Počet prvků</i>	<i>označení</i>
poškozený restaurovat/ replika	viz. půdorys	dveře jednokřídlé	950x 2450	1	D2

Stav prvku před restaurováním

Jedná se o jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni. Křídlo dveří je svisle a horizontálně dělené na 6 kazet, přičemž střední kazety mají přibližně dvojnásobnou výšku. Zárubeň je ze strany průjezdu profilová, v průchodu je obložka kazetová s profilovými lištami. Vnitřní obložka je hladká. Kování je mosazné, různých typů. Povrchová úprava bílý a hnědý email.

Popis stavu

Dveře byly v roce 2020 zasažena povodní do výše cca 50 cm. Dveře jsou silně poškozené a upravované. Křídlo dveří je po obvodu ořezané a nemá dveřní polodrážky, dále je křídlo v zárubni přenesené k vnějšímu líci u průjezdu. Obložka v průjezdu je zřejmě druhotná a posazená tak, aby zmenšila světlost dveří a vytvořila překrytí pro dveřní křídlo. Horní kazety dveří jsou druhotné, ve spodních kazetách jsou provedeny otvory větrací. Povrchové úpravy jsou poškozené. Kování je částečně nefunkční. Na sondě je zřejmě patrný fládr.

Fotodokumentace:

Foto 1



Foto 2



Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

Foto 3



Foto 4



Foto 5



Popis fotografií:

Foto 1 - celkový pohled ze strany průjezdu

Foto 2 - celkový pohled z místnosti

Foto 3 - detail provedení dveří

Foto 4 - detail poškození dřevěného křídla

Foto 5 - provedená sonda patrně stopa fládru

Navrhovaný postup restaurování

Návrh restaurování

Vzhledem k celkovému stavu dveří, navrhuji obnovit jejich původní vzhled a funkci. Dveřní křídlo bude vyrobeno nově jako kopie stávajícího tak, aby pasovalo do polodrážky na vnitřní straně zárubně. Dělení příčkami bude navazovat na dělení příček a kazet na zárubni. Budou osazeny vhodné zadlabací panty, obdobné jako na jiných dveřích stejného typu v objektu. Vnější obložka bude odstraněna a provedena opět dle dochovaných analogií. Ostatní kování dveří, zámek, kliky a štíty budou přeneseny na nové dveřní křídlo. Povrchová úprava dveří bude upřesněna dle nálezů při odstraňování nátěrů na zárubni. Vnitřní část zárubně bude restaurována standardním postupem. Veškeré postupy budou konzultovány se zástupci památkové péče a investorem. Před vlastní výrobou dveřního křídla bude provedena výrobní dokumentace a předvedeny vzorky profilací .

Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

<i>stav prvku</i>	<i>umístění</i>	<i>Typ prvku -</i>	<i>Rozměr (světlost)</i>	<i>Počet prvků</i>	<i>označení</i>
poškozený restaurovat	viz. půdorys	dveře dvoukřídle prosklené	1430 x 3020	1	D3

Stav prvku před restaurováním

Jedná se o dveře z počátku 20 století. Dveře jsou dvoukřídle prosklené s pevným proskleným nadsvětlíkem. Konstrukce dveří je subtilní provedená z dubového dřeva. Na vnější straně jsou dveře i nadsvětlík opatřeny mřížemi s pruty a rostlinnými motivy. Kliky a štíty dveří jsou ocelové. Nadsvětlík je v horní části segmentově ukončen, mezi dveřními křídly a nadsvětlíkem je zvlněná římsa s oblounovým profilem. Povrchová úprava dveří je hnědý krycí nátěr, mříže jsou opatřeny nátěrem černé.

Popis stavu

Horní a dolní část dveří jsou z různého období. Nadsvětlík s rámem je historický, dveřní křídla zřejmě s částí zárubně jsou zcela novodobé. Křídla jsou osazena dvojskly a mají odlišnou profilaci. Na tato křídla byly přesunuty historické mříže a zřejmě i panty. Dveře byly v roce 2020 zasaženy povodní do výše cca 90 cm. Celkově jsou dveře poškozené, ale jsou funkční se značně poškozenou povrchovou úpravou. Dolní část dveří je rozeschlá. Mříže jsou zasaženy korozí, některé zdobné části chybí a je zde množství různých přenátěrů.

Fotodokumentace:

Foto 1



Foto 2



Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Popis fotografií:

Foto 1 - celkový pohled z venkovní strany

Foto 2 - celkový pohled z vnitřní strany

Foto 3 - detail poškození pantu

Foto 4 - sonda na květu mříže , nátěry černé

Foto 5 - detail poškození kování

Foto 6 - detail poškození dolní části dveří

Navrhovaný postup restaurování

Návrh restaurování

Vzhledem k tomu že jsou novodobé části provedeny relativně kvalitně doporučuji restaurovat prvek jako celek a novodobé části s menšími úpravami ponechat. Nicméně bude vhodné nahradit stávající dvojskla se stříbrnými rámečky dvojskly novými s rámečky hnědými, které nebudou tak rušivé. A dále vyrobiť nové zasklívací lišty, které budou tvarově vhodnější a budou odpovídat tvarosloví historické části dveří. Vzhledem k zatopení dveří budou důkladně prověřeny spoje v dolní zatopené části, případně budou tyto spoje rozebrány a nově slepeny. Vlastní dveře a nadsvětílík budou celkově vybroušeny, budou opraveny poškozené části materiálem dle materiálu dveří, dubovým masivem. Povrchová úprava bude provedena buď lazurním nátěrem, nebo nátěrem krycím dle konzultací se zástupci památkové péče a investora. Mříže a kování budou demontovány, budou šetrně odstraněny vrstvy nátěrů a odrezeny. Dále bude provedeno doplnění všech chybějících částí dle dochovaných vzorů a bude provedena nová povrchová úprava. Pravděpodobně černý kovářský nátěr s příměsí grafitu a rozleštěn. Stávající samozavírač bude nahrazen novým v hnědé nebo černé barvě.

Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

<i>stav prvku</i>	<i>umístění</i>	<i>Typ prvku -</i>	<i>Rozměr (světlost)</i>	<i>Počet prvků</i>	<i>označení</i>
poškozený restaurovat	viz. půdorys	dveře dvoukřídle prosklené	1300 x 2540	1	D4

Stav prvku před restaurováním

Zdvojené dvoukřídle vnější dveře z měkkého dřeva z 19. století. Vnější dveře jsou zřejmě mladší. Dveře se otvírají dovnitř a ven. Křídla jsou ze 3/4 prosklená, dělená vždy na 6 tabulek. V křídlech s klikou jsou otvíravá větrací okénka. V dolní části je profilovaná výplň. Zasklení celého prvku je provedeno čirým sklem. Kování dveří je novodobé. Povrchová úprava z vnější strany hnědý nátěr, ostatní plochy nátěr odstínu slonové kosti.

Popis stavu

Dveře byly v roce 2020 zasaženy povodní do výše cca 90 cm. Celkově jsou celé dveře poškozené, vnější strana vykazuje značné poškození povětrností. Povrchová úprava se olupuje, dveřní hmota je zešedlá, v dolních partiích degradovaná. Dolní část dveří je místy rozlepená. Dveře jsou částečně svěšené, pobité a potlučené. Zárubní je protažený kabel elektroinstalace. Zasklení je dochované, je částečně vypadaný sklenářský kyt. Otvíravá okénka jsou provedena druhotně. Kování dveří je částečně nefunkční zasažené korozí, také je poškozený vnitřní protikus zástrčky. Kliky dveří jsou nevhodné novodobé.

Fotodokumentace:

Foto 1



Foto 2



Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

Foto 3



Foto 4



Foto 6

Foto 5



Popis fotografií:

Foto 1 - celkový pohled ze strany interiéru

Foto 2 - celkový pohled z vnější strany

Foto 3 - detail provedení dodatečného okna

Foto 4 - detail poškození dveří u pantu

Foto 5 - detail poškození dolní části dveří

Navrhovaný postup restaurování

Návrh restaurování

Celý prvek bude restaurován. Nejprve bude provedena fotodokumentace, dále budou dopasována a seřízena všechna dvevní křídla. Budou upevněny a revidovány dvevní panty. Dále bude odstraněna elektroinstalace ze zárubně. Z celého povrchu budou odstraněny vrstvy nátěrů opálením. Dále budou provedeny opravy poškozených částí, doplněny části chybějící. Budou odstraněna dodatečně provedená okénka. Případné degradované části budou podle situace buď nahrazeny novými nebo napuštěny vhodným petrifikačním prostředkem (např. PARALOID B 72). Poté bude celý povrch šetrně vybroušen a opatřen emailovým nátěrem se všemi potřebnými podklady. Vnější stranu je nezbytné před základním nátěrem opatřit napouštědlem, které nahradí již chybějící pojídla částečně degradované dřevní hmoty. Odstín nátěrů předpokládám kombinaci hnědé a slonové kosti dle vzorkování, které bude předloženo v rámci KD. Bude doplněn nový protikus zástrče. Zámky, zástrče a další kování budou pasivována. Dvevní kliky a štíty budou nahrazeny novými mosaznými odlitky, dle dochovaných vzorů v ostatních částech objektu.

Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

<i>stav prvku</i>	<i>umístění</i>	<i>Typ prvku -</i>	<i>Rozměr (světlost)</i>	<i>Počet prvků</i>	<i>označení</i>
poškozený restaurovat	viz. půdorys	dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem	1640 x 3130	1	D5

Stav prvku před restaurováním

Zdvojené dvoukřídle vnější dveře z měkkého dřeva se segmentovým nadsvětlíkem. Dveře se otvírají dovnitř a ven. Křídla jsou ze 3/4 prosklená, dělená vždy na 6 tabulek. V dolní části je profilovaná výplň. Rám dveří je v úrovni poutce rozdělen a je patrné, že nadsvětlík s rámem je starší, z 19.století. Obě křídla nadsvětlíku jsou příčkami svisle dělena na čtyři pole. Otvírají se obě dovnitř, jsou jištěna vždy dvojicí mosazných kliček. Dveřní křídla a zárubeň pochází z 20.stol. Zřejmě z důvodu chátrání dveří a zárubní došlo k odstranění dolní části a nahrazení novým prvkem. Zasklení celého prvku je provedeno čirým sklem. Kování dveří je novodobé. Povrchová úprava z vnější strany hnědý nátěr, ostatní plochy nátěr odstínu slonové kosti.

Popis stavu - Dveře byly v roce 2020 zasaženy povodní do výše cca 50cm. Celkově jsou celé dveře poškozené, vnější strana vykazuje značné poškození povětrností. Povrchová úprava se olupuje, dveřní hmota je místy degradovaná, především v dolních partiích. U vnějších dveří chybí dolní část vnější klapačky, je vylomený jeden z pantů na zárubni. Dveře jsou částečně svěšené, pobité, potlučené. Jsou částečně uvolněné klapačky. Zasklení je dochované, ale je částečně vypadaný sklenářský kyt. Kování dveří a nadsvětlíků je zašlé, částečně nefunkční zasažené korozí. Kliky dveří nevhodné novodobé.

Fotodokumentace:

Foto 1



Foto 2



Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7

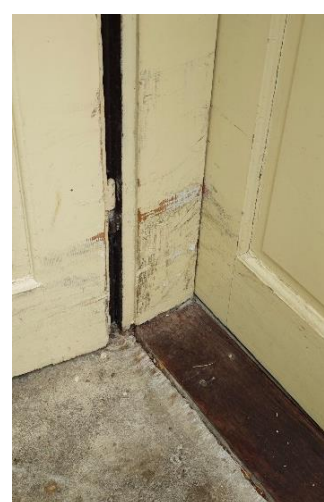

Popis fotografií:

Foto 1 - celkový pohled z vnější strany

Foto 2 - Celkový pohled ze strany chodby

Foto 3 - detail nevhodného kování

Foto 4 - detail poškození dolní části dveří

Foto 5 - poškození klapačky dveří

Foto 6 - vylomený pant na zárubni

Foto 7 - detail poškození zárubně u země

Navrhovaný postup restaurování

Návrh restaurování

Celý prvek bude restaurován ve stavu, jak se dochoval. Nejprve bude provedena fotodokumentace, dále budou dopasována a seřizena všechna dveřní křídla. Budou upevněny a revidovány dveřní panty. Z celého povrchu budou odstraněny vrstvy nátěrů opálením. Dále budou provedeny opravy poškozených částí, doplněny části chybějící. Zvýšená pozornost musí být věnována spojům v dolní části dveří, které mohou být vlivem zatopení rozlepené. Případné degradované části budou podle situace, buď nahrazeny novými nebo napuštěny vhodným petrifikačním prostředkem (např. PARALOID B 72). Poté bude celý povrch šetrně vybroušen a opatřen emailovým nátěrem se všemi potřebnými podklady. Vnější stranu je nezbytné před základováním opatřit napouštědlem, které nahradí již chybějící pojídla částečně degradované dřevní hmoty. Odstín nátěrů předpokládám kombinaci hnědé a slonové kosti dle vzorkování, které bude předloženo v rámci KD. Mosazné kování nadsvětlíků, zámky, zástrčky a další kování budou pasivována. Dveřní kliky a štíty budou nahrazeny novými mosaznými odlitky, dle dochovaných vzorů v ostatních částech objektu.

Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

<i>stav prvku</i>	<i>umístění</i>	<i>Typ prvku -</i>	<i>Rozměr (světlost)</i>	<i>Počet prvků</i>	<i>označení</i>
poškozený restaurovat	viz. půdorys	dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem	1430 x 3090	1	D6

Stav prvku před restaurováním

Jednoduché dvoukřídle dveře z počátku 20.století se segmentovým nadsvětlíkem. Dveře jsou z dubového dřeva ze $\frac{3}{4}$ prosklené, v dolní části profilová výplň, zasklení křídel je dělené vždy na 8 tabulek. Nadsvětlík dělený na 6 polí střední příčka je oblouková a navazuje na střední příčku dveřních křídel. Na hraně dveří je profilová klapačka, bohatě profilové jsou lišty okolo výplně. U dolní hrany dveří je posazena nízká okopová deska se zdobným profilem na horní hraně. Panty dveří jsou subtilní šroubované ocelové. Kování kliky se štíty. Povrchová úprava hnědý nátěr. Zasklení je čiré bez faset.

Popis stavu

Dveře byly v roce 2020 zasaženy povodní do výše cca 90cm. Celkový stav dveří je uspokojivý. Dveře se dochovaly uceleně. Dveřní křídla jsou částečně svěšena, na mnohých místech jsou dveře potlučené nebo podřené. Kování je částečně nefunkční, značně zasažené korozí. Zasklívací lišty jsou z části nahrazeny nevhodnými profilacemi. Povrchová úprava je dle sondážního průzkumu druhotná, pod nátěrem je patné moření a bezbarvý lak. Chybí jeden okop. Kování je nyní nevhodné novodobé. Zasklení znečištěné, některé tabulky jsou prasklé.

Fotodokumentace:

Foto 1



Foto 2



Restaurátorský průzkum a záměr

Vnější dveře v přízemí zámku č.p.37 v Heřmanově Městci ; zapsaný v ÚSKP : č 21114 / 6-816

Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Popis fotografií:

Foto 1 - celkový pohled ze strany průjezdu

Foto 2 - celkový pohled z místnosti

Foto 3 - detail novodobého zámku a kování

Foto 4 - dolní část dveří s chybějícím okopem

Foto 5 - sonda s patrným mořením dubového dřeva

Foto 6 - nevhodné zasklívací lišty na dveřním křídle

Foto 7 - detail použitých dveřních závěsů

Navrhovaný postup restaurování

Návrh restaurování

Dveřní křídla budou demontována včetně nadsvětlíku a restaurována na dílně. Bude provedeno jejich dopasování. Vzhledem k částečnému zatopení dveří bude provedena důkladná revize spojů dolní části dveří. Případně budou tyto spoje rozebrány a nově slepeny. Také bude prověřeno upevnění všech lišt atd. Bude šetrně odstraněna stávající povrchová úprava. Dále budou doplněny všechny chybějící a poškozené části. Druhotné zasklívací lišty budou nahrazeny v tvarosloví dle dochovaných lišt nadsvětlíku. Všechny doplňované části musí respektovat materiál dveří – dub. A profilace doplňovaných částí budou provedeny dle dochovaných vzorů. Veškeré kování dveří bude odrezáno a pasivováno. Stávající kliky se štíty budou nahrazeny mosaznými odlitky dle dochovaných vzorů na jiných dveřích na zámku, ovšem s ohledem na to, že tyto dveře jsou mladší.