

Příloha č. 1

Změnový list č.:

1. Sekční uzávěr u budovy č. 23, bod L5.
V místě spojení nové a stávající trasy vodovodního řadu požadujeme instalaci sekčního uzávěru – šoupě DN 150 se zemní soupřavou a poklopem uličním pro šoupátko.
Důvodem je požadavek na možnost, v případě potřeby, uzavřít část vodovodu.
Cena vícepráce **39.684,70 Kč**.
2. Filtr pevných částic
Filtr instalovaný na přípojce vody pro kotelnu byl na konci své životnosti a automatický proplach nefungoval – dělalo se ručně. Proto bylo rozhodnuto, že v rámci rekonstrukce přípojky do kotelny dojde i k výměně tohoto filtru.
Cena vícepráce **99.273,- Kč**.
3. Hydrant H8, nefunkční.
Hydrant slouží ne jen jako požárně bezpečnostní zařízení (pro hasiče), ale i jako odkalovací místo na konci větve vodovodního řadu (odkalování dáno předpisem).
Za nefunkční hydrant jako PBZ může být udělena pokuta.
Cena vícepráce **146.440,30 Kč**.
4. Propoj mezi budovou č. 24 a budovou č. 2
Odbočka vodovodní přípojky k budově č. 2 nacházející se u budovy č. 24 byla osazena dvěma uzávěry se zemní soupřavou. Oba uzávěry nefunkční. K výměně uzávěrů bylo přistoupeno kvůli potřebě uzavřít část vodovodu kvůli výměně nefunkčního hydrantu H8. Při výměně uzávěrů bylo nutné kompletně vyřešit napojení starého vodovodního potrubí od budov č. 2, 6, 8 a 24.
Cena vícepráce **129.662,00 Kč**
5. Stagnační voda
V průběhu rekonstrukce vodovodu byla zjištěna slepá nevyužívaná trubní trasa. V této trase nedocházelo k pohybu vody což je nežádoucí. Proto bylo rozhodnuto o zrušení této trasy.
Cena vícepráce **36.854,40 Kč**.
6. Staré šachty
V areálu se nacházely 2 šachty s vodovodní armaturou, obě na starých, dávno nepoužívaných vodovodních řadech. Šachty jsou umístěny v komunikacích a jejich stav není dobrý a při zatížení hrozí zborcení stěn. Navíc šachty nemají uzamykatelný poklop což je, s ohledem na charakter provozu, nevhodné, proto bylo rozhodnuto o zpevnění šachet vyplněním, odstraněním poklopů a předlážďením.
Cena vícepráce **65.362,42 Kč**

Akce: „Rekonstrukce vodovodu S-J a V-Z trasy“

Věc: SoD ze dne 11.7.2024

Příloha č. 1

7. Komunikace u budovy 25

Jelikož komunikace v areálu PNKM nemají takřka žádný základ došlo k tomu, že komunikace v již dost špatném stavu doznala dalších škod při pohybu těžké techniky. Se zhotovitelem bylo dohodnuto aby dal cenovou nabídku na opravu části komunikace.

Cena vícepráce **122.751,92 Kč.**

Celková hodnota vícepráce 640.028,74 Kč.

Tato skutečnost **bude** mít za následek **změnu ceny díla** a **nebude** mít za následek **změnu doby zhotovení díla**.

Za zhotovitele předkládá: XXX, INSTA CZ s.r.o.

Vyjádření zhotovitele:

Dne.....

XXX

Vyjádření TDS:

Dne

XXX