

Hodnotící zpráva stavu sportovního povrchu

Obsah:

1. Identifikační údaje
 - 1.1 Údaje o místu
 - 1.2 Údaje o uživateli
2. Seznam vstupních údajů
3. Popis stávajícího stavu
4. Závěr - hodnocení



1. Identifikační údaje

- 1.1 Údaje o místě uložení a užívání
Místo: VSPŠ, Hasičská 1003/49, Ostrava-jih-Hrabůvka,
tělocvična školy a skladové prostory, cca 2015 m²
- 1.2 Údaje o zadavateli
Název: Florbal Vítkovice
Adresa: Alžírská 1502/24, 708 00 Ostrava Poruba
IČ: 26588005
Statutární zástupce: Pavel Palata – Generální ředitel klubu
- 1.3 Údaje o vlastníkovi povrchu
Statutární město Ostrava

2. Seznam vstupních podkladů




- popis uživatele
- seznámení s povrchem – značka, stáří, využití
- místní šetření - stávající sportovní podlaha tělocvičně VSPŠ
- fotodokumentace

3. Popis stávajícího stavu

Sportovní povrch značky Grabo TOP 60 byl instalován v roce 2020 na betonový podklad s lokální fixací, původně v hale Sportovního centra Dubina, Horní 287, Ostrava - jih. V rámci rekonstrukce Sportovního centra Dubina byl povrch v roce 2024 demontován, převezen do VSPŠ, Hasičská 1003/49, Ostrava - Hrabůvka, kde byl uložen a částečně položen v místní tělocvičně. Celkový vizuální dojem neodpovídá stáří povrchu. Finální vrstva eterogenního sportovního povrchu je destruovaná, na většině plochy částečně nebo zcela absentuje. Vlivem rozrušení, či absence finální vrstvy povrch ztrácí parametry požadované normou EN 14904 - Povrchy pro sportoviště - halové sporty, jako jsou zejména tření, adsorpce nárazu, odolnost proti valivému zatížení, odolnost proti opotřebení, výška odrazu míče, odolnost proti nárazu, tedy parametry, které zaručují bezpečný a zdravý uživatelský komfort. Povrch dále vykazuje velké množství poškození a šmouh od obuvi, jejichž výskyt je také v přímé souvislosti porušení finální vrstvy sportovního povrchu.

Povrch není kompaktní. Opatření a poškození materiálu na spojích neumožňuje jeho další spojení - svaření. Místy je tato skutečnost řešena pomocí záplat.

Původní lajnování v rozsahu multifunkce již nelze správně napojit ani odstranit. Podle informací uživatele probíhala údržba povrchu dle zadání výrobce, přesto je povrchová vrstva poškozená výše uvedeným způsobem.

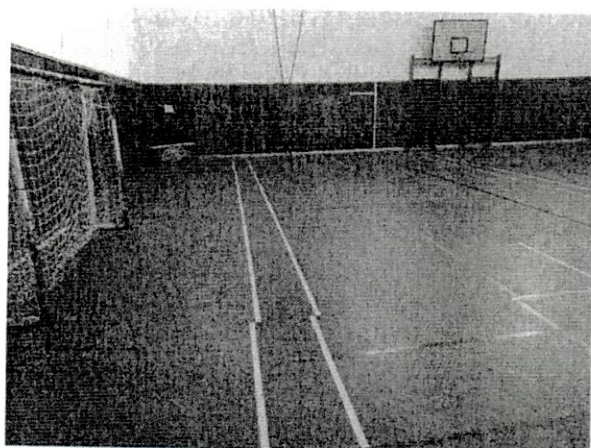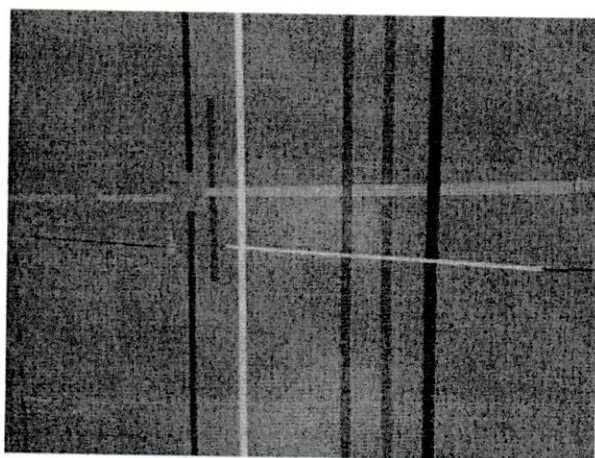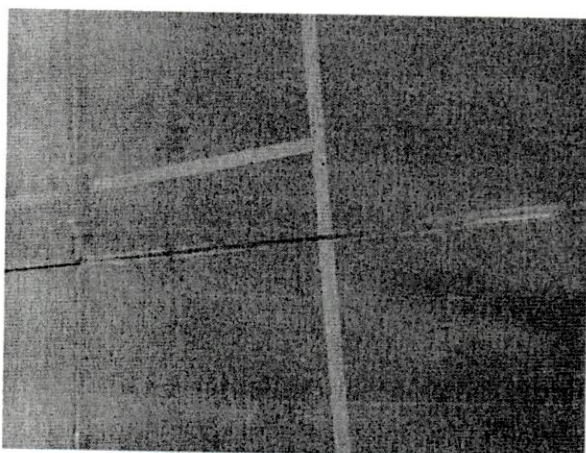

4. Závěr – hodnocení

Z důvodu ztráty požadovaných vlastností sportovního povrchu, které jsou popsány v bodě 3. lze konstatovat, že sportovní povrch Grabo TOP 60 je nevhodný pro výkonnostní i rekreační sport a sportovní povrch je v **havarijním stavu**. Jeho další využití je značně komplikované i z důvodu rozsahu poškození, které je v přímém rozporu s požadavky na bezpečnost uživatelů. Velký rozsah lajnování a použití povrchu na jiném půdorysu haly/tělocvičny než byl původní přináší pro uživatele velice těžko řešitelný problém a může vést i k nežádoucí dezorientaci uživatelů - sportovců.

5. Odhad finanční hodnoty sportovního povrchu

Další využití povrchu předpokládá jeho kompletní úpravy, resp. ořezání tak, aby jednotlivé pásy bylo možné opět svařit. Použití předpokládáme pouze v pro zájmové kroužky apod., tedy nikoliv na výkonnostní a vrcholové úrovni. V této úrovni použití by zároveň stávající poškozené a nenavazující lajnování nemuselo být velkým handicapem.

Pro tento způsob dalšího využívání předpokládáme jeho hodnotu ve výši cca 250 Kč/m², celkem tedy cca **500 000,- za kompletní sportovní povrch**.

V Praze 10.2.2025

Za Spinflo s.r.o.

Ing. Luděk Beneš - jednatel