

Záměr na opravu

3 kusů dveří vnitřního nádvoří západního křídla zámku v Hradišti u Blovic



Únor 2025

Tomáš Krejčířík

V Plzni dne 20. 2. 2025

Oprava 3 ks dveří vnitřního nádvoří západního křídla zámku

Lokalizace památky:

Kraj: Plzeňský

Umístění: Zámek Hradiště, Blovice

Rejstříkové číslo: 45300/4-249

Název prvku: Vstupní dveře

Údaje o památce:

Autor: Neznámý

Datace: 20. století

Materiály: Měkké dřevo, kov

Údaje o akci:

Vlastník: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Restaurátor: Tomáš Krejčířík, Na Roudné 1558/104, 301 00 Plzeň

Kontakt: +420 732 417 703, tomaskrejcirik@seznam.cz

1) Dveře vlevo vedoucí do chodby

Popis prvku:

Jedná se o trojici dveří vedoucí z vnitřního nádvoří do západního křídla zámku. V jihozápadním nároží se nacházejí dveře s vysokým nadsvětlíkem. Dveře jsou jednokřídlé s rámovou konstrukcí. Horní dvě třetiny tvoří dvě vertikální kazety, spodní třetinu vyplňuje horizontální kazeta. Dveře jsou zavěšeny na trojici závěsů z konce 19. století (typ oliva), klika je novodobá. Nade dveřmi se nachází nadsvětlík o šířce dveří a výšce cca 150 cm. Tvoří jej konstrukce rámu rozdělená příčkami na šest zasklených polí. Nadsvětlík je k obložkám připevněn obrtlíky. Obložky jsou dřevěné s jedním profilem z vnější strany. Dveře lze datovat na přelom 19. a 20. století.

Současný stav:

Dveře již byly v minulosti opravovány. Pravděpodobně došlo k výměně spodního vlysu dveří a spodní části svislých krajních vlysů. Jsou patrná místa napojení asi 20cm od země.

Na dveřích se nacházejí tři vrstvy nátěru. Přímě na dřevě bílý základ, dále světle hnědý/okrový nátěr a jako přemalba potom současná červenohnědá. Dveře byly pravděpodobně při minulé opravě obroušeny až na dřevo a následně opatřeny těmito nátěry.

Zbytek konstrukce (zárubně a nadsvětlík) obroušený na dřevo při opravě nebyl a díky tomu zůstala pod bílou novodobou základovou barvou zřejmá původní vrstva tmavě hnědé barvy, možná fládru. Ze sond to není zřejmé.

Ve spodní části zárubně chybí část profilu. Jinak jsou dveře, rám i nadsvětlík v dobrém stavu. Nutné je pouze obnovení povrchové úpravy.

Nadsvětlík je možné demontovat, v rámu drží pomocí obrtlíků. Skla jsou zasklena pomocí sklenářského tmelu, pokud by se drolil nebo někde nedržel, je potřeba tmel doplnit.

Napadení dřevokazným hmyzem není patrné nebo jen v zanedbatelném rozsahu. Klika je funkční s vřeteny.

Návrh opravy:

Odstranit pokud možno všechny vrstvy barev a to mechanicky opálením a broušením a následně domytím pomocí odstraňovačů nátěrů. Po této fázi bude dřevo preventivně ošetřeno přípravkem proti dřevokaznému hmyzu (např. Lignofix Profi). Dále bude povrch důsledně vytmelen a tmely vybroušeny.

Nová povrchová úprava by mohla být shodná s nově opravenými dveřmi na vnitřním nádvoří (odstín RAL 1023).

Doporučuji výměnu kliky za mosaznou typu Alt Wien.

Dveře a nadsvětřík budou opraveny na dílně, rám bude proveden na místě bez demontáže.

Po čas opravy se dveře a nadsvětřík nahradí provizorními dveřmi a výplní nadsvětříku z OSB desek.



Pohled na dveře z exteriéru



Pohled na dveře z interiéru



Pohled na nadsvětlík z interiéru



Detail průzkumu nátěrů na obložkách a nadsvětlíku



Detail defektu obložek a detail nadsvětlíku



Průzkum nátěrů obložek a dveřního křídla



Průzkum nátěrů rámu nadsvětlíku

2) Dveře prostřední

Popis prvku:

Předmětné dveře se nacházejí ve středu západního křídla vnitřního nádvoří. Dveře jsou jednokřídlé s rámovou konstrukcí a s nadsvětlíkem. Dveře jsou novodobé a jsou stejné podoby jako první dveře do chodby. Horní dvě třetiny tvoří dvě vertikální kazety, spodní třetinu vyplňuje horizontální kazeta. Křídlo je zavěšeno na novodobých závěsech, klika je novodobá. Nade dveřmi se nachází nadsvětlík o šířce dveří a výšce cca 50 cm. Tvoří jej konstrukce rámu rozdělená vertikální příčkou na dvě pole.

Současný stav:

Dveře s rámem i nadsvětlíkem jsou novodobé, několik let staré.

Z venkovní strany, zvláště pak ve spodní části je patrné poškození povrchové úpravy působením povětrnostních vlivů. Konstrukčně se nacházejí v dobrém stavu.

Návrh opravy:

Poškození bude nutné lokálně obrousit, zbylé povrchy budou zdrsňeny brusným papírem, celoplošně opatřeny základním separačním nátěrem a vše následně opatřeno novým nátěrem v požadovaném odstínu RAL 1023. Druh barvy ještě nutno určit (akrylová, syntetická nebo olejová). Doporučuji výměnu kliky.



Pohled na dveře z exteriéru



Detaily dveří č. 2

3) Dveře vpravo vedoucí k výtahu

Popis prvku:

Dveře se nacházejí v severozápadním nároží vnitřního nádvoří zámku. Dveře jsou stejného typu jako předchozí. Jedná se o novodobé jednokřídle dveře, horní dvě třetiny tvoří dvě vertikální kazety, spodní třetinu vyplňuje horizontální kazeta. Křídlo je zavěšeno na novodobých závěsech, klika je novodobá. Zárubně jsou dřevěné.

Současný stav:

Dveře s rámem jsou novodobé, několik let staré. Z venkovní strany, zvláště ve spodní části, je patrné poškození povrchové úpravy působením povětrnostních vlivů. Poškození je ve větší míře než u ostatních prvků. Vodorovný spodní vlys dveří je navíc z vnitřní strany poškozený působením vody. Zdá se, že je zde použitý dýhovaný materiál, který se po dlouhodobém robení vlhkosti rozlepuje. Klika je funkční bez vůlí, ale silně poškrábaná.

Návrh opravy:

Odlupující dýha bude podlepena a vytmelena. Odlupující se barva bude obroušena, povrch dveří bude důsledně vytmelěn. Zbylé povrchy budou zdrsněny brusným papírem. Povrch dřeva bude celoplošně opatřen základním separačním nátěrem a vše následně opatřeno novým nátěrem v požadovaném odstínu RAL 1023. Druh barvy ještě nutno určit (akrylová, syntetická nebo olejová). Doporučuji výměnu kliky.



Pohled na dveře z exteriéru



Pohled na vnitřní stranu dveří



Detaily poškození



Detaily poškození