



Úřad městské části města Brna

Brno-Kohoutovice

Odbor správy majetku

VYŘIZUJE:

Gemova Markéta Ing

TEL.:

čj:

MCBKOH/07917/2025/OSM

E-MAIL:

DATUM:

7.8.2025

MOP BRNO, spol. s r.o.

IČ: 48910546

Adresa: Žebětínská 821/70, 62300 Brno

DS

OBJEDNÁVKA č. 1125200307

Pozáruční opravy dětských hřišť a sportovišť v MČ Brno-Kohoutovice 2025

Na základě cenové nabídky ze dne 06.08.2025 u vás objednááme pozáruční opravy dětských hřišť a sportovišť v MČ Brno-Kohoutovice 2025 dle přiložené cenové nabídky s určeným termínem řešení. Cena je maximální a bude účtováno dle skutečnosti, v případě změny ceny je nutné mít nejdříve odsouhlaseno OSM ÚMČ Brno-Kohoutovice, v opačném případě nebude na zvýšení ceny brán zřetel.

Každá oprava má své číslo, u každé opravy bude fotodokumentován stav před a po opravě.

Průběžná fakturace je možná s uvedením ve faktuře "částečná fakturace a konečná faktura", k faktuře vždy bude přiložen jako soupis prací přiložená tabulka, fotografie budou předány na sdílený disk. Na opravy bude uplatňována záruka dle platných norem.

Cena: 610 518,45Kč vč. DPH

Termín: 31.10.2025

S pozdravem

Ing

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

Lic: MBMD ***** G I N I S - S M L * * * Strana: 1

IČO: 44992785 Statutární město Brno Čas : 15:27:40
UCS: 4499278511Městská část Brno - Kohoutovice Datum: 07.08.2025

NS : 4499278511MČ Brno - Kohoutovice SMLINX01 28062024 09:45

Agendové číslo : 1125200307 Kompetent : Gemova Markéta Ing
Identifikátor : MBMDX00I5VFS Referent : Gemova Markéta Ing
Typ případu : Objednávka dodavatelská Realizátor: MČ Kohoutovice
Popis : Pozáruční opravy dětských hřišť a sportovišť v MČ Brno-Kohoutovice 2025

Rozpis částky na období

Rok	Měna	Celkem	Celkem (Kč)	Celkem položky
2025	CZK	610 518,45	610 518,45	610 518,45

Balance finančního profilu

Rok	NS	Akce (ČPP)	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	Objednáno	Rezervováno	Čerpáno
2025	4499278511	1134019000000	003421	5171	000	0000000000	0000110401	610 518,45	0,00	0,00

Objednávka	:	610 518,45	Fakturace, majetkové plnění	:	0,00
Celková částka	:	610 518,45	Reservace celkem	:	0,00
Částka položek	:	0,00	Čerpání celkem	:	610 518,45
Částka dodatků I	:		K převzetí celkem	:	

*** Konec sestavy ***

číslo opravy	číslo DH/SH	umístění – lokalita	POVĚŘENÍ Z NEZÁVĚŽNÉ	HEVNÍ PRVEK	problém k řešení	OBJEDNÁVKA NA CENU	termín vyřízení	již provedeno?	poznámka	MNP	VCP
					SKLUZAVKA: Na hraně skuzavky je poškozená bočnice, je opravená, průběžně je nutné sledovat stav	1 844,00 Kč	30.09.2025				
	1 DH 1	Libušino údolí 154	0 VĚŽ		SKLUZAVKA: Na hraně skuzavky je poškozená bočnice, je opravená, průběžně je nutné sledovat stav	3 219,80 Kč	30.09.2025		Doporučujeme znovu zabezpečit epoxidovým lepidlem z důvodu prodloužení životnosti.		
	2 DH 1	Libušino údolí 154	0 VĚŽ		SKLUZAVKA: Na hraně skuzavky je poškozená bočnice, je opravená, průběžně je nutné sledovat stav	8 030,00 Kč	30.09.2025		Doplnit písek, dosypat, zarovnat, odstranit nežádoucí předměty		
	3 DH 1	Libušino údolí 154	1 VĚŽ		DOPADOVÁ PLOCHA: při kontrole povrchu tlumičů náraz z hlediska možného pádu, byly zjištěny nedostatky, povrch neodpovídá ČSN EN 1176-1: 2024, výška pádu herního prvku vyžaduje vybudování dopadové plochy v šířce min. 1500mm do všech stran od vnější hrany nosné konstrukce, dopadová plocha musí být celistvá, materiál dopadové plochy je nutné doplnit						
	4 DH 1	Libušino údolí 154	0 oplocení		OPLOČENÍ HRŠTĚ: na sloupcích oplocení herní plochy chybí krytky, chybějící krytky sloupků je nutné doplnit	1 670,80 Kč	30.09.2025		Doplnění krytek, odstranění zbytků starých, umístění na lepidlo		
	5 DH 5	za Glinkovou 15	0 dřevo		NÁTER: s přihlédnutím na prodloužení životnosti herních prvků a mobilizace doporučenou postupně obnovit jejich nátery	115 813,20 Kč	31.10.2025		Obnova napuštěných dřevěných prvků (ploti hrací prvky), vzhledem k stavu zanedbání opakované za účelem prodloužení životnosti.		
	6 DH 7	před Stamicova 1	1 Ráztavová dvouhoupací KOMBÍ-BABY		DOPADOVÁ PLOCHA: v prostoru pádu herního prvku se nachází kořeny stromů, je zde riziko zachycení, kořeny stromů je nutné z prostoru pádu odstranit, nebo trvale zahrnout materiálem dopadové plochy	4 386,40 Kč	30.09.2025		Odstranění nežádoucích prvků, dosypání, zahrnutí.		
	7 DH 7	před Stamicova 1	1 KOLOTOČ		KOLOTOČ: na šroubu na konstrukci chybí kryčka, chybějící krytku šroubu je nutné doplnit, nebo použít příslušnou matici	1 100,00 Kč	30.09.2025		Doplnění všech krytek a jejich zajištění lepidlem.		
	8 DH 7	před Stamicova 1	1 Špihlací sestava		DOPADOVÁ PLOCHA: v prostoru pádu herního prvku vystupují na povrch materiálu dopadové plochy betonové patky ukotvení nosných stojen herního prvku, je zde riziko úrazu při pádu, betonové ukotvení herního prvku do země je nutné trvale zahrnout materiálem dopadové plochy, viz příloha normy z roční hlavní kontroly	4 940,80 Kč	31.10.2025		Dosypání většího množství nového kačírku, rozhrnutí, vyrovnání.		
	9 DH 9	vedle U Velké ceny 20	0 Věže se skuzavkou a mostem		SKLUZAVKA: povrch kluzné plochy skuzavky je užíváním opotřebovaný, stav skuzavky je nutné sledovat, naplňovat výměnu skuzavky	0,00 Kč	30.09.2025		O opotřebování vlna, sledujeme. V příštím roce bude zřejmá nutná výměna skuzavky.		
	10 DH 9	vedle U Velké ceny 20	1 Pískoviště		PÍSKOVIŠTĚ: díly konstrukce ohrazení pískoviště jsou poškozené, vyhlídlé, poškozené díly konstrukce ohrazení pískoviště je nutné vyměnit	24 472,00 Kč	31.10.2025		Demontáž dřevěných prvků, výměna poškozených (většina), povrchová úprava proti plísni a hnilobě, výměna některého spojovacího materiálu, zpětná montáž.		
	11 DH 10	vedle Velké ceny 6	1 LOŮ		SKLUZAVKA: startovní úsek skuzavky je zastoupen startovní plošinou odpovídající požadavkům aplikovaným na plošiny uvedeným v ČSN EN 1176-3 s nedostatkem, povrch dřevěných bočnic skuzavky je stářím a užíváním opotřebovaný, na bočnicích se tvoří třísky, povrch dřevěných bočnic skuzavky je nutné ošetřit, opravit, obnovit náter, nebo vyměnit, mezery mezi bočnicemi a kluzným plechem je nutné zaimelit, ve spodní části skuzavky je vymezovací kolík, je uvolněný v ukotvení, ukotvení vymezovacího kolíku je nutné opravit, s přihlédnutím na celkový stav skuzavky doporučeno skuzavku neopravovat, ale vyměnit za skuzavku plastovou novou	6 923,40 Kč	31.10.2025		Obrůslení většiny plochy, zarovnání, oprava tmelu ve spoji s nerezovou skuzavkou, ochranný náter 2x		
	12 DH 10	vedle Velké ceny 6	1 LOŮ		ŘETĚZOVÁ DVOUHOUPAČKA - OBA KUSY: šrouby na sedátku houpací jsou povolené, prodává se, povolené šrouby na sedátku je nutné pevně dotáhnout, při opakující se závadě doporučení na zavřít šroub použít lepislo na hování závitu	1 528,00 Kč	30.09.2025		Dotazení, výměna zkorodovaných, zajištění lepidlem		
	13 DH 10	vedle Velké ceny 6	1 LOŮ		SKLUZAVKA: ochranný povrch lan je misty opotřebovaný, odřený, stav lan je nutné sledovat, při zhoršení provést výměnu poškozených lan, lana nesmí mít odřené dráty výžubny	13 235,50 Kč	31.10.2025		Výměna poškozených lan - atypické, výroba na zakázku.		
	14 DH 10	vedle Velké ceny 6	1 LOŮ		PLOŠNINA A OHRAZENÍ: na konstrukci chybí hrázda ohrazení, po šroubech ukotvení hrázdy zůstaly nezkruté otvory s rozšířením rizika zachycení prstu, otvory na konstrukci je nutné zaslepit	1 120,40 Kč	30.09.2025		Vyplnění otvorů tmelem, přebroušení, ochranný náter		
	15 DH 10	vedle Velké ceny 6	1 Kolečáčka		KOLÉBAČKA: madla kolebačky jsou povolená, madla nesmí být otočná vůči nástroji, šrouby na madlech kolečků je nutné pevně dotáhnout	1 528,40 Kč	31.10.2025		Demontáž madel, zajištění zavřít lepidlem, opětovná montáž u obou kolebaček.		
	16 DH 11	před Chopinova 3	0 Věže se skuzavkou		SKLUZAVKA: povrch kluzné plochy skuzavky je užíváním opotřebovaný, stav skuzavky je nutné sledovat	0,00 Kč	30.09.2025		O problému vlna, sledujeme. Další rok budeme plánovat výměnu - je to starší prvek.		
	17 DH 11	před Chopinova 3	1 Věže se skuzavkou		PLOŠNINA A OHRAZENÍ: desky krytiny střechy věže jsou uvolněné v ukotvení, částečně vyhlídlé, ukotvení desek krytiny střechy je nutné opravit, desky pevně ukotvit	16 634,40 Kč	31.10.2025		Výměna poškozených částí střechy, oprava ukotvení, překrytování, nový náter střechy.		
	18 DH 11	před Chopinova 3	1 Špihlací sestava		LEZECKÁ STĚNA: nosná konstrukce lezecké stěny není stabilní, v ukotvení se kve, ukotvení nosné konstrukce je nutné opravit, poškozené díly vyměnit	5 580,40 Kč	31.10.2025		Demontáž stávajícího, oprava ukotvení, zpětná montáž.		
	19 DH 11	před Chopinova 3	1 Špihlací sestava		LANOVÁ SÍŤ: šrouby ukotvení lan lanové síť do konstrukce jsou povolené, prodává se, povolené šrouby ukotvení lan lanové síť do konstrukce je nutné pevně dotáhnout, horní trám konstrukce lanové síť je poškozený, vyhlídlý ve spoji, poškozený nosný trám konstrukce je nutné vyměnit	8 049,20 Kč	31.10.2025		Demontáž, výměna poškozených částí, přeměření mezer, ochranný náter, montáž		
	20 DH 12	před Chopinova 4	1 Kolečáčka		KOLÉBAČKA: na madle kolebačky je poškozená kryčka, poškozenou krytku je nutné vyměnit, těleso kolebačky je umylné poškozené přetížením, spoje konstrukce jsou roztažené, těleso není stabilní, spoje tělesa kolebačky je nutné opravit, nebo poškozené těleso kolebačky vyměnit	45 454,40 Kč	31.10.2025		Neopravovat. Kompletně poškozeno, výměna kolebačky po umylném poškození, oprava bude neekonomická. Návrhujeme umístit raději dvě vedle sebe, jedna je na frekvenci nejmenších dětí na hřišti poměrně málo. Bude tam i nový velký prvek, který přivede děti z okolí.		
	21 DH 12	před Chopinova 4	1 dřevo		MOBILIÁŘ: deska lavičky je poškozená, prasklá, poškozenou desku lavičky je nutné vyměnit	7 539,20 Kč	31.10.2025		Výměna prkna a uchycení, ochranný náter. Je nutno demontovat část pole pro přístup k uchycení.		
	22 DH 16	za Bellova 21	1 Věže se skuzavkou a špihlací prvky		SKLUZAVKA: deska ohrazení plošiny v nástupu na skuzavku je ve spodní části ukotvení k plošině uvolněná, ukotvení desky ohrazení plošiny je nutné opravit, zpevnit	1 382,40 Kč	31.10.2025		Nové uchycení - převrtání, nové spojovací prvky, přeměření a náter poškozené části.		
	23 DH 16	za Bellova 21	1 Věže se skuzavkou a špihlací prvky		PLOŠNINA: na ohrazení plošiny je uvolněná horní deska, ukotvení horní desky ohrazení plošiny je nutné opravit, na plošině je poškozená, vyštípnutá deska plošiny, poškozenou desku plošiny je nutné ošetřit, nebo vyměnit	4 619,60 Kč	31.10.2025		Výměna poškozené desky ohrazení oprava uchycení, výroba, náter a montáž atypické desky plošiny, oprava uchycení v poškozených částech.		
	24 DH 16	za Bellova 21	1 Věže se skuzavkou a špihlací prvky		SKLUZAVKA: na šroubech ukotvení lan chybí krytky, chybějící krytky šroubů je nutné doplnit	1 018,40 Kč	30.09.2025		Doplnění krytek, jejich připevnění na lepidlo		
	25 DH 16	za Bellova 21	0 Věže se skuzavkou a špihlací prvky		SKLUZAVKA: povrch kluzné plochy skuzavky je užíváním opotřebovaný, stav skuzavky je nutné sledovat, naplňovat výměnu skuzavky	0,00 Kč	30.09.2025		Průběžně udržováno.		
	26 DH 16	za Bellova 21	1 Věže se skuzavkou a špihlací prvky		DOPADOVÁ PLOCHA: při kontrole povrchu tlumičů náraz z hlediska možného pádu, byly zjištěny nedostatky, povrch neodpovídá ČSN EN 1176-1: 2024, výška pádu herního prvku vyžaduje vybudování dopadové plochy v šířce min. 1500mm do všech stran od vnější hrany nosné konstrukce, dopadová plocha musí být celistvá, materiál dopadové plochy je nutné doplnit	8 030,00 Kč	31.10.2025		Vyrovnání dopadové plochy, dosypání, rozšíření dopadové plochy.		

číslo opravy	číslo DH/SH	umístění - lokalita	závažn * nezávažn	herní prvek	problém k řešení	OB/2025 na cenu	termín vyřešení	již provedeno?	poznámka	MNP	VCP
27	DH 16	za Bělouva 21	1	Řetězová houpačka	ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA: šrouby na sedátku houpačky jsou povolene, prodlí se, povolené šrouby na sedátku je nutné pevně dotáhnout, při opakující se závadě doporučí na závlahy šrouby použít lepidlo na hvozdici závitu	1 528,40 Kč	30.09.2025		Dotažení šroubů popl. - vyměna zkorodovaných, zajištění lepidlem.		
28	DH 16	za Bělouva 21	1	Pískoviště	PÍSKOVIŠTĚ: na ukotvení rohového sedátka pískoviště je povolený šroub, povolený šroub na sedátku je nutné pevně dotáhnout	2 018,40 Kč	31.10.2025		Demonáž, převrácení na větší množdinku, nový šroub, montáž. Dotažení i ostatních.		
29	DH 18	před Pavlovská 2	1	Řetězová dvouhoupačka KOMBI-BABY	ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA BABY: spojky ukotvení řetězu sedátka houpačky k řetězdům jsou obroušené, opotřebované, ukotvení řetězu, sedátka je nutné převést	2 926,00 Kč	31.10.2025		Demonáž, výměna ukotvení, montáž.		
30	DH 18	před Pavlovská 2	1	Řetězová dvouhoupačka KOMBI-BABY	ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA: spojky ukotvení řetězu sedátka houpačky k řetězdům jsou obroušené, opotřebované, ukotvení řetězu, sedátka je nutné převést	2 926,00 Kč	31.10.2025		Demonáž, výměna ukotvení, montáž.		
31	DH 18	před Pavlovská 2	1	Kolébkačky	KOLÉBAČKY: na ukotvení bočnice sedátka čtyřl šroub, čtyřbýlec šroub je nutné doplnit	778,20 Kč	30.09.2025		Doplnění šroubu, umístění na lepidlo, dotažení ostatních.		
32	DH 18	před Pavlovská 2	0	Houpačka malé mládce	HOUPAČKA HNIZOČ: křídla při ukotvení řetězu sedátka a houpačky k závěsům jsou částečně obroušené, opotřebované, stav karabin je nutné průběžně sledovat, naplňovat lepidlo výměnou	2 826,00 Kč	31.10.2025		Demonáž, výměna ukotvení, montáž.		
33	DH 18	před Pavlovská 2	1	Pískoviště	PÍSKOVIŠTĚ: na ukotvení desky ohrazení pískoviště jsou uvolněná hřebíky, uvolněné hřebíky je nutné pevně zatluout	2 518,40 Kč	31.10.2025		Odstaření hřebů, demonáž, zarovnání podkladu, zpětná montáž na šrouby.		
34	DH 20	za Lubušina třída 27	1	Skizavka ston se spřehacím prvky a houpačkou	SKIZAVKA: mezi bočními skizavky a kruzovým přechodem se nachází mezery, mezery je nutné zatěpit, zatěmit	2 977,20 Kč	31.10.2025		Zatěpení, nátěr a lepidlo, zajištění, ukotvení.		
35	DH 20	za Lubušina třída 27	0	Skizavka ston se spřehacím prvky a houpačkou	ZEBŘÍK: přičky železku jsou opotřebované, na příchlezech se nachází praskliny, je zde riziko snížení nosnosti, poškozené přičky železku je nutné vyměnit	8 381,60 Kč	31.10.2025		Kompletní výměna příchek za největší materiál - extrémně namáháno vzhledem k rozmětům, ochranný nátěr.		
36	DH 20	za Lubušina třída 27	1	Skizavka ston se spřehacím prvky a houpačkou	HOUPAČKA-HOUPAČKA (KRUHY): kryt řetězu tvořený hadicí je uvolněný v ukotvení v spodní části, posunuje se, spodní oka řetězu s rozmetem rizika zachycení prstu jsou odkryta, ukotvení zakrytí řetězu je nutné opravit, řetěz plně zakryt	1 290,40 Kč	30.09.2025		Vyměna za největší uchycení, největší připevnění a zajištění - řetěz, používání ke spřahání na horní část konstrukce.		
37	DH 20	za Lubušina třída 27	1	Koláč	KOLÁČOČ: materiál dopadové plochy je vysunutý, je zde riziko zachycení končetiny, výšku materiálu dopadové plochy je nutné opravit, dopadovou plochu stovat bez mezer a schodů	2 525,20 Kč	31.10.2025		Demonáž, srovnání podkladu, montáž a připevnění		
38	DH 20	za Lubušina třída 27	1	Kolébkačky	KOLÉBAČKA PRO 4: liniec přídržný kolébkačky je odkrytý, je zde riziko poranění při nárazu, odkrytý liniec ukotvení tělesa kolébkačky je nutné tvrdě zatluout materiálem dopadové plochy	1 324,40 Kč	31.10.2025		Zasypat zeminou + travní semeno		
39	DH 20	za Lubušina třída 27	1	Kolébkačky	KOLÉBAČKA PES: těleso kolébkačky při užívání naráží do materiálu dopadové plochy, výšku materiálu dopadové plochy je nutné upravit, srovnat.	1 324,40 Kč	31.10.2025		Zasypat zeminou + travní semeno		
40	DH 20	za Lubušina třída 27	1	Pískoviště	PÍSKOVIŠTĚ: deska lavičky pískoviště je uvolněná v ukotvení, uvolněnou desku lavičky pískoviště je nutné pevně ukotvit k ohrazení pískoviště	1 443,60 Kč	31.10.2025		Demonáž, převrácení na větší množdinku, zajištění všech, montáž		
41	DH 20	za Lubušina třída 27	1	Vandálová houpačka	VANDÁLOVÁ HOUPAČKA: do prostoru pádu houpačky 1000mm zasahují velké keře, je zde riziko zachycení, poranění, velké keře je nutné v prostoru pádu hennho prvku ořezat	1 944,80 Kč	31.10.2025		Zařezání keří, zajištění bezpečnostních zon		
42	DH 23	vedle Jirokova 13	0	Lamové dymanita	LAHOVÁ SÍŤ: při pravidelných kontrolách je nutné kontrolovat spojky a dotažení šroubů	0,00 Kč	31.10.2025		Kontrolovat pevnost spojek a dotažení šroubů		
43	DH 24	za Jirokova 17	1	Věž se skizavkou a řetězovou houpačkou	PLOŠNÁ SÍŤ: při pravidelných kontrolách je nutné kontrolovat spojení, vyměnit ve spojích, poškozené díly konstrukce je nutné vyměnit	11 476,00 Kč	31.10.2025		Neopravovat. Navržen prvek: NU-1-43V/JVMC žádá jen odstranění a likvidaci prozítím.		
44	DH 24	za Jirokova 17	1	Věž se skizavkou a řetězovou houpačkou	ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA: nosná konstrukce houpačky je značně poškozená, vyhnula, poškozenou konstrukci houpačky je nutné vyměnit jako celek, do doby výměny je nutné demonovat sedátko houpačky, nedostatek byl i dobe kontroly dětského hřiště nahášen provozovateli	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 43, po ekonomické studce je domeček a příslušenský neopravitelný,		
45	DH 24	za Jirokova 17	1	Věž se skizavkou a řetězovou houpačkou	PLOŠNÁ SE SCHODY: desky našlapů schodu jsou poškozené, prasklé, poškozené desky nášlapů schodů je nutné vyměnit	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 43		
46	DH 24	za Jirokova 17	1	Věž se skizavkou a řetězovou houpačkou	DOPADOVÁ PLOCHA: při kontrole poruchu turnici naráž z hlediska možného pádu, byly zjištěny nedostatky, povrch neodpovídá CSN EN 1176-1: 2024, výška pádu hennho prvku vyžaduje vypouštění dopadové plochy v sířce minimálně 1500mm do všech stran od vnější hrany nosné konstrukce, dopadová plocha musí být celistvá, materiál dopadové plochy je nutné doplnit, dopadovou plochu je nutné udržovat a doplňovat dle přílohy normy, konstrukci hennho prvku je nutné celou opravit, nebo z hlediska bezpečnosti dět z prostoru DH odstranit	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 43		
47	DH 24	za Jirokova 17	1	Pískoviště	PÍSKOVIŠTĚ: deska lavičky pískoviště je uvolněná v ukotvení, ukotvení desky lavičky pískoviště je nutné opravit	1 382,40 Kč	31.10.2025		Upřevnit, převrátit		
48	DH 25	vedle Talclova 56	1	Řetězová dvouhoupačka KOMBI	ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA BABY: ukotvení závěsu řetězu houpačky k břevnu je povoleno, závěs řetězu houpačky se protáčí, šrouby na ukotvení závěsu k břevnu je nutné pevně dotáhnout	746,40 Kč	31.10.2025		Pevně dotáhnout		
49	DH 25	vedle Talclova 56	1	Řetězová dvouhoupačka KOMBI	DOPADOVÁ PLOCHA: povrch dopadové plochy je znečištěn, materiál dopadové plochy je zanesen trávami, materiál dopadové plochy v prostoru houpaček je nutné vyčistit a doplnit, viz příloha normy v roční hlavní kontrole	1 584,40 Kč	31.10.2025		Vyčistit, dospat		
50	DH 26	za Bašného 36	1	Pískoviště	PÍSKOVIŠTĚ: deska lavičky pískoviště je uvolněná v ukotvení, ukotvení desky lavičky pískoviště je nutné opravit, zpevnit	1 464,00 Kč	31.10.2025		Převrátit, upřevnit		
51	DH 26	za Bašného 36	1	Houpačka BABY	BABY HOUPAČKA: oka závěšení sedátka houpačky jsou poškozená, prodřená, je zde snížená nosnost, poškozené díly závěsu houpačky je nutné vyměnit	2 926,00 Kč	31.10.2025		Vyměna, dotažení a zajištění lepidlem		
52	DH 26	za Bašného 36	0	oplocení	OPLOČENÍ HRŠTÍŠTĚ: desky oplocení henní plochy v vstupní bráně jsou mrtvy poškozené, vyhnula, tvoří se třísky, desky oplocení henní plochy je nutné opravit, ošetřit nátěrem, nebo vyměnit	0,00 Kč	31.10.2025		Bude součástí rekonstrukce, nejdříve		
53	DH 27	za Žabčinská 3	1	Řetězová dvouhoupačka KOMBI-BABY	ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA: na ukotvení řetězu k sedátku houpačky čtyřl šroub, čtyřbýlec šroub je nutné doplnit, nedostatek byl v době kontroly nahášen zásupci provozovatele	1 290,40 Kč	31.10.2025		Montáž nového, již odstraněno, zajištění lepidlem všechny		
54	DH 28	za Chalabátova 3	1	Pískoviště	PÍSKOVIŠTĚ: deska lavičky pískoviště je uvolněná v ukotvení, uvolněnou desku lavičky pískoviště je nutné pevně ukotvit na konstrukci ohrazení pískoviště	24 840,80 Kč	31.10.2025		Kompletní demonáž desek betonových prvků, nové umístění na lepidlo, nové umístění desek, výměna poškozených, dospání pískem - viz zpráva řádním stavu pískoviště z jara 2025		
55	DH 30	před Chalabátova 1	1	Věž se skizavkou	SKIZAVKA: ukotvení skizavky k prošně je uvolněná, ukotvení skizavky k prošně je nutné opravit, povolený šroub pevně dotáhnout	10 424,00 Kč	31.10.2025		Neopravovat. Navržen prvek UL-520-1/JVMC žádá jen odstranění a likvidaci prozítím		

číslo opravy	číslo DH/SH	Umístění - lokalita	ZAVAZNE NEZAVAZNE	HERNÍ PRVEK	problém k řešení	OBJ2025 na cenu	termín vyřešení	již provedeno?	poznámka	MNP	VCP
56	DH 30	před Chalabalova 1	0	Věž se skluzkou	PLOŠINA SE SCHODY: ukotvení nátlapů schodů není stabilní, nátlapy se při zatížení kývou, je zde riziko vývoemní, konstrukci schodiště je nutné opravit ukotvení nátlapů schodů zpevnit	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 55, po ekonomické stránce je domeček a přislušenství neoprávněný.		
57	DH 30	před Chalabalova 1	1	Věž se skluzkou	SPRACOVÁNÍ LANOVÁ STĚNA: díly konstrukce ukotvení lanové sítě jsou poškozené, vyhlídl, poškozené díly konstrukce je nutné vyměnit	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 55.		
58	DH 30	před Chalabalova 1	1	Věž se skluzkou	PLOŠINA A OHRAZENÍ: desky krytiny střechy jsou poškozené, vyhlídl, konstrukce není soudržná, poškozené desky krytiny střechy věže je nutné vyměnit	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 55.		
59	DH 30	před Chalabalova 1	1	Věž se skluzkou	DOPADOVÁ PLOCHA: poškozené díly konstrukce herních prvků je nutné vyměnit, nebo herní prvek z hodiška bezpečnosti dětí z prostoru dětského hřiště odstranit	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 55.		
60	DH KIKI	pod Stamicova	1	Mobilář	MOBILIÁŘ: na ukotvení desky lavičky je povolený šroub, povolený šroub je nutné vyměnit, nebo herní prvek z hodiška bezpečnosti dětí z prostoru dětského hřiště odstranit	1 464,00 Kč	31.10.2025		Převrátit, upravit		
61	DH KIKI	pod Stamicova	0	Mobilář	NAVŠTĚVNÍ ŘÁD, OZNAČENÍ: HERNÍCH PRVKŮ: návštěvní řád DH je zpracovaný není vyvěšený, je nutné vyvěsit ho do prostoru DH	1 124,00 Kč	31.10.2025		Doplnění NŘ/ požadavek pouze na zalaminovaný návštěvní řád, bude se nově budovat odpovídající zóna		
62	SH 1	za Libušino údolí	1	Oplocení	OPLOCENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY: některé horní strany mantinelu ohrazení sportovní plochy se vytrhávají z ukotvení, jsou průběhne opravované, průběhne provádět opravu ukotvení jednotlivých konstrukcí, na nosných sloupcích ukotvení konstrukce mantinelu ohrazení sportovní plochy chybí krytky, chybějící krytky sloupků je nutné doplnit	14 804,50 Kč	31.10.2025		Oprava, doplnění		
63	SH 5	za Glinkovou 15	0	Branky na malou kopanou	BRANKY NA MALOU KOPANOU: síť je na herním prku instalovaná, je místy poškozená, uvolněná v ukotvení, ukotvení sítě na brance je nutné opravit, síť je na herním prku instalovaná, je místy poškozená, uvolněná v ukotvení, ukotvení sítě na brance je nutné opravit	13 589,20 Kč	31.10.2025		Nové síť vč. instalace		
64	SH 5	za Glinkovou 15	1	Mobilář	MOBILIÁŘ: na šroubech na ukotvení desek lavičky chybí šrouby, chybějící šrouby ukotvení desek lavičky je nutné doplnit	0,00 Kč	31.10.2025		V mezdíby byly doplněny, nutná další kontrola, k červnu v pořádku, v případě potřeby více práce		
65	SH 6	vedle Stamicova 5	0	Branky	BRANKY: síť je na herním prku instalovaná, je místy poškozená, uvolněná v ukotvení, ukotvení sítě na brance je nutné opravit, síť je na herním prku instalovaná, je místy poškozená, uvolněná v ukotvení, ukotvení sítě na brance je nutné opravit	13 589,20 Kč	31.10.2025		Nové síť vč. instalace		
66	SH 8	za Votřkova 19	0	Herní plocha	HERNÍ PLOCHA: do prostoru sportovní plochy zasahují věže přilehlého stromu, větce stromu je nutné s bezpečné zóny sportovní plochy vyřezat	1 844,80 Kč	31.10.2025		Odstranění		
67	SH 10	vedle U Velké ceny 6	0	Sportovní plocha	vodotěrné dopravní značky dopravního značení jsou opotřebované, ale čitelné, průběžně je nutné provádět údržbu dopravního hřiště	0,00 Kč	31.10.2025		Je v plánu na srpen, současná záruka za předchozí náhr.		
68	SH 10	vedle U Velké ceny 6	1	Mobilář	MOBILIÁŘ: nosná stojna lavičky je v horní části poškozená, vyhlídl, poškozenou nosnou stojnu je nutné ošetřit, zatmelit	3 315,60 Kč	31.10.2025		Opravy všech lavček kolem S. závada je u většiny		
69	SH 11	před Chopinova 3	0	Oplocení	OPLOCENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY: ochrannou síťi prodlužují věže přilehlých kerů, je zde riziko poškození sítě, větce kerů je nutné z prostoru ochranné sítě vyřezat	3 157,60 Kč	31.10.2025		Odstranění		
70	SH 14	vedle Bellova 38a	0	Branky	BRANKY: síť je na herním prku instalovaná, je místy poškozená, uvolněná v ukotvení, ukotvení sítě na brance je nutné opravit	9 826,60 Kč	31.10.2025		Výměna síti v brankách		
71	SH 14	vedle Bellova 38a	0	Sportovní plocha	SPORTOVNÍ PLOCHA: v zadní části sportovní plochy je poškozený, zvlněný povrch, stav povrchu je nutné sledovat, při zhoršení stavu provést opravu	0,00 Kč	31.10.2025		Budeme sledovat		
72	SH 15	za Libušina třída 8	0	Ověšební prvek - TWIST	OVĚŠEBNÍ PRVEK TWIST: na madlech posilovacího stroje chybí krytky rukojeti, krytky rukojeti je nutné na konstrukci posilovacího stroje doplnit	2 579,20 Kč	31.10.2025		Znovu doplnit a přilepit		
73	SH 15	za Libušina třída 8	1	Mobilář	MOBILIÁŘ: v prostoru vedle lavičky ze země vystupuje část odřezané konstrukce původního hřiště odstranit	2 259,70 Kč	31.10.2025		Odkopat, odřezat, zasypat		
74	SH 15	za Libušina třída 8	0	Návštěvní řád	NAVŠTĚVNÍ ŘÁD: návody na provádění cviků v čističce na jednotlivých cvičicích strojích nejsou vyvěšeny, nebo jsou poškozené, návody na svícení na jednotlivých fitness strojích je nutné obnovit, doplnit, návody jsou nejčastěji výrobci, dodavatelé instalované formou nálepek na konstrukci jednotlivých posilovacích strojů, náhradní nálepky jsou následně zasílány poštou	7 950,00 Kč	31.10.2025		Dát nové/ požadavek na úpravu desky a polepu pouze		
75	SH 16	za Bellova 21	1	Branky na malou kopanou	BRANKY NA MALOU KOPANOU: ve spodní části branky se nachází volné výpinné lanko, je zde riziko zachycení korčule, výpinné lanko je nutné z prostoru branky odstranit a to stejné i u druhé branky, je zde riziko poranění při nárazu, výpinné lanko je nutné z prostoru konstrukce branky na malou kopanou odstranit, síť zajistit na okraji u konstrukce	1 629,00 Kč	31.10.2025		Generální oprava síti i napínacích lan, nové instalace po jednotlivých polí pro jednodušší a ekonomičtější případnou výměnu poškozených. Související CN 24NA096 je tedy bezpříčinná /UMC žádá odstranit prozatím pouze požadované.		
76	SH 16	za Bellova 21	1	Basketbalové koše	BASKETBALOVÉ KOŠE: odrazová deska je uvolněná z ukotvení na konstrukci, ukotvení odrazové desky je nutné opravit	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 75.		
77	SH 16	za Bellova 21	1	Oplocení	OPLOCENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY: ochranná síť je značně poškozená, přezedná o výpinné lana ochranné sítě oplocení, výpinné lana jsou na konstrukci oplocení sportovní plochy místy uvolněná, výpinné lana jsou na konstrukci ukotvena tak, že je o ně hru postupně poškozená, přezedná ochranná síť, oplocení sportovní plochy, ochrannou síť, její ukotvení a instalaci výpinného lana je nutné opravit jako celek, stávající stav není dlouhodobě udržitelný	0,00 Kč	31.10.2025		Viz pol. 75		
78	WH 16	za Bellova 21	0	Lavice, madla, bradla, hrazda	LAVICE, MADLA, BRADLA, HRAZDA: povrch mader konstrukce je stářím a užíváním opotřebovaný, místy je poškozené zinkování, povrch mader konstrukce je nutné obnovit	3 480,60 Kč	31.10.2025		Obnovení		
79	WH 16	za Bellova 21	0	Kladinka napříč, nízké zábradlí, schody, step	KLADINKA NAPŘÍČ, NÍZKÉ ZÁBRADLÍ, SCHODY, STEP: povrch mader konstrukce je stářím a užíváním opotřebovaný, místy je poškozené zinkování, povrch mader konstrukce je nutné obnovit	3 480,60 Kč	31.10.2025		Obnovení		
80	WH 16	za Bellova 21	1	Balanční tyče a plošina	BALANČNÍ TYČE A PLOŠINA: na ukotvení řetězu balanční kladiny jsou povolené šrouby, povolené šrouby na ukotvení řetězu balanční kladiny je nutné pevně došroubovat, povrch mader konstrukce je stářím a užíváním opotřebovaný, místy je poškozené zinkování, povrch mader konstrukce je nutné obnovit	2 581,00 Kč	31.10.2025		Demontáž, převrtání na větší šrouby, uchycení, zalepení, montáž		
81	WH 16	za Bellova 21	0	Hrazdy a bradla	HRAZDY A BRADLA: povrch mader konstrukce je stářím a užíváním opotřebovaný, místy je poškozené zinkování, povrch mader konstrukce je nutné obnovit	3 480,60 Kč	31.10.2025		Obnovení		
82	SH 17	vedle Pavlovská 10	0	Branky na malou kopanou	BRANKY NA MALOU KOPANOU: síť je na herním prku instalovaná, je místy poškozená, uvolněná v ukotvení, ukotvení sítě na brance je nutné opravit	2 817,60 Kč	31.10.2025		Oprava uchycení síti		
83	SH 22	před Ašanova 9	1	Basketbalové koše	BASKETBALOVÉ KOŠE: spodní hrana odrazované desky je poškozená, límeček desky je uvolněný, odrazovou desku je nutné opravit, nebo vyměnit	21 780,40 Kč	31.10.2025		Výměna celé desky, obroučka i síťka přemontáž		
84	SH 22	před Ašanova 9	0	Oplocení	OPLOCENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY: ochranná síť je v místech uvolněná v ukotvení, místy je uvolněný výpinné provaz, ukotvení ochranné sítě je nutné opravit	5 363,20 Kč	31.10.2025		Oprava		

číslo opravy	číslo DH/SH	Umístění – lokalita	ZAMAZANÉ NEZAMAZANÉ	HERNÍ PRVEK	problem k řešení	OB12025 na cenu vyřešení	termín vyřešení	již provedeno?	poznámka	NNP	VCP
85	SH 27	za železničkou 3		0 Opičení	OPLOCENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY: síť protisajlů větve přilehlých keřů, větve je nutné z prostoru opičení odstranit	3 355,60 Kč	31.10.2025		Odstrazení		
	DH		1							0,00 Kč	0,00 Kč
	DH		0							0,00 Kč	0,00 Kč
	SH		1							0,00 Kč	0,00 Kč
	SH		0							0,00 Kč	0,00 Kč
	DH+SH		1							0,00 Kč	0,00 Kč
	DH+SH		0							0,00 Kč	0,00 Kč
						248 697,20 Kč					
						DH					
						134 979,40 Kč					
						SH					
						46 569,30 Kč					
						SH					
						74 514,80 Kč					
						suma					
						295 066,50 Kč					
						suma					
						209 494,20 Kč					
						DPH 21%					
						61 563,97 Kč					
						DPH 21%					
						43 995,78 Kč					
						cena celkem včetně DPH					
						357 030,47 Kč					
						cena celkem včetně DPH					
						253 487,98 Kč					
						CELKEM VČETNĚ DPH					
						610 518,45 Kč					

1Fa	0,00 Kč
1Fa DPH 21%	0,00 Kč
1Fa vč. DPH	0,00 Kč
2Fa	0,00 Kč
2Fa DPH 21%	0,00 Kč
2Fa vč. DPH	0,00 Kč
3Fa	0,00 Kč
3Fa DPH 21%	0,00 Kč
3Fa vč. DPH	0,00 Kč