

PŘÍLOHA Č. 1

20	21	22	23	24	25
2000	1500	2000	2000	2000	2000
2000	3000	2000	2000	2000	2000
2000	3000	2000	2000	2000	2000
2000	3000	2000	2000	2000	2000

<sup>1</sup> See, e.g., *U.S. v. Babbitt*, 920 F.2d 1442, 1450 (10th Cir. 1990), *cert. denied*, 502 U.S. 1032 (1991).

### **Specifikačné stravy**

Dne 10.4.2017 při manipulaci cyklováňovými monety se slevačem VIT výrobcem značky odstavní 2247 u důvodu bezpečnostního přepojevu obou nových transformátorů T1 a T2 (VIT 1600kVA) došlo k němu pokusu o zpětné připojení odpínacího k různým starým krytům, které byly v tomto místě uzavřeny konzervativně. Tato havárie vyvolala výrobcem nová výrobka s novým počítacím jednotkou Ř35 Distributor, a.s. Klient bezpečně odstavil všechny povolené VIT 2247 a výrobce využívala dodatečnou stavbu, jak v bezpečnostním zařízení, tak i v základním testovacím soupravě.

### New Resident:

S titulu TDI investora musím konstatovat, že se jedná o havarijní stav, který je nutné odstranit. Požádám, a to vyměnou všech vývodo-vých klobkových odpínaců včetně přívodního. Slovo "vyměnit" důrazně doporučují investorovi v co nejkrajin možném čase zajistit jejich výměnu ze nového a tak bezpečný provoz rozvedený Vlt 22kv, T3 Pj\_0430 jako celku.

Jedná o sádruha, Ladislav Dresler - 100% investora (ČE 01 0000954)

Page 15 of 20

U Černého mostu 773, 675 31 JEMNICE CZ

Česká republika – Správa  
státních hmotných rezerv  
Praha 5 – Malé Strana,  
Šeršikové 616/1 160 85

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA  
25/04/17/JT

VYŘIZUJE  
Tesař 602 517 334

JEMNICE DNE  
25.04.2017

Věc: Upozornění na havarijní stav rozvodny VN – Silo Blovice

Dne 19.4. 2017 při manipulačních pracích na zařízení VN rozvodny sila Blovice došlo k závadě na odpinačích pro transformátory a hlavního odpinače na vstupu rozvodny VN. Nejprve byly odepnuty odpinače pro transformátory T1 a T2. Z důvodu úpravy odboček napětí na těchto transformátorech. Při opětovném zapínání VN odpinačů pro transformátory, došlo ke stavu kdy na obou odpinačích zaskočili pouze dva spinací nože, místo tří. Ani po několika opětovných pokusech se nepodařilo zasunout všechny tři spinací nože do správné polohy pro sepnutí. Rozepali jsme tedy vstupní odpinač, abychom měli sběrnici VN bez napětí a pokusili se odpinače pro transformátory opravit. Odpinač pro T1 se nám podařilo opravit a to tak, že je mechanizmu, který zajišťuje chod spinacích nožů rozhýbal očistili a namazali. Nejsme schopni garantovat bezproblémovou funkci odpinače, dle zkušenosti z provozu můžeme říci, že se tato závada může kdykoliv opakovat. Na odpinači pro T2 se nám tato závada nepodařilo odstranit a proto jsme byli nuceni celý odpinač vyměnit z rezervní kopky. Po odzkoušení tento odpinač fungoval, ale jeho mechanizmy spinacích nožů nejsou v dobré kondici. Vykazují ztížené chody spinacích nožů. Po odstranění závady na odpinačích pro transformátory jsme chtěli zapnout hlavní odpinač na vstupu rozvodny. I tento hlavní odpinač sepnul pouze dva ze tří spinacích nožů. Několikrát jsme se pokusili spinací cyklus opakovat, ale zajely vždy pouze dva nože. Byli jsme nuceni nahlásit poruchu na ČEZ a nechat přívodní linku pro rozvodnu silo Blovice odepnout. Po odepnutí a zajistění linky jsme provedli opravu přívodního odpinače. Museli jsme vzít vadný mechanizmus spinacího nože z rezervního odpinače ve vedlejší kopce a namontovat jej na hlavní odpinač. Po této opravě jsme několikrát odzkoušeli spinací funkci a nechali jsme přívodní linku opět zapnout pracovníkem ČEZ Distribuce. Upozorňuji na to, že spinací prvky VN rozvodny jsou v havarijním stavu a že je nutno řešit tento neutěšený stav. Hrozí zde i nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro obsluhu rozvodny VN. Vlivem nesprávného dotažení, nebo rozepnutí spinacích nožů může docházet i ke stavům kdy se může vytáhnout elektrický oblouk, který může poté přeskočit i na obsluhu. Díky tomu, že se prováděly manipulace na odpinačích VN v době kdy strana NN transformátoru byla odstavena nedocházelo k jiskření na nožích ani k vytahování oblouku. Během normálních provozních stavech, kdy se manipuluje na straně VN i při zatížení strany NN se mohou případy s vytážením elektrického oblouku vyskytnout.

Tel: 568 450 774

568 450 775

Fax: 568 450 731

Jemnická Stavba, a.s. se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 JEMNICE

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3034

IČO: 25569554

DIČ: CZ25569554

Bankovní spojení: KB Třebíč č.ú.: 6687140217/0100

Internet: [www.jemnicka.cz](http://www.jemnicka.cz)

E-mail: [info@jemnicka.cz](mailto:info@jemnicka.cz)

U Černého mostu 773, 675 31 JEMNICE

Jsou zde rizika bezpečnostní zejména pro obsluhu tohoto zařízení a dále hrozí v případě výskytu další poruchy spinacích prvků, že posléze vynucená, neplánovaná oprava zařízení, která může být mnohem složitější řešitelná a náročnější na čas bude pro silo znamenat i výtrávky finanční.

Vzhledem k tomu, že spinaci prvky VN rozvodny jsou zastaralé a dle mého názoru dlouhodo ráu neudržované, doporučuji jejich výměnu za nové a to buď opět kobkového provedení nebo v podobě zapouzdřených rozvaděčů VN.

Za Jemnickou stavbu a.s. Tesař Jakub – vedoucí stř. elektro

Tel: 568 450 774  
568 450 775

Fax: 568 450 731

IČO: 25569554  
DIČ: CZ25569554

Bankovní spojení: KB Třebíč č.ú.: 6687140217/0100

Internet: [www.jemnicka.cz](http://www.jemnicka.cz)  
E-mail: [info@jemnicka.cz](mailto:info@jemnicka.cz)

Jemnická Stavba, a.s. se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 JEMNICE  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3034