

**Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
zastoupen: Mgr. Janou Sedláčkovou, vedoucí správy zámku Konopiště,  
[redacted]  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 200002-60039011/0710

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, správa zámku Konopiště  
adresa: Konopiště 1, 256 01 Benešov  
tel.: +420 317 721 366, e-mail: konopiste@npu.cz  
(dále jen „objednatel“)

a

**Jan Jovbak**

se sídlem: Lupáčova 805/10, Praha 3 - Žižkov  
IČO: 64907686  
zapsaný v živnostenském rejstříku: od 6.5.1996  
bankovní spojení: mBank – č.ú.: 670100-2215567257/6210  
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo KN Pr 22/2019:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku č.2**

V průběhu oprav v rámci realizace II. etapy opravy balustrád dle SoD č. KN Pr 22/2019 bylo po odkrytí základů zjištěno, že stávající základ pod sloupkem č. 1 a část základu v poli A je silně narušena prorůstajícími kořeny okolní vegetace a v důsledku toho je ve staticky nezpůsobilém stavu. Tyto oblasti základů balustrády byly již v minulosti nedostatečně vyspravovány a jejich nehomogenita nedostatečné vzájemné propojení starších a novějších materiálů umožnilo průnik vlásečnicových kořenů do pracovní spáry napojení základu a jejich prorůstání základem. Na základě uvedené nálezové situace je nezbytné nesoudržnou část stávajícího základu odstranit a nahradit jí novým materiálem. Rozsah poškození základů nebylo možné bez demontáže balustrády předem stanovit.

Na základě nálezové situace v průběhu oprav je nezbytné nesoudržné a nestabilní části stávajících základů odstranit a nahradit jí novým materiálem, který bude řádně provázán se soudržným navazujícím materiálem stávajícího základu, po předchozím dokonalém očištění a otryskání tlakovou vodou.

Z výše uvedených důvodů byl vypracován změnový list ZL-2, ve kterém jsou vzniklé vícepráce popsány a který je přílohou tohoto dodatku. Tímto dodatkem mění čl.III. Dodatku č. 1.

**Článek II.**

**Cena a platební podmínky**

Tímto dodatkem se mění cena v čl.III. Dodatku č.1 takto:

Celková cena za dílo dle Dodatku č.1 k SoD:

**438.510,- Kč celkem**

(slovy: čtyřistatřicetosmtisícpětsetdeset korun českých)

z toho:

- dodávky a práce za I.etapu dle čl. I., odst.2. SoD činí: 153.500,- Kč bez DPH
- dodávky a práce za II.etapu dle čl. I., odst.2. SoD činí: 150.000,- Kč bez DPH
- dodávky a práce dle ZL-1: 135.010,- Kč bez DPH

Odůvodněné a odsouhlasené vícepráce za II.etapu dle změnového listu ZL-2 (viz příloha 1):

- dodávky a práce dle ZL-2: 42.500,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo dle tohoto dodatku:

**481.010,- Kč celkem**

(slovy: **čtyřistaosmdesátjednatisícdeset korun českých**)

z toho:

- dodávky a práce za I.etapu dle čl. I., odst.2. SoD činí: 288.510,- Kč bez DPH  
- dodávky a práce za II.etapu dle čl. I., odst.2. SoD činí: 192.500,- Kč bez DPH


### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., jeho uveřejnění zajistí objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „ochrana osobních údajů“.

V Konopišti, dne 29. 10. 2019

V Konopišti, dne 29. 10. 2019



/razítko/

/razítko/

Přílohy:

1 - změnový list ZL-2

## Změnový list č.: 2

Stavba:	<b>SZ Konopiště – oprava balustrád spodní terasy u sochy Diany na jižní straně zámku – II.et.</b>		
Smlouva:	KN Pr 22 / 2019		
Zhotovitel:	Název:	<b>Jan Jovbak</b>	
	Sídlo:	Lupáčova 805/10, Praha 3 - Žižkov	
	Zástupce zhotovitele:	Jan Jovbak	
	Zapsán v živnostenském rejstříku	od 6.5.1996,	
	IČ:	64907686	
Objednatel:	Název :	<b>Národní památkový ústav</b>	
	Sídlo :	Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana	
	Zástupce objednatele:	Mgr. Jana Sedláčková, vedoucí správy zámku	
	Zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Potůček	
	IČ :	75032333	
	DIČ :	CZ 75032333	

**Popis předmětu změny:**

Na základě nálezové situace v průběhu oprav je nezbytné nesoudržné a nestabilní části stávajících základů odstranit a nahradit jí novým materiálem, který bude řádně provázán se soudržným navazujícím materiálem stávajícího základu, po předchozím dokonalém očištění a otryskání tlakovou vodou.

Pro dobetonování po odstranění nesoudržného materiálu, předpokládáme provedení bednění výšky cca 250 - 300 mm ve stávajícím půdorysném rozměru opravované části základů od sloupkem č.1 a pod prvním kamenným prahem pole A. Pro betonáž bude použit beton C 20/25 XF1, betonová vrstva bude vyztužena 4 armaturami z žebírkové výztuže o D=10mm v rozích, spojenými třmínky z žebírkové výztuže o D=6mm cca po 250 mm od sebe krytím min.40 mm. Při bednění je třeba dobře směs hutnit lžící. Návaznost na stávající základ bude zjištěna 2 nerezovými trny o D=10mm a délce 300 mm, vlepenými do stávajícího základu na chemickou maltu do hloubky cca 150 mm a s přesahem do nové dobetonovávané části opět 150 mm.

Dále budou v poli C obnoveny zarostlé prostupy základem pro odvod srážkových vod. Do stávajících čtvercových prostupů budou vloženy nerezové trubky pro nový systém odvodu srážkových vod z terasy v analogickém provedení jako v I. etapě oprav. Trubky budou o D=70mm a budou přesahovat min. 50 mm přes vnější líc základu směrem k jižnímu svahu.

**Zdůvodnění změn:**

V průběhu oprav v rámci realizace II. etapy opravy balustrád dle SoD č. KN Pr 22/2019 bylo po odkrytí základů zjištěno, že stávající základ pod sloupkem č. 1 a část základu v poli A je silně narušena prorůstajícími kořeny okolní vegetace a v důsledku toho je ve staticky nezpůsobilém stavu. Tyto oblasti základů balustrády byly již v minulosti nedostatečně vyspravovány a jejich nehomogenita nedostatečné vzájemné propojení starších a novějších materiálů umožnilo průnik vlásečnicových kořenů do pracovní spáry napojení základu a jejich prorůstání základem. Na základě uvedené nálezové situace je nezbytné nesoudržnou část stávajícího základu odstranit a nahradit jí novým materiálem. Rozsah poškození základů nebylo možné bez demontáže balustrády předem stanovit.

**Rekapitulace nákladů:**

	bez DPH
vícepráce	42.500,00 Kč
méněpráce	0,00 Kč
<b>rozdíl</b>	<b>42.500,00 Kč</b>


Zhotovitel není plátcem DPH.

Přesný rozsah víceprací je uveden v rozpočtu v příloze.

V Konopišti dne: 23. 10. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

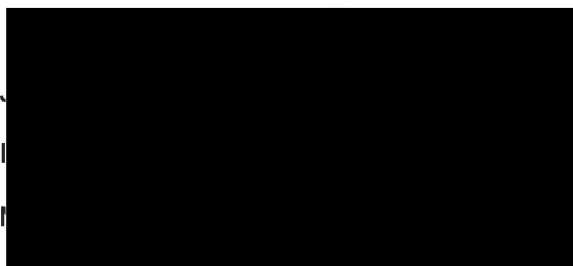



**Cenová kalkulace**

**Balustráda spodní terasy u sochy Diany na jižní straně zámku Konopiště**

**Oprava základu pod poli A, B, a C**

Obkopání základu a čištění základu	9 800,-Kč
Zaházení základu	2 400,-Kč
Oprava betonového základu	9 620,-Kč
Nerez trubky osazení a výroba	1 400,-Kč
Materiál	3 580,-Kč
Doprava	10 800,-Kč
Likvidace materiálu	1 500,-Kč
Zajištění akce	3 400,-Kč
<b>Celkem</b>	<b>42 500,- Kč</b>

*Nejsem plátce DPH.*

V Praze, dne 21.10.2019

