



S004P01GB0VU



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA “

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ00284891

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

49971379

CZ 49971379

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570

Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti

Československá obchodní banka, a.s.

673873543/0300

(dále též „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0206/150 (dále jen „**Smlouva**“).

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 2 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

1.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí:

617 674,75 Kč bez DPH
129 711,70 Kč DPH 21%
747 386,45 Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí:

585 663,65 Kč bez DPH
122 989,35 Kč DPH 21%
708 653,00 Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 2 činí:

1 203 338,40 Kč bez DPH
252 701,05 Kč DPH 21%
1 456 039,45 Kč vč. DPH

Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 2 upravuje následovně:

12 016 067,95 Kč bez DPH
2 523 374,27 Kč DPH 21%
14 539 442,22 Kč vč. DPH

1.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly v souladu s čl. 5.6.5. Smlouvy na změně odst. 5.2. Smlouvy, kdy se původní znění odst. 5.2. Smlouvy:

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 240 dnů od zahájení stavebních prací.“

nahrazuje novým zněním odst. 5.2. Smlouvy takto:

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 240 dnů od zahájení stavebních prací a to vyjma dodávky a instalace gastrovybavení, kde je termín dodání a instalace 280 dnů od zahájení stavebních prací.“

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 2 vč. oceněného soupisu víceprací a méněprací


V Hodoníně, dne 6.5.2020

V Hodoníně, dne 5.5.2020

Objednatel

Zhotovitel


Razítko:

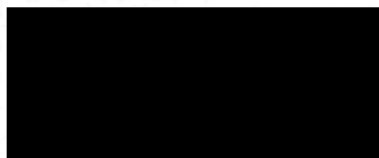


Razítko:



Podpis:



Podpis:

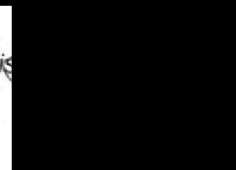

.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

.....
Ing. Luděk Šebesta
jednatel

Název akce:

STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0206/150

1. **Oddíl stavby:** *SO 01 – Stravovací pavilon*
2. **Zpracovatel změnového listu:** *MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: zápisy z kontrolních dnů č. 2,6,10,11,16, 22, 25, 26
 - 3.3 jiné související dokumenty:

4. **Zdůvodnění a příčina změny vč. návrhu technického řešení a rozsahu změny**

Podlahový polystyren – v projektové dokumentaci je navržena tepelná izolace podlah EPS 150, ve smluvním výkazu výměr položka dodávky podlahového polystyrenu chybí. Tepelnou izolaci je nutné provést dle projektové dokumentace z důvodu splnění požadavku platné tepelně technické normy.

Navýšení ceny díla o 39.675,61 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy – v projektové dokumentaci byla plánována přeložka stávajícího kabelového vedení NN mimo objekt stravovacího pavilonu. Při provádění zemních prací pro základy objektu stravovacího pavilonu byla zjištěna skutečná poloha rozvodů kabelů NN, která neodpovídala podkladům PD. Po projednání s projektantem rozhodl technický dozor stavebníka o provedení úprav na trase stávajícího vedení elektrické energie. Neprovádí se projektovaná přeložka, ale ponechává se stávající vedení kabelů. V místě základových konstrukcí se kabely uloží do chráničky – kabelového PVC žlabu s víkem.

Změna má za následek **snížení ceny** díla o 27.206,95 Kč bez DPH (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Změna výdejních oken, změna vybavení gastrotechnikou – na základě požadavku provozovatele byly propojeny místnosti připravené jídla m.č. 1.03 a 1.04 výdejním okénkem. Bylo nutné stavebně připravit otvor velikosti 1000 x 800mm – řezání zdiva a bourací práce, doplnit keramický obklad do ostění otvoru.

V rámci této změny bylo nutné také upravit gastro vybavení, tak aby nezasahovalo do výdejního okénka. Změna spočívá v nahrazení dvou vysokých mrazících skříní o objemu 500l za jednu o objemu 130l a s tím související úprava mycího stolu s umístěním nízké podstolové mrazící skříně.

V původní projektové dokumentaci je navrženo z přípravný jídla m.č. 1.03 do výdejny jídla m.č. 1.02 podávací okno hliníkové výsuvné, které bude z důvodu sjednocení obou výdejních oken nahrazeno stejným roleťovým systémem. Novým řešením tedy vzniknou dvě stejná podávací okna se stejným ovládáním.

Změna má za následek **snížení ceny** díla o 7.363,17 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna objednávacího systému na vyvolávací – na žádost provozovatele a se souhlasem projektanta došlo k redukci funkcí objednávacího systému jídel na vyvolávací systém hotových jídel.

V projektové dokumentaci byl navržen systém s terminálem objednávkovým a výdejovým, včetně SW. Původní systém byl nahrazen novým systémem, který se sestává z PINové klávesnice, řídicí jednotky, ICD

monitoru, reproduktoru a mikrofonu. V místnosti výdejny jídla č. 1.02 bude na výdejovém pultu umístěna klávesnice, jednotka, monitor a mikrofon, ve výdejové místnosti m.č. 1.01 bude umístěn pouze vyvolávací display; venku na fasádě pak bude umístěn pouze reproduktor.

Změna má za následek **snížení ceny** díla o 23.990,00 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna a doplnění vzduchotechnické instalace – při realizaci bylo nutno přistoupit k úpravě hlavních tras VZT potrubí z důvodu nenarušení statiky objektu. Bylo nutno vést část potrubí mezi m.č. 1.05 (chodba) a 1.02 (výdejní prostor) tak, aby nezasahovalo a tím neoslabovalo železobetonový věnec. Na hlavní trasu potrubí bylo osazeno obloukové potrubí z pz plechu.

Na doporučení zhotovitele projektant souhlasí s doplněním tlumicích prvků do potrubí VZT, čímž dochází k výraznému zlepšení komfortu vnitřního prostředí.

Dále bylo nutné stavebně oddělit místa vstupu a výstupu vzduchu vzduchotechnické rekuperační jednotky na fasádě objektu stravovacího pavilonu, tak aby byla zajištěna kvalitnější funkčnost.

Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 41.955,80 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna turniketu – repase - na návrh zhotovitele a se souhlasem projektanta dochází k opravě a využití konstrukce stávajícího turniketu.

Úprava turniketu bude spočívat v celkové úpravě stávajícího ocelového třiramenného otočného ježka, ve výměně spodní části, ložisek, nastavení jednotlivých horizontálních prvků, očištění, opatření novým povrchovým nátěrem.

Změna má za následek **snížení ceny** díla o 69.600,00 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnění výdejního pultu a stolu pro výčep – na žádost provozovatele a projektanta došlo k doplnění výdejního pultu v místnosti č. 1.02 o potřebné zařízení k provozu výčepního zařízení, tj. dřezu, vodovodní baterie a rozšíření rozvodů vody a kanalizace pro jejich napojení, včetně zednických prací.

Na žádost provozovatele je dalším doplněním dodávka a montáž stolu včetně dřezu a odkapávací plochy v místnosti č. 1.04 – Přípravná.

Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 48.015,00 bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna místa napojení splaškové kanalizace – na návrh zhotovitele a se souhlasem projektanta dochází z důvodu prostorové kolize s kořenovým systémem zachovávaného stromu k vynucené změně místa napojení splaškové kanalizace.

Změna spočívá v délce trubního vedení, ale i v umístění a velikosti připojovací šachty. Splaškové potrubí bylo prodlouženo o cca 7m na nový napojovací bod. Na toto potrubí byla umístěna šachta, která původně byla navržena o průměru D 600mm – nově je nahrazena šachtou D 400mm. S touto změnou souvisí i ostatní navazující práce, např. výkopy, uložení, zásypy.

Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 11.936,13 Kč bez DPH (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Změna venkovních ploch – v rámci realizace venkovních ploch došlo k následujícím změnám.

U části povrchů chodníků se zaměňuje povrch mlatový s plastovým obrubníkem za povrch ze zámkové dlažby s betonovými obrubníky, včetně příslušných podkladních vrstev. Ke změně povrchů došlo u lemovacích ploch oplocení v uliční části a části ploch podél zásobovacího vstupu do objektu.

Na základě požadavku provozovatele došlo u realizace oplocení k redukci montáže plotových dílů, nebudou osazeny poslední díly v délce 11m.

Součástí změnového rozpočtu je také provedení oplechování čela terasy nerezovým plechem. Oplechování čela terasy není součástí projektové dokumentace.

V souladu s článkem smlouvy o dílo řešícím provádění náhradní výsadby je v rozpočtu odpočet výsadby stromů.

Na základě informací provozovatele o vlastnictví dostatečného množství odpadkových košů a stojanů na kola i pro stravovací pavilon došlo ke zrušení jejich dodávky, včetně souvisejících konstrukcí základů.

Součástí rozpočtu je také úprava podkladních vrstev zpevněných ploch podle skutečně provedených prací a jejich množství, kdy je snížena vrstva podkladu z betonu a přičtena podkladní vrstva z obalovaného kamene asfaltem, kterou bylo nutné odstranit při provádění zpevněných ploch v jejich uliční části.

Na základě požadavku provozovatele, bylo doplněno zastropení prostoru mezi osou turniketu a stěnou výstupní brány z ocelových uzavřených profilů. Tato změna se provedla z důvodu zamezení případného vniknutí osob do areálu ZOO.

Na závěr rozpočtu jsou uvedeny položky provedení napojení portálu výstupní brány na rozvod elektrické energie. Rozpočet obsahuje položky včetně provedení rozvodu elektrické energie a svítidla. Změna má za následek **zvýšení ceny díla o 18.588,68 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)**

5. Finanční náklady změny

Práce byly oceněny dle položek rozpočtu SoD, položek RTS 2019 a individuální kalkulace.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE § 222 odst. 4 ZZVZ	358 272,57	433 509,81
MÉNĚPRÁCE § 222 odst. 4 ZZVZ	-377 594,33	-456 889,14
VÍCEPRÁCE § 222 odst. 6 ZZVZ	259 402,18	313 876,64
MÉNĚPRÁCE § 222 odst. 6 ZZVZ	-208 069,32	-251 763,88
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD+DOD.č.1	11 984 056,85	14 500 708,79
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	12 016 067,95	14 539 442,22

V Hodoníně dne 29.04.2020

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Nutnost provedení prací obsažených v jednotlivých změnových rozpočtech vychází ze skutečností zjištěných při provádění stavebních prací, ze zpřesňujících požadavků budoucího provozovatele, stavebníka, projektanta i zhotovitele stavby. Navržená technická řešení reagují na zjištěná fakta a jsou po dohodě s projektantem a zhotovitelem považována za nejefektivnější, technicky odpovídající.

005 Chybějící podlahový polystyren

- ve výkazu výměr byla pouze položka montáže podlahové vrstvy tepelné izolace; samotná dodávka pěnového polystyrenu, ve výkazu výměr chyběla.

006 Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy

- ruší plánovanou přeložku a zpřesňuje technické řešení uložení stávajícího vnitroareálového rozvodu NN do chráničky tak, aby funkčnost byla zachována. Jedná se o nepředvídatelnou změnu.

009 Změna výdejních oken, změna vybavení gastrotechnikou

- řeší provozovatelem požadovanou změnu spočívající v propojení obou připraven okénkem a dále pak všechny navazující a touto změnou vyvolané úpravy PD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.

010 Změna objednávacího systému na vyvolávací

- řeší provozovatelem upřesnění vyvolávacího systému hotových jídel

012 Změna a doplnění vzduchotechnické instalace

- zpřesňuje technické řešení vzduchotechnické instalace – úprava trasy potrubí, umístění tlumičů hluku v potrubí a úprava polohy vyústění VZT potrubí do venkovního prostoru.

015 Změna turniketu – repase

- řeší znovuobnovení stávajícího turniketu výstupu ze ZOO

016 Doplnění výdejního pultu a stolu pro výčep

- ve výkazu výměr chyběl dřez a připojení zdravotnické pro dřez výčepního zařízení m.č. 1.02
- v rámci SoD nebyl součástí dodávky stůl včetně dřezu a odkapávací plochy v místnosti m.č. 1.04

020 Změna místa napojení splaškové kanalizace

- řeší změnu místa napojení na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci z důvodu výskytu kořenového systému. Jedná se o nepředvídatelnou změnu.

021 Změna venkovních ploch

- řeší provozovatelem vyvolanou změnu v rozsahu montáže oplocení, dodávky a montáže venkovního vybavení, ukončení – zastropení – části turniketu proti případnému vniknutí nepovolaných osob do areálu a změnu povrchů z mlatových na betonovou dlažbu.
V této části je zohledněna i skutečnost, že ve výkazu výměr chybělo řezání a odstranění asfaltové vrstvy podél příjezdové komunikace pro provedení obrubníku a odstranění asfaltové vrstvy v podloží v místech před objektem. U druhého uvedeného se jedná o nepředvídatelnou skutečnost, která byla zjištěna při výkopech pro skladbu konstrukcí zpevněných ploch před objektem.


Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací, stavebním povolením ani se stanovisky dotčených orgánů. Vyčíslení ceny předmětných méněprací i víceprací je provedeno v souladu se SoD s cenovou soustavou RTS 2019 a na základě předložených cenových nabídek.

Rozsah těchto prací nemá vliv na harmonogram stavby.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.2 schválit.

V Hodoníně dne 29.04.2020



7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

005 Chybějící podlahový polystyren

V projektové dokumentaci je navržena podlahová skladba s tepelnou izolací EPS 150. Ve výkazu výměr však, bohužel, chyběla samotná dodávka této tepelněizolační vrstvy.

006 Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy

V projektové dokumentaci byla navržena přeložka stávajícího vnitroareálového kabelového vedení NN – její nová trasa byla plánovaná podél jihozápadní části řešeného území (za terasou stravovacího pavilonu). Po odkrytí a zjištění skutečné polohy provedeného rozvodu byla projektantem odsouhlasena změna a úprava tohoto stávajícího rozvodu – viz Zápis č. 2 za podmínky uložení tohoto vedení do chráničky. Funkčnost tohoto rozvodu zůstává zachována.

009 Změna výdejních oken, změna vybavení gastrotechnikou

Na požadavek provozovatele – viz Zápis č. 6 - byla provedena změna, která spočívala v propojení obou připraven m.č. 1.03 a 1.04 podávacím okénkem. Kromě stavebních prací, jako je např. vybourání otvoru, vyvolala tato změna ještě zásah do samotného vybavení gastru – boxy lednice a pracovní deska. Další změnou bylo sjednocení obou podávacích okének v systému ovládání - stávající navržené okno bylo nahrazeno stejným roletovým systémem. Změna nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení, hygienické požadavky na prostory budou splněny.

010 Změna objednávacího systému na vyvolávací

Na požadavek provozovatele – viz Zápis č. 10 - byla provedena změna, která spočívala v upřesnění vyvolávacího systému hotových jídel pro veřejnost. Tato změna pouze upřesňuje původní řešení, funkčnost zůstává zachována.

012 Změna a doplnění vzduchotechnické instalace

Při realizaci bylo nutno přistoupit k úpravě hlavních tras VZT potrubí z důvodu nutnosti nenarušení statiky objektu. Bylo nutno provést potrubí tak, aby nezasahovalo a tím neoslabovalo železobetonový věnec. Tato změna nemá vliv na správnou funkčnost systému vzduchotechniky. Na doporučení zhotovitele projektant souhlasí, aby byly do hlavního potrubí umístěny kruhové tlumiče hluku, které výrazně vylepšují komfort vnitřního prostředí pro zaměstnance, ale i veřejnost. Dále bylo, z důvodu kvalitnější funkčnosti, nutno upravit polohu vyústění potrubí a venkovní mřížky.

015 Změna turniketu - repase

Na návrh zhotovitele – viz Zápis č.16, přistoupil projektant k provedení úpravy a znovuobnovení stávajícího výstupního turniketu ze ZOO. Stávající ocelovou konstrukci bude možné po úpravě, doplnění a výměně některých komponent plnohodnotně využít pro navrhovanou funkci. Touto úpravou nebude omezena plnohodnotná funkčnost turniketu.

016 Doplnění výdejního pultu a stolu pro výčep

Ve výkresové části byla navržena v místnosti 1.02 (výdejní prostor) kuchyňská sestava, která neobsahovala dřez s baterií pro potřebu výčepního systému; a také neobsahovala zdravotnické připojení k tomuto místu. Toto bylo nutné v rámci budoucího provozu doplnit, stavebně připravit a instalovat.

V rámci smluvního rozpočtu nebyl součástí dodávky výčepní stůl včetně dřezu s odkapávací plochou v místnosti č. 1.04 (přípravna). Dodávka měla být zajištěna následně. Na požadavek provozovatele se dodá a instaluje výčepní stůl s dřezem.

020 Změna místa napojení splaškové kanalizace

Po zahájení výkopových prací bylo nutno posunout místo napojení na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci z důvodu rozsáhlého kořenového systému – viz Zápis č. 11. To vyvolalo změnu v délce trubního vedení, ale i v umístění a velikosti připojovací šachty. Veškeré tyto změny byly schváleny projektantem, nové řešení je plně funkční.

021 Změna venkovních ploch

V průběhu realizace byly na základě dohody provedeny některé změny na venkovních plochách.

Jedná se o změnu celkové délky montáže oplocení, která byla zohledněna na základě požadavku provozovatele, kdy poslední díly uličního oplocení v délce cca 11m se nebudou osazovat z důvodu plánovaného řešení nástupního prostoru do ZOO. Projednáno na KD č. 22.

Na základě požadavku provozovatele bylo dohodnuto, že dodávku a osazení odpadkových košů a stojanů na kola si provozovatel zajistí sám. Projednáno na KD č. 25.

Na základě požadavku provozovatele bylo dohodnuto, že volný prostor nad turniketem bude ukončen ocelovou konstrukcí, která zabrání možnému vniknutí nepovolaných osob do areálu. Projednáno na KD č. 26.

V původním návrhu projektové dokumentace byly navrženy zpevněné plochy ve dvojitě provedení – povrchy z drceného kameniva (mlatové) z důvodu organických tvarů lemované plastovými ohebnými obrubníky a povrchy z betonové dlažby lemované obrubníky betonovými. Povrchy mlatové byly navrženy z důvodu použití přírodního materiálu v areálu ZOO, a také z důvodu nejekonomičtějšího řešení. Na základě argumentů budoucího užívání, zejména údržby tohoto přírodního povrchu, bylo u některých ploch přistoupeno k záměně za betonovou dlažbu. Jedná se o lemovací plochy podél oplocení v uliční části, podél zásobovacího vstupu a okapový chodník z levé strany objektu. Záměna povrchů vyvolala i záměnu podkladních vrstev.

Změny se týkají také úpravy podkladních vrstev zpevněných ploch. Ve výkazu výměr chybělo řezání a odstranění asfaltové vrstvy podél příjezdové komunikace pro provedení obrubníku. Dále odstranění asfaltové vrstvy v podloží v místech před objektem. Tato vrstva byla zjištěna při výkopech pro skladbu konstrukcí zpevněných ploch před objektem a jednalo se o nepředvídatelné práce.

V projektové dokumentaci nebyl řešen lem terasy; z důvodu pravidelné údržby okolních ploch je nutné čelo terasy opatřit ochranným plechem, aby nedošlo k poškození nosné i povrchové konstrukce terasy.

Na základě požadavku provozovatele byl opatřen výstupní portál osvětlením.

GP (AD) doporučuje ZL.2 schválit.

V Hodoníně dne 29.04.2020

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnových listů 1 – 2 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet IaÚ 2020, ORG 135 207

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině dne 29.04.2020

VEDOUcí ODBORU :

V Hodonině dne 30.04.2020

GARANT ODBORU:

V Hodonině dne 30.04.2020

Ing. Milan Hudec

Libor Střecha...

9. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty