



SMLOUVA O DÍLO

Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Město Polička

Zastoupen:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

zmocněnec pro technická jednání: SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92,
Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 26935287

tel.

Jaroslavem Martinů, starostou města

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

00277177

CZ00277177

Česká spořitelna, a.s.

[redacted]

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

- zmocněnec pro technická jednání: Václav Bárta

- tel.

Chameleos s.r.o.

Václav Bárta / Jednatel

Doly 41 538 54 Luže

05078075

CZ05078075

Česká spořitelna a.s.

[redacted]



II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je obnova zeleně na 12-ti lokalitách v rámci zastavěného území města Polička. Zakázka řeší pouze stromové patro sídelní zeleně. Zakázka je rozdělena dle typu obnovy na dvě části. Část A řeší sídelní zeleně jak po stránce pěstebních zásahů na stávajících stromech, tak také novými výsadbami alejových stromů. Jedná se o sedm těchto lokalit:

- 50 - sídliště E. Beneše - Jiráskova
- 53 - B. Němcové - Mánesova
- 65 - bytovky Hegerova II - sever
- 71 - sídliště Hegerova - sever
- 101 - sídliště Švermova - Dukelská – Luční
- 106 - Betlém
- 132 - Královská alej

Druhá část zakázky B řeší pouze pěstební zásahy na stávajících stromech. Jedná se o pět lokalit:

- 45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova
- 80(3)- Městský naučný park
- 88 - u policie
- 92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody
- 134 - U Liboháje 2

Celková plocha zeleně je 123 150 m². Součástí zakázky je také následná rozvojová péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let od předání díla.

2.2 Rozsah prací je vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička“, zpracovatel SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČO: 26935287. Součástí smlouvy je rovněž položkový rozpočet díla (příloha 1).

2.3 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :

- kompletační a koordinační činnost
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení služeb
- uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu (komunikace, chodníky, propustky a zeleň)
- obstarání / dodávku materiálů a zařízení
- dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě poskytování služeb ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- umožnit provádění kontrolní prohlídky a zajistit účast odpovědné osoby dodavatele
- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění služeb dle platných předpisů
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele



- zajištění potřebné péče o vysazené rostliny (zejména záливka) až do předání hotového díla objednateli
- zabezpečení vysazené zeleně proti poškození nebo odcizení až do předání díla objednateli
- úklid před protokolárním předáním a převzetím
- dokumentace skutečného osázení a úprav zeleně bude v případě odchylek od původní projektové dokumentace zadavateli předána v tištěné a elektronické formě vč. inventarizace vysázených stromů a keřů
- pořizování fotodokumentace před a po provedení prací a, v případě pěstebních zásahů u jednotlivých stromů, její vkládání na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/> (Ize využít volně dostupnou aplikaci SPK Klient)
- předávání provedených pěstebních zásahů ke kontrole na portálu <https://www.stromypodkontrolou.cz/>
- pořizování fotodokumentace revidovaných bezpečnostních vazeb a její vkládání na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/> včetně zaznamenání výsledků revize se závěrem, zda je třeba vazbu vyměnit či opravit, na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/>
- rozvojová péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let od předání díla.

2.4 Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech dílem dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením prací k tomu oprávněnou osobou.

2.5 Realizace díla je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička (CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013783). V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP, nebude dílo realizováno a tato smlouva je neplatná.

2.6 Vzhledem k tomu, že k 30.6. 2024 končí programové období OPŽP, je nejzazší termín ukončení realizace stanovený poskytovatelem 31.12. 2023. Zbytek realizace (následné péče) bude realizován mimo dotační projekt, ale v souladu s touto smlouvou.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je **duben 2022.**
- 3.2 Termín dokončení prací je **30. listopadu 2022.**
Uvedený termín ukončení realizace je závazný.
- 3.3 Předpokládaný termín ukončení následné rozvojové péče je **30. listopadu 2025**
- 3.4 Místem realizace jsou pozemky v k.ú. Polička, okres Svitavy, seznam dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci dle bodu 2.2.

IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle prováděcí projektové dokumentace a činí celkem:

Cena bez DPH

1 447 792 Kč



DPH 21% 304 036,32 Kč

Cena včetně DPH 21% 1 751 828,32 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

4.2 Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navržené dobu provádění.

4.3 Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících.

4.4 Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:

- a. po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- b. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- c. pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
- d. pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.5 Případné vícepráce či méně práce musejí být odsouhlaseny objednatelem před jejich provedením, řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvořil nedílnou součást nabídky účastníka. V případě změny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

4.6 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.7 Úhrada ceny díla bude prováděna formou čtvrtletních faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného čtvrtletí. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost faktur je do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury.

4.8 Úhrada následné rozvojové péče bude prováděna formou ročních faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední červnový den daného roku. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den ukončení následné rozvojové péče uvedený na předávacím protokolu (3 roky od předání díla). Splatnost faktur je do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury.

4.9 Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
název a číslo projektu Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička
(CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013783)



popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum splatnosti
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby Zhotovitele
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně pořizovat fotodokumentaci realizovaných prací, a to zejména prací, které jsou následně zakryty. Kompletní fotodokumentace je povinnou přílohou stavebního deníku.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit v souladu s požadavky zadávací dokumentace, aby arboristické práce byly prováděny realizačním týmem:
- jehož minimálně dva členové předložili objednateli kopii certifikátu ETW nebo certifikátu CČA stromolezec nebo konzultant a současně čestné prohlášení zpracované formou profesního životopisu
 - potvrzující délku praxe v oboru min. 3 roky, s uvedením roku, v kterém člen realizačního týmu praxi v oboru zahájil,
 - s uvedením min. 2 zakázek blízkých předmětu plnění, na kterých člen realizačního týmu pracoval v období posledních 3 let k datu vypsání této zakázky (název, objednatel, rok),
 - s uvedením vztahu člena realizačního týmu s účastníkem zadávacího řízení – statutární zástupce, zaměstnanec, poddodavatel,
 - s prohlášením člena realizačního týmu, že se na plnění předmětné veřejné zakázky bude osobně podílet,
 - vlastnoručně členem realizačního týmu podepsané,
 - jehož alespoň jeden člen s výše uvedenou kvalifikací bude přítomen při realizaci zakázky v každé pracovní skupině,
 - jehož alespoň jeden člen s výše uvedenou kvalifikací předložil objednateli kopii diplomu o dosažení min. SŠ vzdělání zahradnického nebo arboristického zaměření.

VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 6.1 Zhotovitel provádí dílo na svoje náklady a nebezpečí.
- 6.2 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi zadavateli nebo jiným třetím osobám na věcech, majetku a zdraví včetně možných škod způsobených pracovníky účastníka a subdodavatelů, a to



minimálně do výše ceny Díla a po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit kopii pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu realizace Díla.

- 6.3 Zhotovitel se zavazuje nést zodpovědnost za škody, které objednateli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti s plněním dle této smlouvy prokazatelným zaviněním zhotovitele.
- 6.4 Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Nároky na náhradu škody budou předkládány poškozenou stranou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje nést po dobu realizace díla odpovědnost za škody způsobené na díle zaviněním vnějších vlivů nebo třetích osob (poškození nebo zcizení výsadeb) a zohlednil toto riziko ve své nabídkové ceně.
- 6.6 Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.
- 6.7 Po dobu následné rozvojové péče nese zhotovitel odpovědnost za úhyny výsadeb nezaviněné vlivem třetích osob (mechanické poškození, odcizení apod.). V případě, že zhotovitel prokáže, že nedošlo k pochybení na jeho straně dle sjednané péče o zeleň, včetně předepsané frekvence (viz příloha 1 Položkový rozpočet) je odpovědnosti zproštěn.

VII.

ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v důsledku prokazatelného nedodržení smluvně odsouhlasených technologií a prokazatelně nedostatečnou kvalitou výsadbového materiálu, dále zodpovídá za druhovou a odrůdovou skladbu vysazených rostlin a použitých osiv a za kvalitu použitých pomocných materiálů (kotvicí kůly apod.).
- 7.3 Záruka za jakost celého předaného díla, zejména za všechny vysazené rostliny činí 36 měsíců od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla. V případě úhynu rostliny v záruční době a provedení náhradní výsadby na základě reklamace, začíná běžet záruka 36 měsíců na náhradní výsadbu znovu, a to od data převzetí provedené náhradní výsadby objednatelem.

VIII.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dílo je splněno dnem řádného dokončení díla a jeho odevzdáním a převzetím, ke kterému zhotovitel písemně vyzve objednatele, a objednatel potvrdí převzetí na základě přijímacího řízení.
- 8.2 O odevzdání a převzetí bude vyhotoven zápis, který zpracuje zhotovitel.
- 8.3 Součástí této smlouvy je následná rozvojová péče o vysazenou zeleň po dobu tří let od podepsání předávacího protokolu.



IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla bez omezení její celkové výše.
- 9.2 Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu.
- 9.3 V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu (max.) ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud neobdržel dotační prostředky ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
- 9.4 Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 9.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, omezení výše náhrady škody se v jakémkoliv směru nepřipouští.

X. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýkoliv finančních závazků v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, ve kterém žádal o dotaci na tento projekt.
- 10.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, smlouvou nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 10.4 Zhotovitel je povinen dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti pověřených pracovníků a dodržet stanovené termíny pro odstranění nedostatků a závad. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to po dobu nejméně 10 let.
- 10.5 Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.6 Smlouva bude uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se budou řídit právním řádem České republiky, spory z ní budou řešeny podle právního řádu České republiky a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.
- 10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.



- 10.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo.
- 10.9 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 4.4.2022 usnesením číslo 130/b.
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Poličce dne 7. 4. 2022

m ě s t o
572 11 POLIČKA



Za objednatele



Chameleos s.r.o.
Dolý 41, 538 54 Luže
IČ: 05078075
DIČ: CZ05078075
www.chameleos.cz



Za zhotovitele

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace

7.4.2022


datum a podpis

správcem rozpočtu

7.4.2022

* rozhodnutí o krmění

datum a podpis

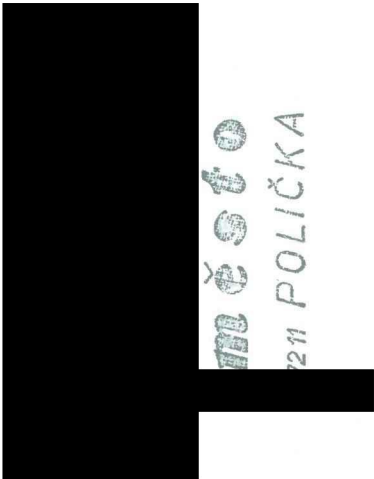

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

OBJEDNATEL:	Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO: 00277177		
AKCE:	REVITALIZACE ZELENĚ NA VYBRANÝCH PLOCHÁCH MĚSTA POLIČKA		
STUPEŇ:	DPS		
ROZPOČET			
ČÁST DOKUMENTACE:	INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ A VÝSADEB		
ZHOTOVITEL:	VEDOUcí ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU		
Chameleos s.r.o., Dolý 41, 538 54 Luže IČO: 05078075	PROJEKTU:	Ing. JAROSLAV KOLÁŘIK, Ph.D	FORMÁT: A4
	ZPRACOVATELSKÝ TÝM PROJEKTU:	Ing. Zdeněk Strmadel Ing. Jiří Poulik	10/2020
		VÝKRES:	PARÉ:
		B1	

OBSAH	
CELKOVÁ BILANCE OBNOVY ZELENĚ	
CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ	
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
VYSADBA DŘEVIN
ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY

pozn. Pro vyplnění výkazu výměr je nutné se seznámit s celou projektovou dokumentací.

Finanční náklady na dopravu
materiálu na stavbu jsou
obsaženy v položce
jednotlivého materiálu.

buňky určené k vyplnění - účastník vyplňuje pouze tyto

CELKOVÁ BILANCE OBNOVY ZELENĚ

Bilance vegetačních prvků

plocha	plocha zeleně (m2)	počet inventarizovan ých položek	pěstební zásahy - zplášobilé náklady (ks)	pěstební zásahy - nezplášobilé náklady (ks)	výsadba stromů (ks)
Část: A – návrh pěstebních zásahů a výsadeb					
50 - sídliště E Beneše - Jiráskova	40 303	233	78	11	25
53 - B Němcové - Mánesova	23 174	91	28	3	10
65 - bytovky Hegerova II - sever	1 978	99	47	4	14
71 - sídliště Hegerova - sever	1 989	5	2	-	7
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	17 797	62	32	3	34
106 - Bečlem	5 396	49	13	5	2
132 - Kralovská alej	4 099	75	64	13	1
Část: B – návrh pěstebních zásahů					
45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova	1 879	32	9	1	-
80(3) - Městský naučný park	15 520	167	68	12	-
88 - u policie	1 774	13	2	-	-
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	5 853	28	9	-	-
134 - U Liboháje	3 388	24	17	5	-
celkem	123 150	878	369	57	93

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové výdaje
(zařízení staveníště, omezení dopravy na komunikacích včetně dopravního značení, vytýčení inženýrských sítí, uvedení ploch dotčené stavbou do původního stavu)

	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	5 000,00 Kč	452 050,00 Kč	553 030,50 Kč
VÝSADBA DŘEVIN	10 000,00 Kč	608 622,00 Kč	748 532,62 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY	5 000,00 Kč	175 620,00 Kč	218 550,20 Kč

ZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM

20 000,00 Kč	1 236 292,00 Kč	1 256 292,00 Kč	1 520 113,32 Kč
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	191 500,00 Kč	191 500,00 Kč	231 715,00 Kč

NEZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM

191 500,00 Kč	191 500,00 Kč	231 715,00 Kč
---------------	---------------	---------------

CELKOVÉ NÁKLADY

20 000,00	1 427 792,00 Kč	1 447 792,00 Kč	1 751 828,32 Kč
-----------	-----------------	-----------------	-----------------

m ě s t o
572 11 POLIČKA

CHAMELEONS
PRÁCE S NADHLEDEM
Chameleos s.r.o.
Dolý 41, 538 54 Luže
IČ: 05078075
DIČ: CZ05078075
www.chameleos.cz

INVENTARIZAČNÍ TABULKY, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

	Plocha	Inv. č.	Taxon latinsky	K.ú. Policka pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kulištiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	3	Alnus glutinosa	2057/1	34	107	16	50			14	1	9	4	a	1	1	2			0,22					126	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	4	Alnus glutinosa	2057/1	27	85					14	2	8	3	a	1	1	1			0,14					112	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	5	Alnus glutinosa	2057/1	35	110					15	2	8	4	a	1	1	1			0,25	Ložní redukce směrem k přetáče	5	1	Redukce ve směru objektu.	750	120
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	6	Alnus glutinosa	2057/1	29	91					14	1	8	3	a	1	1	1			0,16					112	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	7	Alnus glutinosa	2057/1	26	82					16	1	5	4	a	1	1	2			0,14	Odstřanění vmiadků	2	2		100	80
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	9	Alnus glutinosa	2057/1	29	91					18	6	6	4	a	1	1	2	Zavěšená větev.		0,20	Odstřanění vmiadků	2	2		1800	108
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	11	Alnus glutinosa	2057/1	24	75					15	4	4	3	a	2	1	1			0,11					60	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	12	Acer pseudoplatanus	2057/1	44	138					18	3	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		0,54	Ložní redukce z důvodu stabilizace	5	1	Poladit jednu z větví tlakového větvení. 10 procent.	1800	162
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	13	Acer pseudoplatanus	2057/1	41	129					17	3	8	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.		0,44	Ložní redukce z důvodu stabilizace	5	1	Poladit jednu z větví tlakového větvení. 10 procent.	1700	136
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	14	Acer platanoides 'Crimson King'	2155	5	16					5	2	1	2	a	1	1	1								350	5
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	19	Acer pseudoplatanus	2155	46	145					16	2	11	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kostemím větvení.		0,53	Ložní redukce z důvodu stabilizace	5	1	Poladit jednu z větví tlakového větvení. 20 procent.	1800	176
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	20	Larix decidua	2102/1	52	163					17	4	9	4	a	1	1	2			0,71					153	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	22	Acer platanoides 'Crimson King'	2102/1	30	94					10	1	8	4	a	1	1	2			0,14	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		1000	80
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	23	Pseudotsuga menziesii	2102/1	28	88					13	1	6	3	a	1	1	1			0,16					78	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	24	Picea abies	2102/1	24	75					12	0	5	3	a	1	1	1			0,11					60	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	26	Betula pendula	2177/2	29	91					19	3	6	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně. Možné poškození kořenu.		0,21	Ložní redukce z důvodu stabilizace	5	1	Poladit jednu z větví tlakového větvení. 20 procent.	750	114
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	27	Acer platanoides 'Crimson King'	2177/2	4	13					3	2	1	1	a	2	1	2								3	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	28	Betula pendula	2177/2	32	101					14	2	7	4	a	1	1	2			0,19	Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	1		1500	98
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	29	Betula pendula	2177/2	36	113					16	2	7	4	a	1	1	1			0,28					250	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	30	Betula pendula	2177/2	39	123					17	2	7	4	b	1	2	2	Tlaková vidlice v kostemím větvení.		0,36	Ložní redukce z důvodu stabilizace	5	1	Poladit jednu z větví tlakového větvení.	750	119
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	31	Betula pendula	2177/2	38	119					18	1	8	4	b	1	2	2	Defektní větvení. Poškození kořenu. Infekce větví.		0,36	Ložní redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odklečení nestabilních větví.	750	144
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	32	Betula pendula	2177/2	34	107					15	2	7	4	b	2	2	2	Infekce kmene. Možné poškození kořenu.		0,24					105	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	33	Betula pendula	2177/2	37	116					16	2	7	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.		0,30					112	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	34	Betula pendula	2177/2	39	123					16	2	7	4	a	1	1	1			0,34					112	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	35	Tilia platyphyllos	2177/2	32	101					9	2	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.		0,14					72	
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	36	Tilia platyphyllos	2177/2	33	104					12	2	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.		0,20	Řez zdravotní	5	1		800	108
	101 - sidiště Šermova - Dukelská - Lužní	38	Betula pendula	2177/2	36	113					19	2	6	4	a	1	1	2			0,34	Řez zdravotní	10	3		800	114

Plocha	Inv. č.	Taxon lesnísky	K.ú. Polička pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
106 - Beilém	3	Acer campestre 'Elaeijk'	1765/1	29	91					9	2	8	4	a	1	1	1	1			0,12			-	72	
106 - Beilém	4	Fagus sylvatica 'Fastigiata'	1765/1	3	9					2	0	1	2	a	1	1	1	1					-	2		
106 - Beilém	5	Pinus mugo	1765/1	28	88					4	0	6	3	a	1	1	1	1			0,05		-	24		
106 - Beilém	6	Picea purgens 'Glaucia'	1765/1	37	116					10	0	6	4	a	1	1	1	1			0,21		-	60		
106 - Beilém	7	Tilia cordata	1765/1	35	110					11	1	6	4	b	1	3	3	3	Tlaková vidlice v ksterním větví. Nakloněný kmen.	0,21			-	66		
106 - Beilém	8	Pinus mugo	1765/1	28	88					4	0	8	3	a	1	1	2	2		0,05			-	32		
106 - Beilém	9	Pinus mugo	1765/1	21	66					5	0	5	3	a	1	1	2	2		0,03			-	25		
106 - Beilém	10	Juniperus communis 'Hibernica'	1765/1	14	44	6	19			5	0	1	3	a	1	1	2	2	Vyložená větev.	0,02			-	5		
106 - Beilém	11	Syringa vulgaris	1765/1	9	28	9	28	8	25	7	22	5	0	5	a	1	1	2			Lokální redukce směrem k přeřezáče	5	3	Redukce ve směru objektu.	250	25
106 - Beilém	12	Picea purgens 'Glaucia'	1765/1	17	53					3	1	4	3	a	1	1	2	2	Bez vrcholu.	0,01			-	12		
106 - Beilém	13	Picea purgens 'Glaucia'	1765/1	15	47	8	25			2	1	2	3	b	2	1	2	2	Velké řezné rány. Bez vrcholu.	0,01			-	4		
106 - Beilém	16	Sorbus aucuparia	5995/1	14	44					6	2	4	3	b	2	1	1	1		0,02	Rez zdravotní	10	3		600	24
106 - Beilém	29	Abies nordmanniana	1765/1	8	25					3	0	2	2	a	1	1	1	1					-	6		
106 - Beilém	30	Syringa vulgaris	1765/1	9	28	9	28	9	28		4	0	3	4	a	1	1	2			Úprava průjezdného či průchodního profilu	5	3		250	12
106 - Beilém	31	Juniperus communis 'Hibernica'	1765/1	11	35					4	0	1	3	a	1	1	1	1		0,01			-	4		
106 - Beilém	32	Syringa vulgaris	1765/1	12	38	10	31	10	31	9	28	5	0	5	a	1	1	2		0,01	Odstanění/oprava kování mladého stromu				150	3
106 - Beilém	34	Picea omorika	1765/1	6	19					3	0	1	2	a	1	1	1	1					-	50		
106 - Beilém	35	Picea abies	1765/1	21	66					10	2	5	3	a	1	1	2	2	Infekce kmene.	0,07			-			
106 - Beilém	36	Picea abies	1765/1	15	47					8	2	5	3	a	1	1	1	1		0,03			-	40		
106 - Beilém	37	Picea abies	1765/1	12	38					6	0	4	3	a	1	1	2	2	Sekundární vrchol.	0,01	Rez výchovný		1		350	24
106 - Beilém	38	Fagus sylvatica 'Fastigiata'	1765/1	3	9					2	0	1	2	a	1	1	1	1					-	2		
106 - Beilém	39	Syringa vulgaris	1765/1	9	28	8	25			4	0	3	3	a	1	1	2	2			Úprava průjezdného či průchodního profilu	5	3		250	12
106 - Beilém	40	Syringa vulgaris	1765/1	9	28	8	25	7	22	6	19	4	0	4	a	1	1	2			Úprava průjezdného či průchodního profilu	5	3		250	16
106 - Beilém	42	Juniperus communis 'Hibernica'	1765/1	12	38					5	0	1	3	a	1	1	2	2		0,01			-	5		
106 - Beilém	43	Syringa vulgaris	1765/1	8	25	9	28	7	22	6	19	4	0	3	a	1	1	2			Úprava průjezdného či průchodního profilu	5	3		250	12
106 - Beilém	44	Picea purgens 'Glaucia'	1765/1	45	141					12	2	8		b	1	3	3	3	Defektní větvení.	0,38	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2		3000	96
106 - Beilém	46	Pseudotsuga menziesii	1765/1	24	75					8	2	6	3	a	1	1	1	1		0,07			-	48		
106 - Beilém	47	Larix decidua	1765/1	38	119					19	2	8	4	a	1	1	1	1		0,43			-	152		
106 - Beilém	49	Betula pendula	1765/1	44	138					19	2	8	4	a	2	1	2	2		0,51			-	152		
106 - Beilém	50	Juniperus communis 'Hibernica'	1765/1	16	50					3	0	1	3	a	1	1	2	2		0,01			-	3		
106 - Beilém	51	Fagus sylvatica	1765/1	30	94					15	2	8	3	a	1	1	2	2		0,21	Rez zdravotní	5	1		1500	120
106 - Beilém	53	Betula pendula	1765/1	46	145					19	3	8	4	a	1	1	2	2		0,56	Rez zdravotní	10	3		1900	152
106 - Beilém	54	Larix decidua	1765/1	47	148					19	2	6	4	a	1	1	2	2		0,65	Rez zdravotní	10	3		1900	114
106 - Beilém	58	Sorbus aucuparia	5995/1	2	6					3	2	1	1	a	2	1	1	1			Rez zdravotní	3	3		350	3
106 - Beilém	59	Sorbus aucuparia	1765/1	3	9					3	2	2	1	a	1	1	2	2					-	6		
106 - Beilém	60	Sorbus aucuparia	1765/1	3	9					4	2	1	1	a	2	1	1	1					-	4		
106 - Beilém	61	Sorbus aucuparia	1765/12	4	13					4	2	1	1	a	1	1	1	1					-	4		
106 - Beilém	62	Sorbus aucuparia	1765/12	3	9					3	2	1	1	a	2	1	1	1					-	3		
106 - Beilém	63	Sorbus aucuparia	1765/12	3	9					3	2	1	1	a	1	1	1	1					-	3		

Plocha	Inv. č.	Taxon látnísky	K.ú. Políčka	pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kuličtiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu	
106 - Beřlém	64	Ulmus glabra 'Camperdownii'	1765/1	4	13					3	1	1	1	a	1	1				Řez výchovný	3	3		350	3
106 - Beřlém	65	Sorbus aucuparia	1765/1	4	13					3	2	1	1	a	2	1	2			Řez výchovný	3	2		350	3
106 - Beřlém	66	Sorbus aucuparia	1765/1	4	13					3	2	2	1	a	2	1	1			Řez výchovný	3	2		350	6
106 - Beřlém	67	Picea purgens 'Hoopsii'	1765/1	2	6					1	0	1	1	a	2	1	2						-	1	
106 - Beřlém	68	Padus avium 'Plena'	1765/1	5	16					4	2	2	1	a	1	1	1			Řez výchovný	3	2		350	8
106 - Beřlém	69	Sorbus aucuparia	1765/1	3	9					4	2	1	1	a	2	1	1			Řez výchovný	3	2		350	4
106 - Beřlém	71	Abies balsamea	1765/1	2	6					1	0	2	1	a	2	1	1						-	2	
106 - Beřlém	72	Padus avium 'Plena'	1765/1	7	22					4	2	2	1	a	2	1	1			Řez výchovný	3	2		350	8
132 - Křálovská alej	1	Tilia cordata	6163/6	62	195					25	6	9	4	a	1	2	2	Sekundární koruna. Infekce kmene.	1,45	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	4000	225
132 - Křálovská alej	2	Tilia cordata	6163/6	61	192					26	6	10	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce kosterního větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	1,40	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	4000	260
132 - Křálovská alej	4	Tilia cordata	3274/1	89	280					27	8	11	4	a	1	3	3		3,02	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2		1000	297
132 - Křálovská alej	5	Tilia cordata	6163/6	47	148					23	8	7	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	0,79				-	161	
132 - Křálovská alej	6	Tilia cordata	6163/6	76	239					27	7	10	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	2,19	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	4000	270
132 - Křálovská alej	8	Tilia platyphyllos	3274/1	13	41					7	3	4	2	a	1	1	1		0,02	Řez zdravotní	5	3		1500	
132 - Křálovská alej	10	Tilia platyphyllos	3274/1	11	35					8	3	2	2	a	1	1	1		0,01				-	28	
																							-	16	
132 - Křálovská alej	11	Tilia cordata	6163/6	53	167					24	8	8	4	b	1	2	3	Sekundární koruna. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	1,06	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		4000	192
132 - Křálovská alej	13	Tilia cordata	6163/6	52	163					24	8	8	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce větví.	1,02	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	5000	192
132 - Křálovská alej	14	Tilia cordata	3274/1	61	192					26	8	10	4	a	2	2	3	Sekundární koruna. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	1,40	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	260
132 - Křálovská alej	15	Tilia cordata	6163/6	54	170					26	7	8	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhliny.	1,10	Stabilizace sekundární koruny	5	1		4500	208
132 - Křálovská alej	17	Tilia cordata	6163/6	76	239					28	5	12	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,19	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	10 procent.	5000	336
132 - Křálovská alej	18	Tilia cordata	3274/1	60	188					28	5	7	4	a	2	3	3	Sekundární koruna.	1,36	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	6000	196
132 - Křálovská alej	19	Tilia cordata	6163/6	74	232					28	4	9	4	a	2	2	2	Sekundární koruna.	2,08	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	5200	252
132 - Křálovská alej	20	Acer platanoides	3274/1	34	107					15	3	6	3	a	1	1	1		0,27	Řez zdravotní	10	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	1800	90
132 - Křálovská alej	21	Tilia cordata	3274/1	56	176					25	5	7	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	1,18	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	4000	175
132 - Křálovská alej	22	Tilia cordata	3274/1	68	214					22	4	8	4	a	2	3	3	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce větví.	1,61	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	3400	176
132 - Křálovská alej	23	Tilia cordata	6163/6	67	210					22	5	10	4	a	2	3	3	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	1,56	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	3400	220
132 - Křálovská alej	24	Tilia cordata	6163/6	34	107					25	10	5	3	b	2	1	2		0,43	Řez zdravotní	5	3		3800	125
132 - Křálovská alej	25	Tilia cordata	3274/1	67	210					27	6	9	4	b	1	3	3	Sekundární koruna. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - vyměnit.	1,70	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	243
132 - Křálovská alej	27	Tilia cordata	3274/1	53	167					28	6	8	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	1,06				-	224	
132 - Křálovská alej	29	Tilia cordata	3274/1	54	170					27	9	6	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Defektní větvení.	1,10	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	4200	162

Plocha	Inv. č.	Taxon latňnsky	K.Ú. Polička pozemek parc. č.	Příměr kmene	Obvod kmene	Příměr kmene	Obvod kmene	Příměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Příměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Objem kuličiny	Technologie (Popis)	Opakování	Náležitost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
132 - Královská alej	31	Tilia cordata	6163/5	10	31						5	3	2	2	a	1	1	2	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	0,01					-	10
132 - Královská alej	33	Tilia cordata	3274/1	52	163					28	5	6	4	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	1,02					-	168
132 - Královská alej	34	Tilia cordata	6163/5	76	239					28	8	12	4	4	a	1	3	3	Sekundární koruna.	2,19	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	6000	336
132 - Královská alej	35	Tilia cordata	3274/1	116	364					31	8	16	5	5	a	1	3	3	Dutina v kosterním větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sekundární koruna.	5,16	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	10 procent.	5500	496
132 - Královská alej	36	Acer platanoides	3274/1	24	75					15	3	5	3	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	0,13	Řez zdravotní	10	3		1800	75
132 - Královská alej	37	Tilia cordata	3274/1	61	192					30	8	10	4	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Redukovaná koruna.	1,40	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	5000	300
132 - Královská alej	38	Tilia cordata	3274/1	7	22					7	2	2	2	2	a	1	1	1						-	14	
132 - Královská alej	40	Tilia cordata	3274/1	81	254					30	12	10	4	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Sekundární koruna. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,50	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		3600	300
132 - Královská alej	41	Tilia cordata	3274/1	87	273					33	10	16	4	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,89	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	528
132 - Královská alej	43	Tilia cordata	6163/5	54	170					27	7	8	4	4	a	2	2	2	Sekundární koruna. Redukovaná koruna.	1,10	Redukce obvodová	5	3	10 procent.	4200	216
132 - Královská alej	44	Tilia cordata	3274/1	47	148					26	9	6	4	4	b	1	2	3	Infekce kmene.	0,83	Redukce obvodová	5	2	10 procent.	3600	156
																					Řez zdravotní	5	3	10 procent.	4000	
132 - Královská alej	45	Tilia cordata	3274/1	69	217					28	10	9	5	5	b	2	3	3	Defektní větvení. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	1,80	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	252
																					Řez zdravotní	5	3		1200	
132 - Královská alej	46	Tilia cordata	6163/5	8	25					6	2	2	2	2	a	1	1	1						-	12	
132 - Královská alej	47	Tilia cordata	6163/5	49	154					22	6	7	4	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	10	3		3200	154
																					Ložární redukce z důvodu stabilizace	5	1	Poláci tlakové větvení.	250	
132 - Královská alej	48	Tilia cordata	3274/1	86	270					31	11	12	5	5	a	1	3	4	Defektní větvení. Infekce kmene. Sekundární koruna. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,82	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	372
																					Řez zdravotní	5	3		4200	
132 - Královská alej	49	Tilia cordata	6163/5	63	198					29	10	8	4	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	1,50	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	232
132 - Královská alej	50	Acer platanoides	3274/1	20	63					10	3	7	3	3	a	1	1	2	Vrchol odstraněn.	0,06					-	70
132 - Královská alej	52	Acer platanoides	3274/1	19	60					8	2	5	3	3	a	1	1	2		0,04	Řez zdravotní	5	3		750	40
132 - Královská alej	53	Tilia cordata	6163/5	4	13					4	2	1	2	2	a	1	1	1						-	4	
132 - Královská alej	55	Tilia cordata	3274/1	74	232					26	8	10	4	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,08	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		3800	260
132 - Královská alej	56	Tilia cordata	6163/5	71	223					25	5	14	4	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	1,91					-	350
132 - Královská alej	57	Tilia cordata	3274/1	67	210					30	10	10	4	4	a	2	3	3	Sekundární koruna. Defektní větvení. Infekce kmene.	1,70	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	5500	300
																					Řez zdravotní	5	1		1200	
132 - Královská alej	58	Tilia cordata	3274/1	64	201					29	5	11	4	4	a	2	2	3	Sekundární koruna. Infekce kmene.	1,55	Stabilizace sekundární koruny	5	1	20 procent.	5500	319

Plocha	Inv. č.	Taxon látnísky	K. u. Polička pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kuličtiny	Technologie (Popis)	Opakování	Malehavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
132 - Kralovská alej	59	Tilia cordata	3274/5	68	214			28	10	10	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Defektní větvení.	1,75	Řez zdravotní	5	1		1200	280
132 - Kralovská alej	60	Tilia cordata	6163/5	65	204			27	7	8	4	b	2	3	3	Asymetrická koruna. Infekce kmene.	1,60					-	216
132 - Kralovská alej	61	Tilia x euchlora	3274/4	47	148			20	8	7	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Defektní větvení.	0,69	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnutí nestabilních větví.	750	140
132 - Kralovská alej	62	Tilia cordata	3274/4	57	179			22	8	10	4	a	2	2	3	Sekundární koruna. Infekce kmene.	1,12					-	220
																Infekce kmene. Sekundární koruna. Defektní větvení. Všechná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	2,19	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odehnutí nestabilních větví.	1200	240
																Lokální redukce směrem k přeláze	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.		250		
132 - Kralovská alej	64	Tilia platyphyllos	3274/4	15	47			9	2	2	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	0,03	Řez zdravotní	5	3		750	18
132 - Kralovská alej	65	Tilia platyphyllos	3274/4	38	119			18	7	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kmene.	0,40					-	162
132 - Kralovská alej	66	Tilia platyphyllos	3274/4	12	38			8	2	2	2	a	1	1	1		0,02					-	16
132 - Kralovská alej	67	Tilia platyphyllos	3274/4	45	141			18	4	10	4	a	1	2	2		0,57	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odehnutí nestabilních větví.	1800	180
																Úprava průřezného či průřezného profilu	5	1			250		
																Řez zdravotní	5	3			1800	144	
132 - Kralovská alej	68	Tilia platyphyllos	3274/4	48	151			18	8	8	4	a	1	1	2		0,65	Řez zdravotní	5	3		144	
132 - Kralovská alej	69	Tilia platyphyllos	3274/4	45	141			16	3	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	0,60	Řez zdravotní	5	3	Pojistit tlakové větvení.	1800	128
132 - Kralovská alej	70	Tilia platyphyllos	6163/10	49	154			16	8	8	4	a	2	2	2		0,60	Řez zdravotní	5	3		1800	162
132 - Kralovská alej	73	Tilia platyphyllos	6196/4	51	160			18	4	9	4	a	1	2	2		0,73	Řez zdravotní	5	1		1800	162
132 - Kralovská alej	74	Tilia platyphyllos	6196/4	44	138			18	7	8	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	0,54					-	144
																Lokální redukce z důvodu stabilizace	0,30	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnutí nestabilních větví.	250	56
132 - Kralovská alej	75	Tilia platyphyllos	6196/4	37	116			14	3	4	3	b	2	2	3	Infekce větví.		Řez zdravotní	5	3		1500	
																Defektní větvení. Infekce kmene. Asymetrická koruna. Všechná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	0,81					-	170
132 - Kralovská alej	76	Tilia platyphyllos	6196/4	55	173			17	4	10	4	a	1	3	3								
																Asymetrická koruna. Infekce větví.	1,46	Řez zdravotní	5	3		2200	280
132 - Kralovská alej	77	Tilia cordata	6196/4	68	214			20	4	14	4	a	1	2	3			Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnutí nestabilních větví.	250	
132 - Kralovská alej	78	Tilia platyphyllos	6196/4	63	198			15	4	7	4	a	1	3	3	Asymetrická koruna. Infekce kmene. Defektní větvení.	0,94					-	105
132 - Kralovská alej	79	Tilia cordata	6196/4	60	188			22	6	12	4	a	1	1	2		1,25	Řez zdravotní	10	3		2500	264
																Řez zdravotní	5	1			2000		
132 - Kralovská alej	80	Tilia platyphyllos	6196/4	53	167			20	6	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,88	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Pojistit jednu z větví tlakového větvení.	250	180
																Lokální redukce směrem k přeláze	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.		250		
																Řez zdravotní	5	3			1700	170	
132 - Kralovská alej	81	Tilia cordata	6196/4	60	188			17	5	10	4	a	1	2	2		0,96	Řez zdravotní	5	3		1700	170
132 - Kralovská alej	82	Tilia platyphyllos	6196/4	41	129			18	5	5	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,47					-	90
132 - Kralovská alej	83	Tilia platyphyllos	6196/4	52	163			20	6	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	0,85	Řez zdravotní	5	3	Pojistit tlakové větvení.	2000	180
132 - Kralovská alej	84	Tilia platyphyllos	6196/4	31	97			15	5	5	3	a	2	1	2		0,22					-	75
132 - Kralovská alej	86	Tilia cordata	3274/1	6	19			5	2	2	1	a	1	1	1							-	10
132 - Kralovská alej	87	Tilia cordata	3274/1	5	16			3	2	1	1	a	2	1	1							-	3
132 - Kralovská alej	88	Tilia cordata	3274/1	5	16			3	2	1	1	a	2	1	1							-	3
132 - Kralovská alej	89	Padus avium	3274/4	5	16			4	2	1	1	a	1	1	1			Řez výchovný	3	2		350	4
134 - U Libušky 2	1	Tilia cordata	6196/1	53	167			20	10	10	4	a	1	2	2	Vrůstá do plotu. Infekce kmene.	0,88					-	200

Plocha	Inv. č.	Taxon latinský	k.ú. Polička	pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Maléřnost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
134 - U Liboháje 2	2	Tilia cordata	6196/1		67	210					22	8	11	4	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Vrstva do plodu.	1,56					-	242
134 - U Liboháje 2	3	Tilia cordata	6196/1		68	214					22	12	10	4	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.	1,61	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	220
134 - U Liboháje 2	4	Tilia cordata	6196/1		54	170					19	6	8	4	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	0,87					-	152
134 - U Liboháje 2	5	Tilia cordata	6196/1		51	160					20	5	8	4	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	0,81					-	160
134 - U Liboháje 2	6	Tilia cordata	6196/1		47	148					22	4	9	4	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	0,76	Rez zdravotní	5	3		2500	198
134 - U Liboháje 2	7	Tilia platyphyllos	6196/1		42	132					19	7	8	4	4	a	1	2	2	Boule na kmene. Infekce kmene.	0,52	Rez zdravotní	5	3		2200	152
134 - U Liboháje 2	8	Tilia cordata	6196/1		97	305					25	10	14	5	5	b	2	3	3	Infekce větví. Odstranění staré vazby. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	3,60	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	350
134 - U Liboháje 2	11	Tilia platyphyllos	6196/1		51	180					25	9	10	4	4	a	2	2	2	Suchý vrchol odstraněn.	0,98	Rez zdravotní	5	3		2500	250
134 - U Liboháje 2	13	Acer platanoides	6196/1		35	110					19	4	8	3	3	a	1	1	1	Asymetrická koruna.	0,36	Rez zdravotní	5	3		2000	152
134 - U Liboháje 2	15	Acer platanoides	6196/1		77	242					23	10	14	5	5	b	2	3	3	Infekce kmene. Nevhodná vazba - odstranění. Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,16	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		2300	322
134 - U Liboháje 2	17	Tilia cordata	6196/1		90	283					30	12	14	5	5	a	1	3	3	Velké řezné rány. Trhliny v kmene. Infekce kmene.	3,09	Rez zdravotní	5	3	Odehnutí nestabilních větví.	3200	420
134 - U Liboháje 2	27	Tilia cordata	6196/1		60	188					15	5	8	4	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	0,85					-	120
134 - U Liboháje 2	33	Tilia cordata	6196/1		86	270					27	10	12	4	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,82	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		2700	324
134 - U Liboháje 2	34	Tilia cordata	6196/1		66	207					26	13	11	4	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	1,65	Redukce obvodová Rez zdravotní	5	3	10 procent.	3000	286
134 - U Liboháje 2	35	Tilia cordata	6196/1		60	188					23	10	8	4	4	a	1	2	2	Boule na kmene. Infekce kmene.	1,30	Rez zdravotní	5	3		1200	184
134 - U Liboháje 2	36	Acer platanoides	6196/1		11	38					13	5	4	3	3	a	1	1	1		0,02	Rez zdravotní	5	3		2300	52
134 - U Liboháje 2	37	Tilia platyphyllos	6196/1		52	163					17	8	9	4	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Vyvážení.	0,72					-	153
134 - U Liboháje 2	38	Anus glutinosa	6196/1		47	148					19	14	7	4	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	0,59	Odstranění výmladků	3	2		160	133
134 - U Liboháje 2	39	Tilia platyphyllos	6196/1		56	176					20	7	11	4	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	0,98					-	220
134 - U Liboháje 2	40	Tilia cordata	6196/1		46	145					22	8	9	4	4	a	1	1	2		0,73	Rez zdravotní	10	3		2200	198
134 - U Liboháje 2	41	Tilia cordata	6196/1		94	295					26	12	15	5	5	a	2	2	3	Infekce kmene. Velké řezné rány. Tlaková vidlice vyvíjející se. Redukovaná koruna.	3,37	Rez zdravotní	5	3		2650	390
134 - U Liboháje 2	43	Tilia cordata	6196/1		85	267					26	15	14	5	5	b	2	3	3	Vyvážený. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	2,75	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		2650	364
134 - U Liboháje 2	54	Tilia cordata	6196/1		71	223					26	12	11	4	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Asymetrická koruna.	1,91	Rez zdravotní	5	3		3300	286
45 - bývalý Pivovarská - Zákresova	1	Tilia cordata	6164/10		52	163					16	3	8	4	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	0,68					-	128
45 - bývalý Pivovarská - Zákresova	2	Betula pendula	6164/10		55	173					19	4	12	4	4	a	1	2	2		0,81	Rez zdravotní Ložární redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odehnutí nestabilních větví.	2000	228
45 - bývalý Pivovarská - Zákresova	3	Betula pendula	6163/2		38	119					19	8	8	4	4	a	1	1	2		0,38	Rez zdravotní	10	3		2200	152
45 - bývalý Pivovarská - Zákresova	4	Tilia cordata	6163/2		38	119					20	4	8	4	4	a	1	1	1		0,45					-	160
45 - bývalý Pivovarská - Zákresova	5	Betula pendula	6163/2		55	173					18	2	10	4	4	a	1	2	2		0,77	Rez zdravotní	10	3		2000	180

Plocha	Inv. č.	Taxon latinsky	K. u. Polička	pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Maléřnost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	23	Picea omorika	42201		19	60	12	38						3	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	0,06	Ložání redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odstřanění slabší kmen.	750	36
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	24	Fagus sylvatica 'Atropinicea'	42201		45	141						1	8	3	3	b	1	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kostelním větvění.	0,44	Ložání redukce směrem k přeážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	250	112
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	25	Sorbus aucuparia	42201		10	31						5	2	1	2	a	1	1	1		0,01	Ložání redukce z důvodu stabilizace	3	1	Pořadí jednu z větví tlakového větvění.	250	5
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	28	Sorbus aucuparia	42201		7	22						5	2	3	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	5
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	29	Sorbus aucuparia	42201		9	28						6	2	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	15
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	30	Sorbus aucuparia	42201		3	9						3	2	1	1	a	2	1	1			Odstřanění/oprava kotvení mladého stromu		2		150	3
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	31	Sorbus aucuparia	42201		6	19						2	2	1	1	a	2	1	1			Odstřanění/oprava kotvení mladého stromu		1		150	2
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	32	Picea omorika	42201		25	79						12	0	4	4	a	1	1	1		0,11					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	33	Picea omorika	42201		22	69						12	0	4	4	a	1	1	1		0,09					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	34	Picea omorika	42201		17	53						12	0	4	3	a	1	1	1		0,05					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	35	Picea omorika	42201		28	88						12	0	4	4	a	1	1	1		0,14					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	36	Picea omorika	42201		30	94						13	0	5	4	a	1	1	1		0,18					-	65
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	37	Picea omorika	42201		28	88						13	0	4	3	a	1	1	1		0,16					-	52
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	38	Picea purgens	422035		37	116						13	1	6	4	a	2	1	1		0,28					-	78
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	39	Picea purgens	422035		35	110						13	0	5	4	a	2	1	1		0,25					-	65
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	40	Picea purgens	422035		24	75						12	0	4	4	a	2	1	1		0,11					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	41	Picea purgens	422035		28	88						13	0	5	4	a	2	1	1		0,16					-	65
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	42	Picea purgens	422035		17	53						9	0	3	3	a	2	1	1		0,04					-	27
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	43	Picea purgens	422035		33	104						12	0	6	4	a	1	1	1		0,20					-	72
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	45	Picea omorika	42201		24	75						11	0	4	3	a	2	1	1		0,11					-	52
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	46	Picea omorika	42201		21	66						11	0	4	3	a	2	1	1		0,07					-	44
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	48	Picea omorika	42201		25	79						12	0	4	4	a	2	1	1		0,11					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	49	Picea omorika	42201		23	72						12	0	4	3	a	2	1	1		0,10					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	50	Picea omorika	42201		25	79						13	0	4	3	a	1	1	1		0,12					-	52
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	51	Picea omorika	42201		29	91						12	0	4	3	a	1	1	1		0,08					-	48
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	52	Picea purgens	42201		26	82						11	0	5	4	a	1	1	1		0,14					-	55
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	54	Picea purgens 'Gauca'	42201		36	113						13	0	6	4	a	2	1	1		0,26					-	78
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	55	Picea purgens	42201		26	82						13	0	5	4	a	2	1	1		0,13					-	65
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	56	Picea purgens	42201		19	60						8	0	3	3	a	2	1	1		0,04					-	24
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	57	Picea purgens 'Gauca'	42201		28	88						13	0	5	4	a	2	1	1		0,16					-	65
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	58	Picea purgens 'Gauca'	42201		32	101						13	0	5	4	a	2	1	1		0,20					-	65
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	59	Picea purgens	42201		20	63						11	0	4	3	a	2	1	1		0,07					-	44
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	61	Picea purgens	42201		26	82	15	47				12	0	5	4	b	1	2	2		0,12	Kácení stromů volně	3			-	60
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	62	Picea purgens 'Gauca'	42201		34	107						12	0	5	4	a	1	1	1		0,21					-	60
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	63	Picea purgens 'Gauca'	42201		25	79						12	0	5	4	a	2	1	1		0,11					-	60
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	64	Picea purgens	42201		21	66						12	0	5	4	a	2	1	1		0,08					-	60
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	65	Sorbus aucuparia	42201		7	22						5	2	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	10
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	66	Picea purgens 'Gauca'	40668		44	138						18	1	6	4	a	1	1	1		0,54					-	108
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	67	Ulmus glabra 'Campendownii'	40668		9	28						2	1	1	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	3		350	2
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	68	Picea purgens	40668		19	60	18	57				8	0	4	3	c	2	3	3		0,04	Kácení stromů volně		2		-	32
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	69	Thuja occidentalis cv.	40668		20	63						9	0	4	4	a	1	2	2		0,06					-	36
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	70	Picea purgens 'Gauca'	40668		33	104						10	0	7	4	a	1	1	2		0,17					-	70
50 - sliště E Beněse - Jiráskova	71	Thuja occidentalis cv.	40668		18	57	17	53				10	0	4	4	a	1	2	2		0,05					-	40

Plocha	Inv. č.	Taxon latinsky	K.ú. Polička pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Maléřnost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	230	Tilia cordata 'Greenspire'	41766	11	35				6	2	2	2	a	1	1			0,01	Řez výchovný	3	1		350	12
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	231	Pinus nigra	41761	50	157				13	4	7	4	a	1	1			0,50	Ložání i redukce směrem k přečážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	750	91
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	232	Pinus nigra	41761	42	132				12	3	6	4	a	2	1	1		0,33				-	72	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	234	Pinus nigra	41761	37	116				12	2	6	4	a	2	1	1		0,26	Ložání i redukce směrem k přečážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	750	72
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	235	Sorbus aucuparia	42201	6	19				5	2	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	10
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	236	Pinus nigra subsp. palasiensis	41766	8	25				3	0	1	2	a	1	1	1						-	3	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	238	Betula pendula	422013	40	126				21	4	9	4	b	1	2	2	Velké řezné rány. Bakteriální výtok.	0,46	Ložání i redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odklínění nestabilních větví.	750	189
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	239	Pinus sylvestris 'Waterer'	422023	9	28				2	0	2	3	a	1	1	2						-	4	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	240	Juniperus communis 'Hibernica'	422023	15	47	14	44		6	0	1	3	a	1	1	1		0,02				-	6	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	241	Juniperus communis 'Hibernica'	422023	11	35	10	31		4	0	1	3	a	1	1	1		0,01				-	4	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	242	Juniperus communis	422023	15	47	14	44	7	22	5	0	1	3	a	1	1	2	0,02				-	5	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	243	Juniperus communis 'Hibernica'	422023	13	41				3	0	2	3	a	1	1	2		0,01				-	6	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	244	Juniperus communis 'Hibernica'	422023	27	85				6	0	2	3	a	1	1			0,07				-	12	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	245	Juniperus communis 'Hibernica'	422023	27	85				7	0	1	3	a	1	1	1		0,08				-	7	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	246	Juniperus communis 'Hibernica'	422023	14	44	12	38		5	0	1	3	a	1	1	1		0,02				-	5	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	248	Picea purgens 'Glauca'	41761	3	9				1	0	1	1	a	1	1	2			Řez výchovný	3	1		350	1
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	249	Cerasus sp.	41766	5	16				4	2	2	1	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	250	Picea abies	422023	4	13				2	0	1	2	a	2	1	1			Odstranění/oprava kotvení mladého stromu				150	8
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	251	Sorbus aucuparia	42201	3	9				3	2	1	1	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	3
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	252	Sorbus aucuparia	42201	5	16				4	2	1	1	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	4
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	253	Picea purgens 'Argentea'	40668	3	9				2	0	1	1	a	1	1	1			Odstranění/oprava kotvení mladého stromu				150	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	254	Cerasus sp.	40668	6	19				4	2	2	1	a	1	1	1							-	2
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	255	Cerasus sp.	40668	5	16				4	2	2	1	a	1	1	1							-	8
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	256	Robinia pseudocacia 'Unbraculifera'	61903	3	9				3	2	1	1	a	1	1	1							-	3
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	257	Robinia pseudocacia 'Unbraculifera'	61903	3	9				3	2	1	1	a	1	1	1							-	3
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	258	Robinia pseudocacia 'Unbraculifera'	61903	3	9				3	2	1	1	a	1	1	1							-	3
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	259	Robinia pseudocacia 'Unbraculifera'	61903	3	9				3	2	1	1	a	1	1	1							-	3
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	260	Robinia pseudocacia 'Unbraculifera'	61903	3	9				3	2	1	1	a	1	1	1							-	3
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	261	Pinus cerasiifera 'Nigra'	41766	4	13				4	2	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	5	3		350	
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	262	Picea purgens 'Glauca'	422013	2	6				2	0	1	1	a	2	1	1			Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1		150	8
50 - sídlisté E Beněše - Jiráskova	263	Picea purgens 'Glauca'	422013	2	6				2	0	1	1	a	2	1	2							-	2

Plocha	Inv. č.	Taxon latinský	K.ú. Polička pozemek parc. č.	Přůměr kmene	Obvod kmene	Přůměr kmene	Obvod kmene	Přůměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Přůměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
53 - B Němcové - Máněsova	43	Fagus sylvatica 'Atropuniceae'	545434	34	107					12	2	8	3	a	1	3	3	3	Tlaková vidlice od báze.	0,21	Ráz zdravotní	5	1	Poláci tlakové větvení.	1800	96
53 - B Němcové - Máněsova	44	Picea purgens 'Glaucia'	545434	21	66	33	104			13	1	6	3	b	1	2	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,09				-	78	
53 - B Němcové - Máněsova	45	Abies concolor	545434	32	101					13	3	5	3	a	1	1	1	1		0,20				-	65	
53 - B Němcové - Máněsova	46	Picea purgens 'Glaucia'	545434	35	110					12	2	6	4	a	2	1	1	1		0,23				-	72	
53 - B Němcové - Máněsova	47	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	545434	21	66					8	2	6	3	a	1	1	2	2	Velké řezné rány. Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,05	Ráz zdravotní	5	1	Poláci tlakové větvení.	1100	48
53 - B Němcové - Máněsova	48	Fraxinus excelsior 'Pendula'	545434	10	31					3	0	4	3	a	1	1	2			0,00				-	12	
53 - B Němcové - Máněsova	49	Carpinus betulus 'Fastigiata'	545434	30	94					8	0	4	3	a	1	1	2			0,11				-	32	
53 - B Němcové - Máněsova	50	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	545434	25	79					9	2	6	3	a	1	1	1	1		0,09	Ráz zdravotní	10	3		1000	54
53 - B Němcové - Máněsova	51	Larix decidua	54542	44	138					17	2	9	4	a	1	3	3	3	Tlaková vidlice v kstémim větvení.	0,51	Lokální redukce směrem k předáží	5	1	Redukce ve směru objektu.	750	153
53 - B Němcové - Máněsova	52	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	14	44					7	2	5	3	a	1	1	1	1		0,02				-	35	
53 - B Němcové - Máněsova	53	Acer platanoides cv.	54542	9	28					5	2	1	2	a	1	1	1	1						-	5	
53 - B Němcové - Máněsova	54	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	14	44					8	2	5	3	a	1	1	1	1		0,02				-	40	
53 - B Němcové - Máněsova	55	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	22	69					8	2	5	3	a	1	1	1	1		0,06				-	40	
53 - B Němcové - Máněsova	56	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	16	50					8	2	5	3	a	1	1	1	1		0,03				-	40	
53 - B Němcové - Máněsova	57	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	13	41					5	2	4	3	a	1	1	2	2	Tvarovaný.	0,01				-	20	
53 - B Němcové - Máněsova	58	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	17	53					6	2	5	3	a	1	1	1	1		0,03				-	30	
53 - B Němcové - Máněsova	59	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	14	44					7	2	5	3	a	1	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,02	Ráz zdravotní	5	1	Poláci tlakové větvení.	950	35
53 - B Němcové - Máněsova	60	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	14	44					7	2	5	3	a	1	1	1	1		0,02				-	35	
53 - B Němcové - Máněsova	61	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	14	44					6	2	5	3	a	1	1	1	1		0,02				-	30	
53 - B Němcové - Máněsova	62	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	26	82					8	2	6	3	a	1	1	2	2	Velké řezné rány. Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,08				-	48	
53 - B Němcové - Máněsova	63	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	15	47					7	2	5	3	a	1	1	1	1		0,02				-	35	
53 - B Němcové - Máněsova	64	Larix decidua	54542	25	79					15	2	7	3	b	2	2	3	3	Poškození kmene. Defektní větvení. Infekce báze kmene.	0,15	Kácení srovnání volné		3		-	105
53 - B Němcové - Máněsova	66	Picea abies	54542	26	82					15	1	7	4	a	1	1	1	1		0,15				-	105	
53 - B Němcové - Máněsova	67	Quercus robra	54542	4	13					5	2	3	2	a	1	1	1	1			Ráz výchovný	3	3		350	15
53 - B Němcové - Máněsova	68	Larix decidua	54542	53	167					19	3	12	4	a	1	1	1	1		0,82				-	228	
53 - B Němcové - Máněsova	69	Cerasus sargentii 'Acolade'	54542	6	19					2	1	4	2	a	1	1	2	2			Ráz výchovný	5	3		350	8
53 - B Němcové - Máněsova	71	Fraxinus excelsior 'Pendula'	54542	8	25					2	1	2	3	a	1	1	2	2						-	4	
53 - B Němcové - Máněsova	72	Ulmus glabra 'Pendula'	54542	10	31					3	1	2	3	a	1	1	1	1		0,00	Ráz výchovný	5	3		350	6
53 - B Němcové - Máněsova	73	Carpinus betulus 'Fastigiata'	54542	10	31					5	0	2	2	a	1	1	2	2		0,01	Ráz výchovný	5	1		350	10

Plocha	inv. č.	taxon latinský	pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	technologie (Popis)	Opakování	Malé havost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
53 - B.Němcové - Máněsova	74	Ulmus glabra 'Pendula'	54542	12	38							2	1	3	3	3	a	1	1	1		0,00	Řez výchovný	5	3		350	6
53 - B.Němcové - Máněsova	75	Ulmus glabra 'Pendula'	54542	8	25							3	1	2	3	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	3		350	6
53 - B.Němcové - Máněsova	76	Acer platanoides 'Columnare'	54542	10	31							5	2	1	2	2	a	1	1	1		0,01	Řez výchovný	3	1		350	5
53 - B.Němcové - Máněsova	77	Betula pendula	54542	39	123							21	4	8	4	4	a	1	1	1		0,44					-	168
53 - B.Němcové - Máněsova	78	Fraxinus excelsior 'Pendula'	54542	11	35							3	1	4	3	3	a	1	1	1		0,00	Úprava průjezdného či průchodného profilu	5	1		250	12
53 - B.Němcové - Máněsova	79	Sorbus intermedia	54542	16	50							6	2	3	3	3	a	1	2	2		0,02					-	18
53 - B.Němcové - Máněsova	80	Betula pendula	54542	44	138							19	2	9	4	4	a	1	1	1		0,51	Úprava průjezdného či průchodného profilu	5	1		250	171
53 - B.Němcové - Máněsova	83	Pinus sylvestris	54542	30	94							14	2	7	4	4	a	2	1	1		0,20					-	98
53 - B.Němcové - Máněsova	84	Sorbus intermedia	54542	21	66							7	2	5	3	3	a	1	1	2		0,05					-	35
53 - B.Němcové - Máněsova	85	Picea omorika	54542	7	22							3	0	2	2	2	a	2	1	1							-	6
53 - B.Němcové - Máněsova	86	Sorbus intermedia	54542	12	38							5	2	4	3	3	a	1	1	1		0,01					-	20
53 - B.Němcové - Máněsova	87	Carpinus betulus 'Fastigiata'	54542	13	41							7	0	2	3	3	a	1	1	2		0,02					-	14
53 - B.Němcové - Máněsova	89	Picea purgens	54542	33	104							16	1	7	4	4	a	1	1	2		0,27				Redukce ve směru objektu.	112	
53 - B.Němcové - Máněsova	90	Picea purgens 'Glauc'	54542	48	151							16	1	9	4	4	a	1	1	1		0,57					-	144
53 - B.Němcové - Máněsova	94	Picea purgens 'Glauc'	54542	34	107							12	1	7	4	4	a	1	1	1		0,21					-	84
53 - B.Němcové - Máněsova	101	Betula pendula 'Fastigiata'	54542	37	116							20	2	9	4	4	a	1	2	2		0,38	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1		750	180
53 - B.Němcové - Máněsova	103	Crataegus monogyna 'Sticta'	54542	6	19							4	1	1	1	1	a	1	1	1							-	4
53 - B.Němcové - Máněsova	104	Picea abies cv.	54542	5	16							2	0	1	2	2	a	2	1	2							-	2
53 - B.Němcové - Máněsova	105	Ulmus glabra 'Camperdownii'	54542	6	19							2	1	2	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	3		350	4
53 - B.Němcové - Máněsova	106	Betula pendula	54542	42	132							19	2	7	4	4	b	1	2	2		0,46					-	133
53 - B.Němcové - Máněsova	117	Carpinus betulus 'Fastigiata'	54542	10	31	8	25	7	22			5	0	2	3	3	a	1	1	2		0,01	Lokální redukce směrem k přelážce	5	1		750	10
53 - B.Němcové - Máněsova	118	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	54542	15	47							8	2	6	3	3	a	1	1	1		0,03	Řez výchovný	5	1		350	48
53 - B.Němcové - Máněsova	119	Fraxinus excelsior 'Pendula'	54542	6	19							3	0	2	2	2	a	1	1	2			Řez výchovný	5	3		350	6
53 - B.Němcové - Máněsova	120	Picea purgens 'Hoopsii'	545436	2	6							2	0	1	2	2	a	2	1	1							-	2
53 - B.Němcové - Máněsova	121	Picea purgens 'Glauc'	545437	1	3							1	0	1	1	1	a	1	1	2							-	1
53 - B.Němcové - Máněsova	122	Cerasus sargentii 'Acolade'	54542	6	19							3	2	2	2	2	a	1	1	2							-	6
53 - B.Němcové - Máněsova	123	Ulmus glabra 'Camperdownii'	54542	4	13							2	1	1	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	3		350	2
53 - B.Němcové - Máněsova	124	Ulmus glabra 'Camperdownii'	54542	5	16							2	1	1	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	3		350	2
53 - B.Němcové - Máněsova	125	Fagus sylvatica 'Dawcyck Gold'	54542	3	9							3	1	1	1	1	a	1	1	1							-	3
53 - B.Němcové - Máněsova	126	Picea abies cv.	54542	2	6							2	0	1	1	1	a	2	1	2							-	2
53 - B.Němcové - Máněsova	127	Fagus sylvatica 'Dawcyck Gold'	54542	3	9							3	1	1	1	1	a	1	1	1							-	3
53 - B.Němcové - Máněsova	128	Pinus rotundata	54542	1	3							2	0	1	1	1	a	2	1	1							-	2
53 - B.Němcové - Máněsova	129	Ulmus glabra 'Camperdownii'	54542	3	9							2	1	1	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	3		350	2
53 - B.Němcové - Máněsova	130	Ulmus glabra 'Camperdownii'	54542	5	16							3	1	1	2	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	3		350	3

Plocha	Inv. č.	Taxon latinsky	K.Ú. Polička pozemek parc. č.	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Pojem kuličiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu	
53 - B.Měncové - Měnesova	131	Crataegus monogyna 'Sticta'	545/42	4	13						4	2	1	2	a	1	1	1			Odstřeni/oprava kokeni mladého stromu	1			150	4
53 - B.Měncové - Měnesova	132	Fagus sylvatica 'Dawcyck Gold'	545/42	3	9						3	0	1	1	a	1	1	1						-	3	
53 - B.Měncové - Měnesova	133	Crataegus monogyna 'Sticta'	545/42	4	13						5	2	1	2	a	1	1	1						-	5	
53 - B.Měncové - Měnesova	134	Aer platanoides 'Columnare'	545/42	6	19						5	2	1	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	5
53 - B.Měncové - Měnesova	135	Abies balsamea	545/42	1	3						1	0	1	1	a	1	1	1						-	1	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	10	Picea purgens 'Glaucia'	6532	17	53						8	0	3	3	a	2	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,03	redukce z důvodu stabilizace	5	1	Poláciť jednu z věví tlakového věhnutí.	150	24
65 - bytlovky Hegerova II - sever	11	Picea purgens 'Glaucia'	6532	32	101						14	0	8	4	a	2	1	1		0,22				-	112	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	12	Picea purgens 'Glaucia'	6532	19	60						11	0	4	3	a	1	1	1		0,06				-	44	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	13	Picea purgens 'Glaucia'	727/36	28	88						12	1	6	4	a	2	1	1		0,14				-	72	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	14	Picea purgens	727/36	16	50						8	0	2	3	a	2	1	1		0,03				-	16	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	15	Picea purgens 'Glaucia'	727/36	32	101						12	0	5	4	a	1	1	1		0,19				-	60	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	17	Cerasus sargentii 'Acobolide'	727/34	10	31						4	2	2	3	a	1	1	1		0,01	Řez výchovný	5	1		350	8
65 - bytlovky Hegerova II - sever	18	Cerasus sargentii 'Acobolide'	727/34	10	31						5	2	2	3	a	1	1	1		0,01	Řez výchovný	5	1		350	10
65 - bytlovky Hegerova II - sever	19	Crataegus monogyna 'Sticta'	727/29	8	25						6	1	1	2	a	1	1	2		Řez výchovný	3	1		350	6	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	20	Crataegus monogyna 'Sticta'	727/29	7	22						4	1	1	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1		350	4	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	22	Crataegus monogyna 'Sticta'	727/2	11	35						4	1	1	2	a	1	1	1		0,01	Řez výchovný	3	1		350	4
65 - bytlovky Hegerova II - sever	23	Sorbus aucuparia	727/2	17	53						8	2	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním věhnutí.	0,03	Řez zdravotní	5	1		800	48
65 - bytlovky Hegerova II - sever	24	Crataegus monogyna 'Sticta'	727/2	7	22						4	2	1	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3	1		350	4
65 - bytlovky Hegerova II - sever	25	Aer platanoides 'Crimson King'	727/2	22	69						8	2	6	3	a	2	1	1		0,06	Úprava příjezdného či průchodního profilu	10	3		800	48
65 - bytlovky Hegerova II - sever	26	Pinus sylvestris	727/2	22	69						11	5	4	3	a	2	1	2				5	3		250	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	27	Pinus sylvestris	727/2	25	79						11	3	3	3	a	2	1	2		0,08				-	44	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	29	Aer platanoides	727/2	28	88						10	2	8	3	a	1	1	2		0,11				-	33	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	30	Pinus sylvestris	727/2	23	72						10	2	5	3	a	2	1	2		0,08				-	50	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	31	Pinus sylvestris	727/2	21	66						11	2	5	3	a	2	2	2	Poškození kolenů.	0,08				-	55	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	32	Pinus sylvestris	727/2	20	63						10	2	6	3	a	1	2	2	Poškození kolenů.	0,06				-	60	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	33	Pinus sylvestris	727/2	22	69						11	2	5	3	a	1	1	1		0,08				-	55	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	34	Pinus sylvestris	727/2	24	75						11	2	5	3	a	1	1	2		0,10				-	55	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	35	Picea abies	727/2	47	148						24	2	6	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	0,82				-	144	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	36	Picea abies	727/2	28	88						24	1	5	3	b	2	2	2		0,29				-	120	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	37	Picea abies	727/2	37	116						24	4	5	4	a	2	2	2	Poškození kmene.	0,51				-	120	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	40	Picea abies	727/2	35	110						23	5	4	4	a	2	1	2	Poškození kmene.	0,43				-	92	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	41	Picea abies	727/2	55	173						25	6	9	4	a	1	1	2		1,13				-	225	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	43	Pinus sylvestris	727/2	22	69						11	2	5	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Poškození kolenů.	0,08				-	55	
65 - bytlovky Hegerova II - sever	44	Aer platanoides 'Crimson King'	727/2	30	94						11	2	8	3	a	1	1	1		0,15	Řez zdravotní Úprava příjezdného či průchodního profilu	10	3		1300	88
																								250		
																								1200		

Plocha	lin. č.	Taxon latinský	k. u. Politika	Přůměr kmene	Obvod kmene	Přůměr kmene	Obvod kmene	Přůměr kmene	Obvod kmene	Přůměr kmene	Obvod kmene	Spodní okraj koruny	Přůměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Měřavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
80(3) - Městský naučný park	89	Picea abies	4790	88	276							22	0	10	5	a	2	3	3	Tlaková vidlice od 2m. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	2,66	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		1000	220
80(3) - Městský naučný park	90	Acer ginnala	4790	27	85	29	91					9	2	10	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Poškození kmene.	0,10	Ložární redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnutí nestabilních větví.	750	90
80(3) - Městský naučný park	91	Fraxinus excelsior 'Pendula'	4790	49	154							8	2	7	4	b	3	2	3		0,27	Rez zdravotní	5	3		800	56
80(3) - Městský naučný park	92	Betula pubescens	4790	50	157							26	6	8	5	a	2	1	2		0,84					-	208
80(3) - Městský naučný park	94	Betula pendula	4790	52	163							27	10	10	4	a	2	2	2		0,91					-	270
80(3) - Městský naučný park	95	Acer platanoides	47992	22	69	19	60					10	2	8	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce větví.	0,07					-	80
80(3) - Městský naučný park	80(3) - Městský naučný park	96 Acer pseudoplatanus	47892	36	113							18	3	6	3	a	1	1	2		0,36	Rez zdravotní	5	3		2000	108
80(3) - Městský naučný park	101	Acer platanoides	4790	64	201							15	5	10	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	0,97	Rez zdravotní	5	3		1800	150
80(3) - Městský naučný park	102	Acer platanoides	4790	41	129							16	6	7	4	a	2	1	2		0,42	Rez zdravotní	10	3		1800	172
80(3) - Městský naučný park	103	Acer platanoides	4790	52	163							17	4	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,72	Rez zdravotní	5	3	Poláciť tlakové větvení.	1800	170
80(3) - Městský naučný park	104	Picea omorika	4790	43	135							21	1	4	4	b	1	3	3	Poškození kůrovní. Infekce kmene v místě odumřelého jednoho vrcholku.	0,60	Postupné kácení s volnou dopravnou plochou		3		-	84
80(3) - Městský naučný park	105	Acer platanoides	4790	64	201							19	2	13	4	a	1	2	2		1,23					-	247
80(3) - Městský naučný park	107	Acer platanoides	4790	68	214	52	163					17	3	13	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	1,24					-	221
80(3) - Městský naučný park	108	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	4790	34	107	38	119					18	5	9	3	a	1	1	2		0,32					-	162
80(3) - Městský naučný park	110	Picea omorika	4790	18	57							20	0	2	3	a	2	1	1		0,10					-	40
80(3) - Městský naučný park	111	Pinus nigra	4790	52	163							19	2	6	4	a	2	1	1		0,79					-	114
80(3) - Městský naučný park	112	Picea omorika	4790	39	123							18	0	3	4	a	1	1	1		0,42					-	54
80(3) - Městský naučný park	114	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	4790	49	154							17	2	13	4	a	1	1	2		0,64					-	221
80(3) - Městský naučný park	115	Acer platanoides	4790	59	185							11	2	12	4	a	2	2	2		0,60	Úprava průřezného či průchozího profilu	5	3		1400	132
80(3) - Městský naučný park	116	Tilia x euhiora	4790	64	201							17	2	11	4	b	2	2	3	Poškození kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	1,10	Rez zdravotní	5	3	Odehnutí nestabilních větví.	1900	187
80(3) - Městský naučný park	117	Picea omorika	4790	46	145							20	2	6	4	a	1	1	1		0,66					-	120
80(3) - Městský naučný park	118	Tilia cordata	4790	57	179							19	3	12	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterlím větvení.	0,97	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1		1000	228
80(3) - Městský naučný park	120	Tilia cordata	47891	59	185							18	2	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,98	Rez zdravotní	5	3	Odehnutí nestabilních větví. Poláciť tlakové větvení.	2000	90
80(3) - Městský naučný park	121	Tilia cordata	47891	27	85							19	2	5	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,21	Rez zdravotní	5	3	Poláciť tlakové větvení.	2100	95
80(3) - Městský naučný park	123	Tilia cordata	47891	28	88							18	7	6	3	a	1	1	2		0,22	Rez zdravotní	5	3	Poláciť tlakové větvení.	2100	108
80(3) - Městský naučný park	124	Acer pseudoplatanus	47891	31	97							17	3	5	3	a	1	1	1		0,25	Rez zdravotní	10	3		2000	85
80(3) - Městský naučný park	125	Pedus avium	47891	34	107							12	3	6	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.						-	72
80(3) - Městský naučný park	126	Acer pseudoplatanus	47891	35	110							16	3	7	3	a	1	1	2		0,30	Rez zdravotní	5	3		1800	112
80(3) - Městský naučný park	127	Acer pseudoplatanus	47891	44	138							20	2	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,60	Rez zdravotní	5	3	Poláciť tlakové větvení.	2000	180
80(3) - Městský naučný park	128	Alnus glutinosa	47891	46	145	54	170	61	192			24	11	19	5	a	1	3	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Tlaková vidlice od báze.	0,71	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		3000	456
80(3) - Městský naučný park	130	Betula pendula	47891	52	163							20	11	9	4	b	2	1	2		0,76					-	180
80(3) - Městský naučný park	131	Alnus glutinosa	47891	78	245							27	4	8	5	a	1	2	2		2,09	Ložární redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odehnutí větví nad komunikací či chodníkem.	1750	216
80(3) - Městský naučný park	132	Alnus glutinosa	47891	56	176							27	9	6	4	a	1	2	2		1,06					-	162
80(3) - Městský naučný park	133	Alnus glutinosa	47891	71	223							27	6	7	5	a	1	2	2		1,73					-	189
80(3) - Městský naučný park	134	Alnus glutinosa	47891	67	210							27	13	7	4	a	1	2	2		1,53					-	189

Plocha	lin. č.	Taxon latinský	K.ú. Políčka pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kuličiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu		
88 - u police	13	Thuja occidentalis 'Smaragd'	5062	7	22					2	0	1	3	a	1	1	2							-	2		
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	6	Picea purgens 'Glaucia'	46282	29	91					11	0	4	4	a	2	2	2			0,14				-	44		
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	8	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	45421	23	72					12	2	6	3	a	1	1	1			0,10	Řez zdravotní	10	3		1300	72	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	9	Quercus rubra	45421	80	251					21	1	15	4	a	1	1	2			1,93	Lokální redukce směrem k překážce	5	3		750	315	
																					Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Olehtění nestabilních větví.	250		
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	10	Quercus rubra	45421	52	163					18	2	13	3	a	1	2	2			0,68	Řez zdravotní	5	3	Poláct tlakové větvení.	2500	234	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	11	Tilia cordata	45421	9	28					6	2	2	2	a	1	1	1							-	12		
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	12	Juniperus communis 'Hibernica'	45421	30	94					6	0	1	3	a	1	1	1			0,08					-	6	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	13	Juniperus communis 'Hibernica'	45421	35	110					6	0	2	3	a	1	1	2			0,11					-	12	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	14	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	45421	18	57					12	2	5	3	a	1	1	1			0,06	Řez zdravotní	10	3		1400	60	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	15	Pinus cerassifera 'Nigra'	45421	21	66	17	53			4	0	6	3	a	1	2	2			0,03					-	24	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	16	Tilia cordata	45421	29	91					12	2	8	3	a	1	2	2			Tlaková vidlice v kosterním větvení.	0,15				-	96	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	17	Tilia cordata	45421	38	119					14	2	9	3	a	1	1	2			Tlaková vidlice vyvíjející se.	0,31	Řez zdravotní	5	3	Poláct tlakové větvení.	1600	126
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	18	Tsuga canadensis	45421	39	123					10	1	9	4	a	1	2	2			0,24	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Olehtění nestabilních větví.	250	90	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	19	Tsuga canadensis	45421	36	113	32	101			8	0	9	3	a	1	2	3			0,16	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Olehtění nestabilních větví.	750	72	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	20	Tsuga canadensis	45421	31	97					10	0	8	3	a	1	2	2			0,15	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Olehtění nestabilních větví.	750	80	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	21	Pinus sylvestris	45421	54	170					16	1	9	4	a	1	1	1			0,72					-	144	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	22	Picea purgens 'Glaucia'	45421	9	28					4	0	1	2	a	2	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	23	Pinus cerassifera 'Nigra'	45522	10	31	12	38	10	31	5	1	4	3	a	1	1	2			0,01					-	20	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	24	Tsuga canadensis	46282	33	104					7	0	7	3	a	2	1	1			0,12					-	49	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	27	Picea purgens 'Hoopsii'	46282	3	9					2	0	2	2	a	2	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	28	Picea purgens 'Hoopsii'	46282	3	9					2	0	2	2	a	2	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	29	Picea purgens 'Hoopsii'	46282	3	9					2	0	2	2	a	2	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	30	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	46282	4	13					4	2	1	1	a	1	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	31	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	46282	4	13					4	2	1	1	a	1	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	32	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	45421	4	13					4	2	1	1	a	1	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	33	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	45421	4	13					4	2	1	1	a	1	1	1								-	4	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	34	Cerasus serrulata 'Kanzan'	45421	5	16					3	2	1	1	a	1	1	2								-	3	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	35	Cerasus serrulata 'Kanzan'	45421	5	16					3	2	1	1	a	1	1	2								-	3	
92 - Plochy před školou - nábreží Svobody	36	Cerasus serrulata 'Kanzan'	45421	5	16					3	2	1	1	a	1	1	1								-	3	

ZPUSOBILÉ NAKLADY

název položky

Pěstební zásahy celkem

m.j.

soubor

počet m.j.

cena za j. v Kč

cena celkem v Kč

395 050

Plocha		linv. č.	Taxon latnisky	k.ú. Polička pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kuličtiny	Technologie (Popis)	Opakování	Maléhavost	Poznámka k práci	cena pěstebního zásahu bez dph	Plocha stromu
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drátě do 20 km a se složením (objem je uveden po šápkování)		m²			60									950		57 000													

Cena celkem bez DPH -
způsobilé náklady

452 050 Kč

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

název položky	m.j.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	Isobor	-	-	155 400
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drátě do 20 km a se složením (objem je uveden po šápkování)	m²	38	950	36 100

Cena celkem bez DPH -
nezpůsobilé náklady

191 500 Kč

pozn.

Účastník vyplňuje pouze žluté označené buňky.
Ostranění pateru bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem.
Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 100 m a s naložením na dopravní prostředek.
Šápka bude odvezena dle pokynů investora.

V rámci projektu jsou k ošetření určené dřeviny v náležavosti 1,2 a 3. Kácení dřevin není součástí projektu, je navrženo pouze výhledově.

označení pro nezpůsobilé náklady - účastník normálně vyplňuje.

Strom Inv č. 43 v lokalitě 134 - U liboháje je zahrnut do nezpůsobilých nákladů z důvodu, že roste v nezastavěném území.

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
stromy

kód	latinský název	český název	velikost	počet kusů nový stav	cena/ks	cena celkem
ACE	<i>Acer campestre 'Elegant'</i>	javor babyka	ZB 14/16	1	4 200 Kč	4 200 Kč
ACL	<i>Acer campestre 'Lienco'</i>	javor babyka	ZB 14/16	7	4 400 Kč	30 800 Kč
AG	<i>Acer ginnala</i>	javor amurský	ZB 250-300, vícekm	13	3 200 Kč	41 600 Kč
AL	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	ZB 14/16	1	3 000 Kč	3 000 Kč
AAR	<i>Amelanchier arborea 'Robin Hill'</i>	muchovník stromovitý	ZB 14/16	1	4 000 Kč	4 000 Kč
BP	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	ZB 14/16	2	3 000 Kč	6 000 Kč
CAP	<i>Cerasus avium 'Plena'</i>	třešeň	ZB 14/16	8	3 500 Kč	28 000 Kč
CM	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosmenný	ZB 14/16	1	3 200 Kč	3 200 Kč
CMS	<i>Crataegus monogyna 'Stricta'</i>	hloh jednosmenný	ZB 14/16	4	3 750 Kč	15 000 Kč
CA	<i>Cornus mas</i>	dřín obecný	ZB 14/16	1	3 100 Kč	3 100 Kč
FSZ	<i>Fagus sylvatica 'Zlatia'</i>	buk lesní	ZB 14/16	2	3 900 Kč	7 800 Kč
JRS	<i>Juglans regia 'Seifersdorfer'</i>	ořešák královský	ZB 14/16	2	4 200 Kč	8 400 Kč
MBS	<i>Malus baccata 'Street Parade'</i>	jabloň drobnoplodá	ZB 14/16	3	3 500 Kč	10 500 Kč
MRO	<i>Malus 'Red Obelisk'</i>	okrasná jabloň	ZB 14/16	10	3 500 Kč	35 000 Kč
PPC	<i>Prunus padus 'Colorata'</i>	střemcha obecná	ZB 14/16	3	3 700 Kč	11 100 Kč
CSA	<i>Cerasus sargentii 'Accolade'</i>	slivoň Sargentova	ZB 14/16	1	4 000 Kč	4 000 Kč
QR	<i>Quercus robur</i>	dub letní	ZB 14/16	1	4 200 Kč	4 200 Kč
SAF	<i>Sorbus aucuparia 'Fastigiata'</i>	jeřáb obecný	ZB 14/16	28	4 200 Kč	117 600 Kč
TCG	<i>Tilia cordata 'Greenspire'</i>	lípa malolistá	ZB 14/16	3	3 800 Kč	11 400 Kč
TP	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	ZB 14/16	1	3 600 Kč	3 600 Kč
Celkem				93		352 500 Kč

ZB 14/16= zemní bal, dřevina s obvodem kmínku 14-16cm v 1 m výšky kmene
 ZB 250-300, vícekm = zemní bal, výška dřeviny v cm
 Kód rostliny je totožný s kódem uvedeným ve výkresové části.

VÝSADBA DŘEVIN

VÝSADBA STROMŮ								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
R	1	-	Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením		ks	93,0	25,00 Kč	2 325,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	2	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, v rovině nebo na svahu do 1:5 , o objemu přes 0,4 do 1 m³ vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km	min.velikost jámy 0,75 m³	ks	93,0	375,00 Kč	34 875,00 Kč
R	3	-	Zapravení hydrogelu do výsadbového substrátu jednotlivých sazenic	200g/ strom	ks	93,0	16,00 Kč	1 488,00 Kč
ÚRS 2014	4	184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm		ks	93,0	382,00 Kč	35 526,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	5	184 81-6112	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	při výsadbě	ks	93,0	5,00 Kč	465,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	6	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m	listnaté stromy	ks	93,0	200,00 Kč	18 600,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	7	184 50-1241	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	listnaté stromy	m ²	46,5	50,00 Kč	2 325,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	8	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m		ks	93,0	25,00 Kč	2 325,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	9	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vypleťí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením		ks	93,0	50,00 Kč	4 650,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	10	184 85-2311	Povýsadbový řez stromů výšky do 4m		ks	93,0	100,00 Kč	9 300,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	11	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	tl. 100 mm špejka	m ²	93,0	20,00 Kč	1 860,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	12	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m		t	39,53	400,00 Kč	15 810,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	13	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	-	m³	6,51	200,00 Kč	1 302,00 Kč
R	14	-	Instalace ochrany báze kmene		ks	93,0	30,00 Kč	2 790,00 Kč
R	15	-	Instalace zavlažovacího vaku		ks	93,0	35,00 Kč	3 255,00 Kč
MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	16	-	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	10ks/strom	ks	930,00	1,50 Kč	1 395,00 Kč
-	17	-	Substrát - pro jeden strom - 50l kompost, 100 l kamenivo fr 2-4 mm, zahradnický substrát 100l	250l/strom	m ³	23,25	1 200,00 Kč	27 900,00 Kč

-	18	-	Hydrogel krystaly		200g/ strom	kg	18,60	150,00 Kč	2 790,00 Kč
-	19	-	Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm		vrstva 0,1m	m ³	9,30	1 050,00 Kč	9 765,00 Kč
-	20	-	Kůly ke stromům, prům 60-80 mm, délka 3 m			ks	279,00	98,00 Kč	27 342,00 Kč
-	21	-	Úvazky a příčky pro kotvení stromů			soubor	93,00	45,00 Kč	4 185,00 Kč
-	22	-	Rákosová rohož			m ²	46,50	140,00 Kč	6 510,00 Kč
-	23	-	Voda na zálivku		70l/strom/zálivka	m ³	6,51	400,00 Kč	2 604,00 Kč
-	24	-	Chráníčka báze kmene - 210x360 mm, hnědá			ks	93,00	85,00 Kč	7 905,00 Kč
-	25	-	Zavěšovací vak - objem 75 l			ks	93,00	310,00 Kč	28 830,00 Kč
-	26	-	Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU)			soubor	-	352 500,00 Kč	352 500,00 Kč
Celkem									608 622,00 Kč

Cena za výsadbu celkem bez DPH	608 622,00 Kč
---------------------------------------	----------------------

ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB									
Stromy									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
ÚRS 823-1 2014	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x opakování	m²	372,0	10,00 Kč	3 720,00 Kč	
ÚRS 823-1 2014	2	184 85-2312	Řez stromů výchovný, výšky 4 do 6 m		ks	93,0	100,00 Kč	9 300,00 Kč	
ÚRS 823-1 2014	3	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2	10x opakování na strom za rok (75l závlivka/strom)	m³	69,8	180,00 Kč	12 555,00 Kč	
R	4	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad		t	1,12	500,00 Kč	558,00 Kč	
ÚRS 823-1 2014	5	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	-	m³	69,8	100,00 Kč	6 975,00 Kč	
R	6	-	Demontáž zavlažovacího vaku	na podzím	ks	93,00	50,00 Kč	4 650,00 Kč	
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	7	-	Voda na závlivku		m³	69,8	200,00 Kč	13 960,00 Kč	
obvyklá cena	8	-	Podpurný přípravek pro růst rostlin - výluh z žížalího kompostu	15 ml/l1 vody/ 2x dávka na jate	l	294,75	20,00 Kč	5 895,00 Kč	
Celkem								57 603,00 Kč	
Cena za roční rozvojovou péči									

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB									
Stromy									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
ÚRS 823-1 2014	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x opakování	m²	372,0	10,00 Kč	3 720,00 Kč	
ÚRS 823-1 2014	2	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2	10x opakování na strom za rok (75l závlivka/strom)	m³	69,8	180,00 Kč	12 555,00 Kč	
R	3	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	1,12	500,00 Kč	558,00 Kč	

ÚRS 823-1 2014	4	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	69,8	100,00 Kč	6 975,00 Kč
R	5	-	Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlu přes 2 do 3m včetně použitých materiálů		ks	93,0	50,00 Kč	4 650,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	6	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu		ks	93,0	15,00 Kč	1 395,00 Kč
R	7	-	Demontáž zavlažovacího vaku	na podzim	ks	93,00	50,00 Kč	4 650,00 Kč
R	8	-	Instalace zavlažovacího vaku	na jaře	ks	93,0	35,00 Kč	3 255,00 Kč
MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky		m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
obvyklá cena	9	-	Úvazek bavlněný - šíře 3cm		bm	93,0	15,00 Kč	1 395,00 Kč
obvyklá cena	10	-	Voda na závlivku		m3	69,8	200,00 Kč	13 950,00 Kč
Celkem								53 103,00 Kč

Cena za roční rozvojovou péči	53 103,00 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB	

Stromy								
PRÁCE								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky		m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2014	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1,5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x opakování	m²	372,0	10,00 Kč	3 720,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	2	184 85-2312	Řez stromů výchovný, výšky 4 do 6 m		ks	93,0	100,00 Kč	9 300,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	3	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2	10x opakování na strom za rok (75i závlivka/strom)	m³	69,8	180,00 Kč	12 555,00 Kč
R	4	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	-	t	1,12	500,00 Kč	558,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	5	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	69,8	100,00 Kč	6 975,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	6	184 21-5173	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3m		ks	93,0	65,00 Kč	6 045,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	7	184 50-1181	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5		ks	93,0	30,00 Kč	2 790,00 Kč
ÚRS 823-1 2014	8	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m		t	1,12	500,00 Kč	558,00 Kč
R	9	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce		t	1,12	500,00 Kč	558,00 Kč
R	10	-	Demontáž zavlažovacího vaku	na podzim	ks	93,00	50,00 Kč	4 650,00 Kč
R	11	-	Instalace zavlažovacího vaku	na jaře	ks	93,0	35,00 Kč	3 255,00 Kč

MATERIÁL							
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.
obvyklá cena	12	-	Voda na zálivku		m³	69,8	200,00 Kč
Celkem							13 950,00 Kč
Cena za roční rozvojovou péči							64 914,00 Kč
							64 914,00 Kč

Cena za následnou tříletou péči celkem bez DPH	175 620,00 Kč
--	---------------