

## Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo NPÚ- 450/26655/2021 ze dne 19. 4. 2021  
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/59172/2021 ze dne 23. 7. 2021  
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/14014/2022 ze dne 18. 2. 2022  
ve znění dodatku č. 3 NPU-450/59945/2022 ze dne 20. 7. 2022  
ve znění dodatku č. 4 NPU-450/69735/2022 ze dne 17. 8. 2022

---

### Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: **Ing. Petrem Šubíkem**, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

zástupce pro věcná jednání: I. [redacted] vedoucí správy SH Buchlov

tel. [redacted] mail: [redacted]

zástupce pro věci technické: [redacted] investiční technik

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení:

Česká národní banka

č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

### Adresa pro doručování:

NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 767 01 - Kroměříž

[redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

### **H&B delta, s.r.o.**

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 20511

Zastoupena [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku ke smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2021 Smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení díla pod názvem „**SH Buchlov – obnova střechy hospodářských objektů**“ (dále jen „Smlouva“). Dílo zahrnuje obnovu nosných prvků i záklopů dřevěných stropů, výměnu či vyspravení narušených prvků krovů, zbudování nového vloženého krovu sedlové střechy, který přebere statickou funkci původního krovu, výměnu střešní krytiny – šindele, obnovu povrchových úprav a omítek ve veřejnosti přístupných místnostech, rekonstrukci slaboproudé elektroinstalaci, doplnění vytápění elektrickými akumulacími kameny v trvale využívaných místnostech.
2. Při postupném provádění opravy a po postupném odkrytí jednotlivých konstrukcí zhotovitel zjistil, že:
  - a) v místnosti s výdejním okénkem při kuchyni nebyl po vybourání podhledu klenutý strop (dle předpokladu), ale trámový strop zasažený dřevokaznými houbami;
  - b) je třeba provést změny v technologii koncových prvků silnoproudu (vypínače, zásuvky), napojení akumulacích kamen na podlahové krabice a v rozvodech datových kabelů;

- c) že komín nad udírnou je založen na klenbě, která je vzhledem k nadměrné hmotnosti komínu popraskaná a hrozí její destrukce.
3. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
  4. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny.
  5. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce **382 977,05 Kč bez DPH, tj. 463 402,23 Kč s DPH.**
  6. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou závazků ze smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 je po započtení změn z předchozích změnových listů 14,97 % původní hodnoty zakázky.
  7. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku **18 299 006,77 Kč bez DPH, tj. 22.141.798,19 Kč s DPH.**
  8. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne ..... 12.10.2022

Ve Vsetíně dne ..... 12.10.2022

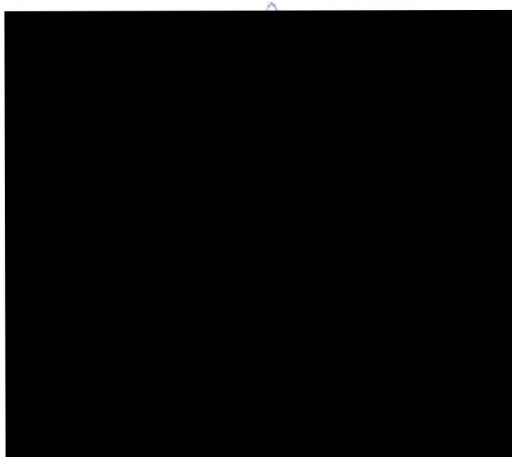

## Změnový list č. 4

Název akce:	„SH Buchlov – obnova střechy hospodářských objektů“
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín
TDI:	████████████████████
Zpracovatel ZL:	████████████████████ stavbyvedoucí“

### 1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

#### 1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhajících § 222 odstavec 4 ZZVZ:

##### **Oprava kumbál u kuchyně**

- Projektová dokumentace předpokládala, že v místnosti s výdejním okénkem (místnost při kuchyni směrem do nádvoří) je klenutý strop. Po jejím zpřístupnění byl rozebrán podhled, přičemž zhotovitel zjistil, že nad SDK podhledem není klenba, ale dřevěný trémový strop s prkenným záklopem. Nad místností bude vytvořen nový trémový strop s dvojitým záklopem, násypem a pochozí vrstvou z „půdovky“. Omítky zasažené plísní budou otlučeny a bude provedena nová omítka.

##### **Rozvody elektro silnoproud a slaboproud**

- Při zahájení činností na rozvodech elektro zhotovitel navrhl objednateli řešení, které umožní provedení instalací elektro rozvodů a zařízení bez destruktivních zásahů do konstrukcí. Jedná se především o změny v technologii koncových prvků silnoproudu (vypínače, zásuvky), napojení akumulčních kamen na podlahové krabice s vypínačem a datové kabelové rozvody do všech místností požadovaných uživatelem namísto komplikovaného bezdrátového připojení.

##### **Klenba nad udírnou**

- Po demontáži konstrukčních vrstev podlahy půdy v místě nad udírnou zhotovitel zjistil, že komín nad udírnou je založen na klenbě, která je vzhledem k nadměrné hmotnosti komínu popraskaná a hrozí její destrukce. Autorský dozor předložil několik variant řešení statického zajištění vychýleného komínu a porušené klenby tak, aby nedošlo k destrukci klenby, propadnutí komína a současnému vážnému poškození dalších konstrukcí. Z technologických důvodů (pokračující práce na obnově střechy) bylo primárně řešeno statické zajištění komínu (ZL 2) s tím, že klenba bude řešena následně a provizorně byla staticky zajištěna výdřevou. V této fázi je navrženo finální statické zajištění klenby dozděním klenby na plné rozpětí v kombinaci s technologií injektáže s helikální výztuží. Po sanaci klenby bude výdřeva odstraněna.

#### 1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

- výše popsané změny byly zhotovitelem zjištěny až při samotném provádění prací nebo přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
- Nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;
- Neprovedení těchto změn by mělo za následek znemožnění kompletního dokončení díla a v případě staticky narušených konstrukcí materiální škody, případně škody na zdraví osob.
- Zároveň není možné tyto dodatečné stavební práce technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice;
- Oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by nevýhodné i z ekonomického hlediska.

## **2. Odkaz na dokumenty, kde je nezbytnost řešení změn zapsána:**

- zápis z kontrolního dne č. 19 ze dne 20. 4. 2022 – kumbál u kuchyně
- zápisy z kontrolního dne č. 18 ze dne 16. 3. 2022 – rozvody elektro
- zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 23. 2. 2022 – komín a klenba
- zápis z kontrolního dne č. 22 ze dne 1. 6. 2022 a následujících – klenba

## **3. Odkaz na § 222 ZZVZ:**

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Hodnota všech změn po započtení všech změnových listů je dle § 222 odst. 4, 14,97 % původní hodnoty zakázky.

## **4. Rekapitulace nákladů:**

Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

<b>Popis</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s 21 % DPH)</b>
Celková cena dle SOD	12 895 476,47	15 603 526,53
celková cena po zahrnutí dosavadních ZL	<b>17 916 029,72</b>	<b>21 678 395,97</b>
Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č.4	382 977,05	463 402,23
Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 4	0	0
<b>Cena v rámci změn dle ZL č. 4</b>	382 977,05	463 402,23
<b>Celková cena po zahrnutí všech dosavadních změnových listů</b>	<b>18 299 006,77</b>	<b>22 141 798,19</b>

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.

## **5. Přílohy ZL č. 4:**

1. položkové rozpočty víceprací

## **6. Stanovisko zhotovitele stavby:**

Tyto změny díla navyšují rozsah prováděných prací, které vyplynuly při provádění díla.

Datum: 17. 8. 2022

## **7. Stanovisko TDI:**

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.

Datum: 17. 8. 2022

**8. Stanovisko objednatele díla:**

Navržené změny uvedené ve ZL č. 4 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které vyplynuly při provádění díla.

Datum: 17. 8. 2022



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NPÚ-  
450/26655/2 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů  
021**

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**  
**Valdštejnské náměstí 162/3** DIČ: **CZ75032333**  
**11800 Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**  
**Bobrky 382** DIČ: **CZ25835661**  
**75501 Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	222 457,13
PSV	32 910,42
MON	127 609,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>382 977,05</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	382 977,05 CZK
Základní DPH	21 %	80 425,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **463 402,23 CZK**

v

dne

**12.08.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>O-22-ZL4</b>	<b>Změnový list č.4</b>	<b>0,00</b>	<b>382 977,05</b>	<b>80 425,18</b>	<b>463 402,23</b>	<b>100</b>
R-VCP-010	VCP 10 - oprava kumbálu kuchyně	0,00	52 534,76	11 032,30	63 567,06	14
R-VCP-011	VCP 11 - silnoproud	0,00	253 646,00	53 265,66	306 911,66	66
R-VCP-012	VCP 12 - klenba nad topeništěm	0,00	76 796,29	16 127,22	92 923,51	20
Celkem za stavbu		0,00	382 977,05	80 425,18	463 402,23	100

Popis stavby: NPÚ- 450/26655/2021 - SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

Popis objektu: O-22-ZL4 - Změnový list č.4

Popis rozpočtu: R-VCP-010 - VCP 10 - oprava kumbálu kuchyně

Popis rozpočtu: R-VCP-011 - VCP 11 - silnoproud

Popis rozpočtu: R-VCP-012 - VCP 12 - klenba nad topeništěm

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Kabeláž	HSV			5 950,00	2
003	Krabice	HSV			6 720,00	2
005	Ostatní materiál	HSV			77 160,00	20
1	Sanace klenby nad topeništěm	HSV			68 881,61	18
111	Restaurování stropů - nátěrů	HSV			5 214,51	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 977,59	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 773,09	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 944,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			535,57	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 867,90	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 963,26	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			28 215,15	7
784	Malby	PSV			4 695,27	1
M21	Elektromontáže	MON			127 609,50	33
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 469,60	1
Cena celkem					382 977,05	100



## Položkový rozpočet

S:	NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů		
O:	O-22-ZL4	Změnový list č.4	
R:	R-VCP-010	VCP 10 - oprava kumbálu kuchyně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 111</b>		<b>Restaurování stropů - nátěrů</b>				<b>5 214,51</b>
1	RS-003	Barevné sjednocení/moření povrchů 3,78+2,1*3*0,2+2,1*0,22*6	m2	7,81200	89,00	695,27
				7,81200		
2	RS-004	Provedení finálních nátěrů a lazur 3,78+2,1*3*0,2+2,1*0,22*6	m2	7,81200	421,00	3 288,85
				7,81200		
3	24612150	Lazura na dřevo středněvrstvá 7,812*0,3	l	2,34360	328,00	768,70
				2,34360		
4	RS-008	Mořidla a pigmenty 7,812*0,15	l	1,17180	394,00	461,69
				1,17180		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>8 977,59</b>
5	612470240	Omítka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá (2,1+2,1+1,9+1,7)*2,85	m2	22,23000	403,85	8 977,59
				22,23000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>756,00</b>
6	949111112/00	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m zpevňující druhý záklop : 2,1*1,8	m2	3,78000	200,00	756,00
				3,78000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>208,28</b>
7	952901411	Vyčištění ostatních objektů zpevňující druhý záklop : 2,1*1,8	m2	3,78000	55,10	208,28
				3,78000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 661,40</b>
8	963016111	DMTZ podhledu SDK, 1xoplášť.12,5 mm zpevňující druhý záklop : 2,1*1,8	m2	3,78000	149,50	565,11
				3,78000		
9	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (2,1+2,1+1,9+1,7)*2,85	m2	22,23000	94,30	2 096,29
				22,23000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4,04</b>
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00345	1 170,00	4,04
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>28 215,15</b>
11	762523916	Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.nad 8 m2 zpevňující druhý záklop : 2,1*1,8	m2	3,78000	324,00	1 224,72
				3,78000		
12	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení 0,33+0,1512	m3	0,48120	800,00	384,96
				0,48120		
13	762331940.R	Výřezání části nebo demontáž vazby do 450 cm2 stropní trám : 3*2,5*0,22*0,2	m3	0,33000	3 500,00	1 155,00
				0,33000		
14	762811924/00	Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2 zpevňující druhý záklop : 2,1*1,8	m	3,78000	60,00	226,80
				3,78000		
15	762812943/00	Zabednění části záklopu stropu z fošen plochy jednotlivě do 4 m2 zpevňující druhý záklop : 2,1*1,8	m2	3,78000	520,00	1 965,60
				3,78000		
16	60556102.R	Řezivo dubové - tesané 3*2,5*0,2*0,21*1,1	m3	0,34650	23 000,00	7 969,50
				0,34650		
17	762332925.R	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál vceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 3*2,5	m	7,50000	1 508,00	11 310,00
				7,50000		
18	60512001	Řezivo SM hoblované profil 40x330 mm, dl. 3-4,2 m 3,78*0,04	m3	0,15120	16 100,00	2 434,32
				0,15120		

## Položkový rozpočet

S:	NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů
O:	O-22-ZL4 Změnový list č.4
R:	R-VCP-010 VCP 10 - oprava kumbálu kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	266,71000	5,79	1 544,25
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>4 405,99</b>
20	784182111	Malba vápenná základ. Keim-Athenit-fondo, bílá, 1x (2,1+2,1+1,9+1,7)*2,85	m2	22,23000 22,23000	93,70	2 082,95
21	784182211	Malba vápenná Athenit-forte, bílá, bez penetr. 2 x (2,1+2,1+1,9+1,7)*2,85	m2	22,23000 22,23000	104,50	2 323,04
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 091,80</b>
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,06730	244,00	260,42
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,0673*29	t	30,95170 30,95170	17,10	529,27
24	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,06730	300,00	320,19
25	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 1,0673*5	t	5,33650 5,33650	24,00	128,08
26	979081122.R/00	Poplatek za skládku (skládku nutno upřesnit dle místních poměrů)	t	1,06730	800,00	853,84

## Položkový rozpočet

S:	NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů	
O:	O-22-ZL4	Změnový list č.4
R:	R-VCP-011	VCP 11 - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 001</b>		<b>Kabeláž</b>				<b>5 950,00</b>
1	001-05	1-CYKY 3Ax1,5	m	175,00000	34,00	5 950,00
<b>Díl: 003</b>		<b>Krabice</b>				<b>6 720,00</b>
2	003-01	Krabice rozvodná nástěnná	ks	21,00000	320,00	6 720,00
<b>Díl: 005</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>77 160,00</b>
3	005-01	Trubka ohebná O26	m	520,00000	57,00	29 640,00
4	005-02	Trubkapevná O26	m	352,00000	135,00	47 520,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>36 206,50</b>
5	973046161	Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 10x10x5 cm	kus	87,00000	119,50	10 396,50
6	974029122	Vysekání rýh ve zdi kamenné 3 x 7 cm	m	145,00000	178,00	25 810,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>127 609,50</b>
7	210860222	Kabel speciální UTP cat5e	m	500,00000	46,00	23 000,00
		500		500,00000		
8	210110026RVL	Podlahová krabice STakohome - 8803-B	kus	5,00000	7 937,50	39 687,50
9	M-21-VL01	Rozvaděč RP-So5.5-rozšíření a dozbrojení rozvaděče pro elektroinstalaci v restauraci a zázemí.	kpl	1,00000	64 922,00	64 922,00



## Položkový rozpočet

S:	NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů	
O:	O-22-ZL4	Změnový list č.4
R:	R-VCP-012	VCP 12 - klenba nad topeništěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Sanace klenby nad topeništěm</b>				<b>68 881,61</b>
<p>Rub klenby bude vyklizen a očištěn průmyslovým vysavačem. Z trhlin bude vyškrábaná malta do hloubky 50mm. Po vyčištění tlakovým vzduchem budou větší trhliny vyklínovány DB klíny a injektovány maltou M3, aplikace ruční tlakovou pistolí. Z líce klenby bude oklepaná omítka celoplošně opatrně tak, aby nedošlo ještě k větší destrukci klenby. Napříč spar se provede helikální výztuž v rozteči cca 25cm. Poté se provede nová omítka klenby.</p>						
1	289902211	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb 2,2*2,7	m2	5,94000	640,00	3 801,60
2	380941114	Výztuž helikální 1x d 10 mm, drážka, cihelné zdivo výztuž HeliBar, pevnost v tahu 1108 MPa klenba nad topeništěm : 15	m	15,00000	2 410,00	36 150,00
3	611422133	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková 2,2*2,7	m2	5,94000	1 624,00	9 646,56
4	979092111	Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně 5,94*0,05	m3	0,29700	5 285,00	1 569,65
5	111-VL01	Klínování trhlin dubovými klíny 11,7	m	11,70000	456,00	5 335,20
6	155281394	Sanace trhlin kleneb ručně maltou š trhlin do 30 mm hl do 50 mm 11,7	m	11,70000	593,00	6 938,10
7	155282594	Vyčištění trhlin zdiva v klenbě š do 30 mm hl do 50mm 11,7	m	11,70000	465,00	5 440,50
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 773,09</b>
8	622412435	Nátěr stěn vněj.,slož.5, KEIM,vápenný, nová omítka 2,2*2,7	m2	5,94000	298,50	1 773,09
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 188,00</b>
9	949111112/00	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 2,2*2,7	m2	5,94000	200,00	1 188,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>327,29</b>
10	952901411	Vyčištění ostatních objektů 5,94	m2	5,94000	55,10	327,29
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 959,22</b>
11	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,51302	819,00	420,16
12	99-VL01	Příplatek za ruční přesun hmot	t	0,51302	3 000,00	1 539,06
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>289,28</b>
13	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	5,94000	48,70	289,28
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 377,80</b>
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37422	350,00	130,98
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,11018	36,00	255,97
16	979081122.R/00	Poplatek za skládku (skládku nutno upřesnit dle místních poměrů)	t	0,37422	2 600,00	972,97
17	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,37422	800,00	299,38
18	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	11,22660	64,00	718,50