

# **Propustek 11-413P**

Propustek u obce Písařov

## **BĚŽNÁ PROHLÍDKA**

**Objekt: Propustek ev.č. 11-413P (Propustek u obce Písařov)**

Okres: Šumperk

Prohlídku provedl:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 9.10.2022

Poznámka:

Kamenná klenba z lomového kamene rozšířená vpravo monolitickou železobetonovou deskou prostou, světlost otvoru 1,25m, vlevo betonovými troubami světlosti 0,8 m, délka propustku cca 13 m

Počasí v době provádění prohlídky:

jasno

Způsob zpřístupnění:

po svazích násypu

Teplota vzduchu: 14,0°C

Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: 11

Staničení km: 0,000km

Ev.č.propustku: 11-413P

Název objektu: **Propustek u obce Písařov**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: z Žamberka do Šumperka

**C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU****1. Spodní stavba**

- |       |     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | 1.4 | Ostatní části spodní stavby /<br>Obecně / opěry, čela     | opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny<br>v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy,<br>konstrukce prosakuje<br>čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů |
| [1.2] | 1.4 | Ostatní části spodní stavby /<br>Obecně / Průtočný profil | vtok zcela zanesený, propustek téměř nefunkční                                                                                                                                                                            |

**2. Nosná konstrukce**

- |       |     |                           |                                                                                                          |
|-------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce / Obecně | klenbová část - prosakuje, vypadaná spárovací malta a lokálně<br>kameny, zavlhá konstrukce, mechy a řasy |
|-------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. Svršek**

- |       |     |                                          |                                                                                              |
|-------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka / Obecně / Nad<br>propustkem     | vozovka vykazuje vlevo plošný rozpad                                                         |
| [3.2] | 3.7 | Ostatní části svršku / Obecně<br>/ Římsy | římsy zarostlé, polámané s vypadanými kameny, nejsou celistvé<br>chybí min. revizní zábradlí |

**4. Vybavení**

- |       |     |                                          |                 |
|-------|-----|------------------------------------------|-----------------|
| [4.1] | 4.1 | Svodidla/zábradelní svodidla /<br>Obecně | vlevo zcela bez |
|-------|-----|------------------------------------------|-----------------|

- [4.2] 4.8 Ostatní vybavení / Obecně / Vlevo chybí označení propustku  
označení ev.č.

## **D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE**

Nezadané.

## **E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**

### **4.odstranění do nejbližšího zimního období**

- [1] 1.4 Ostatní části spodní stavby / Obecně / Průtočný profil vyčisti propustek vlevo

### **3. odstranění do 2 let**

- [2] 3.7 Ostatní části svršku / Obecně / Římsy osadit zábradlí na římsy
- [3] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla / Obecně vlevo doplnit alespoň revizní zábradlí
- [4] 4.8 Ostatní vybavení / Obecně / označení ev.č. Doplnit označení propustku

### **1.odstranění možno do 10 let**

- [5] 1.4 Ostatní části spodní stavby / Obecně / opěry, čela výhledově naplánovat rekonstrukci objektu
- [6] 2.1 Nosná konstrukce / Obecně nachystat celkovou rekonstrukci objektu
- [7] 3.1 Vozovka / Obecně / Nad propustkem celková rekonstrukce propustku
- [8] 3.7 Ostatní části svršku / Obecně / Římsy v rámci rekonstrukce výměna říms

## **F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

Datum projednání: 31.10.2022

Číslo jednací:


Poznámka:

Prohlídka byla projednána se zástupcem ŘSD ČR

správa Olomouc.

## **H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU**

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

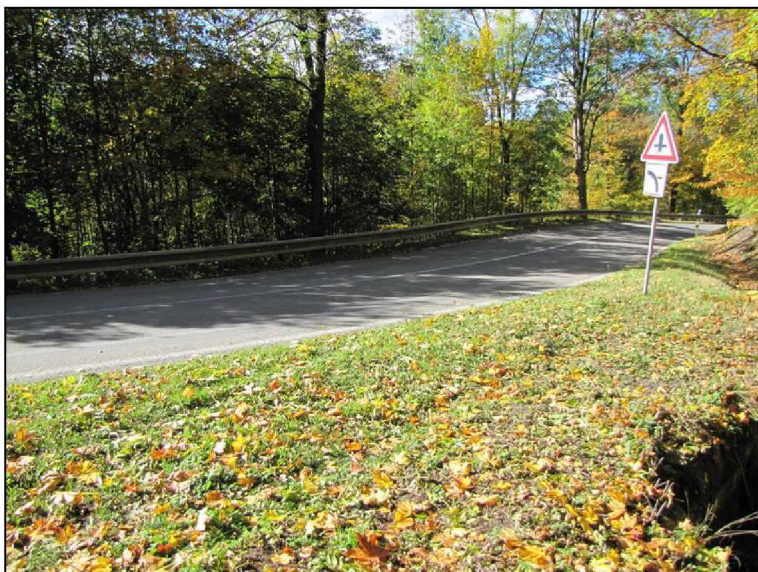

Vozovka

### 3.1 Vozovka

vozovka vykazuje vlevo plošný rozpad

### 4.8 Ostatní vybavení

Vlevo chybí označení propustku



Levá římsa

### 3.7 Ostatní části svršku

římsy zarostlé, polámané s vypadanými kameny, nejsou celistvé  
chybí min. revizní zábradlí

### 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla

vlevo zcela bez



Levé čelo

### 1.4 Ostatní části spodní stavby

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů



Levé čelo

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

vtok zcela zanesený, propustek téměř nefunkční



Levé čelo

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

vtok zcela zanesený, propustek téměř nefunkční



Levé čelo

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů



Levé čelo

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů



Označení propustku vpravo

**3.1 Vozovka**

vozovka vykazuje vlevo plošný rozpad



Pravá římsa

**3.7 Ostatní části svršku**

římsy zarostlé, polámané s vypadanými kameny, nejsou celistvé

chybí min. revizní zábradlí



Pravé čelo

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů



Pravé čelo

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů



Pravé čelo

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů



Pohled dovnitř od pravého čela

**1.4 Ostatní části spodní stavby**

opěry - v klenbovité části výrazný odpad spárovací hmoty a trhliny v mezerách mezi kameny, lokální vypadání kamenů, mechy a řasy, konstrukce prosakuje

čela - výrazně narušené spárování, trhliny, rozpad kamenů

**2.1 Nosná konstrukce**

klenbová část - prosakuje, vypadaná spárovací malta a lokálně kameny, zavlhlá konstrukce, mechy a řasy