

# **Propustek 11-487P**

Propustek za obcí Klepáčov

## **BĚŽNÁ PROHLÍDKA**

**Objekt: Propustek ev.č. 11-487P (Propustek za obcí Klepáčov)**

Okres: Šumperk

Prohlídku provedl:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 7.10.2022

Poznámka:

Rozměry propustku:

délka 19,25m, světlost otvoru - šířka 1,0m, výška 1,4m

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Po svazích tělesa silnice

Teplota vzduchu: 10,0°C

Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: 11

Staničení km: 0,000km

Ev.č.propustku: 11-487P

Název objektu: **Propustek za obcí Klepáčov**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: Šumperk - Rýmařov

**C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU****1. Spodní stavba**

[1.1] 1 Spodní stavba

Na vtoku chybí římsa, svah je ukončen na ŽB desce. Na výtoku římsa přesypaná zeminou degradace povrchu, mechy. Náletové stromky v těsné blízkosti římsy.

**2. Nosná konstrukce**

[2.1] 2 Nosná konstrukce

Podhled NK suchý, na vtoku i výtoku patrná koroze výztuže.

**4. Vybavení**

[4.1] 4.8 Ostatní vybavení

Chybí označení objektu.

**D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE**

Nezadané.

**E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**

6.periodicky

- |     |   |               |                                                                                                             |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] | 1 | Spodní stavba | Vyčistit koryto na vtoku i výtoku, odstranit vegetaci z okolí, na výtoku odstranit hlínu z horního povrchu. |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. odstranění do 2 let**

- |     |     |                  |                            |
|-----|-----|------------------|----------------------------|
| [2] | 4.8 | Ostatní vybavení | Doplnit označení propustku |
|-----|-----|------------------|----------------------------|

**2.odstranění nutno do 5 let**

- |     |   |                  |                                                                                                             |
|-----|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3] | 1 | Spodní stavba    | Na vtoku zřídit novou římsu, na výtoku římsu sanovat. Sanace povrchu opěr sanační maltou na vtoku i výtoku. |
| [4] | 2 | Nosná konstrukce | Doplnit krycí vrstvu výztuže na podhledu vhodnou sanační metodou.                                           |

**F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

Datum projednání: 31.10.2022

Číslo jednací:

Poznámka:

Prohlídka byla projednána se zástupcem ŘSD ČR

správa Olomouc.

**H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU**

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY




Levé čelo

### 1 Spodní stavba

Na vtoku chybí římsa, svah je ukončen na ŽB desce. Na výtoku římsa přesypaná zeminou degradace povrchu, mechy. Náletové stromky v těsné blízkosti římsy.



Pohled dovnitř od levého čela

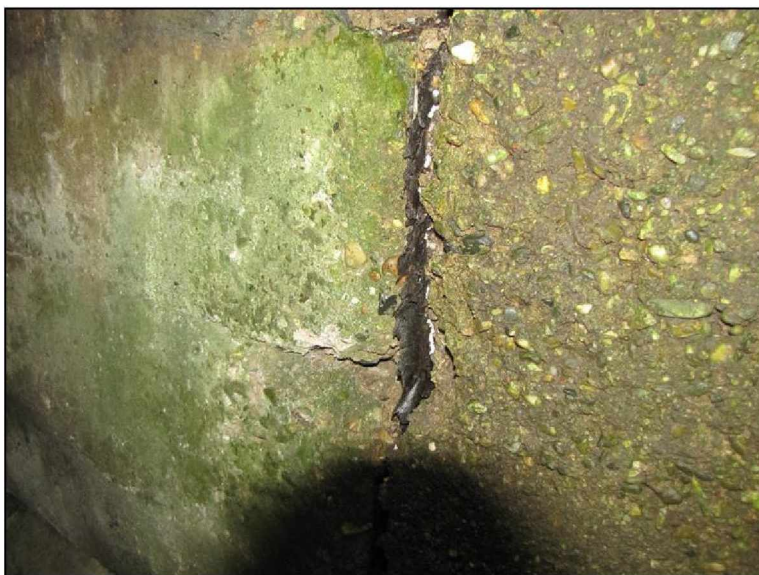


Pohled dovnitř od levého čela



NK

**2 Nosná konstrukce**


Podhled NK suchý, na vtoku i výtoku patrná koroze výztuže.

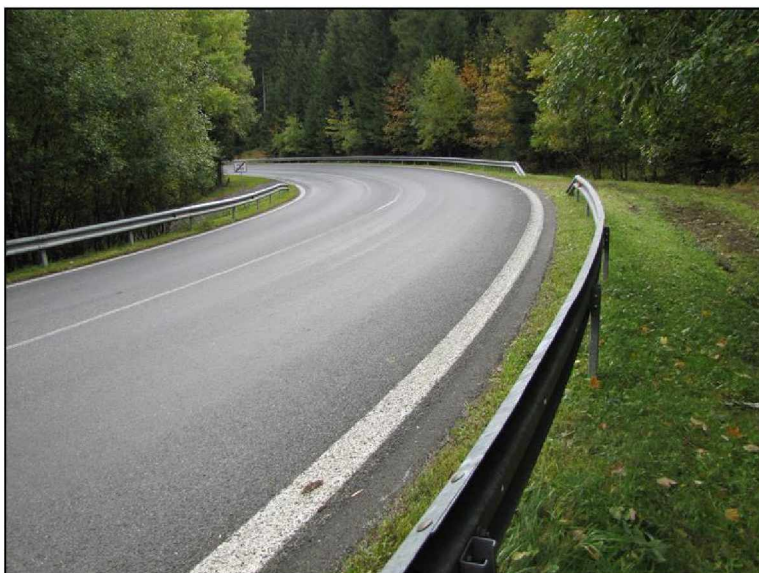

Vozovka

**4.8 Ostatní vybavení**

Chybí označení objektu.

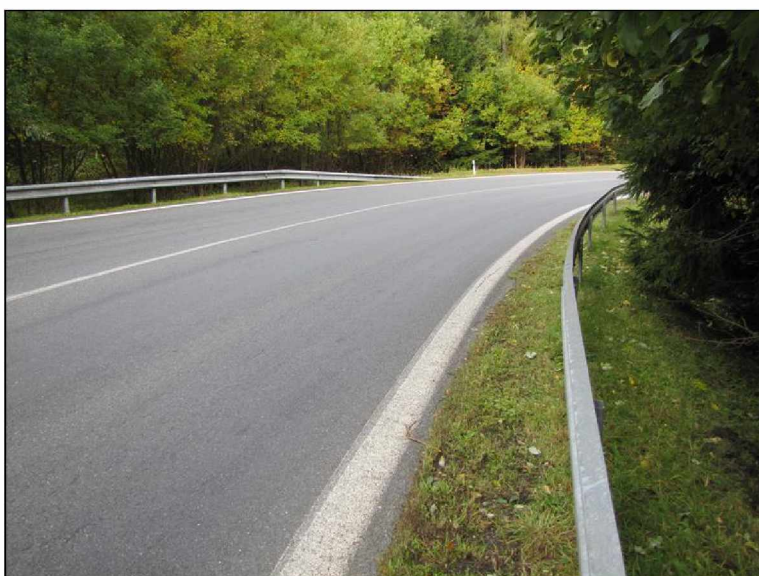

Vozovka

**4.8 Ostatní vybavení**

Chybí označení objektu.



Pravé čelo

**1 Spodní stavba**

Na vtoku chybí římsa, svah je ukončen na ŽB desce. Na výtoku římsa přesypaná zeminou degradace povrchu, mechy. Náletové stromky v těsné blízkosti římsy.



Pohled dovnitř od pravého čela



NK

**2 Nosná konstrukce**

Podhled NK suchý, na vtoku i výtoku patrná koroze výztuže.