


RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

**Restaurátorský průzkum a záměr
dřevěných oken a dveří na terasy
administrativní budovy Hradební 772/12, Praha 1**

4. část – 2. patro

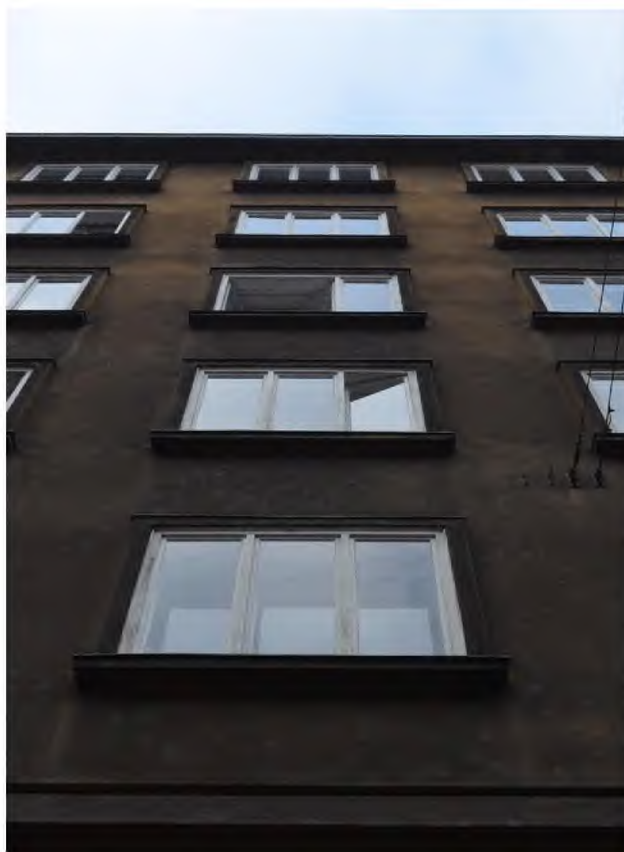

Září 2015

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

2

I. Lokalizace památky:

1. **Obec:** Praha
2. **Část obce:** Praha 1 – Staré Město
3. **Okres:** Hlavní město Praha
4. **Kraj:** Hlavní město Praha
5. **Adresa:** Hradební 772/12, Praha 1
6. **Název objektu:** administrativní budova
7. **Rejstříkové číslo objektu:** není KP
8. **Památkou od:** není KP
9. **Název památky:** dřevěná okna a dveře na terasy

II. Údaje o památce:

1. **Autor:**
2. **Datace:**

III. Údaje o akci:

1. **Vlastník památky:** Česká republika
2. **Objednatel:** Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6
3. **Zhotovitel:** MgA. Václav Štochl, akademický sochař a restaurátor
povolení k restaurování MKČR č. j. 12957/2005
tel.:
e-mail:
IČO: 69932999,
4. **Odpovědný restaurátor:** Jan Dlouhý
povolení k restaurování MKČR č. j. 10779/2006
5. **Památkový dohled:** NPÚ, ÚOP v Praze

IV. Způsob zpracování restaurátorského průzkumu a záměru:

Restaurátorský průzkum a záměr je zpracován formou rozšířeného pasportu všech dřevěných okenních výplní a vstupů na terasy. Každá výplň byla očíslována a následně průzkumována a vyhodnocena samostatně.

Pro každé nadzemní podlaží byl vypracován samostatný dokument.

V dokumentu je pro každou výplň zpracována samostatná tabulka, ve které je uvedeno:

Umístění prvku

Základní popis včetně typů kování, typu ostění a rozměrů

Slovní vyhodnocení průzkumu a druhů a rozsahu poškození, které je dále členěno na vyhodnocení stavu okenního rámu a okenního křídla

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození. - Okno je zakresleno schematickým náčrtkem při pohledu zevnitř. Ve schématu je barevnou přerušovanou čarou vyznačeno místo poškození, k němu je připojen slovní popis, který poškození blíže specifikuje.

Červená přerušovaná čára — — — — — značí oprýskaný kyt z okapnic a částí křídel

Modrá přerušovaná čára — — — — — značí prasklé sklo

Restaurátorský záměr, dále členěný na doporučení pro restaurování dřevěné konstrukce okna, jeho kování a zasklení.


Specifikace materiálů navržených pro restaurování

Specifikace technologií navržených pro restaurování

Fotodokumentace stavu výplně v době průzkumu.

V. Orientační plánek:

HRADEBNÍ

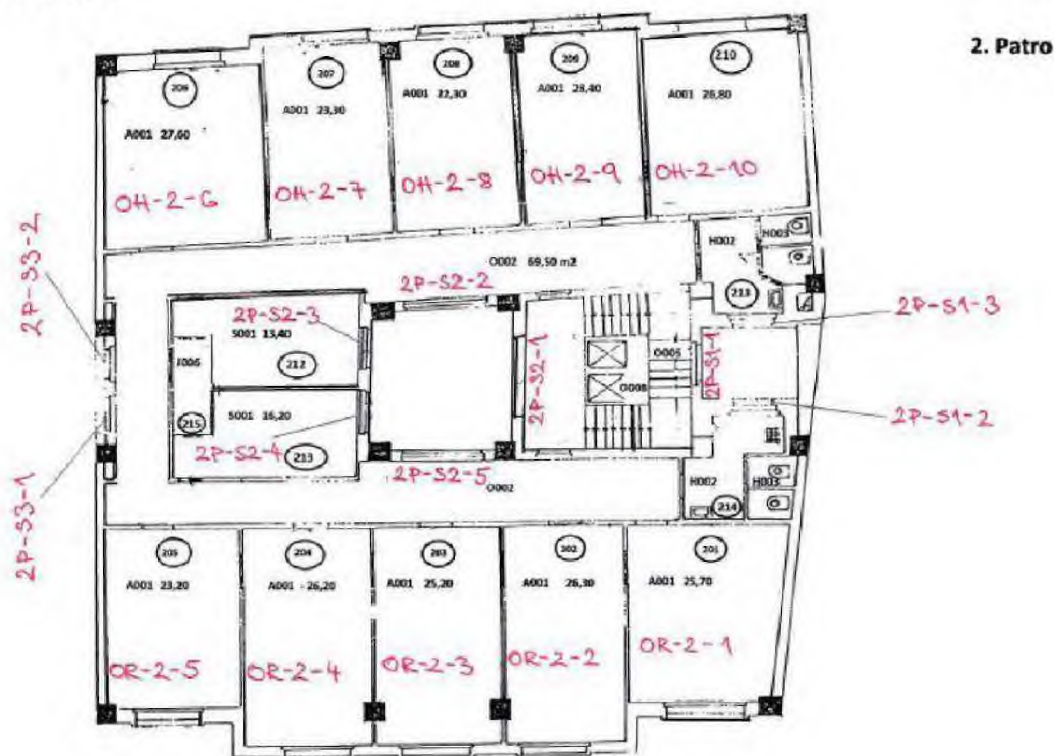

REVOLUČNÍ

VI. Restaurátorský průzkum a záměr

Označení: OR-2-1

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	201
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otevíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				

Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochovanou v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubcovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou. Sekundárně dodané plechové okapnice.

Kování: úchyty rolet dochovány, olivy a půlolivy původní, chybí pravý doraz.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

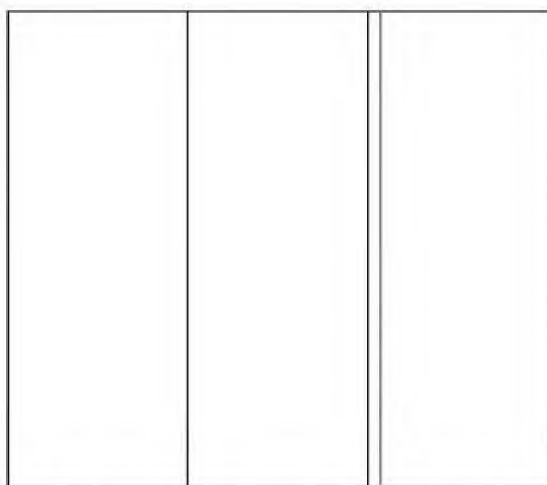

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

A photograph of a home office. In the foreground, a wooden desk holds two computer monitors. The monitor on the right is a large, black, flat-screen monitor. The monitor on the left is smaller and appears to be a laptop or a smaller monitor. A desk lamp is positioned between the two monitors. The desk is cluttered with papers, a small bottle, and other items. In the background, a large window with white frames and horizontal blinds is open. The window looks out onto a city street with buildings. The room has a wooden beam on the ceiling and a light-colored wall.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OR-2-2

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	201
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světla výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, prvé vnitřní křídlo – zvýšený tlak při dovírání, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým tubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet nedochovány, olivy původní, chybí pravý doraz

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

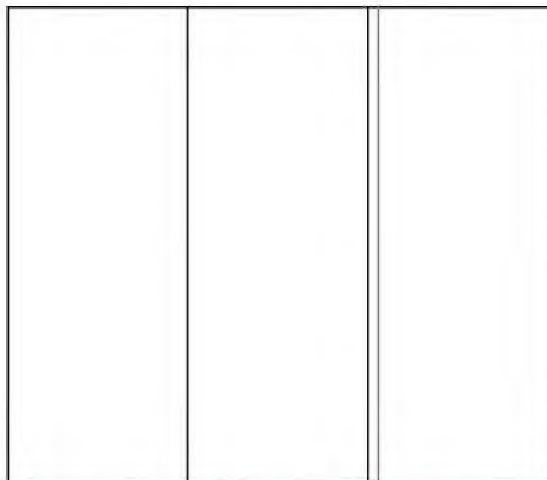

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivky a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vrutky: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivky

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

OR-2-2



OR-2-2



Označení: OR-2-3

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	201
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno


Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

OR-2-3

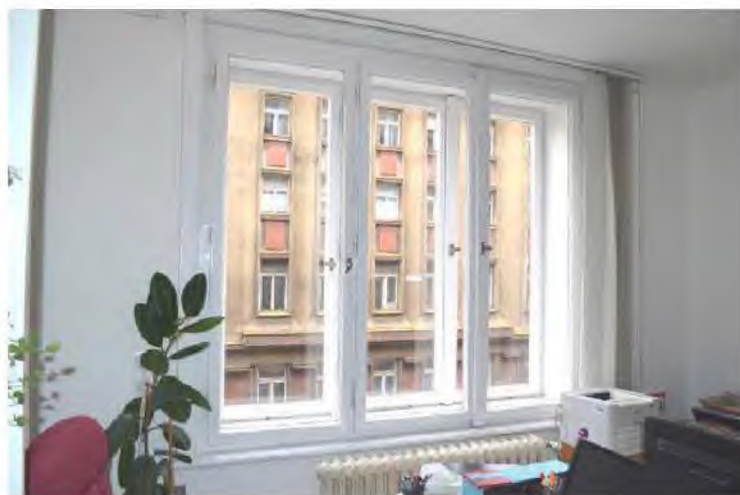

OR-2-3



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OR-2-4

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	201
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, dřevěné okapnice zteřelé, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet dochovány, olivy původní + 1ks destička, vnější půloliva původní, vnitřní oliva nahrazena hliníkovou, dorazy původní dochované.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

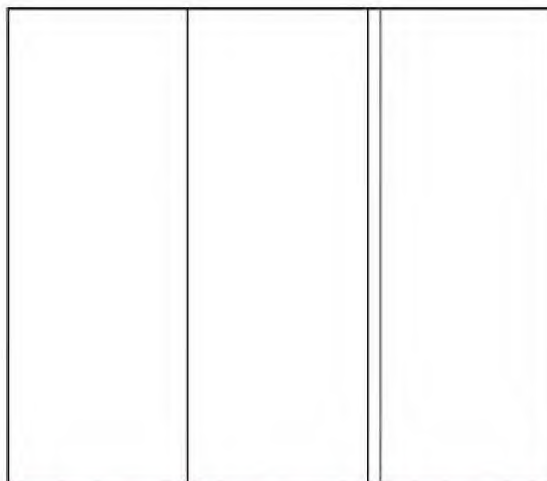

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivky

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

OR-2-4



OR-2-4



Označení: OR-2-5

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	201
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světla výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Mobil: [redacted] email: [redacted]

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OH-2-6

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	2. NP	Místnost:	206
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světla výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, okapnice plechové, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet dochovány, olivy a půlolivy původní, chybí doraz levého vnějšího křídla

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

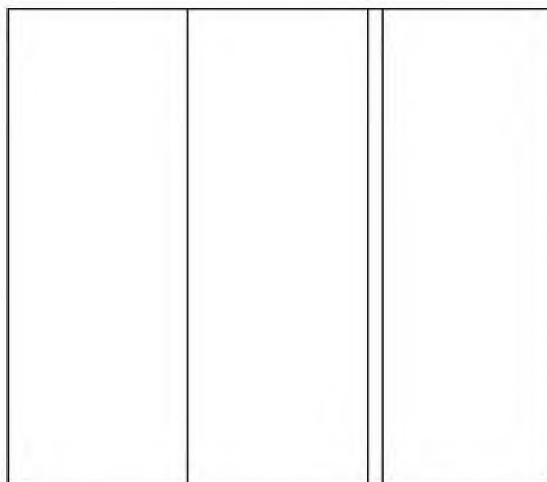

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [REDACTED]

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivý

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

OH-2-6



OH-2-6



Označení: OH-2-7

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	2. NP	Místnost:	207
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena. Sekundárně dodávané kování bude nahrazeno kopiemi

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OH-2-8

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	2. NP	Místnost:	208
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falci vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.					
<u>Kování:</u> úchyty rolet dochovány, olivy a půlolivy původní.					

--	--	--

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Smirkové plátno

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

A photograph of a white-framed window with multiple panes, some of which are open, looking out onto a yellow building facade. A radiator is visible below the window, and a small table with a vase of flowers and other items is in the foreground.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,


Mobil: email:

Označení: OH-2-9

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	2. NP	Místnost:	209
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevná-plně funkční, okapnice plechové, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.					
<u>Kování:</u> úchyty rolet nedochovány, olivy a půlolivy původní, chybí levý a pravý doraz.					

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

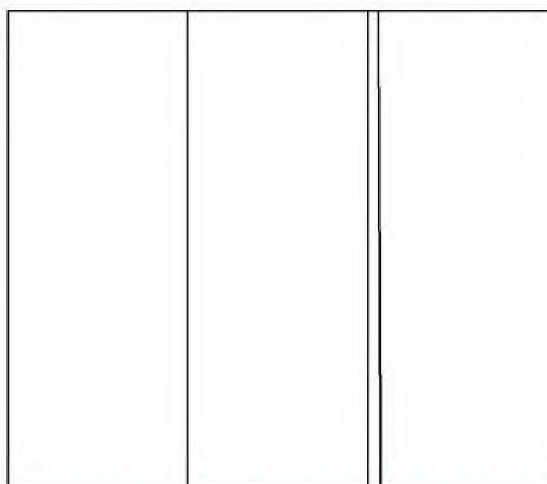

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vrutky: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivky

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

OH-2-9



OH-2-9



Označení: OH-2-10

Popis: Trojdílné špaletové okno v 2. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	2. NP	Místnost:	210
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světla výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno


Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

OH-2-10

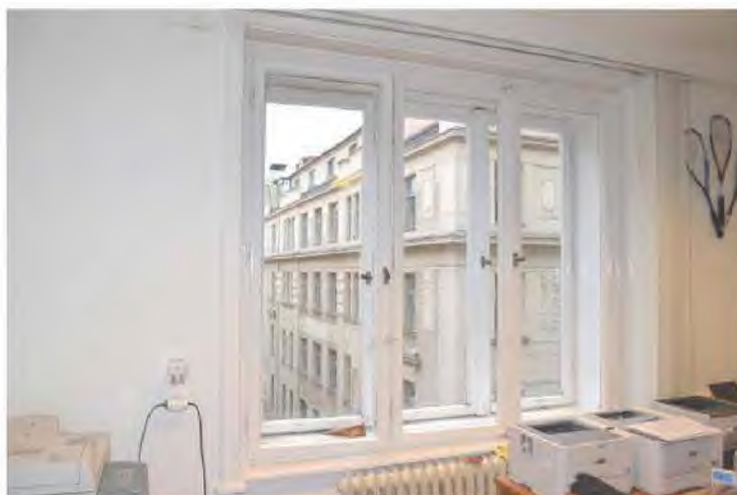

OH-2-10



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 2P-S1-1

Popis: Dvoudílné jednoduché světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Pravá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	WC, schodiště
Popis:	Okno jednoduché, křídla dovnitř otvíravá -nasazovací, dělená vodorovnou příčlím, zasklená do polodrážky s kytem, sklo neprůhledné se vzorem-obdélníkové, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 135 x 143 cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, v rámu chybí protikusy okenních jazýčků, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevné-plně funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytem dochované v plném rozsahu, spodní skleněná, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídlech i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.					

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Mobil: [redacted] email: [redacted]

Smirkové plátno

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

2P-S1-1



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 2P-S1-2

Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Pravá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	WC
Popis:	Okno trojdílné dovnitř otvíravé -nasazovací, dělené vodorovnou příčlí, zasklené do polodrážky s kytou, sklo neprůhledné se vzorem/čiré -obdélníkové, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 137 x 199cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, v rámu chybí protikusy okenních jazýčků, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevná-plně funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídlech i kytách s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.					

A blank sheet of white paper with a light gray grid pattern. The grid consists of small squares, approximately 1 cm by 1 cm. There are no margins or text on the page.

Kování: z půloliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Smirkové plátno

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S1-2



2P-S1-2



Označení: 2P-S1-3

Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Pravá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	WC
Popis:	Okno trojdílné, křídla dovnitř otvíravá -nasazovací, dělené vodorovnou příčlím, zasklené do polodrážky s kytou, sklo neprůhledné se vzorem-obdélníkové/čiré, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 135 x 199 cm; ostění: omítané				

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

■■■■■■■■■■
IČO: 69932999, ■■■■■■■■■■

Mobil: ■■■■■■■■■■ email: ■■■■■■■■■■

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S1-3



2P-S1-3



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 2P-S2-1

Popis: Čtyřdílné špaletové světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	2. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno čtyřdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 205 x 264 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet nedochovány, olivy původní, vnější půloliva nahrazena-vnitřní původní, dorazy původní dochované.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S2-1



2P-S2-1



Označení: 2P-S2-2

Popis: Čtyřdílné špaletové světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	2. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno čtyřdílné špaletové dovnitř otevíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 205 x 264 cm; ostění: omítané				

Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:


Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund
Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20
Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel
Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy
Sklenářský kyt: Kittfort
Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem
Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

2P-§2-2

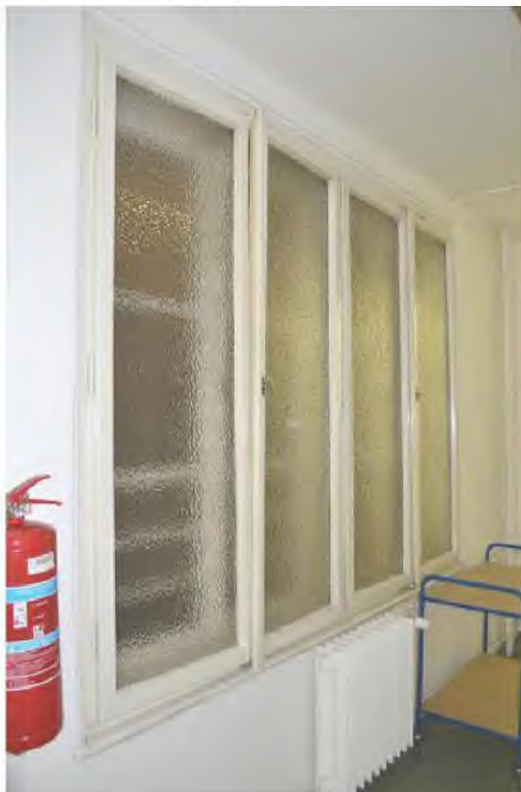

2P-S2-2



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor


IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 2P-S2-3

Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Sřřed budovy	Podlaží:	2. NP	Místnost:	212
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 137 x 199 cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.					
<u>Kování:</u> Sekundárně dodávané a chybějící kování bude nahrazeno kopiemi.					
Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30					

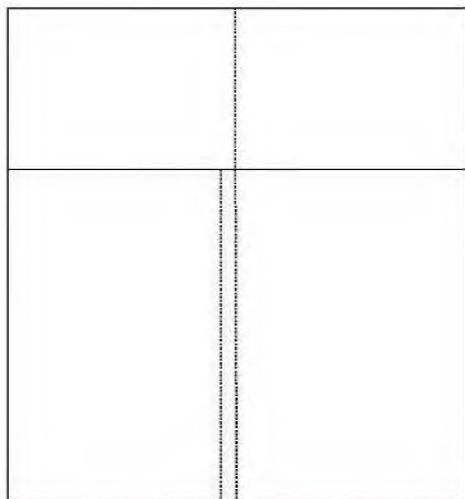

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund
Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20
Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel
Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy
Sklenářský kyt: Kittfort
Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem
Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S2-3



2P-S2-3



Označení: 2P-S2-4


Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	2. NP	Místnost:	213
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 137 x 199 cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými					

křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochovanou v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytách s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: Dochované původní.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

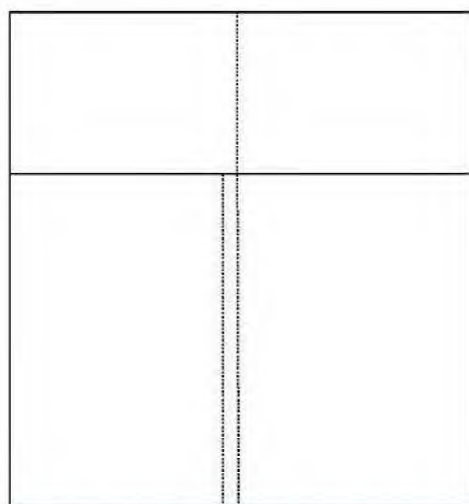

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolyvy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálu:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund
Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20
Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel
Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivý
Sklenářský kyt: Kittfort
Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem
Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S2-4



2P-S2-4



Označení: 2P-S2-5

Popis: Čtyřdílné špaletové světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	2. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno čtyřdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivky s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 264 x 205 cm, ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: Dochované původní.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

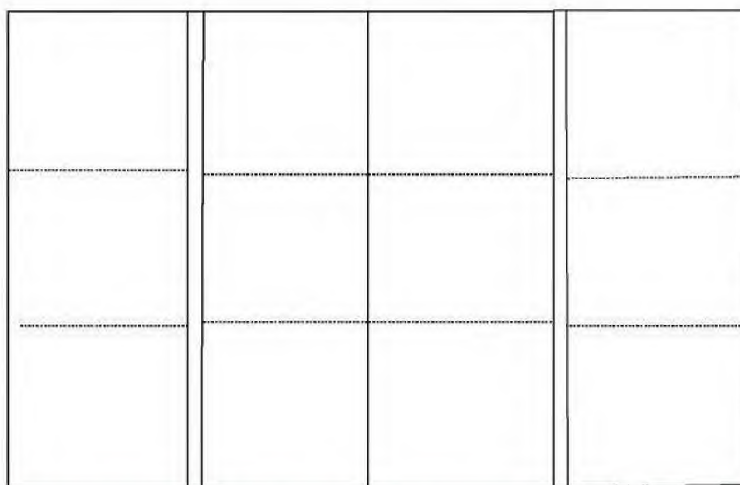

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem.

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálu:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půllolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

■■■■■■■■■■
IČO: 69932999, ■■■■■■■■■■

Mobil: ■■■■■■■■■■ email: ■■■■■■■■■■

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S2-5



2P-S2-5



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,


Mobil: email:

Označení: 2P-S3-1

Popis: Světlíkové okno v 2. NP

Umístění:	Levá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 110 x 217 cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.					
<u>Kování:</u> úchyty rolet nedochovány, olivy původní.					

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

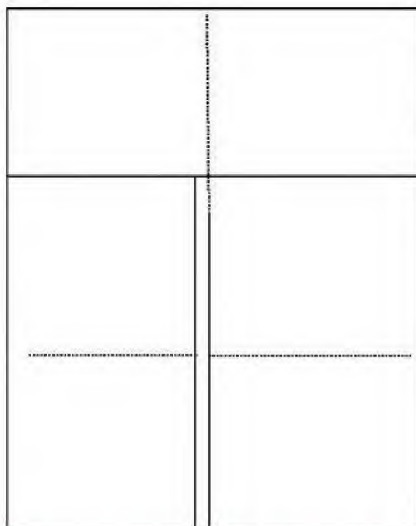

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolyvy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S3-1



2P-S3-1



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 2P-S3-2

Popis: Světlikové okno v 2. NP

Umístění:	Levá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	2. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světla výška / šířka rámu 110 x 217 cm; ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet nedochovány, olivy původní.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

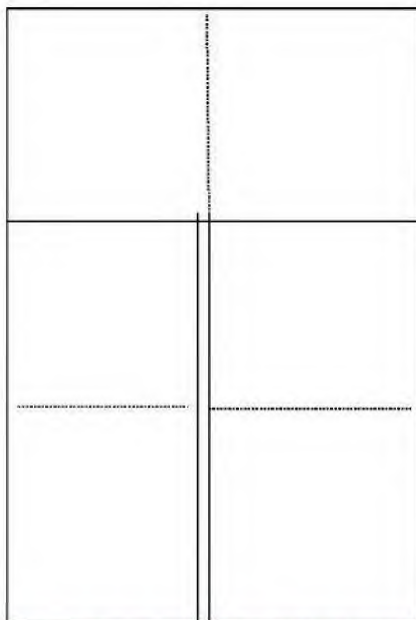

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půloly a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloly a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vrutky: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivky

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

2P-S3-2



2P-S3-2

