

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

Restaurátorský průzkum a záměr dřevěných oken a dveří na terasy administrativní budovy Hradební 772/12, Praha 1

5. část – 3. patro



Září 2015

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

██████████
IČO: 69932999, ██████████

Mobil: ██████████ email: ██████████

I. Lokalizace památky:

1. **Obec:** Praha
2. **Část obce:** Praha 1 – Staré Město
3. **Okres:** Hlavní město Praha
4. **Kraj:** Hlavní město Praha
5. **Adresa:** Hradební 772/12, Praha 1
6. **Název objektu:** administrativní budova
7. **Rejstříkové číslo objektu:** není KP
8. **Památkou od:** není KP
9. **Název památky:** dřevěná okna a dveře na terasy

II. Údaje o památce:

1. **Autor:**
2. **Datace:**

III. Údaje o akci:

1. **Vlastník památky:** Česká republika
2. **Objednatel:** Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6
3. **Zhotovitel:** MgA. Václav Štochl, akademický sochař a restaurátor
povolení k restaurování MKČR č. j. 12957/2005
██████████
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
IČO: 69932999, ██████████
4. **Odpovědný restaurátor:** Jan Dlouhý
povolení k restaurování MKČR č. j. 10779/2006
5. **Památkový dohled:** NPÚ, ÚOP v Praze

IV. Způsob zpracování restaurátorského průzkumu a záměru:

Restaurátorský průzkum a záměr je zpracován formou rozšířeného pasportu všech dřevěných okenních výplní a vstupů na terasy. Každá výplň byla očíslována a následně průzkumována a vyhodnocena samostatně.

Pro každé nadzemní podlaží byl vypracován samostatný dokument.

V dokumentu je pro každou výplň zpracována samostatná tabulka, ve které je uvedeno:

Umístění prvku

Základní popis včetně typů kování, typu ostění a rozměrů

Slovní vyhodnocení průzkumu a druhů a rozsahu poškození, které je dále členěno na vyhodnocení stavu okenního rámu a okenního křídla

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození. - Okno je zakresleno schematickým náčrtkem při pohledu zevnitř. Ve schématu je barevnou přerušovanou čarou vyznačeno místo poškození, k němu je připojen slovní popis, který poškození blíže specifikuje.

Červená přerušovaná čára  značí oprýskaný kyt z okapnic a částí křídel

Modrá přerušovaná čára  značí prasklé sklo

Restaurátorský záměr, dále členěný na doporučení pro restaurování dřevěné konstrukce okna, jeho kování a zasklení.

Specifikace materiálů navržených pro restaurování

Specifikace technologií navržených pro restaurování


Fotodokumentace stavu výplně v době průzkumu.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

V. Orientační plánek:

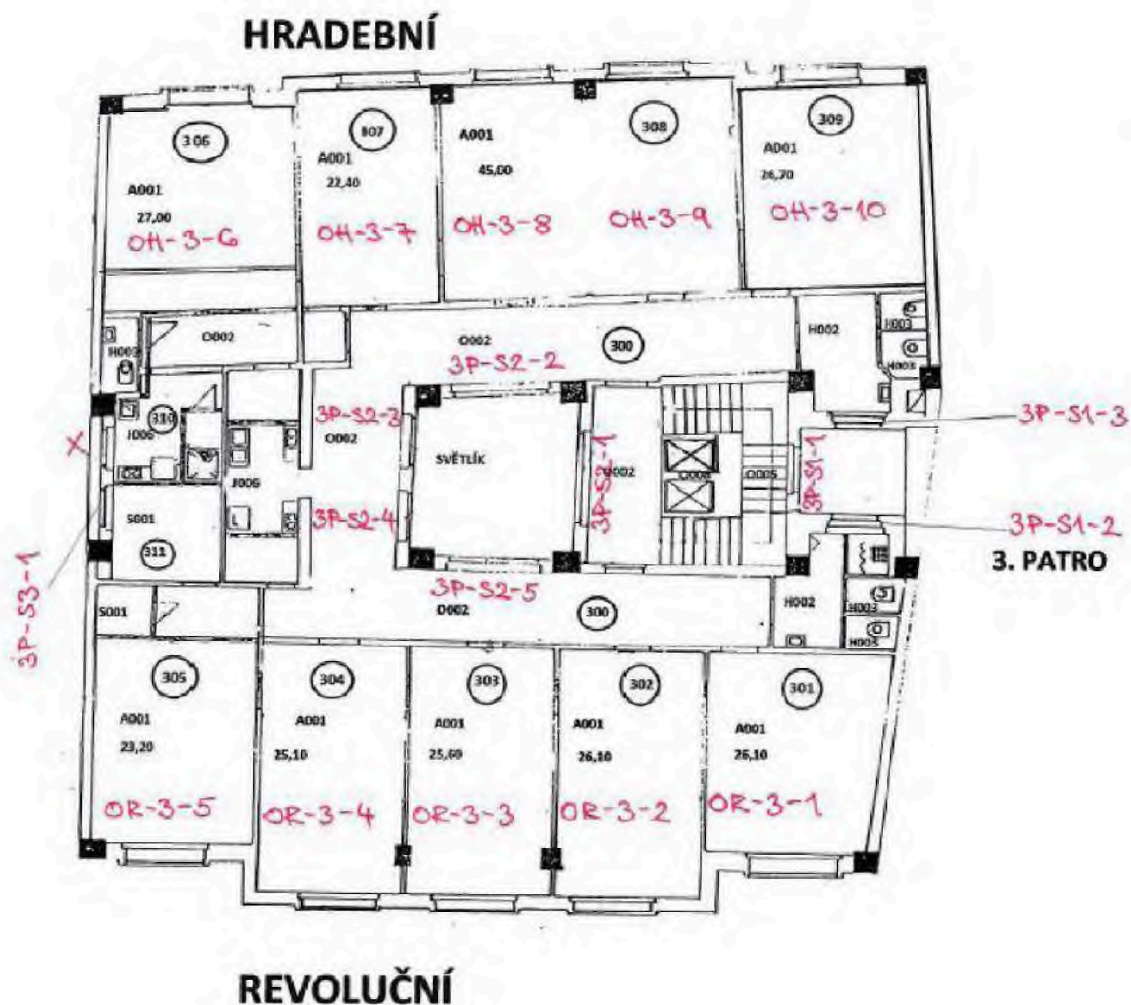

VI. Restaurátorský průzkum a záměr

Označení: OR-3-1

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	301
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, vnitřní středové křídlo-nové sklo, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochovanou v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubcovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet dochovány, olivy a půlolivy původní.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

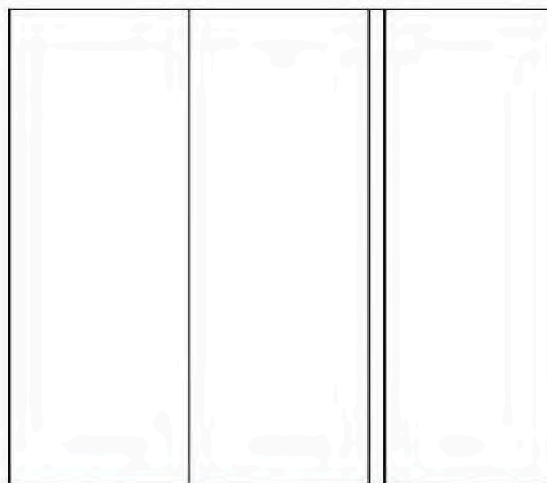

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [redacted]

Mobil: [redacted] email: [redacted]

Fotodokumentace současného stavu:

OR-3-1



OR-3-1



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OR-3-2

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	302
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křidel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubcovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet dochovány, olivy a půlolivy původní.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

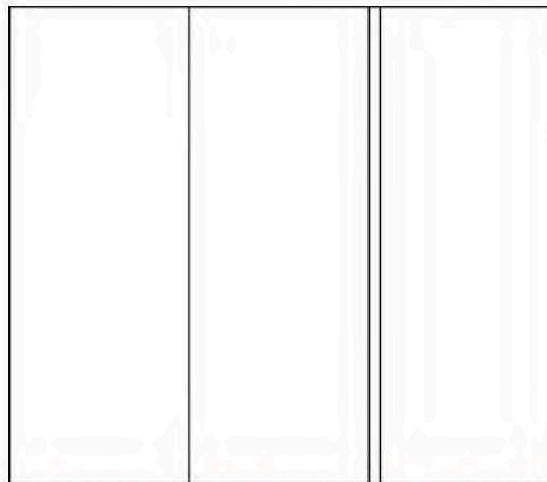

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natírou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vrutky: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

OR-3-2



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

OR-3-2



Označení: OR-3-3

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	303
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým tubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet dochovány, olivy původní: vnější + destička, chybí levý a pravý doraz.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

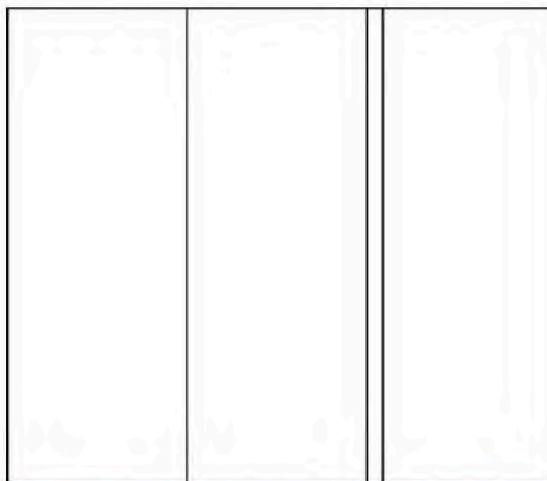

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

██████████
IČO: 69932999, ██████████

Mobil: ██████████ email: ██████████

OR-3-3



OR-3-3



Označení: **OR-3-4**

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:


Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	304
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				
Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:					
<u>Rám okenního křídla:</u> konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.					
<u>Okenní křídla:</u> konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídlech i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým tubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.					
<u>Kování:</u> úchyty rolet nedochovány, olivy a půlolivy původní, vnější oliva s destičkou, chybí pravý doraz					
Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30					

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [REDACTED]

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

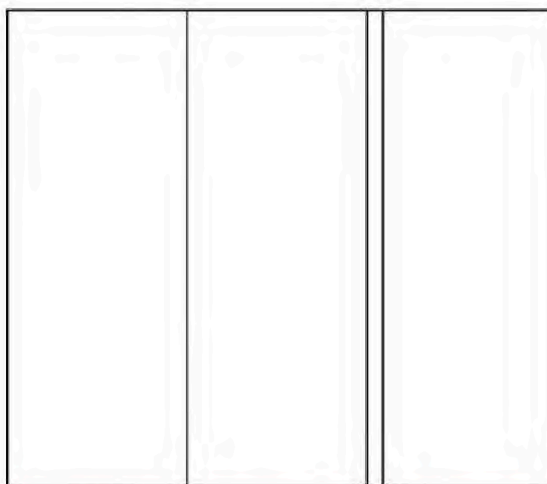

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření.

V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivý

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

OR-3-4



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OR-3-5

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	305
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Vnitřní křídla osazena žaluziemi.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubcovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, vnitřní křídla osazena sekundárně dodávanými žaluziemi, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.


Kování: úchyty rolet dochovány, olivy původní, levá vnější půloliva nahrazena bakelitovou olivou, chybí pravý doraz.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

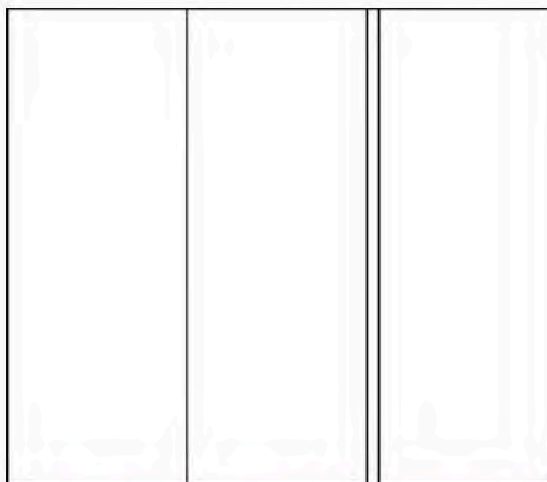

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena. Sekundárně doplněná oliva bude nahrazena kopii.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálu:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

██████████
IČO: 69932999, ██████████

Mobil: ██████████ email: ██████████

Fotodokumentace současného stavu:

OR-3-5



OR-3-5



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OH-3-6

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	3. NP	Místnost:	306
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlná výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná - nefunkční levé vnější křídlo, plechové okapnice, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídlech i kytách s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubcovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.


Kování: úchyty rolet nedochovány, vnitřní oliva nerezová, vnější oliva původní, chybí levý protikus stavěče a dorazy

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

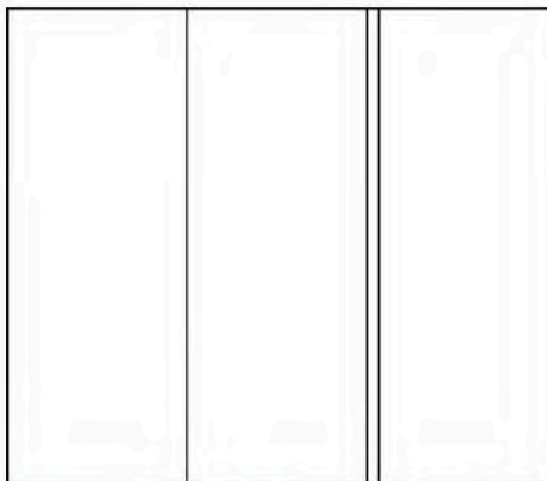

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natírou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena. Chybějící kování bude doplněno kopiemi.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vrutky: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [redacted]

Mobil: [redacted] email: [redacted]

Fotodokumentace současného stavu:

OH-3-6



OH-3-6



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OH-3-7

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	3. NP	Místnost:	307
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlná výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, okapnice plechové, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídlech i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst (vnější křídla, vnější strana-oprýskaná barva na dřevo), falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým tubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet nedochovány, olivy a půlolivy původní, chybí protikus stavěče středního vnějšího křídla.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

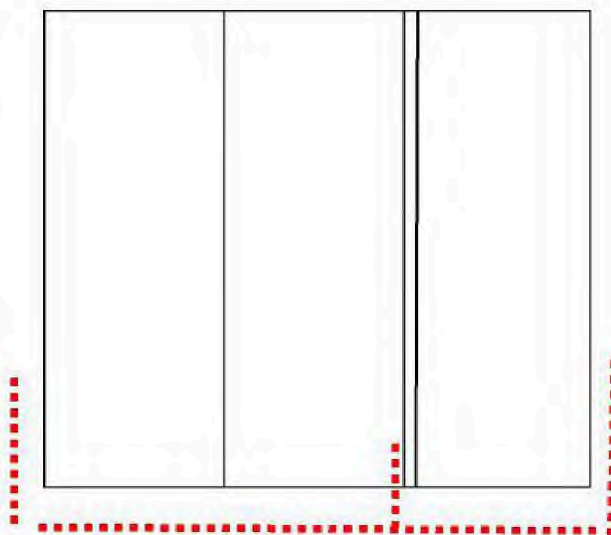

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natrou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovení. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolyvy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [redacted]

Mobil: [redacted] email: [redacted]

Fotodokumentace současného stavu:

OH-3-7



OH-3-7



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OH-3-8

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	3. NP	Místnost:	308
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, vnější křídla-nesoudržná barevná vrstva s větším rozsahem oprýskání, okapnice plechové, zasklení kytlem, skleněné výplně původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým trubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.


Kování: úchyty rolet nedochovány, olivy a půlolivy původní, chybí protikus stavěče středního vnějšího křídla.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

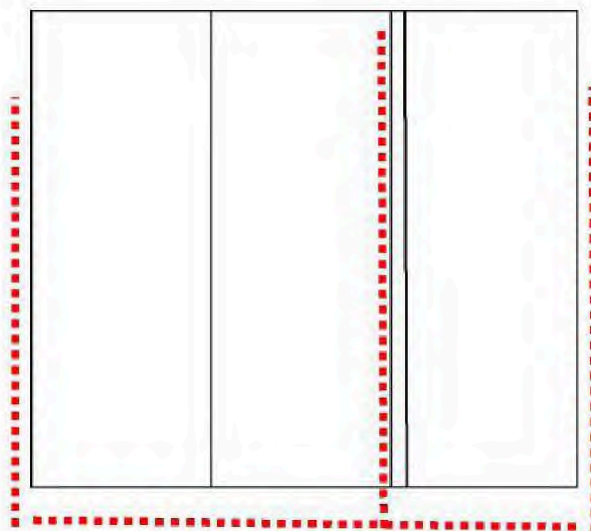

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [redacted]

Mobil: [redacted] email: [redacted]

Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivý

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Fotodokumentace současného stavu:

OH-3-8



OH-3-8



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OH-3-9

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	3. NP	Místnost:	308
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytlem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, skleněné výplně původní, nesoudržná barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým tubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.


Kování: úchyty rolet nedochovány, olivy a půlolivy původní, chybí pravý doraz.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

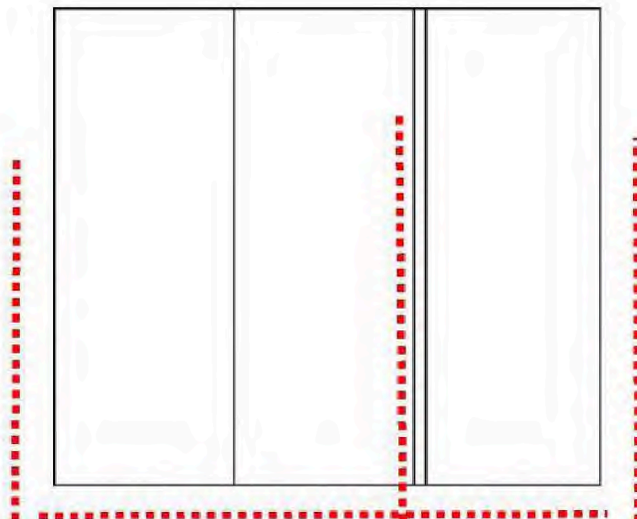

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [redacted]

Mobil: [redacted] email: [redacted]

Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivý

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

██████████
IČO: 69932999, ██████████

Mobil: ██████████ email: ██████████

Fotodokumentace současného stavu:

OH-3-9



OH-3-9



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: OH-3-10

Popis: Trojdílné špaletové okno v 3. NP

Umístění:	průčelí Hradební	Podlaží:	3. NP	Místnost:	310
Popis:	Okno trojdílné špaletové dovnitř otvíravé- křídla nasazovací, sklo zasklené do polodrážky s kytou, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu bílé, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky, rozvory				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 195 x 221 cm; ostění: omítané				


Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez výrazného destruktivního poškození-spodní část zteřelá, barevná povrchová úprava s mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst.

Okenní křídla: vnitřní-konstrukčně pevná-plně funkční, vnější uvolněné konstrukční spoje omezení chodu způsobené nezapasovanými křídly, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, skleněné výplně původní, barevná povrchová úprava v odstínu bílé dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falce vnitřních křídel osazeny sekundárně dodávaným silikonovým tubicovým těsněním ukotveným ve vyfrézované drážce, uzavírací kování lité z bílé mosazi upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty a původními vruty s drážkou.

Kování: úchyty rolet dochovány, olivy a půlolivy původní, chybí dva dorazy, chybí aretační doraz střední.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození: 1 : 30

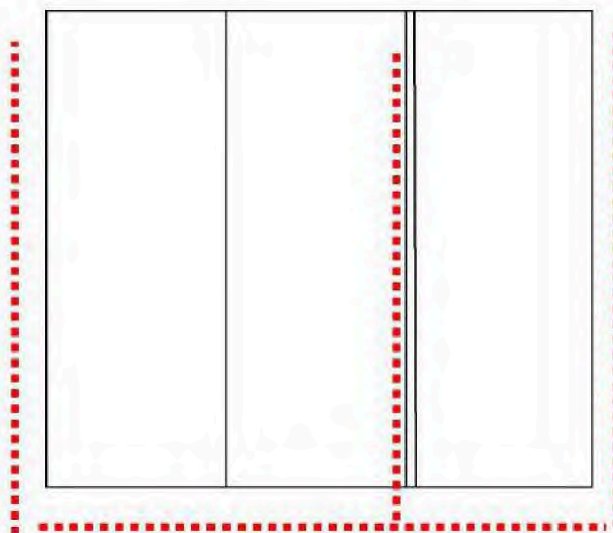

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, křídla budou nejprve zbavena povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, odstraněno těsnění, případně se křídla připasují, nebo vypodlóží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenního křídla z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasované křídlo se převezde do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem. Místa bez dochovaného nátěru se napustí asanačním roztokem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zteřelá dřevní hmota se napustí petrifikačním roztokem. Drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natrou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Kování: z půloliv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem. Rozvorové mechanismy se nebudou demontovat, jen v případě nadměrného opotřebení, které neumožní po zapasování křídla jeho bezpečné dovření. V případě nedostatečného uchycení křídla ve stavěči, bude stávající výplňová pryž nahrazena.

Zasklení: skla budou zachována, zbavena zbytků barev a kytů, tak aby byl zachován čistý průhled okenním křídlem.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půloliv

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [redacted]

Mobil: [redacted] email: [redacted]

Fotodokumentace současného stavu:

OH-3-10



OH-3-10



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 3P-S1-1

Popis: Dvojdílné jednoduché světlíkové okno v 3. NP

Umístění:	Pravá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	Schodiště
Popis:	Okno jednoduché, dvoukřídlé, dovnitř otevíravé -nasazovací, dělené vodorovnou příčlí, zasklené do polodrážky s kytou, sklo neprůhledné se vzorem- obdélníkové, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 109 x 27 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, so barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených a oprýskaných míst, falc bez těsnění.


Okenní křídla: konstrukčně pevné-plně funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, spodní skleněná výplň původní, horní skleněná výplň sekundárně dodávaná, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

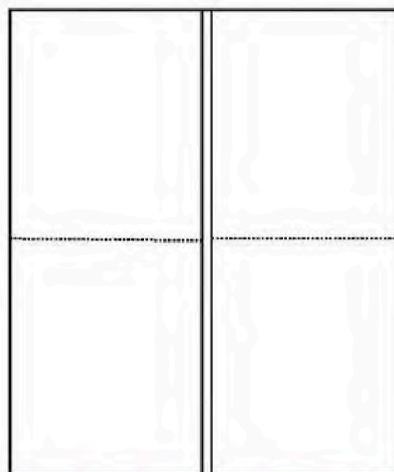

pravá spodní tabule – celoplošně prasklá

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu bude křídlo a rám nedestruktivním způsobem označen poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontuje oliva. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídle se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natrou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: bakelitová oliva bude nahrazena kopii, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající -výměna pravého spodního skla- plošně prasklé, doplnění chybějícího kytu.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivky

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S1-1



3P-S1-1



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 3P-S1-2

Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 3. NP

Umístění:	Pravá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	WC
Popis:	Okno špaletové dovnitř otvíravé -nasazovací, dělené vodorovnou příčlí, zasklené do polodrážky s kytou, sklo neprůhledné se vzorem-obdélníkové, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 137 x 205 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, v rámu chybí protikusy okenních jazýčků, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.


Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochované v plném rozsahu, spodní skleněná výplň původní, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

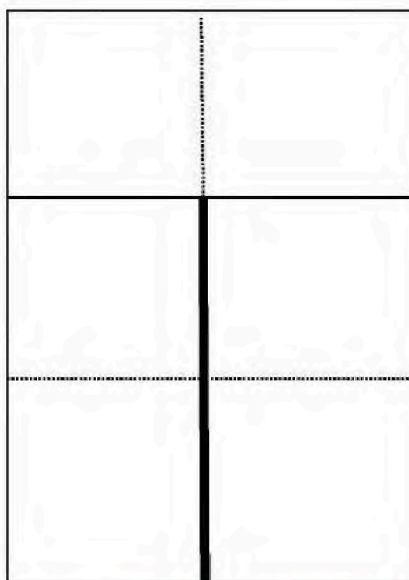

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmelím tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce. V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: z půloliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Zasklení: stávající.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vrutky: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivý

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem


Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S1-2



3P-S1-2

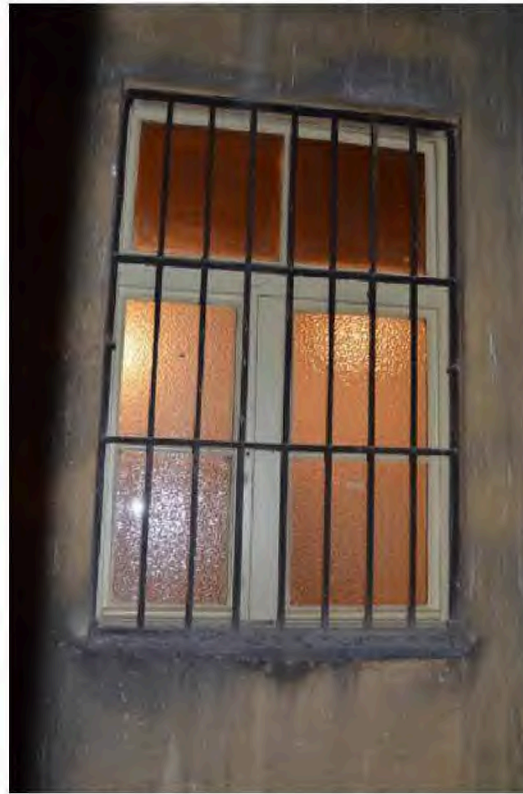

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 3P-S1-3

Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 3. NP

Umístění:	Pravá stěna od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	WC
Popis:	Křídla jsou dovnitř otvíravá -nasazovací, dělená vodorovnou příčlí, zasklená do polodrážky s kytlem, skla neprůhledná se vzorem-obdélníkové/ čirá, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 137 x 205 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.


Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

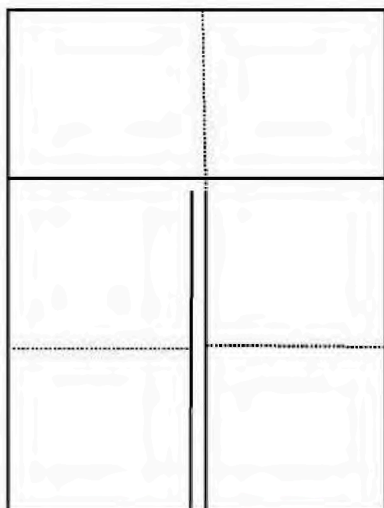

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat.

Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídle se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce. V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: z půloliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálu:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půllolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S1-3



3P-S1-3



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 3P-S2-1

Popis: Čtyřdílné špaletové světlíkové okno v 3. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	3. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno čtyřdílné-křídla dovnitř otvíravá - nasazovací, dělená vodorovnou příčlí, zasklené do polodrážky s kytlem, sklo neprůhledné se vzorem, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 205 cm x 264 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenních křidel: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.


Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídlech i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

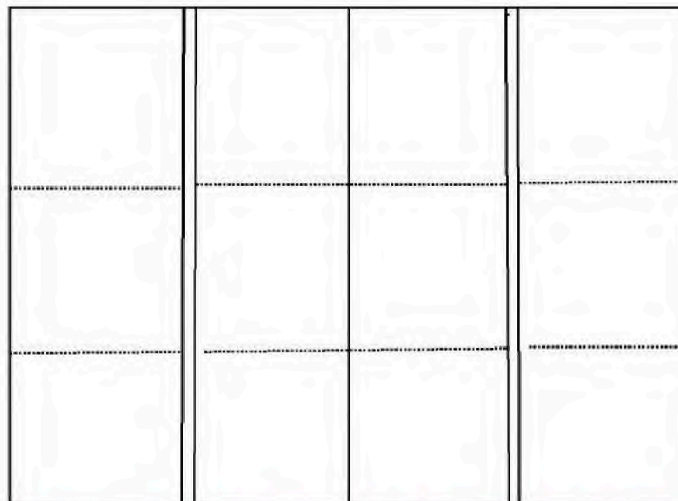

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a části křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falcu min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmel tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natrou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce.

V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: z půloliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S2-1



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:



3P-S2-1

Označení: 3P-S2-2

Popis: Čtyřdílné špaletové světlíkové okno v 3. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	3. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno čtyřdílné, křídla dovnitř otvíravá- nasazovací, dělená vodorovnou přiříčí, zasklené do polodrážky s kytlem, sklo neprůhledné se vzorem/čiré, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál- měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 205 x 264 cm; ostění: omítané				

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,


Mobil: email:

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenních křídel: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.

Okenní křídla: konstrukčně pevná funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochovanou v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídlech i kytách s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

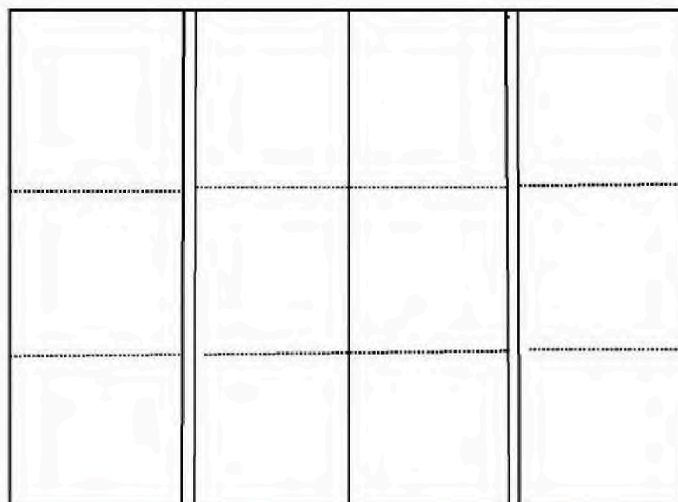

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídle se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelní tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce. V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: z půloliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 3P-S2-3

Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 3. NP


Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	3. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno trojdílné-křídla- dovnitř otvíravá- nasazovací, zasklené do polodrážky s kytlem, sklo čiré, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 202 cm x 140 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenních křídel: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, fale bez těsnění.

Okenní křídla: konstrukčně pevná-plně funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, fale bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

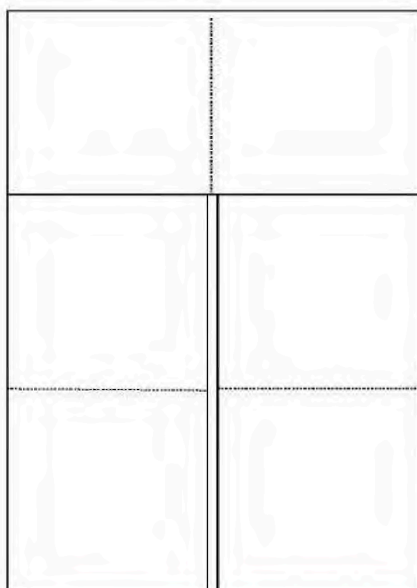

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

██████████
IČO: 69932999, ██████████

Mobil: ██████████ email: ██████████

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypoďloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídle se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce. V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: z půloliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přeleštění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S2-3



3P-S2-3



Označení: 3P-S2-4

Popis: Dvojité světlíkové okno v 3. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	3. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno jednoduché dovnitř otvíravé- nasazovací, dělené vodorovnou příčlí, zasklené do polodrážky s kytou, sklo neprůhledné se vzorem-obdélníkové, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 202 cm x 140 cm; ostění: omítané				

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,


Mobil: email:

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.

Okenní křídla: konstrukčně pevná- funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytlem dochované v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídle i kytích s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

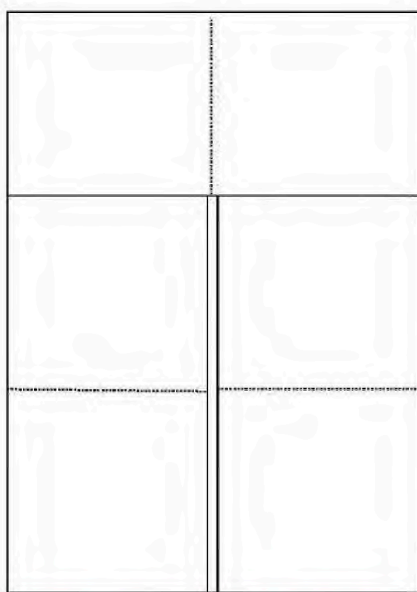

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natírou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce. V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: z půloliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetření povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálu:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S2-4



3P-S2-4



Označení: 3P-S2-5

Popis: Čtyřdílné špaletové světlíkové okno v 3. NP

Umístění:	Střed budovy	Podlaží:	3. NP	Místnost:	chodba
Popis:	Okno čtyřdílné, křídla- dovnitř otvíravá- nasazovací, dělené vodorovnou příčlí, zasklené do polodrážky s kytou, sklo neprůhledné se vzorem/čiré, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál- měkké dřevo.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 205 cm x 264 cm; ostění: omítané				

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

██████████
IČO: 69932999, ██████████


Mobil: ██████████ email: ██████████

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.

Okenní křídla: konstrukčně pevná- funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytou dochovanou v plném rozsahu, spodní skleněná výplň původní, horní skleněná výplň sekundárně dodávaná, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídlech i kytách s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

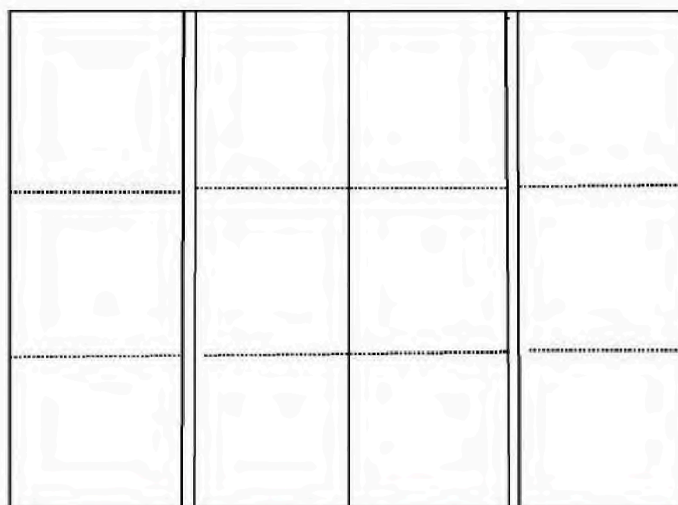

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křídel

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypodloží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křídel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křídlech se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce. V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

Kování: z oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půlolivy

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999, [REDACTED]

Mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S2-5



3P-S2-5



MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Označení: 3P-S3-1

Popis: Trojdílné špaletové světlíkové okno v 3. NP


Umístění:	Levá strana od hlavního průčelí Revoluční	Podlaží:	3. NP	Místnost:	311
Popis:	Okno trojdílné, křídla dovnitř otvíravá- nasazovací, zasklené do polodrážky s kytem, sklo průhledné čiré, dochovaná úprava povrchu-krycí nátěr v odstínu slonové kosti, hlavní konstrukční materiál-měkké dřevo. Pravá horní křídla-vzduchotechnika.				
Kování:	Závěsy: zadlabávací sériově vyrobené, uzavírací: olivy/půlolivy s okenními jazýčky				
Rozměry:	Světlá výška / šířka rámu 205 cm x 120 cm; ostění: omítané				

Restaurátorský průzkum druhu a rozsahu poškození:

Rám okenního křídla: konstrukčně pevný, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, soudržná barevná povrchová úprava s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění.

Okenní křídla: konstrukčně pevná- funkční, stav dřevní hmoty bez destruktivního poškození, zasklení kytem dochované v plném rozsahu, soudržná barevná povrchová úprava v odstínu slonové kosti dochována na křídlech i kytech s drobným mechanickým poškozením vlivem opotřebení v podobě lokálně odřených míst, falc bez těsnění, uzavírací kování lité z bílé mosazi přetřené barvou a upevněné sekundárně dodávanými křížovými vruty na místo vruty s drážkou.

Grafické schéma druhu a rozsahu poškození:

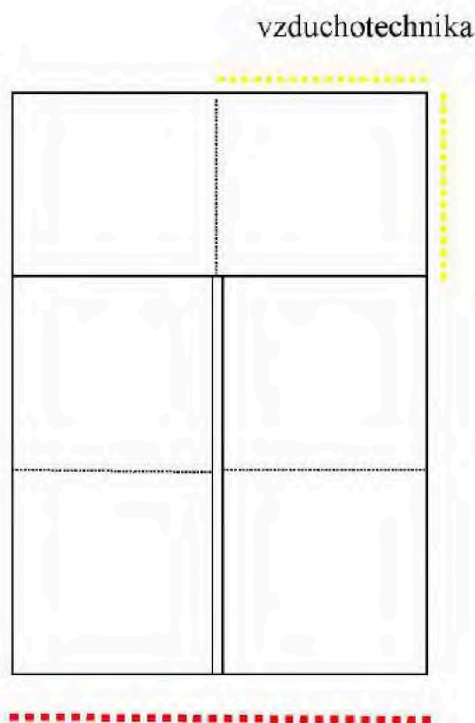

Poškozená místa: vnější křídla-oprýskaná barva a kyt z okapnic a částí křidel

Restaurátorský záměr:

Okno: navrhuje se provést opravu, okno bude nejprve zbaveno povrchových nečistot za pomoci smetáku. Bude vyzkoušena funkce otevírání a zavírání, případně se křídla připasují, nebo vypodlóží závěsy pro čistý chod bez otěru se zanechanou vůlí ve falci min. 1,5 mm. Před vysazením okenních křidel z rámu budou křídla a rám nedestruktivním způsobem označeny poziční značkou výplně. Okenní rám se navrhuje nedemontovat. Zapasovaná křídla se převezou do restaurátorské dílny, kde se nejprve demontují půlolivy a olivy. Přebroušení dochovaného barevného nátěru na křidlech se provede smirkovým papírem, drobná mechanická poškození se vytmelí tmelem tak, aby došlo k sjednocení povrchu, bez výškových rozdílů stejně jako na rámu. Odstraní se případně uvolněný sklenářský kyt. Chybějící kyt bude doplněn. Vytmelené a přebroušené plochy se natřou krycí barvou, dle technického listu daného výrobce. V případě nevyhovujících izolačních podmínek se navrhuje provést montáž trubičkového silikonového těsnění zafrézováním do falce rámu.

MgA. Václav Štochl
akademický sochař a restaurátor

IČO: 69932999,

Mobil: email:

Kování: z půloviv a oliv se šetrně mechanicky, bez poškození povrchu poškrábáním odstraní zbytky nátěru a provede se přešetění povrchu, vruty s křížem se nahradí vhodnými vruty s drážkou, před montáží se promažou veškeré třecí plochy mechanismů vhodným mazivem.

Zasklení: stávající.

Barevný odstín nátěru: bude upřesněn s pracovníky NPÚ.

Specifikace navrhovaných materiálů:

Základní nátěr: ADLER Pullex renovier-grund

Vrchní nátěr: ADLER Samt Alkyd W20

Tmely: ADLER Poly-feinspachtel, feinspachtel

Vruty: s drážkou, se zapuštěnou hlavou, v barvě půloviv

Sklenářský kyt: Kittfort

Smirkové plátno

Specifikace navrhovaných technologií:

Nátěr: ručně štětcem

Broušení: smirkovým plátnem zrnitosti 120-150

Fotodokumentace současného stavu:

3P-S3-1

