

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kostelec n.L. - Kozly u Tišic	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101.1 / 1	Číslo ZBV: 9
--	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	2 342 728,46	2 342 728,46

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	0,00	2 342 728,46	2 342 728,46

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kostelec n.L. - Kozly u Tišic		SO 101.1 / 1	09 . 3
Strany smlouvy o dílo S-760/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.04.2023 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov			
Přílohy Změnového listu:		Příjemce	
1. Krycí list 1 počet listů		Objednatel	
2. Změnový list 2 počet listů		Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů		Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů		Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů		Supervize	
6. Přehled dokladů 1 počet listů			
7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů 78 počet listů			
Iniciátor Změny: Zhotovitel			
Předmět Změny: Nový dendrologický průzkum a kácení			
Odůvodnění změny závazku ze smlouvy – objekt SO 101.1 Původní Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládala, že součástí realizace stavebního objektu SO 101.1 bude odstranění stromů a keřů technologií volného kácení, přičemž tyto práce měly být provedeny výhradně v období vegetačního klidu, tj. od 01.11.2023 do 31.03.2024. Důvody potřeby změny Vzhledem k následným okolnostem došlo k několika zásadním změnám, které vyvolaly nutnost úpravy PDPS. Došlo Prodloužení termínu dokončení Díla: Na základě dodatku č. 1 zveřejněného v registru smluv došlo k posunu harmonogramu realizace, což znamenalo nezbytnost provedení kácení mimo původně plánované vegetační období. SKUTEČNOST ČÍSLO 1 Týká se nové položky 02841.R.N. Bylo zapotřebí provedení aktualizace dendrologického průzkumu. Původní dendrologický průzkum byl zpracován v roce 2017, v průběhu dalších let došlo k růstu vegetace, proto byl zpracován nový průzkum v březnu 2024 certifikovaným aprioristou Ing. Vítězslavem Prchalem, který identifikoval větší množství stromů určených ke kácení a navýšení objemu odstranění porostů. Tato aktualizace zohledňuje růst vegetace v průběhu posledních let a proběhla v souladu s následujícími aktuálními arboristickými standardy: SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů SPPK A02 002:2019 Speciální zásahy na stromech SPPK A02 006:2018 Řez stromů SPPK A02 005:2018 Kácení stromů Potřebu nového dendrologického průzkumu nemohl Zadavatel jednající s řádnou péčí ve stádiu přípravy zadávací dokumentace (dokonce již na přelomu let 2022/2023) předpokládat, neboť došlo k posunu termínu dokončení díla. Tato skutečnost (posunutí termínu dokončení díla) je doložena již jednou výše zmíněným dodatkem číslo 1. SKUTEČNOST ČÍSLO 2 Týká se stávajících položek 2 a 4; a dále se týká nových položek 11210R01.N, 11242R01.N, 16220R01.N, 112114.N, 112214.N, 112124.N, 112224.N, 112134.N, 112234.N, 112144 Požadavky Povodí Labe: Povodí Labe, státní podnik, specifikoval podmínky manipulace s dřevní hmotou ve svém vyjádření ze dne 06.04.2023, které již bylo částečně zohledněno v ZBV 01. Dřevní hmota musela být roztržena dle specifikace (měkké a tvrdé dřevo, kulatina, vláknina, palivové dřevo) a přemístěna mimo aktivní záplavovou zónu Q100. Byla zajištěna také likvidace spadlé dřevní hmoty z vodní plochy a příprava materiálu pro následný odvoz. Je zároveň doloženo přílohou tohoto dokumentu ZBV. Úpravy rozsahu prací: Na základě geodetických měření a přesného zaměření hrany obručníku, provedených v září 2024, došlo k upřesnění prostorových kolizí vegetace se stavebním objektem. Tyto kolize vedly k navýšení rozsahu kácení a odstranění vegetace z důvodů provozní bezpečnosti. Tuto skutečnost, nemohl Zadavatel jednající s jednající s řádnou péčí ve stádiu přípravy zadávací dokumentace (dokonce již na přelomu let 2022/2023) předpokládat, neboť došlo k posunu termínu dokončení díla. Tato skutečnost (posunutí termínu dokončení díla) je doložena již jednou výše zmíněným dodatkem číslo 1. A vegetace za toto časové období narostla déle, než byl předpoklad v rámci Zadávací dokumentace. K tomuto dokumentu ZBV je zároveň dle článku 18.1 Směrnice přiloženo stanovisko TDS, nicméně došlo k přečíslování číselné řady v rámci zpracování jednotlivých ZBV a na tomto stanovisku je uvedeno „číslo ZBV 8“ avšak z povahy věci a textace je toto stanovisko přímo příslušné tomuto ZBV 9 Shrnutí a právní kvalifikace změny Zhotovitel oznámil výše uvedené skutečnosti formou „Formuláře pro ohlášení změn stavby č. 13,“ který je přiložen k této dokumentaci. Jedná se o nepředvídané okolnosti, které nebylo možné předpokládat na základě informací obsažených v původní PDPS ani dalších dostupných podkladech. Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena jako změna nepředvídaná do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	2 342 728,46	2 342 728,46	2 342 728,46

Technická pomoc Objednatele:	jméno	Ing. Markéta Grofová	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Roman Wilkowský	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Tomáš Hink	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	František Jelínek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DIS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby:	Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Kostelec n.L. - Kozly u Tišic

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
42 600 493,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	42 600 493,07	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 342 728,46	2 342 728,46	5,50%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	44 943 221,53	2 342 728,46	5,50%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Kostelec n.L. - Kozly u Tišic								SO 101.1					
Číslo a název rozpočtu: ---								Skupina změn 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	286,650	832,545	545,895	489,19	140 226,31	0,00	267 046,38	407 272,69	267 046,38	190,44%
4	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	1050,000	4201,000	3 151,000	85,54	89 817,00	0,00	269 536,54	359 353,54	269 536,54	300,10%
Nové položky													
46	02841.R.N	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	178 250,00	0,00	0,00	178 250,00	178 250,00	178 250,00	100,00%
		J.C. JE STANOVENA NA ZÁKLADĚ 3 CENOVÝCH NABÍDEK A 5% VÝROBNÍ REŽIE, 5% SPRÁVNÍ REŽIE A 5% PRÍMĚŘENÉHO ZISKU											
47	11210R01.N	PŘÍPLATEK ZA RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, bez rozlišení průměru kmene	kus	0,000	78,000	78,000	6 410,85	0,00	0,00	500 046,30	500 046,30	500 046,30	100,00%
		J.C. JE STANOVENA NA ZÁKLADĚ 3 CENOVÝCH NABÍDEK											
48	11242R01.N	ROZŘEZÁNÍ POKÁCENÝCH STROMŮ NA PALIVOVÉ DŘEVO URČENÉ DÉLKY	KUS	0,000	178,000	178,000	1 240,00	0,00	0,00	220 720,00	220 720,00	220 720,00	100,00%
		J.C. JE STANOVENA NA ZÁKLADĚ 3 CENOVÝCH NABÍDEK											
49	16220R01.N	PŘÍPLATEK ZA PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY, ZKD 5 000 m	m3	0,000	898,417	898,417	264,90	0,00	0,00	237 990,66	237 990,66	237 990,66	100,00%
		J.C. JE STANOVENA NA ZÁKLADĚ 3 CENOVÝCH NABÍDEK											
50	112114.N	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	2,000	2,000	1 042,03	0,00	0,00	2 084,06	2 084,06	2 084,06	100,00%
		J.C. STANOVENA DLE OTSKP 2025											
51	112214.N	ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	47,000	47,000	972,32	0,00	0,00	45 699,04	45 699,04	45 699,04	100,00%
		J.C. STANOVENA DLE OTSKP 2024											
52	112124.N	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	62,000	62,000	3 856,39	0,00	0,00	239 096,18	239 096,18	239 096,18	100,00%
		J.C. STANOVENA DLE OTSKP 2025											
53	112224.N	ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	96,000	96,000	1 956,79	0,00	0,00	187 851,84	187 851,84	187 851,84	100,00%
		J.C. STANOVENA DLE OTSKP 2024											
54	112134.N	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	10,000	10,000	7 532,80	0,00	0,00	75 328,00	75 328,00	75 328,00	100,00%
		J.C. STANOVENA DLE OTSKP 2025											
55	112234.N	ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	18,000	18,000	5 578,67	0,00	0,00	100 416,06	100 416,06	100 416,06	100,00%
		J.C. STANOVENA DLE OTSKP 2024											
56	112144.N	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	28,000	28,000	666,55	0,00	0,00	18 663,40	18 663,40	18 663,40	100,00%
		J.C. STANOVENA DLE OTSKP 2025											
		Celkem							0,00	2 342 728,46		2 342 728,46	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkowský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Tomáš Hink, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

[illegible]

Poznámka: Formular ma informativni karakter a zobrazuje stav k datu predlozeni Zmenoveho listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název stavby:	Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.1/1 - Kostelec n.L. - Kozly u Tišic
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	---

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Ohlášení Zhotovitele pro nový dendrologický průzkum	3
09 Ohlášení Zhotovitele pro kácení	4
10 Pokyn Objednatele pro nový dendrologický průzkum	1
11 Pokyn Objednatele pro kácení	1
12 Stanovisko TDS	1
13 Vytýčení hrany obrubníků	3
14 Vyjádření AD	1
15 Ocenění dendrologického průzkumu	1
16 Cenová nabídka dendrologického průzkumu	1
17 Požadavek Povodí Labe	2
18 Dendrologický průzkum včetně příloh	52
19 Cenová nabídka na dendrologický průzkum PUDIS	1
20 Cenová nabídka na dendrologický průzkum ENVICONS	2
21 Cenová nabídka B E S	1
22 Cenová nabídka H-rekultivace	2
23 Cenová nabídka Gabriel	2
Počet listů celkem	80

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Kostelec n.L. - Kozly u Tišic

Číslo a název rozpočtu: ---

Poř. č. pol.			Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04. VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	24351,288	24351,288	0,000	139,77	3 403 579,52	0,00	0,00	3 403 579,52	0,00	0,00%
2	015340			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03. PAREZY	T	286,650	832,545	545,895	489,19	140 226,31	0,00	267 046,38	407 272,69	267 046,38	190,44%
ZBV 9: Keře 0,9*0,05*1050=47,250 Parezy 76,0*0,9=68,400 Větve 0,9*76*5,0*5,0*0,1=171 CELKEM PŮVODNÍ: 286,650															
NOVÉ: Keře 0,9*0,05*3151=141,795 Parezy 189*0,9=170,100 Větve 0,9*104*5,0*5,0*0,1=234,000 CELKEM NOVÉ: 545,895															
3	02990			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	2 911,83	2 911,83	0,00	0,00	2 911,83	0,00	0,00%
4	111204			ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO SKM	M2	1050,000	4201,000	3151,000	85,54	89 817,00	0,00	269 536,54	359 353,54	269 536,54	300,10%
ZBV 9: Z DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU TVOŘÍ PŘÍLOHU TOHOTO DOKUMENTU + 3151,00 M2															
5	112014			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	19,000	19,000	0,000	3 545,74	67 369,06	0,00	0,00	67 369,06	0,00	0,00%
6	112024			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	28,000	28,000	0,000	7 091,47	198 561,16	0,00	0,00	198 561,16	0,00	0,00%
7	112034			KACENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR. PAREZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	17,000	17,000	0,000	21 070,01	358 190,17	0,00	0,00	358 190,17	0,00	0,00%
8	112044			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	12,000	12,000	0,000	1 181,92	14 183,04	0,00	0,00	14 183,04	0,00	0,00%
9	113766			FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	9196,000	9196,000	0,000	64,06	589 095,76	0,00	0,00	589 095,76	0,00	0,00%
10	122836			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II. ODVOZ DO 12KM	M3	11272,880	11272,880	0,000	231,78	2 612 828,13	0,00	0,00	2 612 828,13	0,00	0,00%
11	122836			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. II. ODVOZ DO 12KM	M3	350,812	350,812	0,000	1 514,15	531 181,99	0,00	0,00	531 181,99	0,00	0,00%
12	132836			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 12KM	M3	551,952	551,952	0,000	11,65	6 430,24	0,00	0,00	6 430,24	0,00	0,00%
13	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUŇENÍ	M3	12175,644	12175,644	0,000	5,82	70 862,25	0,00	0,00	70 862,25	0,00	0,00%
14	17180			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5524,500	5524,500	0,000	602,17	3 326 688,17	0,00	0,00	3 326 688,17	0,00	0,00%
15	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUŇNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	15656,200	15656,200	0,000	4,08	63 877,30	0,00	0,00	63 877,30	0,00	0,00%
16	18120			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUŇNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	18415,000	18415,000	0,000	14,58	268 490,70	0,00	0,00	268 490,70	0,00	0,00%
17	18472			OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNICH	KUS	15,000	15,000	0,000	139,77	2 096,55	0,00	0,00	2 096,55	0,00	0,00%
18	184B12			VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KUS	15,000	15,000	0,000	1 397,68	20 965,20	0,00	0,00	20 965,20	0,00	0,00%
19	21461			SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	20,000	20,000	0,000	28,89	577,80	0,00	0,00	577,80	0,00	0,00%
20	21461C			SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	18439,000	18439,000	0,000	19,64	362 141,96	0,00	0,00	362 141,96	0,00	0,00%
21	27231A			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,384	0,384	0,000	17 470,98	6 708,86	0,00	0,00	6 708,86	0,00	0,00%
22	465513			PŘEDLÁŽENÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3678,200	3678,200	0,000	8,15	29 977,33	0,00	0,00	29 977,33	0,00	0,00%
23	561431			KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	13793,000	13793,000	0,000	421,13	5 808 646,09	0,00	0,00	5 808 646,09	0,00	0,00%
24	56333			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	6920,500	6920,500	0,000	165,63	1 146 242,42	0,00	0,00	1 146 242,42	0,00	0,00%
25	572121			INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	13793,000	13793,000	0,000	12,81	176 688,33	0,00	0,00	176 688,33	0,00	0,00%
26	572214			SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13793,000	13793,000	0,000	6,99	96 413,07	0,00	0,00	96 413,07	0,00	0,00%
27	574B31			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM	M2	13793,000	13793,000	0,000	356,23	4 913 480,39	0,00	0,00	4 913 480,39	0,00	0,00%
28	574D55			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM	M2	13793,000	13793,000	0,000	402,61	5 553 199,73	0,00	0,00	5 553 199,73	0,00	0,00%
29	914122			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	8,000	0,000	407,66	3 261,28	0,00	0,00	3 261,28	0,00	0,00%
30	914123			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	116,47	931,76	0,00	0,00	931,76	0,00	0,00%
31	914129			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	1400,000	1400,000	0,000	12,81	17 934,00	0,00	0,00	17 934,00	0,00	0,00%
32	914131			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,000	1 514,15	15 141,50	0,00	0,00	15 141,50	0,00	0,00%
33	914422			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	4,000	0,000	407,66	1 630,64	0,00	0,00	1 630,64	0,00	0,00%
34	914423			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	116,47	465,88	0,00	0,00	465,88	0,00	0,00%
35	914429			DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	700,000	700,000	0,000	19,80	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00%
36	914921			SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	6,000	0,000	3 028,30	18 169,80	0,00	0,00	18 169,80	0,00	0,00%
37	916312			DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	407,66	1 630,64	0,00	0,00	1 630,64	0,00	0,00%
38	916313			DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	116,47	465,88	0,00	0,00	465,88	0,00	0,00%
39	916319			DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NAJEMNĚ	KSDEN	700,000	700,000	0,000	13,98	9 786,00	0,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00%
40	917223			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	9210,000	9210,000	0,000	584,70	5 385 087,00	0,00	0,00	5 385 087,00	0,00	0,00%
41	931316			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 800MM2	M	9196,000	9196,000	0,000	75,71	696 229,16	0,00	0,00	696 229,16	0,00	0,00%
42	935832			ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	4598,000	4598,000	0,000	1 419,81	6 528 286,38	0,00	0,00	6 528 286,38	0,00	0,00%
43	9371R			MOBILIÁŘ - Altán kompletní (přístřešek, 2 lavice, stůl)	KUS	1,000	1,000	0,000	33 194,87	33 194,87	0,00	0,00	33 194,87	0,00	0,00%
44	93723			MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	5 462,59	5 462,59	0,00	0,00	5 462,59	0,00	0,00%
45	93754			MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	1,000	1,000	0,000	7 525,33	7 525,33	0,00	0,00	7 525,33	0,00	0,00%
Nové položky															
46	02841.R.N			PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	178 250,00	0,00	0,00	178 250,00	178 250,00	178 250,00	100,00%
ZBV 6.9: 1,00 KPL															
47	11210R01.N			PŘÍPLATEK ZA RIZIKOVÉ KACENÍ STROMŮ, bez rozlišení průměru kmene	kus	0,000	78,000	78,000	6 410,85	0,00	0,00	500 046,30	500 046,30	500 046,30	100,00%
ZBV 6.9: cca 30,0% z 265 kusů = 78,00 KUSŮ															
48	11242R01.N			ROZŘEZÁNÍ POKÁCENÝCH STROMŮ NA PALIVOVÉ DŘEVO URČENÉ DÉLKY	KUS	0,000	178,000	178,000	1 240,00	0,00	0,00	220 720,00	220 720,00	220 720,00	100,00%
ZBV 6.9: 178,000 kusů stromů															
49	16220R01.N			PŘÍPLATEK ZA PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY, ZKD 5 000 m	m3	0,000	898,417	898,417	264,90	0,00	0,00	237 990,66	237 990,66	237 990,66	100,00%

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Kostelec n.L. - Kozly u Tišic Číslo a název rozpočtu: ---								Č. 1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV 9: $V = \pi \times r^2 \times h$; r = poloměr (polovina průměru stromu); h = výška stromu; π = konstanta (3,14159) 25 % jako odhad objemu větví: $V_{\text{celkový}} = V \times 1,25$ 1. Stromy s průměrem 0,5 m Průměr stromu: 0,5 m, poloměr: $r = 0,5 : 2 = 0,25$ m Výška stromu: $h = 8$ m Objem jednoho stromu: $V = 3,14159 \times 0,25^2 \times 8 = 1,5781 \text{ m}^3$ Počet stromů: 66 ks Celkový objem: $V_{\text{celkový}} = 66 \times 1,5781 = 77,7544 \text{ m}^3$ Objem včetně větví: $V_{\text{včetně}} = V_{\text{celkový}} \times 1,25 = 77,7544 \times 1,25 = 97,1930 \text{ m}^3$ 2. Stromy s průměrem 0,9 m Průměr stromu: 0,9 m, poloměr: $r = 0,9 : 2 = 0,45$ m Výška stromu: $h = 8$ m Objem jednoho stromu: $V = 3,14159 \times 0,45^2 \times 8 = 5,0804 \text{ m}^3$ Počet stromů: 124 ks Celkový objem: $V_{\text{celkový}} = 124 \times 5,0804 = 631,0831 \text{ m}^3$ Objem včetně větví: $V_{\text{včetně}} = V_{\text{celkový}} \times 1,25 = 631,0831 \times 1,25 = 788,8539 \text{ m}^3$ 3. Stromy s průměrem 0,3 m Průměr stromu: 0,3 m, poloměr: $r = 0,3 : 2 = 0,15$ m Výška stromu: $h = 4$ m Objem jednoho stromu: $V = 3,14159 \times 0,15^2 \times 4 = 0,2827 \text{ m}^3$ Počet stromů: 35 ks Celkový objem: $V_{\text{celkový}} = 35 \times 0,2827 = 9,8960 \text{ m}^3$ Objem včetně větví: $V_{\text{včetně}} = V_{\text{celkový}} \times 1,25 = 9,8960 \times 1,25 = 12,3700 \text{ m}^3$ Celkový objem všech stromů včetně větví: $V_{\text{celk}} = 97,1930 + 788,8539 + 12,3700 = 898,4169 \text{ m}^3$											
50	112114	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	2,000	2,000	1 042,03	0,00	0,00	2 084,06	2 084,06	2 084,06	100,00%
		ZBV 9: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ											
51	112214	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	47,000	47,000	972,32	0,00	0,00	45 699,04	45 699,04	45 699,04	100,00%
		ZBV 9: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ											
52	112124	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	62,000	62,000	3 856,39	0,00	0,00	239 096,18	239 096,18	239 096,18	100,00%
		ZBV 9: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ											
53	112224	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	96,000	96,000	1 956,79	0,00	0,00	187 851,84	187 851,84	187 851,84	100,00%
		ZBV 9: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ											
54	112134	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	10,000	10,000	7 532,80	0,00	0,00	75 328,00	75 328,00	75 328,00	100,00%
		ZBV 9: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ											
55	112234	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	18,000	18,000	5 578,67	0,00	0,00	100 416,06	100 416,06	100 416,06	100,00%
		ZBV 9: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ											
56	112144	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 5KM	KUS	0,000	28,000	28,000	666,55	0,00	0,00	18 663,40	18 663,40	18 663,40	100,00%
		ZBV 9: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ											
		Celkem						42 600 493,07	0,00	2 342 728,46	44 943 221,53	2 342 728,46	15,91

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 12

„Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuhán“

K rukám:

Ing. Martin Dvořák – Vedoucí oddělení cyklostezky a P+R, KSÚS
Tomáš Hink – technický dozor objednatele (TDI), REALSTAV MB, spol. s r.o.
Ing. Pavel Hrdina – autorský dozor (AD), Pontex, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuhán“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	č. smlouvy: S-760/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 16/2023
Termín plnění	Dle SoD 6.měsíců I. Etapa a 6.měsíců II. Etapa od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	89 993 622,25,-Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ jedná o změnu nepředvídanou a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 101.2 SO 101.2, Vedlejší a ostatní náklady Kostelec n.L. – Kozly u Tišic Z důvodu stáří původního dendrologického průzkumu předloženého v Zadávací dokumentaci – od zpracovatele Ing. Szenasi tento původní dendrologický průzkum tedy neodpovídá skutečnosti na stavbě v současné době je zeleň v jiném stavu a stáří. Dle požadavku MÚ Neratovice (odbor OŽP) musí být dendrologický průzkum aktualizován. Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Zhotovitel, po obdržení Pokyny Objednatele, objedná a zajistí aktualizaci dendrologického průzkumu zastížené zeleně v okolí SO 101.1 Předmětné práce budou oceněny pomocí individuální kalkulace. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při ocenění soupisu prací tyto skutečnosti proto nezohlednil.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání Pokynu k zahájení prací.
Vliv na termín plnění	S dopadem do času, prodloužení termínu dokončení o 1 měsíc
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, odhadem 179 432 Kč bez DPH, cena zahrnuje 5,0 % výrobní režii, 5,0 % správní režii a 5,0 % přiměřený zisk
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 12, odst. 1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.

V Benešově dne

13/02/2023

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Rostislav Hovězák

Výrobní náměstek

Počet listů: 2

Seznam příloh: Cenová nabídka na dendrologický průzkum

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/0100

www.besbn.cz

Cenová nabídka na zpracování dendrologického průzkumu a projektu na ochranu dřevin při stavební činnosti

Akce: Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem – Mělník, SO 101

Dodavatel: Ing. Vítězslav Prchal Hluboká 114 468 22 Železný Brod IČO 02147955 Neplátce DPH Kontaktní údaje: www.arboriculture.cz	Objednatel: B E S s.r.o. Sukova 625 256 01 Benešov IČ 43792553 DIČ CZ43792553 Kontaktní údaje:
---	--

Předmět cenové nabídky:

- 1 Zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu pěstebních opatření pro objekt SO 101, délka úseku cca 5 km, hodnoceny budou všechny dřeviny ve vzdálenosti do 5 m od hrany navržené cyklostezky, v případě hodnotných stromů (např. památných), které by mohly být stavbou dotčeny i ve vzdálenosti vyšší, hodnocení dle arboristických standardů AOPK

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
1	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč

- 2 Zpracování projektu na ochranu dřevin při stavební činnosti v souladu s arboristickými standardy AOPK pro objekt SO 101

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč

cena celkem
155 000,00 Kč

Odevzdání průzkumu do 15 dní od zaslání objednávky.

Odevzdání projektu na ochranu dřevin při stavební činnosti do 21 dní od zaslání objednávky.

V Železném Brodě dne 6. 2. 2024

Ing.

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 13

„Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“

K rukám:

Ing. Martin Dvořák – Vedoucí oddělení cyklostezky a P+R, KSÚS

Tomáš Hink – technický dozor objednatele (TDI), REALSTAV MB, spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina – autorský dozor (AD), Pontex, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	č. smlouvy: S-760/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 16/2023
Termín plnění	Dle SoD 6.měsíců I. Etapa a 6.měsíců II. Etapa od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	89 993 622,25,-Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohláshujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu nepředvídanou a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 101.1 SO 101.1 Kostelec n.L. – Kozly u Tišic Na základě zpracování aktualizace dendrologického průzkumu (Ohlášeno jako Změna číslo 12) Ing. Vitězslavem Prchalem, IČO 02147955, Český certifikovaný arborista, z března 2024, vyvstává požadavek na kácení dodatečných 193 stromů. V dendrologickém průzkumu z roku 2017 bylo určeno ke kácení 72 stromů, tedy celkem určeno k odstranění 265 stromů. Rovněž dochází k nárustu m2 odstranění porostu o 3 151 m2. Aktualizovaný dendrologický průzkum je zpracován na základě metodik: Arboristický standard SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů Arboristický standard SPPK A02 009:2019 Speciální zásahy na stromech. Arboristický standard SPPK A02 002:2015 Řez stromů Arboristický standard SPPK A02 005:2018 Kácení stromů Dále se na předmětnou budoucí činnost kácení uplatňují požadavky Povodí Labe oznámené v minulém roce a zpracované v rámci ZBV 1 pro SO 102.1 Podrobné vyčíslení za pomoci již jednou odsouhlasených jednotkových cen zasíláme v příloze tohoto dokumentu. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Zhotovitel zahájí kácení 72 + 193 stromů; B. Zhotovitel zahájí odstranění porostu a křovin 1 050 + 3 151 m2; C. Zhotovitel zahájí frézování a štěpkování dotčených pařezů v trase; D. Zhotovitel provede rozřezání pokácených stromů a roztřídění kulatiny dle požadavků Povodí Labe E. V případě že bude zahájeno kácení mimo vegetační klid, bude se jednat o rizikové kácení. Zhotovitel vyčísluje jako formu příplatku k jednotlivému stromu již odsouhlasenou jednotkovou cenou, podrobněji v příloze. Zhotovitel se nebrání ocenění předmětných prací pomocí převzetí již jednou odsouhlasených jednotkových cen, případně samozřejmě doloží nové individuální kalkulace dle platné metodiky. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při ocenění soupisu prací tyto skutečnosti proto nezohlednil.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání Pokynu k zahájení prací.
Vliv na termín plnění	S dopadem do času, prodloužení termínu dokončení o 30 dní
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, rozpad vyčíslení je uveden níže a také v příloze tohoto ohlášení - o Doměření skutečně provedených nových množství je vyčísleno na 1 734 781,18 Kč bez DPH - o Příplatek za rizikové kácení v případě započetí kácení po 01.04.2024 je vyčíslen na 1 698 875,25 Kč bez PH - o Rozřezání jednotlivých stromů a roztřídění kulatiny dle požadavků Povodí Labe je vyčísleno na 712 711,74 Kč bez DPH - o Štěpkování a odstranění pařezů v trase cyklostezky je vyčísleno na 527 497,00 Kč bez DPH
Kategorizace změny dle ZZVZ	U doměření skutečnosti se jedná o Změnu nepředvídanou, která je podle § 7, odst. 7.2, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující

	provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna představuje měření a dle § 100 odst. 1 ZZVZ není omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny a U ostatních prací se jedná o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6
--	--

V Benešově dne 08/03/2024

Za zhotovitele

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 2

Seznam příloh: Vyčíslení změny

Wilkonský Roman Ing.

Od: Jelínek František
Odesláno: pátek 2. února 2024 14:48
Komu: Hovězák Rostislav; Wilkonský Roman Ing.; Beneš Ondřej
Kopie: Dvořák Martin; Vítězslav Prchal
Předmět: Dendrologický posudek - Labská cyklostezka

Dobrý den,

dne 23.1. 2024 byla provedena pochůzka na druhém úseku Labské cyklostezky – SO 101 Kozly – Kostelec n/L ohledně kácení stromů za účasti OŽP Neratovice, p. Prchal (za zhotovitele) a KSUS. Jelikož dendrologický posudek je už pár let starý a některé stromy nebyly z tohoto posudku zakresleny a určeny k pokácení, dohodli jsme se, že se udělá nový dendrologický posudek. Resp. stromy, určené k pokácení dle toho starého posudku se pokácí a přibydou ty, které budou v kolizi s cyklostezkou.

Jelikož je to nová změna, bude zahrnuta jako ZBV.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

František Jelínek

Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Klejnarská 894, 280 02 Kolín



V Kolíně

15.2.2024

Vážený pan
Rostislav Hověžák
Výrobní náměstek
B E S s.r.o.
Sukova 625,
256 01 Benešov

Věc: Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuhaň - ohlášení změny během výstavby č. 12

Vážený pane náměstku,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuhaň**“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 12, jejímž předmětem je nutná aktualizace dendrologického průzkumu a zpracování návrhu opatření na ochranu dřevin při stavební činnosti v úseku SO 101 mezi Kostelcem nad Labem a Kozly a to z důvodu změny vzrůstu a stavu stromů, ke kterému došlo v období mezi zpracováním původního dendrologického posudku a fyzickou realizací stavby.

KSÚS žádá zhotovitele společnost BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

František Jelínek
Oddělení cyklostezek a P+R

Přílohy: Formulář pro ohlášení změn stavby č. 12

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 21.02.2024

Akce: „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuhaň“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 8

- 1) V dokumentace pro PDPS byl zpracován dendrologický průzkum.
- 2) V době realizace stavby a místního šetření vzešla nutnost zpracování nového dendrologického posudku, včetně zpracování projektu na ochranu dřevin při provádění stavební činnosti zhotovitele stavby. Z důvodu časového odstupu od zpracování původního dendrologického posudku a realizací stavby, došlo ke změně vzrůstu a fyzického stavu dřevin.
- 4) Skutečnosti, které vedli k návrhu změny, jsou zaznamenány ve stavebním deníku, zápisech z kontrolního dne od TDS.

S pozdravem

Tomáš Hink- TDS
Technický dozor stavby



CCE Praha s.r.o., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497,

www.ccepraha.cz



Stavba: Labská cyklostezka

Zápis o předání výsledků geodetických prací

Název akce: Vytyčení hrany obrubníku pro účely kácení
Datum měření: 9/2024
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Použité přístroje: Leica TS16, Leica GNSS IMU
Přesnost měření: $m_{xy}=\pm 5\text{cm}$, $m_z=\pm 5\text{cm}$
Zaměřil: Ing. Robert Štolba, Lukáš Frank
Zpracoval: Ing. Robert Štolba

Popis prací: Vytyčení vnější hany obrubníku pro účely kácení zeleně.

Přílohy:
1. Seznam souřadnic vytyčených bodů 2xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil:	Ing. Robert Štolba	Za BES s.r.o.	Převzal:
Číslo ověření:	2138/2024		
Datum ověření:	9. 10. 2024		Dne

č.b	Y	X	poznámka
1	731325.081	1025916.684	hrana obrubníku
2	731279.148	1025920.578	hrana obrubníku
3	731233.478	1025926.691	hrana obrubníku
4	731188.222	1025935.420	hrana obrubníku
5	731143.728	1025947.433	hrana obrubníku
6	731099.625	1025960.842	hrana obrubníku
7	731057.396	1025979.251	hrana obrubníku
8	731015.672	1025998.850	hrana obrubníku
9	730973.781	1026018.067	hrana obrubníku
10	730929.973	1026028.929	hrana obrubníku
11	730901.305	1026051.538	hrana obrubníku
12	730887.222	1026095.431	hrana obrubníku
13	730859.233	1026131.674	hrana obrubníku
14	730830.496	1026167.703	hrana obrubníku
15	730804.927	1026206.041	hrana obrubníku
16	730782.566	1026246.345	hrana obrubníku
17	730762.887	1026288.013	hrana obrubníku
18	730747.028	1026331.283	hrana obrubníku
19	730733.701	1026375.401	hrana obrubníku
20	730723.758	1026420.402	hrana obrubníku
21	730715.945	1026465.833	hrana obrubníku
22	730710.314	1026511.569	hrana obrubníku
23	730707.265	1026557.566	hrana obrubníku
24	730705.626	1026603.626	hrana obrubníku
25	730707.356	1026649.671	hrana obrubníku
26	730710.356	1026695.670	hrana obrubníku
27	730715.575	1026741.467	hrana obrubníku
28	730723.014	1026786.957	hrana obrubníku
29	730731.295	1026832.302	hrana obrubníku
30	730742.595	1026876.991	hrana obrubníku
31	730754.839	1026921.425	hrana obrubníku
32	730769.082	1026965.267	hrana obrubníku
33	730783.804	1027008.947	hrana obrubníku
34	730800.092	1027052.061	hrana obrubníku
35	730818.230	1027094.440	hrana obrubníku
36	730836.369	1027136.819	hrana obrubníku
37	730854.507	1027179.198	hrana obrubníku
38	730872.407	1027221.679	hrana obrubníku
39	730890.081	1027264.252	hrana obrubníku
40	730905.825	1027307.571	hrana obrubníku
41	730918.767	1027351.806	hrana obrubníku
42	730929.055	1027396.738	hrana obrubníku
43	730938.220	1027441.901	hrana obrubníku
44	730940.546	1027487.882	hrana obrubníku
45	730940.587	1027533.980	hrana obrubníku
46	730934.552	1027579.623	hrana obrubníku
47	730925.355	1027624.772	hrana obrubníku
48	730911.050	1027668.559	hrana obrubníku
49	730889.690	1027709.330	hrana obrubníku
50	730866.584	1027749.218	hrana obrubníku
51	730839.836	1027786.687	hrana obrubníku
52	730809.131	1027821.054	hrana obrubníku
53	730775.870	1027852.955	hrana obrubníku
54	730740.961	1027883.056	hrana obrubníku

č.b	Y	X	poznámka
55	730704.166	1027910.814	hrana obrubníku
56	730666.272	1027937.062	hrana obrubníku
57	730627.441	1027961.897	hrana obrubníku
58	730588.329	1027986.291	hrana obrubníku
59	730548.586	1028009.646	hrana obrubníku
60	730508.819	1028032.961	hrana obrubníku
61	730468.780	1028055.805	hrana obrubníku
62	730428.336	1028077.920	hrana obrubníku
63	730387.114	1028098.554	hrana obrubníku
64	730345.849	1028119.100	hrana obrubníku
65	730304.194	1028138.836	hrana obrubníku
66	730261.675	1028156.633	hrana obrubníku
67	730218.521	1028172.842	hrana obrubníku
68	730174.803	1028187.398	hrana obrubníku
69	730130.980	1028201.674	hrana obrubníku
70	730086.529	1028213.880	hrana obrubníku
71	730041.558	1028223.983	hrana obrubníku
72	729996.514	1028233.729	hrana obrubníku
73	729951.034	1028241.214	hrana obrubníku
74	729905.503	1028248.419	hrana obrubníku
75	729859.891	1028255.085	hrana obrubníku
76	729814.120	1028260.548	hrana obrubníku
77	729768.220	1028264.802	hrana obrubníku
78	729722.303	1028267.841	hrana obrubníku
79	729676.243	1028269.671	hrana obrubníku
80	729630.154	1028270.370	hrana obrubníku
81	729584.160	1028267.421	hrana obrubníku
82	729538.328	1028262.723	hrana obrubníku
83	729492.960	1028254.578	hrana obrubníku
84	729448.175	1028243.689	hrana obrubníku
85	729404.207	1028229.869	hrana obrubníku
86	729361.056	1028213.655	hrana obrubníku
87	729317.935	1028197.359	hrana obrubníku
88	729275.112	1028180.311	hrana obrubníku
89	729232.928	1028161.726	hrana obrubníku
90	729190.913	1028142.761	hrana obrubníku
91	729149.211	1028123.188	hrana obrubníku
92	729107.249	1028104.140	hrana obrubníku
93	729065.483	1028084.656	hrana obrubníku
94	729023.664	1028065.453	hrana obrubníku
95	728989.318	1028035.371	hrana obrubníku
96	728947.458	1028046.642	hrana obrubníku
97	728902.232	1028037.763	hrana obrubníku
98	728856.620	1028031.088	hrana obrubníku
99	728810.784	1028026.534	hrana obrubníku

Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Martin Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX2024
V Praze : 26. listopadu 2024
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem – Tuháň
Věc: Vyjádření AD č. 13

Vážený pane inženýre,

AD obdržel návrh ZBV č. 9, jehož předmětem je navýšení rozsahu kácení.

V rámci projektové přípravy byl zpracován dendrologický průzkum (Ing. Szenaszi, 2013 a aktualizace 2017), který byl podkladem pro návrh kácení. V rámci dendrologického průzkumu byla poloha s ohledem na množství dřevin uvažována pouze oměrkou od viditelné hrany, která byla považována za opevnění koryta řeky (průzkum pro určení polohy hrany opevnění koryta řeky nebyl na pokyn objednatele proveden). Na základě těchto oměrek byly určen návrh dřevin ke kácení.

Zhotovitel stavebních prací provedl nový dendrologický průzkum (viz ZBV č. 8), ve kterém navrhl podstatně větší rozsah kácení. Návrh kácení je odůvodněn jednak přímou prostorovou kolizí kmene dřeviny nebo z důvodu provozní bezpečnosti.

AD sděluje, že za příčiny prostorové kolize vedoucí k návrhu kácení dle nového dendrologického průzkumu považuje následující:

- V rámci provedení přípravy před stavbou došlo k úpravě polohy stezky v návaznosti na zjištěnou stávající polohu hrany opevnění koryta řeky.
- Návrh kácení je posuzován dle arboristického standardu, který v době zpracování původního dendrologického průzkumu nebyl účinný
- Vývoj dřevin mezi provedením obou dendrologických průzkumů

S navrženou změnou AD souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Rozbor ceny položky kalkulací

Položka02841.R

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU

MJ

KPL

H	Přímý materiál		-
NC	z toho nákupní cena		-
D	z toho doprava		-
M	Mzdové náklady		-
P	z toho přímé mzdy		-
O	odvody 33,8 % z mezd		-
S	Stroje		-
T	Ostatní přímé náklady		155 000,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		155 000,00
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		155 000,00
R1	Výrobní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		7 750,00
R2	Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		7 750,00
R3	0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		15 500,00
Z	Zisk 5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		7 750,00
R4	0,00 % z []		-
NK	Nekalkulované náklady		7 750,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		178 250,00
	Jednotková cena		178 250,00

Výměra

1,00000 KPL

Normohodiny

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
			Materiály				0,00				
3	P						0,00				
4	P										
			Mzdy				0,00				
5	S						0,00				
6	S						0,00				
7	S										
8	S										
9	S										
			Stroje				0,00				
10	T		Cenová nabídka - Ing. Vítězslav Prchal	kpl	1,00000	155 000,00	155 000,00				
11	T										
			Ostatní přímé náklady				155 000,00				

Cenová nabídka na zpracování dendrologického průzkumu a projektu na ochranu dřevin při stavební činnosti

Akce: Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem – Mělník, SO 101

Dodavatel: Ing. Vítězslav Prchal Hluboká 114 468 22 Železný Brod IČO 02147955 Neplátce DPH Kontaktní údaje: www.arboriculture.cz	Objednatel: B E S s.r.o. Sukova 625 256 01 Benešov IČ 43792553 DIČ CZ43792553 Kontaktní údaje:
---	--

Předmět cenové nabídky:

- 1 Zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu péstebních opatření pro objekt SO 101, délka úseku cca 5 km, hodnoceny budou všechny dřeviny ve vzdálenosti do 5 m od hrany navržené cyklostezky, v případě hodnotných stromů (např. památných), které by mohly být stavbou dotčeny i ve vzdálenosti vyšší, hodnocení dle arboristických standardů AOPK

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
1	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč

- 2 Zpracování projektu na ochranu dřevin při stavební činnosti v souladu s arboristickými standardy AOPK pro objekt SO 101

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč

cena celkem
155 000,00 Kč

Odevzdání průzkumu do 15 dní od zaslání objednávky.

Odevzdání projektu na ochranu dřevin při stavební činnosti do 21 dní od zaslání objednávky.

V Železném Brodě dne 6. 2. 2024

Vítězslav Prchal

Wilkonský Roman

Od: Dvořák Martin
Odesláno: čtvrtek 6. dubna 2023 14:05
Komu:
Kopie: Jelínek František; Beneš Ondřej
Předmět: RE: Odpověď: Kácení stromů - Kostelec n. L. - Tuháň

Dobrý den, paní Brandová,

Jak jsme avizovali při společném jednání dřevní hmoty od Vás odkupovat nebudeme. Dle dohody by tedy zhotovitel naší stavby umístil dřevo na zvolenou deponii/deponie dle níže uvedených požadavků. Protokolární předání pozemků bychom tedy uskutečnili toho 12.4. kdy budeme zahajovat stavbu?

Děkuji s pozdravem

*Ing. Martin Dvořák
Vedoucí oddělení cyklostezky a P+R
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Klejnarská 894, 280 02 Kolín*



Dobrý den,

dle dohody posílám podmínky možného finančního vyrovnání vytěžené dřevní hmoty uváděné ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik k této akci.

1. Odkup dřevní hmoty investorem akce, finanční vyrovnání musí být dořešeno před zahájením kácení. Aby mohla být použita tato možnost požadujeme předložit aktualizovaný soupis dřevin, z kterého bude zřejmý objem vytěžené dřevní hmoty určené k prodeji. Na I.Q 2023 měla naše společnost uzavřenou smlouvu na prodej vlákniny za cenu 900,-Kč/m³ bez DPH. Tato cena je nabídkovou cenou pro vás za odkup dřevní hmoty.

2. Veškerá vzniklá dřevní hmota z pokácených dřevin bude přemístěna na deponii a roztříděna v sortimentu:

- měkké a tvrdé dřevo
- kulatina délky 4m s nadměrkem 10cm, každý kus kulatiny bude označen středovým průměrem
- vláknina délky 2m bez nadměrku, na samotných hraních
- palivové dřevo (kmeny a větve ø 7 - 20cm) na samotných hraních

Dřevo bude řádně zaměřeno a předáno s písemným soupisem, to znamená dojde k protokolárnímu předání.

Vámi zvolené a zajištěné místo pro deponii dřeva musí být mimo aktivní zónu Q100, zajištěna na dostatečně dlouhou dobu, dobře dostupné pro následné naložení a odvoz těžkou technikou.

Před zahájením kácení požadujeme uskutečnit předání dotčených pozemků ve správě Povodí Labe, státní podnik, stejně tak, po provedení kácení a odvozu dřevní hmoty.

Případné závady na dotčených pozemcích, či okolních porostech budou zhotovitelem odstraněny. Musí být odstraněna veškerá dřevní hmota (odpad) i z vodní plochy.

S pozdravem

Zuzana Brandová

úsekový technik

Závod Roudnice nad Labem

Středisko Kostomlaty nad Labem

-----"Jelínek František"

apsal(a): -----

Komu: "Zuzana Brandová"

Od: "Jelínek František"

Datum: 6.4.2023 10:52

Předmět: Kácení stromů - Kostelec n. L. - Tuháň

Dobrý den paní Brandová,

chtěl bych se připomenout ohledně toho požadavku na zpracování dřeva, jak jsme se bavili v pondělí na schůzce v Mlékojedech u železničního mostu.

Děkuji,

S pozdravem

František Jelínek

Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Klejnarská 894 , 280 02 Kolín

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

PRO AKCI:

LABSKÁ CYKLOSTEZKA, KOSTELEČ n.L. – MĚLNÍK

úsek KOSTELEČ n.L. – TUHAŇ

SO 101 Kostelec n.L. – Kozly

BŘEZEN 2024

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Prchal
Hluboká 114
468 22 Železný Brod
IČO 02147955

www.arboriculture.cz

Český certifikovaný arborista – Konzultant

VÍTĚZSLAV
PRCHAL
péče o stromy



Objednatel: B E S s.r.o. – divize 01
Stavební středisko 22
Sukova 625
256 01 Benešov

Datum místního šetření: únor 2024

Datum zpracování: 7. 3. 2024

Obsah

Základní údaje	4
Účel průzkumu	6
Datum průzkumu.....	6
Popis území	7
Nadmořská výška.....	7
Vazba na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:.....	7
Metodika	7
Hodnocení základní plochy.....	7
Intenzitní třída údržby	7
Celková hodnota stability	7
Hodnota cíle pádu	8
Sklonitost terénu	8
Lokalizace dřeviny	9
Taxonomické údaje	9
Dendrometrické údaje.....	9
Dimenze kmene.....	9
Výška stromu	9
Výška nasazení koruny	9
Šířka koruny	9
Porosty křovin.....	10
Kvalitativní a související atributy stromů	10
Fyziologické stáří	10
Vitalita (životní funkce).....	10
Zdravotní stav (defekty a poškození)	10
Stabilita.....	11
Provozní bezpečnost	11
Perspektiva	12
Návrh pěstebních opatření.....	12
Technologie	12
Opakování.....	13
Naléhavost.....	13
Výsledky.....	14
Hodnocení základní plochy.....	14
Intenzitní třída údržby	14
Celková hodnota stability stromů na ploše	14

Hodnota cíle pádu	14
Sklonitost terénu	14
Hodnocení stromů a křovin	14
Závěr a doporučení.....	15
Použité zdroje a literatura	15
Přílohy.....	15


Základní údaje

Kraj: Středočeský


Okres: Mělník

Seznam dotčených pozemků:

ORP	obec	katastrální území	parcelní číslo	druh pozemku
Neratovice	Kostelec nad Labem	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek
			111/14	ostatní plocha (neplodná půda)
		Rudeč	14/4	ostatní plocha (neplodná půda)
			98/24	orná půda
			109	trvalý travní porost
			112/1	lesní pozemek
			120/1	ostatní plocha (jiná plocha)
			325/2	lesní pozemek
			325/11	lesní pozemek
			325/73	lesní pozemek
			331	ostatní plocha (ostatní komunikace)
			332	ostatní plocha (ostatní komunikace)
			338/21	ostatní plocha (neplodná půda)
			339/2	ostatní plocha (jiná plocha)
			339/3	ostatní plocha (ostatní komunikace)
			339/5	ostatní plocha (ostatní komunikace)
	Neratovice	Lobkovice	923/3	ostatní plocha (neplodná půda)
	Tišice	Kozly u Tišic	173/1	lesní pozemek
			222/1	lesní pozemek
			303/7	lesní pozemek
			826/3	ostatní plocha (jiná plocha)
			826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)
			827/3	ostatní plocha (jiná plocha)
			828/3	lesní pozemek
			828/2	lesní pozemek
			828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)
			829/1	ostatní plocha (jiná plocha)
			842	ostatní plocha (neplodná půda)

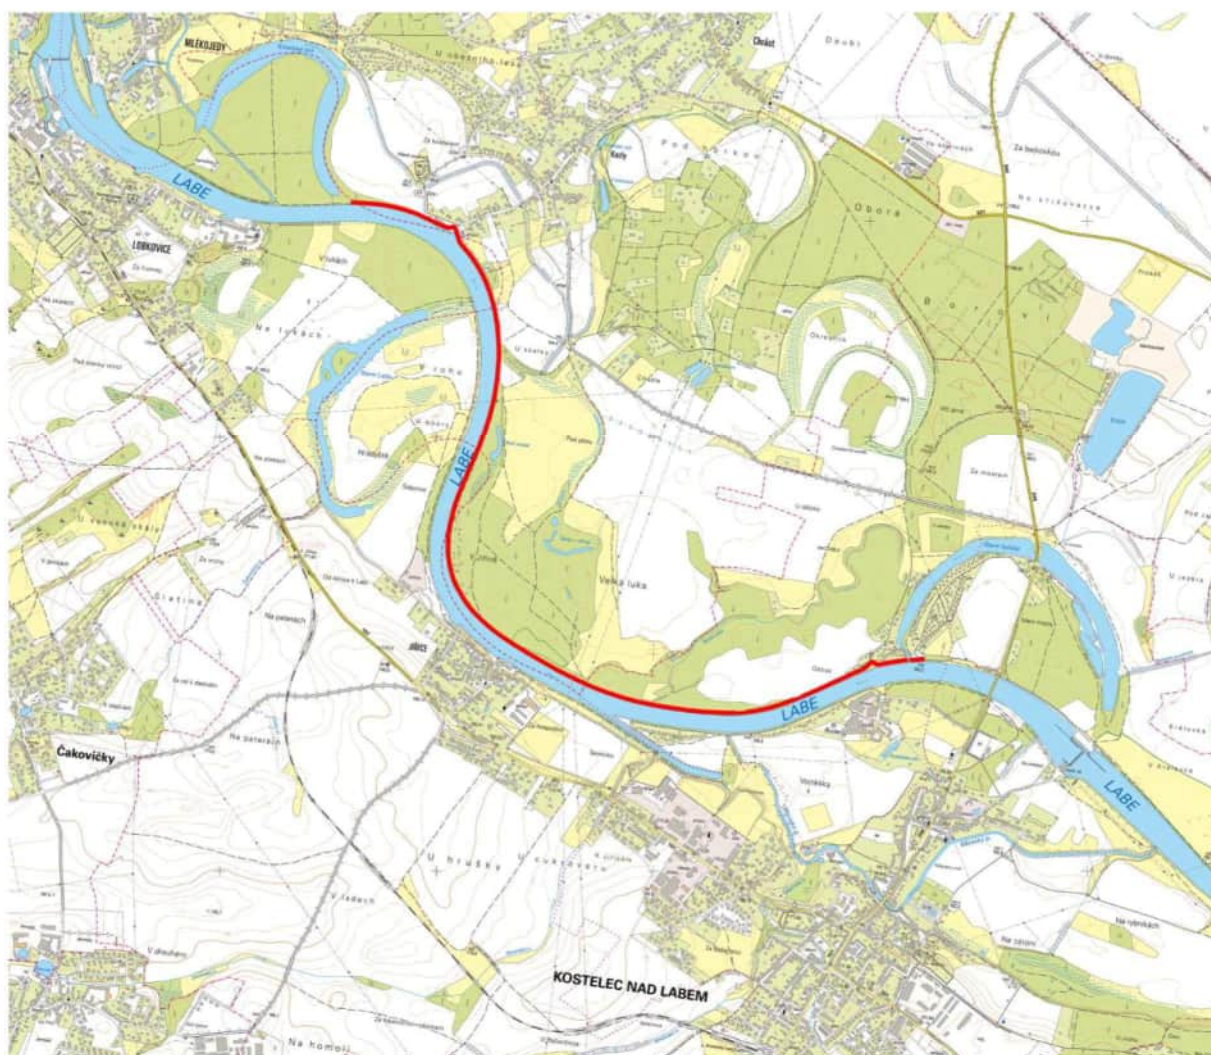

Obrázek 1 - řešené území na podkladu základní mapy (ZM10)

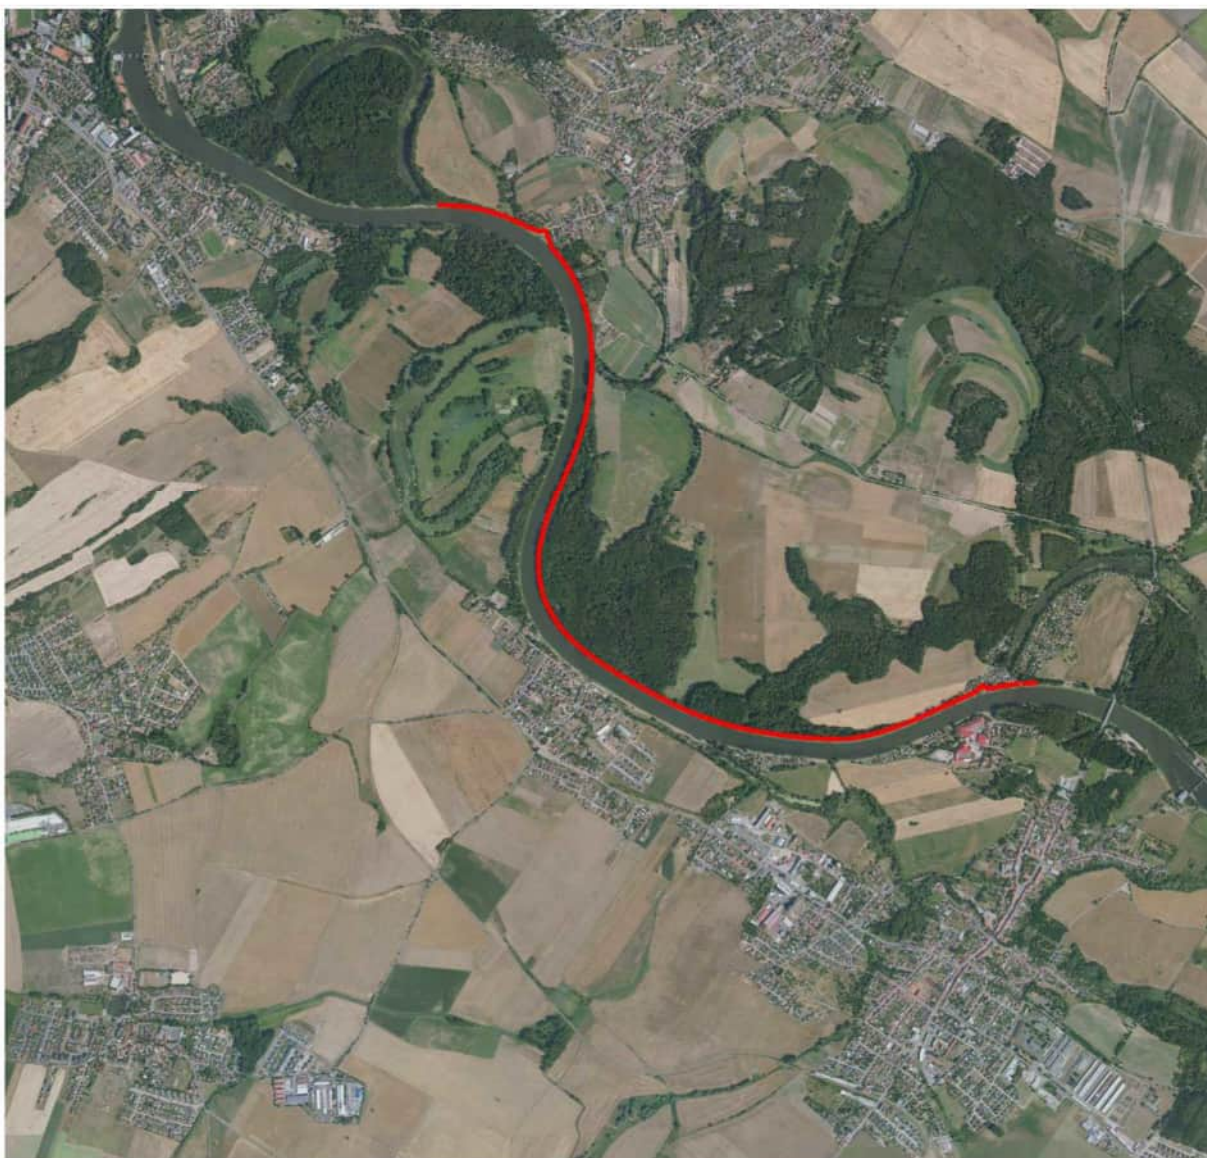

Obrázek 2 - řešené území na podkladu ortofotomapy

Účel průzkumu

Dendrologický průzkum byl vypracován jako podklad pro stavbu Labské cyklostezky – objekt SO 101 Kostelec n.L. – Kozly. Účelem je zhodnocení dřevin dotčených stavbou – určení dřevin k zachování či odstranění a navržení vhodných péstebních opatření. Ochrana dřevin při stavební činnosti není součástí tohoto průzkumu. Bude řešena samostatně.

Hodnoceny byly dřeviny do 5 m od hrany cyklostezky. V ojedinělých případech byly hodnoceny i dřeviny ve větší vzdálenosti.

Pro stavbu byl již vypracován dendrologický průzkum v roce 2017 firmou Pontex s.r.o., který již není aktuální.

Datum průzkumu

únor až březen 2024

Dřeviny byly hodnoceny v bezlistém stavu.

Popis území

Řešené území představuje úzký pruh na pravém břehu Labe, kde se nacházejí porosty lužních lesů a rozptýlená zeleň. Významnou část dřevin na pravém břehu, které budou dotčeny stavbou, představují nepůvodní druhy dřevin, řazené mezi invazní druhy. Jedná se o topoly kanadské (*Populus ×canadensis*), topoly balzámové (*Populus balsamifera*) a v menší míře trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*). U topolů kanadských lze pozorovat jejich častý rozpad a prosychání, a to i u dospívajících a dospělých jedinců.

Nadmořská výška

155-165 m n. m.

Vazba na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

Zájmové území je součástí významného krajinného prvku podle § 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 114/1992 sb. – vodní tok a údolní niva (Labe).

Součástí hodnocení je skupina čtyř památných stromů – topoly černé (*Populus nigra*) v Kozlech.

Výskyt doprovodných organismů, včetně zvláště chráněných druhů, není součástí dendrologického průzkumu.

Metodika

Dendrologický průzkum byl proveden dle arboristického standardu *Hodnocení stavu stromů* SPPK A01 001. Pěstební opatření byla navržena v souladu s arboristickými standardy *Řez stromů* SPPK A02 002, *Speciální zásahy na stromech* SPPK A02 009, *Kácení stromů* SPPK A02 005. Kategorie kácení odpovídají položkám v cenové soustavě ÚRS.

Hodnocení základní plochy

Intenzitní třída údržby

Využívání základní plochy a její zařazení do systému pěstební péče je charakterizované intenzitní třídou údržby.

Stupnice:

- 1 Mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních a centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města, obce či kulturních památek (parky).
- 2 Průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou zařazeny do 1 třídy. Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně s nejvyšším podílem v systémech zeleně sídel.
- 3 Nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města.
- 4 Plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně.

Celková hodnota stability

Charakterizuje celkovou stabilitu stromů na základní ploše. Uvádí se jako odhad převažujícího stavu stromů na celé základní ploše.

Stupnice:

- 1 Plochy se stromy bez zásadních staticky významných defektů.
- 2 Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným péstebním zásahem
- 3 Plochy se stromy se zjevným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby).
- 4 Plochy se stromy se zjevným výskytem selhání. Omezená možnost stabilizace péstebními zásahy.
- 5 Plochy s havarijním stavem stromů. Významný podíl výskytu rozpadajících se stromů bez možnosti stabilizace.

Hodnota cíle pádu

Charakterizuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové vzdálenosti stromů na základní ploše a hodnotu majetku, který může být zasažen v případě selhání stromů. Uvádí se jako odhad převažujícího parametru na celé základní ploše; nejvyšší parametr rozhoduje o zařazení plochy do konkrétního stupně.

Stupnice:

Stupeň	Parametr		
	Frekvence pohybu osob ⁴	Typ komunikace (počty automobilů za den)	Hodnota majetku
1	Využití plochy mezi konstantním a 2,5 hod/den Chodci a cyklisté 73–720/hod	dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území 26 000-2 700 rychl. 110 km/h 32 000-3 300 rychl. 80 km/h 47 000-4 800 rychl. 50 km/h	riziko vzniku škod na majetku převyšující 5 400 000 Kč
2	Využití plochy mezi 2,4 hod/den a 15 min/den Chodci a cyklisté 8–72/hod	silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště 2 600-270 rychl. 110 km/h 3 200-330 rychl. 80 km/h 4 700-480 rychl. 50 km/h	riziko vzniku škod na majetku mezi 540 000 a 5 400 000 Kč
3	Využití plochy mezi 14 a 2 min/den Chodci a cyklisté 2–7/hod	méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností 260-27 rychl. 110 km/h 320-33 rychl. 80 km/h 470-48 rychl. 50 km/h	riziko vzniku škod na majetku mezi 54 000 a 540 000 Kč
4	Využití plochy mezi 1 min/den a 2 min/týden Chodci a cyklisté 1/hod - 3/týden	méně frekventované silnice s dobrou viditelností 26-4 rychl. 110 km/h 32-4 rychl. 80 km/h 47-6 rychl. 50 km/h	riziko vzniku škod na majetku mezi 54 000 a 5 400 Kč
5	Využití plochy mezi 1 min/týden a 1 min/měsíc Chodci a cyklisté 2/týden- 2/měsíc	silnice bez obecného přístupu (firemní, soukromé), zemědělské cesty 3-1 rychl. 110 km/h 3-1 rychl. 80 km/h 5-1 rychl. 50 km/h	riziko vzniku škod na majetku mezi 540 a 5 400 Kč
6	Využití plochy menší než 1 min/měsíc Chodci a cyklisté méně než 1/měsíc	žádný provoz automobilů	riziko vzniku škod na majetku pod 540 Kč

Zdroj: Quantified Tree Risk Assessment, www.qtra.co.uk

Sklonitost terénu

Je jedním z faktorů, určujících finanční náročnost provedení některých péstebních zásahů. Určuje se jako parametr převážně charakterizující základní plochu.

Stupnice:

- 1 rovina – sklon do 1:5,
- 2 mírný svah – sklon 1:5 až 1:2,
- 3 svah – sklon 1:2 až 1:1,5,
- 4 prudký svah – sklon 1:1,5 až 1:1.

Lokalizace dřeviny

Lokalizace dřevin byla provedena pomocí bodu s definovanými souřadnicemi v souřadnicovém systému S-JTSK (Greenwich)/Krovak East North. Stanovení souřadnic bylo provedeno pomocí mobilního telefonu s GNSS na podkladu digitální ortofoto mapy. Přesnost zaměření se pohybuje do 1-3 m v nekomplikovaných situacích. Přesnost na svazích, v porostech a podobných podmínkách je nižší.

Poloha stromů, které byly součástí průzkumu z roku 2017 vychází z tohoto průzkumu.

Každému stromu a porostu bylo přiřazeno individuální číslo, pod kterým je uveden v mapových a tabulkových přílohách. Stromy byly očíslovány také sprejem na kmen.

Taxonomické údaje

U stromů je uveden český a vědecký název.

U porostů je uvedeno druhové zastoupení pomocí českých a vědeckých názvů.

Názvosloví vychází z publikace *Klíč ke květeně České republiky*, 2. rozšířené vydání, Academia 2019.

Dendrometrické údaje

Dimenze kmene

U stromů je uváděn obvod i průměr kmene měřený ve výčetní výšce 1,3 m nad zemí. V případě vícekmennů je vyjádřen obvod a průměr náhradního kmene vypočtený podle vzorce:

$$D = \sqrt{D_{\max}^2 + D_{\text{ostatní}}^2}$$

kde $D_{\max}$ je průměr nejsilnějšího kmene $D_{\text{ostatní}}$ je aritmetický průměr průměrů kmenů ostatních. Průměry jednotlivých kmenů lze nalézt v tabulkách ve sloupci „poznámky“.

Výška stromu

Výška stromu byla změřena pomocí digitálního výškoměru Nikon Forestry Pro. Hodnota je uvedena s přesností metry.

Výška nasazení koruny

Výška nasazení koruny byla změřena pomocí digitálního výškoměru Nikon Forestry Pro. Hodnota je uvedena s přesností na metry.

Šířka koruny

Průměr koruny byl změřen ve dvou na sebe kolmých směrech. Výsledný průměr koruny je průměr změřených hodnot. Hodnota je uvedena s přesností na metry.

Porosty křovin

U křovin je uvedena plocha v porostu v m² a průměrná výška porostu s přesností na metry.

Kvalitativní a související atributy stromů

Fyziologické stáří

Fyziologické stáří charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze.

Stupnice:

- 1 mladý strom ve fázi ujímání,
- 2 aklimatizovaný mladý strom,
- 3 dospívající strom,
- 4 dospělý strom,
- 5 senescentní strom.

Vitalita (životní funkce)

Vitalita stromu (životní funkce, fyziologická vitalita, životaschopnost) charakterizuje jedince z pohledu dynamiky průběhu jeho fyziologických funkcí. Vitalita je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

- rozsah defoliace (případně odhad počtu ročníků jehlic),
- změny velikosti a barvy asimilačních orgánů,
- významné napadení asimilačních orgánů chorobami či škůdci,
- dynamika vývoje sekundárních výhonů,
- změny formy větvení vrcholové části koruny,
- prosychání na periferii koruny,
- u fyziologického stáří 1 až 3 dynamika výškového přírůstu.

Ukazatele vitality mohou mít značnou proměnlivost mezi jednotlivými vegetačními obdobími. Hodnocení mohou negativně ovlivnit např. holožírý, extrémní klimatické vlivy, zásadní zásahy do stanovištních poměrů stromu.

Stupnice:

- 1 výborná až mírně snížená,
- 2 zřetelně snížená,
- 3 výrazně snížená,
- 4 zbytková vitalita,
- 5 suchý strom.

Zdravotní stav (defekty a poškození)

Zdravotní stav (defekty a poškození) stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození. Zdravotní stav je hodnocen na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

- mechanická poškození,
- napadení dřevními houbami, xylofágním hmyzem,
- přítomnost silných suchých větví,
- přítomnost dutin a výletových otvorů,
- přítomnost defektních a poškozených větvení.

Zdravotní stav hodnotí všechna narušení stromu jako mechanického objektu bez ohledu na jejich bezprostřední vliv na celkovou stabilitu jedince.

Stupnice:

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý,
- 2 zhoršený,
- 3 výrazně zhoršený,
- 4 silně narušený,
- 5 kritický/rozpadlý strom.

Stabilita

Stabilita stromu byla hodnocena pouze vizuálně. Stabilita stromu hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením části koruny. Náplní hodnocení stability stromu je posouzení rozsahu zjištěných defektů a jejich vlivu na stabilitu jedince, nikoli předvídání okamžiku selhání. Při vizuálním hodnocení stavu stromů je součástí šetření pouze hodnocení odolnosti proti zlomu. Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen v rozsahu symptomů, které jsou vizuálně patrné.

Riziko selhání stromu mohou zásadním způsobem zvýšit nepředvídatelné vnější vlivy (tzv. vlivy vyšší moci), jako je například:

- extrémní rychlost větru,
- turbulentní větrné proudění,
- námraza, silná zátěž mokřím sněhem,
- extrémní zvlhčení půdy (například dlouhodobými intenzivními srážkami, případně povodněmi).

Stabilita je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

- přítomnost defektních větvení (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení a podobně),
- symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágním hmyzem,
- přítomnost dutin a výletových otvorů,
- habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna),
- výskyt přerostlých sekundárních výhonů,
- trhliny v hlavních nosných částech stromu,
- nekompenzovaný náklon kmene,
- symptomy infekce či narušení mechanicky významného kořenového prostoru.

Stupnice:

- 1 výborná až dobrá (nenarušená),
- 2 zhoršená,
- 3 výrazně zhoršená,
- 4 silně narušená,
- 5 kritická.

Provozní bezpečnost

Je to syntetická hodnota odvozená na základě kvalitativních atributů, zejména cíle pádu a stability.

		Hodnota cíle pádu					
		6	5	4	3	2	1
Stabilita stromu	1						
	2						
	3						
	4						
	5						

Obrázek 3 - stanovení provozní bezpečnosti (zdroj Kolařík 2018)

	nenarušená
	mírně narušená
	narušená
	extrémně narušená

Obrázek 4 - stupně provozní bezpečnosti (zdroj Kolařík 2018)

Stupnice:

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | nenarušená | Stav, kdy stromy v dané lokalitě není nutné hodnotit v intenzivnějším intervalu či jinými než vizuálními metodami. V rámci plánu péče je zpravidla možné realizovat pouze běžné typy ošetření bez nutnosti realizovat stabilizační řezy a speciální typy ošetření. Kácení se zpravidla stromy se zhoršenou vitalitou, případně stromy nevyhovující z pěstebních důvodů. |
| 2 | mírně narušená | U stromů s touto mírou provozní bezpečnosti je již zpravidla třeba zvýšit intenzitu, příp. změnit charakter kontrolních procedur. U hodnotných jedinců lze zvažovat využití přístrojových testů. Z pohledu managementu lze již zvažovat preventivní odstraňování stromů se snadnou kompenzační náhradou, u hodnotných jedinců je častou součástí plánu péče realizace stabilizačních řezů či dalších typů stabilizačních zásahů. Adekvátním postupem je zvýšená frekvence kontrol stromů v této kategorii provozní bezpečnosti. |
| 3 | narušená | Stromy s danou mírou provozní bezpečnosti mají na stanovišti pouze dočasnou možnost existence za cenu významného zvýšení nákladů na jejich kontrolu a stabilizaci. Odpovídajícím řešením je odstranění stromů – až na případy výjimečných jedinců s vysokou hodnotou nebo bez možnosti kompenzační náhrady. |
| 4 | extrémně narušená | Významně narušená provozní bezpečnost představuje výzvu k nutnému a okamžitému řešení situace, a to buď formou úpravy hodnoty cíle pádu nebo stabilizací (či odstraněním) stromu nebo jeho rizikových částí. |

Perspektiva

Perspektiva stromu charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku jeho existence na daném stanovišti, danou stavem jedince (vitalita, zdravotní stav, stabilita) při současném zohlednění limitů stanoviště a podobně. Rozhodující pro zařazení do stupnice je horší z parametrů.

Stupnice:

- a dlouhodobě perspektivní,
- b krátkodobě perspektivní (perspektiva dočasná),
- c neperspektivní.

Návrh pěstebních opatření

Technologie

Návrh technologie pěstebního opatření (zásahu) je uváděn slovně nebo zkratkou vždy dle příslušného arboristického standardu AOPK. Kategorie kácení odpovídají položkám v cenové soustavě ÚRS. Bližší specifikace pěstebního opatření je uvedena v poznámce k technologii.

Opakování

Interval opakování se uvádí v opodstatněných případech. V tomto průzkumu není interval opakování stanoven.

Naléhavost

Všechny navržené technologie pěstebních opatření se rozdělují do tříd naléhavosti podle jejich důležitosti. Účelem je zejména možnost finanční optimalizace zásahu. Provedení všech navržených pěstebních opatření v jednom kroku (bez ohledu na naléhavost) není technologickou chybou.

Stupnice:

- 0 pěstební opatření s nutností okamžitého provedení – riziko z prodlení
- 1 realizovat v první etapě prací
- 2 realizovat ve druhé etapě prací
- 3 realizovat ve třetí etapě prací

Konečnou etapizaci prováděných prací stanovuje Investor (vlastník stromů).

Výsledky

Hodnocení základní plochy

Hodnocení základní plochy je provedeno dle budoucího využití řešeného území. U cyklostezky lze předpokládat využití v řádu statisíců návštěvníků ročně s maximem v letních měsících.

Intenzitní třída údržby

Třída 4 – Plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně.

Celková hodnota stability stromů na ploše

Stupeň 3 – Plochy se stromy se zjevným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby). Případně odstraněním stromů.

Hodnota cíle pádu

Stupeň 1 – Využití plochy mezi konstantním a 2,5 hod/den, chodci a cyklisté 73-720/hod., silnice bez obecného přístupu, riziko vzniku škod na majetku mezi 5 400 a 54 000 Kč.

Sklonitost terénu

1 – rovina – sklon do 1:5

Hodnocení stromů a křovin

Podrobné výsledky hodnocení stromů, porostů, návrh péstebních opatření a fotodokumentace jsou uvedeny v tabulkových a mapových přílohách a v příloze fotodokumentace.

Celkem bylo hodnoceno:

464 stromů. Z toho bylo určeno k odstranění 193 stromů. Dále bylo 72 stromů určených k odstranění již v průzkumu z roku 2017 (tyto stromy mají již vydané souhlasy s kácením). Celkem je určeno k odstranění 265 stromů.

65 ploch porostů o celkové ploše 13 450 m². Z toho bylo určeno k odstranění 4 201 m².

Soupis péstebních opatření

pěstební opatření	počet	naléhavost (etapa prací)
kácení stromu směrové	238	1
	26	2
kácení postupné bez spouštění	1	1
kácení zavěšeného stromu	1	1
S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	32	1
S-RB (bezpečnostní řez, pouze část koruny nad cyklostezkou)	35	2
PB-RLLR (lokální redukce senescentních stromů), redukce z důvodu stabilizace kosterních větví	1	2
odstranění porostů	4 201 m ²	1

Závěr a doporučení

Návrh na kácení stromů vychází buď z jejich konfliktu se stavbou nebo z důvodu provozní bezpečnosti, případně jejich kombinace. Nutnost provedení ošetření stromů vychází z předpokládané frekvence pohybu osob na cyklostezce. Bezpečnostní řezy lze provést pouze v části koruny nad cyklostezkou.

Pěstební opatření byla rozdělena do dvou kategorií podle naléhavosti, ale není chybou provést všechna opatření v první etapě prací.

Podklady

Dendrologický průzkum z roku 2017 (Pontex s.r.o.)

Dokumentace stavby *LABSKÁ CYKLOSTEZKA Kostelec n. L. – Mělník, úsek 1.1 Kostelec n. L. – Tuhaň* (2022, Pontex s.r.o.).

Použité zdroje a literatura

Arboristický standard SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů

Arboristický standard SPPK A02 009:2019 Speciální zásahy na stromech.

Arboristický standard SPPK A02 002:2015 Řez stromů

Arboristický standard SPPK A02 005:2018 Kácení stromů

Kaplan Z. a kol. (2019): Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – 1168 p., Academia, Praha

Kolařík, J.: Provozní bezpečnost in Ochrana přírody 2018/5

Přílohy

1. tabulka č. 1 - stromy
2. tabulka č. 2 – porosty
3. fotodokumentace
4. výkres č. 1 – situace kácení
5. výkres č. 2 – situace kácení
6. výkres č. 3 – situace kácení
7. výkres č. 4 – situace kácení
8. výkres č. 5 – situace kácení
9. výkres č. 6 – situace kácení
10. výkres č. 7 – situace kácení
11. výkres č. 8 – situace kácení

PŘÍLOHA 1 - TABULKA STROMY

číslo stromu	číslo z roku 2017	taxon česky	taxon latinsky	obvod (cm)	průměr (cm)	výška stromu (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	fyzilogické stáří	vitalita	zdravotní stav	stabilita	perspektiva	provozní bezpečnost	poznámky	pěstební opatření	opakování	naléhavost	poznámka k pěstebnímu opatření	katastrální území	parcela	druh pozemku (způsob využití)	kácení
1	52	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	236	75	11	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, zlom primárního kmene	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
2		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	132	42	16	11	13	3	2	2	1	a	1	výrazně asymetrická koruna				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
3	52	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	163	52	14	5	12	3	1	2	1	c	1	drobné suché větve, chybějící větve do 20 cm (odlomené, odřezané)	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
4		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	97	31	14	8	6	3	2	1	1	a	1	náklon nad cyklostezku				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
5	45	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	170	54	28	18	12	4	1	2	2	c	2	zjevné poškození kořenů výkopovou činností, chybějící větve do 20 cm (odlomené, odřezané)	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
6	45	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	214	68	20	8	17	4	1	2	2	c	2	předpokládané poškození kořenů	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
7	45	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	166	53	8	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, náklon nad cyklostezku	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
8	46	dub letní	<i>Quercus robur</i>	75	24	15	7	9	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
9	45	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	176	56	25	8	16	4	1	2	2	c	2	výrazný náklon nad cyklostezku, drobné suché větve, dutinka na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
10	44	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	135	43	24	18	10	3	1	1	1	a	1	drobné suché větve				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
11	42	dub letní	<i>Quercus robur</i>	107	34	17	4	11	3	1	1	1	a	1	drobné suché větve				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
12		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	91	29	17	14	7	3	2	1	1	a	1	drobné suché větve				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
13	38	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	298	95	26	3	21	4	2	3	2	c	2	chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), nezahojené rány po řezu větví, dutina na kmeni, drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
14	38	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	210	67	26	7	12	4	3	3	3	c	3	suché kosterní větve (do 30 cm), bazální hniloba, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
15	37	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	207	66	28	9	16	4	1	2	2	c	2	drobné suché větve, chybějící větve do 20 cm (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
16	34	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	182	58	27	11	12	4	1	2	1	c	1	drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
17	33	dub letní	<i>Quercus robur</i>	69	22	17	5	9	3	1	2	1	c	1	poškození na bázi kmene, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
18	29	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	493	157	26	7	31	4	3	2	2	c	2	velké suché větve				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	

19	25	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	261	83	24	7	24	4	2	2	2	c	2	velké suché větve, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
20	27	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	273	87	18	6	8	4	4	5	4	c	4	živé torzo, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
21	24	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	226	72	7	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni,	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
22	23	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	242	77	29	4	16	4	1	1	1	c	1	chybějící silné větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
23	21	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	258	82	31	3	15	4	1	4	4	c	4	plodnice troudnatce kopitovitého na kosterních větvích, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
24	20	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	166	53	18	3	12	3	2	3	2	c	2	chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), nezhojené velké rány na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
25	19	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	258	82	2	0	0	4	5	5	4	c	4	nestabilní torzo	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
26	18	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	210	67	28	4	15	4	1	3	3	c	3	zjevné poškození kořenů výkopovou činností, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), vznikající dutina na kmeni	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
27	18	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	232	74	28	7	26	4	1	3	3	c	3	zjevné poškození kořenů výkopovou činností, náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
28	16	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	132	42	10	3	10	3	2	3	3	c	3	zjevné poškození kořenů výkopovou činností, nezhojené velké rány na kmeni, dutina na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
29	15	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	85	27	10	4	11	3	2	2	2	b	2	vícekmén (20+18), tlakové větvení kmenů od země, nezhojené rány na bázi kmene					Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
30	12	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	226	72	25	5	14	4	1	2	2	c	2	předpokládané poškození kořenů výkopovou činností, náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
31		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	226	72	10	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, mírný náklon nad cyklostezku, výletové otvory datlovitého ptactva	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
32		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	254	81	25	5	22	4	1	1	1	a	1	drobné suché větve					Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
33	12	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	245	78	26	4	17	4	1	2	2	c	2	nezhojené rány na kmeni, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), předpokládané poškození kořenů výkopovou činností, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
34	12	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	223	71	24	6	21	4	1	3	2	c	2	nezhojené rány na kmeni, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), zjevné poškození kořenů výkopovou činností, náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
35		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	261	83	27	7	15	4	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)					Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne

36	9	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	113	36	15	3	13	3	1	3	1	c	1	nezhojené rány na kmeni, sekundární koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
37	8	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	311	99	15	4	9	4	1	4	4	c	4	plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, zlom primárního kmene, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
38		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	295	94	25	7	18	4	1	4	4	c	4	plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané)	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
39		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	135	43	13	5	13	3	2	3	2	b	2	vícekmén (31+30+29), povrchové poškození kmene, tlakové větvení kmenů od země, jeden kmen odstraněn, vnikající dutina po odstraněném kmeni, drobné suché větve				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
40		jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	179	57	18	2	13	4	1	2	2	a	2	drobné suché větve, tlakové větvení kosterních větví				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
41		jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	239	76	18	3	15	4	2	3	2	a	2	drobné suché větve, tlakové větvení kosterních větví, předpokládaná infekce kmene				Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne	
42	6	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	192	61	17	4	14	4	1	3	2	a	2	poškození na bázi kmene, nezhojené rány po řezech, větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
43	5	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	220	70	16	3	17	4	3	4	3	c	3	rozsáhlé poškození kmene, dutina kmene, infekce kmene, velké suché větve (do 10 cm), rakovinné útvary na kmeni, tlakové větvení kosterních větví	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
44	4	topol černý	<i>Populus nigra</i>	581	185	32	6	35	5	2	3	3	a	3	památný strom, dutiny na kmeni, silné suché větve (i nad cyklostezkou do průměru 40 cm)	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Lobkovice	923/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
45	4	topol černý	<i>Populus nigra</i>	490	156	32	5	25	5	2	3	2	a	2	památný strom, dutiny na kmeni, silné suché větve, chybějící kosterní větve (odlomené)	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Lobkovice	923/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
46	4	topol černý	<i>Populus nigra</i>	547	174	32	3	29	5	2	2	2	a	2	památný strom, silné suché větve (nezasahují nad cyklostezku), větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Lobkovice	923/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
47	4	topol černý	<i>Populus nigra</i>	575	183	31	3	33	5	3	3	2	a	2	památný strom, dutiny na kmeni, silné suché větve (nezasahují nad cyklostezku)				Lobkovice	923/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne	
48	2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	97	31	9	2	12	3	3	3	1	b	1	povrchová poškození na kmeni, větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Lobkovice	923/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
49	1	dub letní	<i>Quercus robur</i>	79	25	7	2	11	3	2	2	1	a	1	povrchová poškození na kmeni				Lobkovice	923/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne	
50		dub letní	<i>Quercus robur</i>	176	56	11	2	19	3	1	1	1	a	1	měřeno pod rozvětvením ve výšce 60 cm nad zemí, větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Kozly u Tišic	826/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
51		dub letní	<i>Quercus robur</i>	160	51	10	3	16	3	1	2	1	a	1	vícekmén (37+35), povrchové poškození na bázi kmeni, větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Kozly u Tišic	826/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne

52	158	dub letní	<i>Quercus robur</i>	173	55	10	3	20	5	1	3	1	a	1	měřeno pod rozvětvením ve výšce 50 cm nad zemí, dutinky na kmeni, velké suché větve (do 20 cm), větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Kozly u Tišic	826/3	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
53	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	308	98	31	8	25	4	1	2	2	c	2	chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), zavěšené suché větve nad cestou (do 5 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
54	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	264	84	12	9	12	4	2	4	4	c	4	zlom primárního kmene, torzální fáze, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
55		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	248	79	29	10	15	4	3	2	2	a	2						Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
56	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	292	93	31	8	22	4	2	4	4	c	4	plodnice troudnatce kopitovitého na kosterních větvích, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), velké suché větve nad cestou (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
57		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	223	71	17	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, plodnice troudnatce kopitovitého	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
58		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	280	89	32	8	21	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 20 cm), nejsou nad cyklostezkou				Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	
59	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	305	97	16	8	17	4	1	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
60	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	258	82	31	10	8	4	3	4	4	c	4	živé torzo, plodnice troudnatce kopitovitého, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
61	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	251	80	31	10	15	4	1	4	4	c	4	plodnice troudnatce kopitovitého na kosterních větvích, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
62	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	232	74	27	14	16	4	1	4	4	c	4	zlom primárního kmene (torzální fáze), plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
63	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	289	92	16	8	6	4	4	4	4	c	4	zlom primárního kmene (torzální fáze), plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, velké suché větve (do 20 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
64	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	179	57	28	13	12	3	2	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
65	157	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	289	92	18	9	11	4	1	4	4	c	4	zlom primárního kmene (torzální fáze), plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
66		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	267	85	29	7	13	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 20 cm) nad cyklostezkou, chybějící velké větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
67		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	148	47	13	9	11	3	4	3	3	c	3	velké suché větve (do 20 cm), plodnice troudnatce kopitovitého na kosterních větvích, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano

68		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	104	33	11	7	6	3	4	4	4	c	4	zlom primárního kmene (torzální fáze), plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
69		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	248	79	27	10	17	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
70		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	261	83	27	10	14	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
71		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	298	95	27	9	15	4	2	2	2	c	2	chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), velké suché pahýly (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
72		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	305	97	29	8	13	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm), chybějící velké větve (odlomené, odřezané), poškozené kořenové nábahy, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
73		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	248	79	27	8	11	4	2	2	1	c	1	chybějící velké větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
74		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	289	92	27	8	21	4	2	3	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm), zavěšená velká větev nad cyklostezkou (do 10 cm), poškození povrchových kořenů, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
75		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	264	84	27	8	15	4	2	3	3	b	3	plodnice troudnatce kopitovitého na kosterní větvi nad cyklostezkou, velké suché větve (do 15 cm), chybějící velké větve (odlomené, odřezané),	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
76		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	261	83	28	9	17	4	2	2	2	b	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, zavěšená velká větev nad cyklostezkou (do 10 cm)	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
77		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	239	76	14	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, plodnice troudnatce kopitovitého	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
78		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	261	83	27	8	13	4	1	3	3	b	3	velké suché větve (do 10 cm), plodnice troudnatce kopitovitého na kosterní větvi nad cyklostezkou	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
79		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	201	64	27	8	14	4	2	2	2	c	2	drobné suché větve, náklon nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
80		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	264	84	17	3	7	4	4	4	4	c	4	živé torzo, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
81		jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	75	24	15	8	10	3	1	2	1	a	1						Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
82		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	270	86	27	15	15	4	1	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm)					Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
83		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	311	99	27	7	14	4	2	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm), chybějící velké větve (odlomené, odřezané)					Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
84		dub letní	<i>Quercus robur</i>	101	32	10	2	13	3	1	1	1	a	1						Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
85	154	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	251	80	29	10	21	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano

86	153	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	258	82	27	7	17	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, chybějící velké větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
87	152	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	179	57	15	0	0	4	4	4	4	c	4	živé torzo, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
88	152	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	163	52	4	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
89	152	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	173	55	6	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
90	152	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	220	70	16	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
91		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	163	52	23	11	14	3	3	1	1	a	1	drobné suché větve	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
92		bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	91	29	12	6	11	3	1	1	1	a	1	náklon nad cyklostezku				Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	
93		bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	72	23	23	6	10	3	1	1	1	c	1	náklon nad cyklostezku		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	
94	150	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	163	52	29	8	14	4	2	2	1	c	1	velké suché větve (do 10 cm), výrazně asymetrická koruna s náklonem nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano2017
95		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	201	64	28	8	17	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm), plodnice troudnatce kopitovitého na kosterních větších	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
96		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	229	73	28	8	21	4	2	2	2	c	2	výrazný náklon kmene nad cyklostezku, roste na propustku, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
97	149	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	248	79	27	10	20	4	3	3	3	c	3	vícekmén (58+53), tlakové větvení kmenů od země, náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano2017
98		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	154	49	22	9	13	3	3	3	3	c	3	výrazný náklon kmene nad cyklostezku, dutiny na bázi kmene, drobné suché větve	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
99		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	123	39	22	9	16	3	3	3	3	c	3	výrazný náklon kmene nad cyklostezku	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
100	148	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	192	61	28	4	12	4	3	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano2017
101		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	154	49	23	3	9	3	4	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
102		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	166	53	27	3	11	4	4	2	2	c	2	konflikt se stavbou	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
103		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	163	52	28	8	10	3	4	3	3	c	3	vícekmén (42+31+29), tlakové větvení kmenů od země, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
104		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	113	36	26	8	7	3	3	2	2	b	2	drobné suché větve, přeštlhý kmen	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano

105		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	135	43	22	8	8	4	4	3	3	c	3	zlom primárního kmene, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, zavěšená velká větev nad cyklostezkou (do 10 cm)	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
106	146	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	254	81	25	6	25	4	2	2	1	c	1	drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
107		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	151	48	23	7	11	4	2	2	1	a	1	drobné suché větve				Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	
108	145	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	258	82	24	7	26	4	3	4	4	c	4	plodnice leskokorky ploské po celém obvodu báze, drobné suché větve	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
109		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	207	66	25	7	18	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 20 cm) mimo cyklostezku				Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	
110	144	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	280	89	26	4	28	4	3	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano2017
111		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	141	45	28	7	14	4	2	2	1	a	1	drobné suché větve				Kozly u Tišic	173/1	lesní pozemek	ne	
112		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	239	76	30	9	16	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	173/1	lesní pozemek	ne
113	143	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	270	86	28	7	27	4	2	2	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	173/1	lesní pozemek	ano
114	142	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	267	85	27	10	23	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou				Kozly u Tišic	173/1	lesní pozemek	ano2017	
115		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	179	57	25	13	15	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm), rakovinný útvár na kmeni				Kozly u Tišic	173/1	lesní pozemek	ne	
116		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	198	63	27	10	14	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
117		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	308	98	26	9	25	4	2	2	1	a	1	velké suché pahýly (do 15 cm), chybějící velké větve (odlomené, odřezané)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
118		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	236	75	29	5	24	4	1	1	1	a	1	drobné suché větve				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
119	141	topol balzámový	<i>Populus balsamifera</i>	220	70	28	5	19	4	1	2	1	c	1	nezahojená rána na bázi kmene, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
120	140	topol balzámový	<i>Populus balsamifera</i>	141	45	26	4	14	4	2	2	1	c	1	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
121	139	topol balzámový	<i>Populus balsamifera</i>	173	55	27	5	12	4	3	1	1	c	1	drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
122		topol balzámový	<i>Populus balsamifera</i>	163	52	27	5	12	4	2	1	1	c	1	drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
123		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	176	56	27	5	16	4	2	1	1	a	1	drobné suché větve				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	

124		bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	50	16	27	5	8	3	2	3	2	c	2	rozsáhlé poškození kmene, náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
125		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	261	83	10	8	23	4	2	3	2	a	2	zavěšená velká větev nad cyklostezkou, chybějící velké větve (odlomené, odřezané)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
126	138	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	75	24	12	5	9	3	2	3	2	c	2	náklon kmene do průjezdního profilu, poškození na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
127		dub letní	<i>Quercus robur</i>	79	25	9	5	14	3	1	2	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne
128		dub letní	<i>Quercus robur</i>	236	75	28	9	24	4	2	2	2	a	2	drobné suché větve, chybějící velké větve (odlomené, odřezané)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
129	136	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	135	43	15	0	0	4	5	5	4	c	4	mrtvý strom, torzální fáze	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
130	135	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	204	65	27	6	12	4	3	3	3	c	3	suché kosterní větve nady cyklostezkou, konflikt se staavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
131	134	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	195	62	28	7	15	4	3	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
132	133	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	166	53	25	7	13	4	3	3	3	c	3	výrazný náklon nad cyklostezku, velké suché větve (do 30 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
133	132	topol černý	<i>Populus nigra</i>	490	156	29	4	31	4	3	3	2	c	2	velké suché větve (do 30 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano2017
134	131	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	119	38	17	5	10	3	4	2	2	c	2	drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
135	130	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	330	105	27	4	17	4	3	3	3	c	3	tlakové větvení na kmeni, velké suché větve, chybějící velké větve (odlomené, odřezané)	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano2017
136		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	251	80	27	7	21	4	3	2	2	c	2	infekce na bázi kmene, velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
137		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	170	54	26	7	9	4	5	4	4	c	4	mrtvý strom, plodnice hub na bázi kmene (neidentifikováno)	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
138		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	289	92	27	6	29	4	3	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
139		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	201	64	27	6	13	4	3	2	2	c	2	drobné suché větve, hniloba na bázi kmene, náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano

140		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	132	42	26	6	11	3	4	2	2	c	2	náklon nad cyklostezku	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
141		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	232	74	29	7	15	4	3	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
142		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	148	47	27	12	11	4	4	3	3	c	3	rozsáhlé poškození na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
143		dub letní	<i>Quercus robur</i>	110	35	20	4	13	3	1	1	1	a	1	vícekmén (30+18)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
144		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	239	76	27	9	16	4	3	4	3	c	3	vícekmén (59+51+45), infikované tlakové větvení kmenů od země, velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
145		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	210	67	27	9	18	4	2	4	3	c	3	dutina na bázi kmene, povrchové poškození kořenů, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
146		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	160	51	28	9	13	4	3	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
147		dub letní	<i>Quercus robur</i>	66	21	20	2	7	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne
148		javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	145	46	26	2	14	3	2	4	3	c	3	vícekmén (37+28), tlakové větvení kmenů od země, bazální hniloba a hniloba kmene	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
149		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	75	24	19	2	11	3	2	2	1	a	1					Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
150		vrba bílá	<i>Salix alba</i>	141	45	26	5	19	3	2	4	3	c	3	vícekmén (41+19), výrazný náklon kmene do porostu, hniloba kmene (neohrožuje cyklostezku)				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
151		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	163	52	28	8	15	4	3	2	2	c	2	předpokládaná bazální hniloba, náklon nad cyklostezku, drobné suché větve	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
152	119	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	192	61	15	4	8	4	4	4	4	c	4	bazální hniloba s dutinou, zlom primárního kmene, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, velké suché větve (do 15 cm)	kácení směrové		1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
153		dub letní	<i>Quercus robur</i>	104	33	16	5	16	3	1	1	1	a	1					Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
154		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	85	27	15	5	13	3	1	1	1	a	1					Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
155		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	79	25	15	6	14	3	1	1	1	a	1					Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	

156		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	60	19	13	5	9	3	1	1	1	a	1	nezhojené rány po řezech				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne
157	118	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	330	105	29	4	22	4	2	2	1	c	1	povrchové poškození kořenů, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano2017
158	117	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	565	180	25	12	17	4	4	4	4	c	4	plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni a kosterních větvích, suché kosterní větve, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
159		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	60	19	15	4	7	2	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
160		javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	85	27	15	4	12	3	1	1	1	a	1				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
161	116	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	270	86	27	4	23	4	3	3	2	c	2	velké suché větve (do 20 cm), poškození povrchových kořenů, konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano2017
162		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	166	53	27	10	10	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)			Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
163	115	dub letní	<i>Quercus robur</i>	132	42	25	4	18	3	1	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm), zavěšená suchá větev v koruně	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
164	114	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	336	107	26	7	21	4	3	3	3	c	3	velké suché větve (do 30 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
165		dub letní	<i>Quercus robur</i>	85	27	25	4	12	3	1	1	1	a	1				Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne	
166	113	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	258	82	28	10	17	4	4	3	3	c	3	velké suché větve (do 30 cm) nad cyklostezkou, nezhojené rány po řezech na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
167	112	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	305	97	28	7	16	4	4	3	3	c	3	velké suché větve (do 40 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
168		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	141	45	27	13	14	3	4	2	2	c	2				Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	
169		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	163	52	27	12	18	4	2	2	2	c	2	drobné suché větve, zavěšená velká větev nad cyklostezkou (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
170		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	173	55	27	14	14	4	1	1	1	a	1				Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	
171	110	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	236	75	27	11	16	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1	Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano2017
172		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	160	51	28	16	13	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)			Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne	

173	109	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	170	54	27	15	14	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
174	108	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	239	76	27	15	24	4	1	2	2	c	2	zavěšené velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
175		javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	101	32	23	5	12	3	1	2	2	a	2	křížící se větve v koruně, velké suché větve (do 10 cm), dutinka na kmeni				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
176		javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	85	27	24	5	9	3	1	1	1	a	1					Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
177		jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160	51	26	6	17	3	2	2	2	a	2	výrazný náklon nad cyklostezku, výrazně asymetrická koruna				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
178		dub letní	<i>Quercus robur</i>	185	59	27	4	18	4	2	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou				Kozly u Tišic	842	ostatní plocha (neplodná půda)	ne	
179		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	101	32	22	4	13	3	2	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
180		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	336	107	29	12	31	4	3	3	3	c	3	vícekmén (79+74+71), tlakové větvení kmenů od země, velké suché větve (do 20 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	842	ostatní plocha (neplodná půda)	ano
181		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	97	31	21	2	9	3	2	3	2	c	2	velká dutina na kmeni, zavěšená velká větev, chybějící velké větve (odlomené, odřezané)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
182		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	132	42	24	5	13	3	1	2	2	c	2	nezhojené rány po odstraněných větvích (do 15 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
183	104	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	110	35	20	6	10	3	2	3	2	b	2	nezhojené rány po odstraněných větvích (do 10 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
184		dub letní	<i>Quercus robur</i>	226	72	27	5	20	4	1	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, kambiální propad na kmeni				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
185		dub letní	<i>Quercus robur</i>	72	23	21	10	7	3	2	2	1	a	1	drobné suché větve				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
186		dub letní	<i>Quercus robur</i>	163	52	22	6	13	4	2	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm), nezhojené rány po odstraněných větvích (do 20 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
187		dub letní	<i>Quercus robur</i>	170	54	21	7	14	4	1	2	1	a	1	vícekmén (46+28), drobné suché větve				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
188		jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176	56	27	12	19	4	2	2	1	a	1					Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
189	103	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	72	23	20	10	11	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
190	102	dub letní	<i>Quercus robur</i>	72	23	7	3	9	2	4	3	2	c	2	zbytková vitalita	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
191		dub letní	<i>Quercus robur</i>	204	65	29	6	21	4	1	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
192	102	dub letní	<i>Quercus robur</i>	75	24	15	10	12	4	1	2	1	c	1	výrazný náklon nad cyklostezku, výrazně asymetrická koruna, nezhojené řezné rány do 15 cm, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
193		dub letní	<i>Quercus robur</i>	138	44	27	7	14	3	1	2	1	a	1	náklon kmene, velké suché větve (do 10 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
194		dub letní	<i>Quercus robur</i>	251	80	29	8	27	4	1	3	3	a	3	vícekmén (64+48), výrazný náklon kmene, velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, tlakové větvení kmenů od země	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne

195	101	dub letní	<i>Quercus robur</i>	154	49	27	8	15	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
196	101	dub letní	<i>Quercus robur</i>	198	63	23	7	23	4	2	3	3	c	3	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, výrazný náklon kmene, nezhojené řazné rány do 25 cm, bazální hniloba s dutinou, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
197	101	dub letní	<i>Quercus robur</i>	166	53	20	7	16	4	1	2	2	c	2	výrazný náklon kmene (zasahuje do průřezního profilu), velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
198	99	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	327	104	28	12	25	4	3	3	3	c	3	velké suché větve (do 25 cm) nad cyklostezkou, poškození na bázi kmene, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
199		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	245	78	26	13	16	4	3	3	3	b	3	velké suché větve (do 25 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)	2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
200		topol bílý	<i>Populus alba</i>	220	70	24	4	19	4	3	4	4	c	4	výrazný náklon kmene, zlom primárního kmene, dutina na kmeni, opřený o strom č. 201	kácení postupné bez spouštění	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
201	98	dub letní	<i>Quercus robur</i>	157	50	23	4	17	4	1	2	1	c	1	do stromu je opřen topol č. 201, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
202	98	dub letní	<i>Quercus robur</i>	91	29	14	2	7	3	2	2	1	c	1	výrazný náklon kmene, výrazně asymetrická koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
203	98	dub letní	<i>Quercus robur</i>	182	58	20	2	16	4	2	3	2	c	2	výrazný náklon kmene, výrazně asymetrická koruna, předpokládaná hniloba kmen, nezhojená rána po řezu kosterní větve 40 cm, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
204		dub letní	<i>Quercus robur</i>	151	48	23	4	12	4	2	3	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), poškození kmene, velké suché větve	kácení směrové	2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
205	97	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	72	23	23	5	10	3	1	1	1	c	1					Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
206	97	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	79	25	24	5	10	3	1	1	1	a	1					Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
207		jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	129	41	16	4	11	3	1	2	2	b	2	výrazný náklon kmene, výrazně asymetrická koruna, nezhojená řezná rána 30 cm, hniloba kmene, drobné suché větve				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
208		jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	119	38	12	7	14	3	1	2	2	c	2	předpokládaná hniloba kmene, konflikt se stavbou		1		Kozly u Tišic	842	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
209	96	dub letní	<i>Quercus robur</i>	145	46	12	4	9	4	3	2	1	c	1	výrazně asymetrická koruna, nezhojené rány po řezech 30 cm, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	842	ostatní plocha (neplodná půda)	ano
210		dub letní	<i>Quercus robur</i>	292	93	19	4	21	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 30 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)	2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
211		dub letní	<i>Quercus robur</i>	192	61	26	19	18	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, zavěšená velká větev (do 15 cm)	S-RB (bezpečnostní řez)	2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
212		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	132	42	15	5	18	4	2	2	2	c	2	výrazný náklon do průřezního profilu, nezhojené rány po řezech 15 cm, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Kozly u Tišic	842	ostatní plocha (neplodná půda)	ano

213		dub letní	<i>Quercus robur</i>	226	72	17	4	17	4	3	4	3	b	3	vícekmén (53+49), tlakové větvení kmenů od země, zlom primárního kmene, torzální fáze, druhý kmen výrazně asymetrický, velké suché větve (do 20 cm)	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
214		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	286	91	27	5	23	4	2	2	2	a	2	vícekmén (72+55), velké suché větve (do 10 cm), nezhojené rány po řezech, větve zasahují do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
215		dub letní	<i>Quercus robur</i>	264	84	28	20	18	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
216		dub letní	<i>Quercus robur</i>	280	89	18	7	16	4	2	3	3	a	3	vícekmén (66+66+54), velké suché větve (do 40 cm)	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
217		lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	85	27	17	3	12	3	1	1	1	a	1	vícekmén (22+16)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
218		dub letní	<i>Quercus robur</i>	166	53	17	5	13	4	1	2	1	a	1	výrazně asymetrická koruna, nezhojené rány po řezech 15 cm, velké suché větve (do 10 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
219	93	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	261	83	21	6	21	4	1	2	1	c	1	předpokládaná hniloba kmene, náklon kmene, talkové kosterní větvení, velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
220	93	dub letní	<i>Quercus robur</i>	223	71	22	6	21	4	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, nezhojené rány po řezech 20 cm	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
221	93	dub letní	<i>Quercus robur</i>	248	79	22	5	22	4	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
222	93	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	176	56	21	4	15	4	2	3	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 15 cm), nezhojené rány po řezech 40 cm, dutina na bázi kmene, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
223	93	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	204	65	21	6	19	4	2	2	1	c	1	vícekmén (51+41), velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
224		dub letní	<i>Quercus robur</i>	223	71	20	5	26	4	2	2	2	a	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 30 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
225		dub letní	<i>Quercus robur</i>	173	55	24	5	14	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
226		dub letní	<i>Quercus robur</i>	195	62	24	5	13	4	2	2	2	a	2	výrazně asymetrická koruna, drobné suché větve				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
227		dub letní	<i>Quercus robur</i>	239	76	28	20	18	4	3	2	2	a	2	velké suché větve (do 20 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
228		dub letní	<i>Quercus robur</i>	198	63	27	4	17	4	2	2	1	a	1	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 10 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
229		dub letní	<i>Quercus robur</i>	116	37	18	5	11	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
230		dub letní	<i>Quercus robur</i>	258	82	29	6	23	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, nezhojená rána na kmeni 40 cm	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
240		dub letní	<i>Quercus robur</i>	66	21	17	5	10	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
241	91	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	66	21	15	4	11	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano

242	91	dub letní	<i>Quercus robur</i>	154	49	20	5	13	4	2	2	2	c	2	výrazně nakloněný kmen zasahující do průřezného profilu, nezhojené rány po řezu 30 cm, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
243	91	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	72	23	17	4	9	3	1	2	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
244	90	dub letní	<i>Quercus robur</i>	239	76	25	6	17	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, velké zavěšené větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, výrazně asymetrická koruna, nezhojené rány po řezu 50 cm, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
245		dub letní	<i>Quercus robur</i>	135	43	25	4	10	3	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, asymetrická koruna	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
246	89	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	154	49	16	2	15	3	1	3	2	c	2	vícekmén (39+30), dutinky na kmene, tlakové větvení kosterních větví, výrazný náklon kmene do průřezného profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
247		dub letní	<i>Quercus robur</i>	116	37	24	19	8	3	2	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
248		dub letní	<i>Quercus robur</i>	148	47	26	4	12	4	2	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm), chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
249		dub letní	<i>Quercus robur</i>	154	49	27	16	14	4	2	4	4	c	4	výletové otvory na kmene, výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
250		dub letní	<i>Quercus robur</i>	173	55	19	4	16	4	1	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 20 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
251		dub letní	<i>Quercus robur</i>	188	60	23	4	17	4	2	3	3	c	3	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, nezhojené rány po řezech, výletové otvory na kmene	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
252		dub letní	<i>Quercus robur</i>	119	38	23	5	11	3	2	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
253	87	dub letní	<i>Quercus robur</i>	258	82	27	6	23	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 20 cm) nad cyklostezkou, poškození kořenových náběhů, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
254		dub letní	<i>Quercus robur</i>	242	77	15	6	17	4	2	4	4	c	4	výrazně asymetrická koruna, bazální hniloba, zlom primárního kmene, centrální dutina kmene, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
255		dub letní	<i>Quercus robur</i>	157	50	16	7	13	4	2	2	2	c	2	výrazný náklon kmene, výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
256		dub letní	<i>Quercus robur</i>	236	75	20	5	23	4	2	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
257		topol černý	<i>Populus nigra</i>	361	115	29	20	21	4	3	2	2	a	2	velké suché větve (do 25 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
258		dub letní	<i>Quercus robur</i>	138	44	22	7	14	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, velké zavěšené větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
259		dub letní	<i>Quercus robur</i>	192	61	28	20	16	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	

260		dub letní	<i>Quercus robur</i>	176	56	26	6	17	4	1	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
261		dub letní	<i>Quercus robur</i>	173	55	25	7	12	4	2	2	2	a	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
262		dub letní	<i>Quercus robur</i>	135	43	28	7	11	3	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
263		jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	91	29	17	7	9	3	1	1	1	a	1					Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
264		dub letní	<i>Quercus robur</i>	192	61	8	7	4	4	5	5	4	c	4	torzo	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
265		dub letní	<i>Quercus robur</i>	179	57	23	9	10	4	3	4	4	c	4	centrální dutina kmene, podélná trhlina na kmeni, výletové otvory, velké suché větve (do 15 cm), výrazně asymetrická koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
266		dub letní	<i>Quercus robur</i>	151	48	27	7	10	4	1	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, výrazně asymetrická koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
267		dub letní	<i>Quercus robur</i>	135	43	14	6	10	3	2	4	4	c	4	výrazně asymetrická koruna, zlom primárního kmene, velké suché větve (do 10 cm), dutina na kmeni, plodnice ohňovce na kmeni	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
268	84	dub letní	<i>Quercus robur</i>	188	60	27	7	17	4	2	2	2	a	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
269		jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	75	24	18	7	9	3	1	4	4	c	4	rozsáhlý defekt na kmeni, dutina kmene	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
270	83	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	377	120	29	20	21	4	2	3	3	c	3	výrazný náklon kmene do průjezdního profilu, nezhojené rány na kmeni nad 50 cm, chybějící kosterní větve (odlomené), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano2017
271		dub letní	<i>Quercus robur</i>	135	43	25	6	15	4	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
272		dub letní	<i>Quercus robur</i>	239	76	28	8	16	4	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm), zavěšené velké větve (do 15 cm)				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
273		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	75	24	15	6	11	3	2	2	1	a	1	nezhojené rány po řezu 10 cm				Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne	
274		dub letní	<i>Quercus robur</i>	188	60	27	8	13	4	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
275	80	dub letní	<i>Quercus robur</i>	185	59	18	3	14	4	1	2	2	c	2	výrazně nakloněný kmen do průjezdního profilu, předpokládaná hniloba kmene, chybějící velké větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
276		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	254	81	27	9	16	4	2	4	4	c	4	výrazně nakloněný kmen nad cyklostezku, tlakové kosterní větvení, infekce kmene, zavěšená kosterní větve, rozlomené kosterní větvení	kácení směrové		2		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
277		vrba bílá	<i>Salix alba</i>	104	33	13	2	12	3	1	3	3	b	3	vícekmene (28+18), tlakové větvení kmenů od země, nakloněný kmen nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
278		jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	119	38	18	5	13	4	1	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm)				Kozly u Tišic	828/3	lesní pozemek	ne	
279		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	399	127	21	3	21	5	1	4	4	c	4	zlom primárního kmene, rozsáhlá centrální dutina, kosterní větve zasahuje do průjezdního profilu	kácení směrové		1		Kozly u Tišic	828/3	lesní pozemek	ano

280		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	270	86	23	6	17	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm)					Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
281	77	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	248	79	24	7	25	4	1	2	2	c	2	vícekmén (77+17), povrchové poškození kořenů, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
282	76	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	94	30	12	4	13	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
283	75	dub letní	<i>Quercus robur</i>	85	27	13	4	10	3	1	3	3	b	3	poškození kmene na bázi, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
284	74	dub letní	<i>Quercus robur</i>	101	32	10	4	12	3	1	2	1	c	1	nezhojené rány po řezech 10 cm		1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
285	73	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	179	57	25	8	15	4	2	3	2	c	2	povrchové poškození kořenů, velké suché větve (do 10 cm), chybějící velké větve (odlomené, odřezané), nezhojené rány na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
286	72	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	251	80	25	8	18	4	2	2	2	c	2	povrchové poškození kořenů, drobné suché větve, chybějící velké větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
287	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	273	87	26	8	24	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
288	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	245	78	25	10	14	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
289	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	242	77	25	9	16	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
290	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	236	75	10	3	13	4	2	4	4	c	4	zlom primárního kmene, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
291	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	210	67	23	10	15	4	2	2	2	c	2	povrchové poškození kořenů, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
292	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	185	59	24	9	12	4	2	2	2	c	2	povrchové poškození kořenů, chybějící velké větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
293	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	192	61	20	10	16	4	2	2	2	c	2	povrchové poškození kořenů, velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
294	71	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	145	46	15	6	15	3	1	1	1	c	1	výrazně asymetrická koruna, drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano2017
295	69	dub letní	<i>Quercus robur</i>	163	52	24	6	21	4	2	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	222/1	lesní pozemek	ano
296	69	dub letní	<i>Quercus robur</i>	119	38	24	2	11	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	222/1	lesní pozemek	ano
297	69	dub letní	<i>Quercus robur</i>	82	26	24	7	8	3	3	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	222/1	lesní pozemek	ano
298	69	dub letní	<i>Quercus robur</i>	138	44	24	2	9	4	1	2	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	222/1	lesní pozemek	ano
299	69	dub letní	<i>Quercus robur</i>	207	66	24	8	13	4	3	3	3	c	3	dvojkmén s tlakovým větvením kmenů od země, povrchové poškození kořenů, konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	222/1	lesní pozemek	ano
300	69	dub letní	<i>Quercus robur</i>	101	32	21	4	11	3	1	2	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1			Kozly u Tišic	222/1	lesní pozemek	ano
301	67	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	72	23	17	10	6	3	2	3	1	c	1	rozsáhlé povrchové poškození kmene					Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne

302	67	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	119	38	15	3	10	3	2	2	2	c	2	povrchové poškození kořenů, výrazně asymetrická koruna, nezhojená rána po řezu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
303	67	jilm vaz	Ulmus laevis	110	35	15	4	10	3	2	1	1	c	1	výrazný náklon kmene do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
304	67	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	85	27	17	12	8	3	1	2	1	c	1	nezhojená rána 30 cm, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano2017
305	67	dub letní	Quercus robur	119	38	15	5	12	3	2	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, nezhojená rána po řezu 40 cm, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
306	67	dub letní	Quercus robur	173	55	19	4	17	4	2	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano2017
307	67	dub letní	Quercus robur	170	54	21	10	11	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
308	67	dub letní	Quercus robur	119	38	16	5	10	4	2	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
309	67	dub letní	Quercus robur	173	55	16	4	19	4	2	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, drobné suché větve, nezhojené rány po řezu, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
310	67	dub letní	Quercus robur	123	39	18	3	11	3	2	3	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, nezhojené rány po řezu, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
311	67	dub letní	Quercus robur	129	41	9	2	8	3	2	3	1	c	1	zlom primárního kmene, výrazně asymetrická koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
312	67	dub letní	Quercus robur	110	35	10	4	10	3	2	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano2017
313	66	bříza bělokorá	Betula pendula	151	48	21	12	15	4	2	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano2017
314	66	dub letní	Quercus robur	154	49	17	3	16	4	1	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, nezhojené rány po řezu 30 cm, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano2017
315		dub letní	Quercus robur	116	37	16	10	9	3	2	1	1	a	1					Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
316		dub letní	Quercus robur	104	33	19	13	14	3	1	1	1	a	1					Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
317		dub letní	Quercus robur	119	38	17	7	9	3	1	1	1	a	1	výrazně asymetrická koruna, drobné suché větve				Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
318	65	bříza bělokorá	Betula pendula	132	42	11	0	0	4	5	5	4	c	4	mrtvé torzo	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano2017
319	65	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	138	44	12	5	11	4	1	2	2	c	2	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano2017
320	64	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	85	27	18	16	9	3	1	1	1	a	1					Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
321	64	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	97	31	26	20	8	4	4	5	5	c	4	částečně vyvrácený strom zavěšený do stromu č. 324	kácení zavěšeného stromu		1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
322	64	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	107	34	26	20	9	4	3	4	3	c	3	rozlomené kosterní větvení	kácení směrové		2		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano

324	64	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210	67	27	4	14	4	2	2	2	c	2	nezhojené rány po řezu větví, konflikt se stavbou	kácení směrové		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
325	64	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104	33	16	5	10	4	1	1	1	a	1						Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
326	63	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	151	48	21	1	5	4	5	5	4	c	4	mrtvý strom, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni	kácení směrové		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
327	62	dub letní	<i>Quercus robur</i>	242	77	15	4	23	4	2	3	2	c	2	výrazně asymetrická koruna, výletové otvory na kmeni, nezhojené rány po řezu kosterních větví, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano201
328	61	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	204	65	20	1	15	4	2	2	2	c	2	vícekmene (55+34), velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
329	60	dub letní	<i>Quercus robur</i>	358	114	24	7	31	4	2	3	3	c	3	hníloba kmene, chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), velké suché větve (do 30 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
330	59	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	72	23	16	3	11	3	1	2	1	a	1	kambialní propad na bázi kmene					Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
331	59	dub letní	<i>Quercus robur</i>	116	37	22	15	8	3	2	2	1	a	1						Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
332	59	dub letní	<i>Quercus robur</i>	210	67	25	9	16	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)					Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne	
333	59	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	113	36	17	1	9	3	1	1	1	a	1	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne
334		dub letní	<i>Quercus robur</i>	308	98	26	2	17	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, chybějící velké větve (odlomené, odřezané)	S-RB (bezpečnostní řez)		2			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne
335	59	dub letní	<i>Quercus robur</i>	239	76	25	9	15	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)		2			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne
336	59	dub letní	<i>Quercus robur</i>	295	94	26	4	27	4	2	2	2	a	2	kosterní větev zasahuje do průjezdního profilu (suchá větev), velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RLPV (úprava průjezdního profilu), S-RB (bezpečnostní řez)		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne
337	59	dub letní	<i>Quercus robur</i>	232	74	23	3	17	4	2	2	2	a	2	kosterní větev zasahuje do průjezdního profilu (suchá větev), velké suché větve (do 15 cm)	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne
338	59	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	79	25	15	4	14	3	1	1	1	a	1	výrazně asymetrická koruna zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1			Rudeč	112/1	lesní pozemek	ne
339	58	topol bílý	<i>Populus alba</i>	57	18	7	1	12	3	1	2	2	c	2	výrazně asymetrická koruna zasahující do průjezdního profilu, tlakové větvení kosterních větví, konflikt se stavbou	kácení směrové		1			Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
340	58	dub letní	<i>Quercus robur</i>	79	25	12	1	8	3	1	2	1	a	1	větve zasahují do průjezdního profilu, velké suché větve (do 10 cm)	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1			Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
341	58	topol bílý	<i>Populus alba</i>	63	20	7	2	8	3	1	1	1	c	1	výrazně asymetrická koruna zasahující do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1			Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
342	57	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138	44	14	1	14	3	1	2	1	c	1	výrazně nakloněný kmen do průjezdního profilu, dutinka na bázi kmene, nezhojené rány po řezech, konflikt se stavbou	kácení směrové		1			Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017

343		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	380	121	12	0	0	5	5	5	4	c	4	torzo nakloněné nad cyklostezku	kácení směrové		2		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
344	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	23	10	8	7	3	2	2	1	c	1	chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
345	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	69	22	7	4	6	3	1	2	1	c	1	nakloněný kmen do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
346	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	101	32	11	9	8	3	2	2	2	c	2	vícekmén (30+11), tlakové větvení kmenů od země, výrazně nakloněný kmen, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
347	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	104	33	16	6	7	3	2	3	2	c	2	hniloba kmene, náklon nad cyklostezku	kácení směrové		2		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
348	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	91	29	12	10	7	3	2	4	4	c	4	výrazně nakloněný nad cyklostezku, bazální hniloba, dutina na bázi	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
349	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	148	47	11	5	9	3	2	4	4	c	4	vícekmén (37+29), tlakové větvení kmenů od země, poškození kmene, výrazně nakloněný kmen do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
350	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	135	43	10	5	14	4	2	3	3	c	3	vícekmén (40+16), tlakové větvení kmenů od země, předpokládaná hniloba na bázi, výrazně asymetrická koruna, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
351	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	94	30	11	7	6	3	2	3	3	c	3	vícekmén (21+21), tlakové větvení kmenů od země, křížící se kmeny, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
352	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	138	44	11	4	10	4	2	3	3	c	3	vícekmén (35+27), tlakové větvení kmenů od země, křížící se kmeny, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
353	57	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	41	12	5	11	4	2	2	1	c	1	výrazně nakloněný nad cyklostezku, drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
354		jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	66	21	12	1	10	3	1	2	2	c	2	vícekmén (17+15+12+11), tlakové větvení kmenů od země, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
355		střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>	79	25	11	1	14	3	1	2	2	c	2	vícekmén (20+17+15+15+14+13+11), výrazně nakloněné kmeny do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano
356		střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>	82	26	11	1	16	3	1	3	2	c	2	vícekmén (21+20+16+15+14+14+14+13+12+10+10), výrazně nakloněné kmeny do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano
357		jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	107	34	11	1	14	3	2	3	2	c	2	výrazně nakloněný kmen do průjezdního profilu, na kmeni a větvích pravděpodobně nectriová infekce, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano
358		jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	160	51	19	4	21	3	1	3	3	a	3	vícekmén (39+37+30), tlakové větvení kmenů od země, velké suché větve (do 10 cm)				Rudeč	325/11	lesní pozemek	ne	
359	54	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	57	18	12	3	6	2	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano

360	54	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	66	21	11	3	8	3	1	2	1	c	1	nezhojené rány po řezu na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano
361	54	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	192	61	4	0	0	4	1	5	2	c	2	živé torzo				Rudeč	325/11	lesní pozemek	ne	
362	54	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	270	86	21	4	17	5	3	4	4	c	4	výletové otvory, zlomy kosterních větví, tlakové větvení kosterních větví, velké suché větve (do 30 cm) nad cyklostezkou, nezhojené rány po řezech na bázi, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano	
363	54	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	63	20	16	10	6	3	1	2	1	a	1					Rudeč	325/11	lesní pozemek	ne	
364	54	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	132	42	23	8	17	4	2	2	1	a	1	drobné suché větve				Rudeč	325/11	lesní pozemek	ne	
365	54	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	170	54	15	5	14	4	2	2	1	a	1	výrazně asymetrická koruna, nezhojené rány po řezech velkých větví, větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ne	
366	54	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	57	18	14	1	9	2	1	1	1	a	1		S-RLPV (úprava průjezdního profilu), S-RB (bezpečnostní řez)	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
367	54	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	82	26	12	3	14	3	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm), zavěšené velké větve nad cyklostezkou (do 10 cm), větve zasahující do průjezdního profilu				Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne	
368		topol černý	<i>Populus nigra</i>	512	163	30	5	30	5	3	3	3	c	3	tlakové větvení kosterních větví, chybějící kosterní větve (odlomené), velké suché větve (do 40 cm) nad cyklostezkou, spodní kosterní větve zasahují do průjezdního profilu, nezhojené rány po odlomených větvích, předpokládaná infekce kmene	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
369		jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104	33	16	3	14	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
370	52	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	35	12	3	6	3	5	4	3	c	3	mrtvý strom, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017	
371	51	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	311	99	30	6	26	4	2	3	3	a	3	velké suché větve (do 15 cm) na cyklostezkou, chybějící velké větve (odlomené)	S-RB (bezpečnostní řez)	2		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne	
372	51	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	245	78	27	6	16	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) na cyklostezkou, náklon nad cyklostezku	S-RB (bezpečnostní řez)	2		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne	
373	51	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	113	36	11	4	10	3	2	2	2	c	2	výrazně nakloněný kmen do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano	
374	51	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	295	94	20	6	22	4	2	2	2	a	2	výrazně nakloněný kmen, asymetrická koruna, suché větve zasahují do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne	
375	51	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	104	33	12	1	12	3	1	2	1	c	1	nezhojené rány po odstraněných větvích, větve zasahují do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
376	50	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	107	34	13	1	14	3	1	1	1	c	1	vícekmén (27+20), konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	

377	50	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	91	29	12	1	13	3	1	2	1	c	1	vícekmén (23+18), tlakové větvení kmenů od země ve fázi vývoje, kmen zasahuje do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
378	50	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	151	48	18	1	9	3	4	4	4	c	4	zbytková vitalita	kácení směrové	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
379	50	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	163	52	18	2	14	3	5	4	4	c	4	zbytková vitalita	kácení směrové	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
380	50	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	107	34	15	2	11	3	1	2	1	c	1	tlakové kosterní větvení ve fázi vývoje, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
381	50	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	82	26	15	2	10	3	1	1	1	a	1	větve zasahují do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne
382	50	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	188	60	11	0	0	4	5	5	4	c	4	torzo, náklon nad cyklostezku	kácení směrové	2		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
383	50	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	88	28	12	3	13	3	1	1	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm)				Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne
384	50	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	85	27	17	8	11	3	1	1	1	a	1					Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne
385	50	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	63	20	15	6	8	3	1	1	1	a	1					Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne
386	50	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	242	77	27	5	17	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 20 cm), nezhojená rána po řezu 30 cm, větve zasahují do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne
387	50	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	57	18	15	3	8	3	1	1	1	a	1	větve zasahují do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne
388	49	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	166	53	23	3	16	4	2	3	3	c	3	vícekmén (42+39+25), tlakové větvení kmenů od země, kmen zasahuje do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano2017
389		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	182	58	21	5	9	4	3	3	3	c	3	vícekmén (44+38), tlakové větvení kmenů od země, velké suché větve (do 15 cm), chybějící velké větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
390		dub letní	<i>Quercus robur</i>	53	17	8	4	8	2	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
391		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	182	58	21	5	15	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 10 cm)				Rudeč	325/73	lesní pozemek	ne
392		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	60	19	13	9	9	3	1	1	1	a	1					Rudeč	325/2	lesní pozemek	ne
393		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	126	40	20	5	12	3	2	1	1	c	1	náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
394		dub letní	<i>Quercus robur</i>	69	22	14	4	8	3	1	1	1	a	1	větve zasahují do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	325/2	lesní pozemek	ne
395		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	173	55	24	4	12	4	2	3	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm), dutinka na kmeni a na bázi kmene, větve zasahují do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	325/2	lesní pozemek	ne
396	48	topol balzámový	<i>Populus balsamifera</i>	107	34	10	1	11	3	1	2	2	c	2	povrchové poškození kořenů, náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
397		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	132	42	20	4	9	3	3	2	2	b	2	velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové	2		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
398		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	63	20	11	2	10	3	1	1	1	c	1	drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
399	47	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	229	73	25	5	14	4	2	1	1	c	1	drobné suché větve, konflikt se stavbou				Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017

400	46	dub červený	Quercus rubra	50	16	12	1	8	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
401	46	dub červený	Quercus rubra	60	19	12	4	6	3	1	1	1	a	1					Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
402	46	dub červený	Quercus rubra	53	17	12	5	8	3	1	1	1	a	1					Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
403	46	dub červený	Quercus rubra	47	15	12	2	5	3	1	1	1	c	1	kmen zasahuje do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
404	46	dub červený	Quercus rubra	72	23	12	2	8	3	1	1	1	c	1	kmen zasahuje do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
405	46	dub červený	Quercus rubra	53	17	12	4	5	3	1	1	1	c	1	konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
406	46	topol balzámový	Populus balsamifera	229	73	27	9	14	4	1	4	4	c	4	torzální fáze, zavěšené odlomené kosterní větve zasahující do průjezdního profilu, výletové otvory na kmeni, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni a kosterních větvích	kácení směrové	2		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
407	46	dub červený	Quercus rubra	60	19	14	5	8	3	1	1	1	c	1	náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
408	46	dub červený	Quercus rubra	53	17	12	5	6	3	1	1	1	c	1	náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
409	46	dub červený	Quercus rubra	63	20	12	3	9	3	1	1	1	c	1	náklon nad cyklostezku, konflikt se stavbou	kácení směrové	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano	
410	46	topol balzámový	Populus balsamifera	232	74	19	9	16	4	2	3	3	c	3	tlakové větvení kmenů od země, velké suché větve (do 10 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)	2		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
411	46	dub červený	Quercus rubra	69	22	15	2	7	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
412	46	dub červený	Quercus rubra	60	19	13	4	7	3	1	1	1	a	1					Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
413	46	dub červený	Quercus rubra	53	17	13	4	5	3	1	1	1	a	1					Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
414	46	dub červený	Quercus rubra	63	20	13	4	7	3	1	1	1	a	1					Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
415	46	dub červený	Quercus rubra	75	24	13	4	13	3	1	1	1	a	1					Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
416	46	dub červený	Quercus rubra	82	26	14	2	10	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
417	46	dub červený	Quercus rubra	85	27	16	3	15	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
418		dub červený	Quercus rubra	75	24	13	1	13	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
419		dub červený	Quercus rubra	88	28	13	1	11	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	

420		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	53	17	13	2	6	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
421		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	72	23	13	3	8	3	1	1	1	a	1	větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
422		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	69	22	13	5	10	3	1	1	1	a	1					Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne	
423		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	63	20	12	4	8	3	1	1	1	a	1	asymetrická koruna zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
474	45	topol balzámový	<i>Populus balsamifera</i>	170	54	8	7	17	4	3	4	4	c	4	zlom primárního kmene, velké suché větve, nezhojené rány po řezech, větve zasahující do průjezdního profilu	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
475	45	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	195	62	20	9	15	4	2	3	2	a	2	chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), dutina na kmeni				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
476		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	289	92	20	3	19	4	2	3	3	b	3	křížící se kosterní větve (nestabilní větve), chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
477		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	201	64	17	2	20	4	3	4	4	c	4	smyková trhlina na kmeni, výrazně asymetrická koruna, velké suché větve, větve křížící se se sousedním stromem	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
478	44	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	104	33	11	1	13	3	1	1	1	a	1					Rudeč	98/24	orná půda	ne	
479		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	129	41	17	2	10	3	1	1	1	a	1	drobné suché větve				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
480	43	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	82	26	12	5	7	3	1	2	1	a	1	náklon nad cyklostezku, velké suché větve (do 10 cm)				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
481		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	85	27	12	1	9	3	1	1	1	a	1					Rudeč	98/24	orná půda	ne	
482	42	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	82	26	12	3	9	3	1	1	1	a	1					Rudeč	98/24	orná půda	ne	
483		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	72	23	16	3	5	3	3	1	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm) mimo cyklostezku				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
484	41	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	97	31	16	4	9	3	1	1	1	a	1	drobné suché větve				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
485		dub červený	<i>Quercus rubra</i>	123	39	16	5	11	3	1	1	1	a	1	drobné suché větve				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
486	40	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	94	30	16	8	10	3	1	1	1	a	1					Rudeč	98/24	orná půda	ne	
487	39	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	135	43	13	1	14	3	2	3	2	a	2	vícekmén (34+27+26), tlakové větvení kmenů od země				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
488	38	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	157	50	15	5	13	3	2	3	2	a	2	vícekmén (37+33), drobné suché větve, tlakové větvení kmenů od země				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
489	37	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	145	46	15	5	10	3	1	3	2	a	2	vícekmén (36+29), tlakové větvení kmenů od země				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
490	36	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	126	40	14	4	10	3	1	1	1	a	1	drobné suché větve				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
491	35	dub letní	<i>Quercus robur</i>	107	34	15	1	9	3	1	1	1	a	1					Rudeč	98/24	orná půda	ne	
492	34	dub letní	<i>Quercus robur</i>	188	60	15	2	21	4	1	2	1	a	1	velké suché větve (do 10 cm), nezhojené rány po řezech 10 cm				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
493	33	dub letní	<i>Quercus robur</i>	141	45	11	1	13	3	2	2	1	c	1	povrchové poškození na bázi kmene, kosterní větve zasahují do průjezdního profilu, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017

494	32	dub letní	<i>Quercus robur</i>	85	27	5	1	10	3	3	3	1	c	1	významně prosychá, stagnace růstu, plodnice troudnatce kopitovitého na kosterních větvích, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
495	31	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	283	90	8	3	17	4	1	3	3	c	3	povrchové poškození kořenů, tlakové větvení na bázi kmene, křížící se kmeny, drobné suché větve, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
496	30	topol černý	<i>Populus nigra</i>	581	185	29	5	33	4	2	2	2	c	2	vícekmene (156+100), velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, dutina na kmeni, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
497	29	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	371	118	30	4	26	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
498	28	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	245	78	30	3	22	4	2	2	2	c	2	velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
499	27	topol černý 'Italica'	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	327	104	30	3	9	4	3	3	3	c	3	tlakové větvení na bázi kmene, velké suché větve (do 10 cm), chybějící velké větve (odlomené), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
500	26	topol černý 'Italica'	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	352	112	29	1	11	4	2	3	2	c	2	povrchové poškození kořenů, tlakové větvení kosterních větví, velké suché větve (do 15 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
501	25	topol černý 'Italica'	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	261	83	27	1	4	4	3	4	4	c	4	vícekmene (75+35), zlom primárního kmene, bazální hniloba, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
502	24	topol černý 'Italica'	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	471	150	29	1	9	4	2	2	2	c	2	tlakové větvení kosterních větví, velké suché větve (do 10 cm), konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano2017
503	23	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	107	34	10	3	9	3	1	2	1	a	1	vícekmene (25+23), tlakové větvení kmenů od země				Rudeč	98/24	orná půda	ne	
504	23	topol černý	<i>Populus nigra</i>	465	148	29	8	12	5	2	4	4	c	4	chybějící kosterní větve (odlomené), zlom primárního kmene, nezahojené rány na kmeni až 100 cm, velké suché větve (do 30 cm), předpokládaná infekce kmene	PB-RLLR (lokální redukce senescentních stromů), redukce z důvodu stabilizace kosterních větví		2		Rudeč	98/24	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
505	23	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	217	69	17	4	8	4	2	2	1	a	1	vícekmene (61+32), tlakové větvení kosterních větví, větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu)		1		Rudeč	98/24	orná půda	ne
506	23	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	79	25	10	1	5	3	2	3	2	c	2	poškození na kmeni, infikované tlakové větvení, křížící se větve, větve zasahující do průjezdního profilu, konflikt se stavbou	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
507		topol černý	<i>Populus nigra</i>	449	143	29	5	18	5	3	4	4	c	4	torzální fáze, zlom primárního kmene, plodnice troudnatce kopitovitého na kmeni a kosterních větvích, kosterní větve zasahující do průjezdního profilu, konflikt se stavbou, suché kosterní větve, výletové otvory	kácení směrové		1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
508	22	topol černý	<i>Populus nigra</i>	440	140	30	3	12	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, náklon kmene nad cyklostezku, větve zasahující do průjezdního profilu	S-RLPV (úprava průjezdního profilu), S-RB (bezpečnostní řez)		1		Rudeč	120/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ne

509	21	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	267	85	18	3	15	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, chybějící velké větve (odřezané), nezhojená rána 20 cm, náklon kmene nad cyklostezku	S-RB (bezpečnostní řez)	2	Rudeč	339/3	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
510	19	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	339	108	29	9	16	4	1	2	2	a	2	nezhojené rány po odstraněných kosterních větvích, zavěšená velká větev (do 20 cm) nad vodou			Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
511		jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	91	29	12	1	4	3	2	2	1	c	1	větve zasahující do průjezdního profilu			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
512	16	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	129	41	15	3	9	4	1	2	1	c	1	nezhojené rány po odstraněných větvích, větve zasahující do průjezdního profilu			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
513	16	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	182	58	19	6	10	4	1	2	1	c	1	nezhojené rány po odstraněných větvích, větve zasahující do průjezdního profilu			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
514		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	220	70	29	7	12	4	2	2	1	a	1	nezhojené rány po odstraněných kosterních větvích			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
515		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	226	72	29	7	14	4	2	3	1	a	1	nezhojené rány po odstraněných kosterních větvích			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
516		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	245	78	29	6	10	4	2	2	2	a	2	velké suché větve (do 10 cm)			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
517		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	242	77	25	5	9	4	3	2	1	a	1	nezhojené rány po odstraněných velkých větvích 30 cm			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
518	15	topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	449	143	26	7	13	4	2	2	2	c	2	povrchové poškození kořenů, nezhojené rány po odstraněných velkých větvích 20 cm, velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, konflikt se stavbou	kácení směrové	1	Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
519		dub letní	<i>Qercus robur</i>	91	29	12	1	6	3	1	2	1	a	1	nezhojené rány po odstraněných velkých větvích 15 cm			Rudeč	14/4	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
520		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	160	51	30	6	10	4	3	3	2	a	2	tlakové větvení kmenů na bázi			Rudeč	14/4	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
521		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	223	71	33	6	8	4	3	2	2	a	2	velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)	2	Rudeč	14/4	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
522		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	236	75	33	5	8	4	3	3	2	a	2	vícekmene (57+48), velké suché větve (do 15 cm) nad cyklostezkou, zavěšená velká větev (do 15 cm) nad cyklostezkou	S-RB (bezpečnostní řez)	2	Rudeč	14/4	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
523		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	330	105	1	0	0	4	5	5	1	c	1	torzo (vysoký pařez), konflikt se stavbou	kácení směrové	1	Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
524		topol kanadský	<i>Populus xcanadensis</i>	330	105	2	0	0	4	5	5	1	c	1	torzo (vysoký pařez), konflikt se stavbou	kácení směrové	1	Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano

	stromy určené s vydaným povolením, které byly určeny ke kácení v dendrologickém průzkumu z roku 2017
	stromy určené ke kácení dle aktuálního průzkumu

PŘÍLOHA 2 - TABULKA POROSTY


číslo plochy v mapě	druhé složení porostu dřevin - česky	druhé složení porostu dřevin - latinsky	plocha (m ²)	plocha kácení (m ²)	průměrná výška porostu (m)	naléhavost	poznámky	katastrální území	parcela	druh pozemku (způsob využití)	kácení
1	jasan ztepilý, javor babyka, jilm vaz, lípa srdčitá, myrobalán třešňový	<i>Fraxinus excelsior, Acer campestre, Ulmus laevis, Tilia cordata, Prunus cerasifera</i>	180	0	10		řidký porost, převážně jasan a lípa s průměry kmene až 10 cm	Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
2	dub letní, jasan ztepilý, javor babyka, lípa srdčitá	<i>Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Tilia cordata</i>	64	0	10		průměry kmene až do 10 cm	Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
3	dub letní, jasan ztepilý, javor babyka, líska obecná	<i>Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus avellana</i>	66	0	10		převážně jasan	Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
4	dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, myrobalán třešňový	<i>Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer platanooides, Prunus cerasifera</i>	42	0	4		řidký porost	Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ne
5	bez černý, dub letní, hloh jednosemenný, jasan ztepilý, javor babyka, myrobalán třešňový, třešeň ptačí	<i>Sambucus nigra, Quercus robur, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Prunus cerasifera, Prunus avium</i>	280	16	4	1	řidký porost	Kozly u Tišic	826/17	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
6	dub letní, jablň domáci, javor babyka, řeštlák počistivý, třešeň ptačí	<i>Quercus robur, Malus domestica, Acer campestre, Rhamnus cathartica, Prunus avium</i>	37	0	8		s průměry kmene až do 15 cm	Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
7	jasan ztepilý, svída krvavá, třešeň ptačí	<i>Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Prunus avium</i>	84	0	6			Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
8	hloh jednosemenný, jasan ztepilý, růže šípková	<i>Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Rosa canina</i>	33	0	6		s průměry kmene až 15 cm	Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
9	dub letní, jasan ztepilý, ptačí zob obecný, růže šípková, řeštlák počistivý, trnka obecná	<i>Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Prunus spinosa</i>	70	0	4			Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
10	brslen evropský, dub letní, hloh jednosemenný, jasan ztepilý, růže šípková	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Rosa canina</i>	102	0	5			Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
11	bříza bělokorá, dub letní, jasan ztepilý, řeštlák počistivý, svída krvavá	<i>Betula pendula, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	397	50	5	1		Kozly u Tišic	827/3	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
12	dub letní, hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, růže šípková, řeštlák počistivý, střemcha obecná	<i>Quercus robur, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Prunus padus</i>	172	55	4	1		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
13	dub letní, hloh jednosemenný, růže šípková, řeštlák počistivý, svída krvavá, střemcha obecná	<i>Quercus robur, Crataegus monogyna, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Prunus padus</i>	116	34	4	1		Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
14	hloh jednosemenný, řeštlák počistivý, svída krvavá	<i>Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	38	0	3			Kozly u Tišic	829/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
15	dub letní, jablň domáci, řeštlák počistivý, svída krvavá	<i>Quercus robur, Malus domestica, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	310	63	4	1		Kozly u Tišic	173/1	lesní pozemek	ano
16	brslen evropský, dub letní, růže šípková, řeštlák počistivý	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Rosa canina, Rhamnus cathartica</i>	49	0	6			Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne
17	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	20	20	7	1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/14	ostatní plocha (neplodná půda)	ano

18	brslen evropský, dub červený, dub letní, jabloň domácí, jasan ztepilý, růže šípková	<i>Euonymus europaeus, Quercus rubra, Quercus robur, Malus domestica, Fraxinus excelsior, Rosa canina</i>	250	62	5	1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
19	brslen evropský, bříza bělokorá, dub letní, ptačí zob obecný, růže šípková, řešetlák počistivý, svída krvavá	<i>Euonymus europaeus, Betula pendula, Quercus robur, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	577	181	7	1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
20	bez černý, dub letní, habr obecný, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, lípa srdčitá, ptačí zob obecný, trnovník akát, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Robinia pseudoacacia, Cornus sanguinea</i>	444	127	7	1		Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ano
21	bez černý, brslen evropský, hloh jednosemenný, jasan ztepilý, javor babyka, javor mléč, jilm vaz, lípa srdčitá, ptačí zob obecný, růže šípková, řešetlák počistivý, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Acer platanoides, Ulmus laevis, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	204	0	7			Jiřice u Kostelce nad Labem	111/2	lesní pozemek	ne
22	bez černý, brslen evropský, hloh jednosemenný, jasan ztepilý, javor babyka, javor mléč, jilm vaz, lípa srdčitá, ptačí zob obecný, růže šípková, řešetlák počistivý, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Acer platanoides, Ulmus laevis, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	374	0	7			Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
23	brslen evropský, javor babyka, ptačí zob obecný, šeřík obecný, topol bílý	<i>Euonymus europaeus, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris, Populus alba</i>	139	0	2			Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
24	bez černý, brslen evropský, hloh jednosemenný, ibišek syrský, jasan ztepilý, javor babyka, jilm vaz, lípa srdčitá, ptačí zob obecný, zlatice	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Hibiscus syriacus, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Ulmus laevis, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Forsythia sp.</i>	469	170	3	1		Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
25	bez černý, brslen evropský, jasan ztepilý, jilm vaz, lípa srdčitá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, Tilia cordata</i>	335	91	4	1	řídký porost	Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
26	javor mléč, jilm vaz, lípa srdčitá	<i>Acer platanoides, Ulmus laevis, Tilia cordata</i>	53	0	8			Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
27	bez černý, brslen evropský, javor babyka, jilm vaz, lípa srdčitá, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus laevis, Tilia cordata, Cornus sanguinea</i>	321	76	4	1	řídký porost	Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
28	bez černý, brslen evropský, javor babyka, jilm vaz, třešeň ptačí	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus laevis, Prunus avium</i>	98	0	5		řídký porost	Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ne
29	bez černý, brslen evropský, hloh jednosemenný, javor babyka, jilm vaz, lípa srdčitá, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Acer campestre, Ulmus laevis, Tilia cordata, Cornus sanguinea</i>	424	108	4	1	řídký porost	Kozly u Tišic	303/7	lesní pozemek	ano
30	bez černý, javor babyka, javor mléč, jilm vaz, trnovník akát, trnka obecná	<i>Sambucus nigra, Acer campestre, Acer platanoides, Ulmus laevis, Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa</i>	388	169	10	1		Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano


31	bez černý, dub letní, javor babyka, jilm vaz, růže šípková, trnka obecná	<i>Sambucus nigra, Quercus robur, Acer campestre, Ulmus laevis, Rosa canina, Prunus spinosa</i>	570	213	7	1	především trnka	Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
32	brslen evropský, dub letní, javor babyka, jilm vaz, líska obecná, trnka obecná	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Acer campestre, Ulmus laevis, Corylus avellana, Prunus spinosa</i>	956	528	4	1	hustý porost trnky (95 %)	Kozly u Tišic	828/5	vodní plocha (vodní nádrž umělá)	ano
33	brslen evropský, dub letní, javor babyka, jilm vaz, svída krvavá	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Acer campestre, Ulmus laevis, Cornus sanguinea</i>	315	140	3	1	hustý porost	Kozly u Tišic	222/1, 828/2	lesní pozemek	ano
34	brslen evropský, dub letní, jasan ztepilý, javor babyka, jilm vaz, svída krvavá	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Ulmus laevis, Cornus sanguinea</i>	783	250	6	1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
35	brslen evropský, javor babyka, jilm vaz	<i>Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus laevis</i>	56	56	3	1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
36	brslen evropský, dub letní, jasan ztepilý, javor babyka, javor mléč, jilm vaz, lípa srdčitá	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Acer platanoides, Ulmus laevis, Tilia cordata</i>	155	88	9	1		Rudeč	112/1	lesní pozemek	ano
37	brslen evropský, dub letní, jasan ztepilý, javor babyka, javor mléč, jilm vaz, lípa srdčitá	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Acer platanoides, Ulmus laevis, Tilia cordata</i>	304	145	8	1		Rudeč	109	trvalý travní porost	ano
38	bez černý, brslen evropský, dub letní, jilm vaz, růže šípková, řešetlák počistivý, topol bílý, trnovník akát	<i>Sambucus nigra, Quercus robur, Ulmus laevis, Rhamnus cathartica, Populus alba, Robinia pseudoacacia</i>	684	253	5	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
39	bez černý, brslen evropský, jilm vaz, řešetlák počistivý, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Ulmus laevis, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	406	205	4	1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano
40	bez černý, brslen evropský, jasan ztepilý, jilm vaz, řešetlák počistivý, svída krvavá, vrba bílá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Salix alba</i>	102	39	3	1		Rudeč	325/11	lesní pozemek	ano
41	bez černý, brslen evropský, jasan ztepilý, jilm vaz, řešetlák počistivý, svída krvavá, vrba bílá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Salix alba</i>	505	201	3	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
42	brslen evropský, dub letní, řešetlák počistivý	<i>Euonymus europaeus, Quercus robur, Rhamnus cathartica</i>	132	54	3	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
43	řešetlák počistivý, svída krvavá	<i>Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea</i>	147	57	3	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
44	brslen evropský, jasan ztepilý, javor jasanolistý	<i>Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Acer negundo</i>	67	67	3	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
45	dub červený, dub letní, javor babyka, myrobalán třešňový, ptačí zob obecný, růže šípková	<i>Quercus rubra, Quercus robur, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Prunus cerasifera, Rosa canina</i>	225	151	8	1		Rudeč	325/73	lesní pozemek	ano
46	dub červený, dub letní, růže šípková, řešetlák počistivý, trnka obecná	<i>Quercus rubra, Quercus robur, Rosa canina, Rhamnus cathartica, Prunus spinosa</i>	618	221	10	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
47	brslen evropský, dub červený, javor mléč	<i>Euonymus europaeus, Quercus rubra, Acer platanoides</i>	113	51	10	1	řídký porost	Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
48	dub letní, jasan ztepilý, řešetlák počistivý	<i>Quercus robur, Fraxinus excelsior, Rhamnus cathartica</i>	162	52	6	1		Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano
49	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	159	0	3			Rudeč	98/24	orná půda	ne
50	bez černý, brslen evropský, dub letní, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Quercus robur, Rosa canina</i>	32	0	2			Rudeč	98/24	orná půda	ne
51	bez černý, ořešák královský, růže šípková	<i>Sambucus nigra, Juglans regia, Rosa canina</i>	24	0	2			Rudeč	98/24	orná půda	ne


52	dub letní, ořešák královský, svída krvavá	<i>Quercus robur, Juglans regia, Cornus sanguinea</i>	167	85	4	1		Rudeč	98/24	orná půda	ano
53	bez černý, jasan ztepilý, myrobalán třešňový, trnka obecná	<i>Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Prunus cerasifera, Prunus spinosa</i>	182	57	4	1	hustý porost	Rudeč	120/1	ostatní plocha (jiná plocha)	ano
54	ptačí zob obecný, smrk ztepilý	<i>Ligustrum vulgare, Picea abies</i>	14	0	1		živý plot	Rudeč	339/3	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
55	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	6	0	2		živý plot	Rudeč	339/3	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
56	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	17	0	2		živý plot	Rudeč	339/5	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
57	tavolník	<i>Spirea sp.</i>	16	0	2		živý plot	Rudeč	339/2	ostatní plocha (jiná plocha)	ne
58	ptačí zob obecný, myrobalán třešňový	<i>Ligustrum vulgare, Prunus cerasifera</i>	54	0	2		živý plot	Rudeč	332	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ne
59	ptačí zob obecný, myrobalán třešňový	<i>Ligustrum vulgare, Prunus cerasifera</i>	31	0	2		živý plot	Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
60	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	9	0	1		živý plot	Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
61	ptačí zob obecný, myrobalán třešňový	<i>Ligustrum vulgare, Prunus cerasifera</i>	25	0	2		živý plot	Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
62	brslen evropský, ptačí zob obecný, myrobalán třešňový, šeřík obecný	<i>Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus cerasifera, Syringa vulgaris</i>	47	0	3			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
63	ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	14	0	1		živý plot	Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
64	bez černý, javor babyka, ptačí zob obecný, růže šípková	<i>Sambucus nigra, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Rosa canina</i>	52	0	3			Rudeč	338/21	ostatní plocha (neplodná půda)	ne
65	javor babyka, jilm vaz	<i>Acer campestre, Ulmus laevis</i>	165	66	7	1		Rudeč	331	ostatní plocha (ostatní komunikace)	ano

porosty dotčené kácením

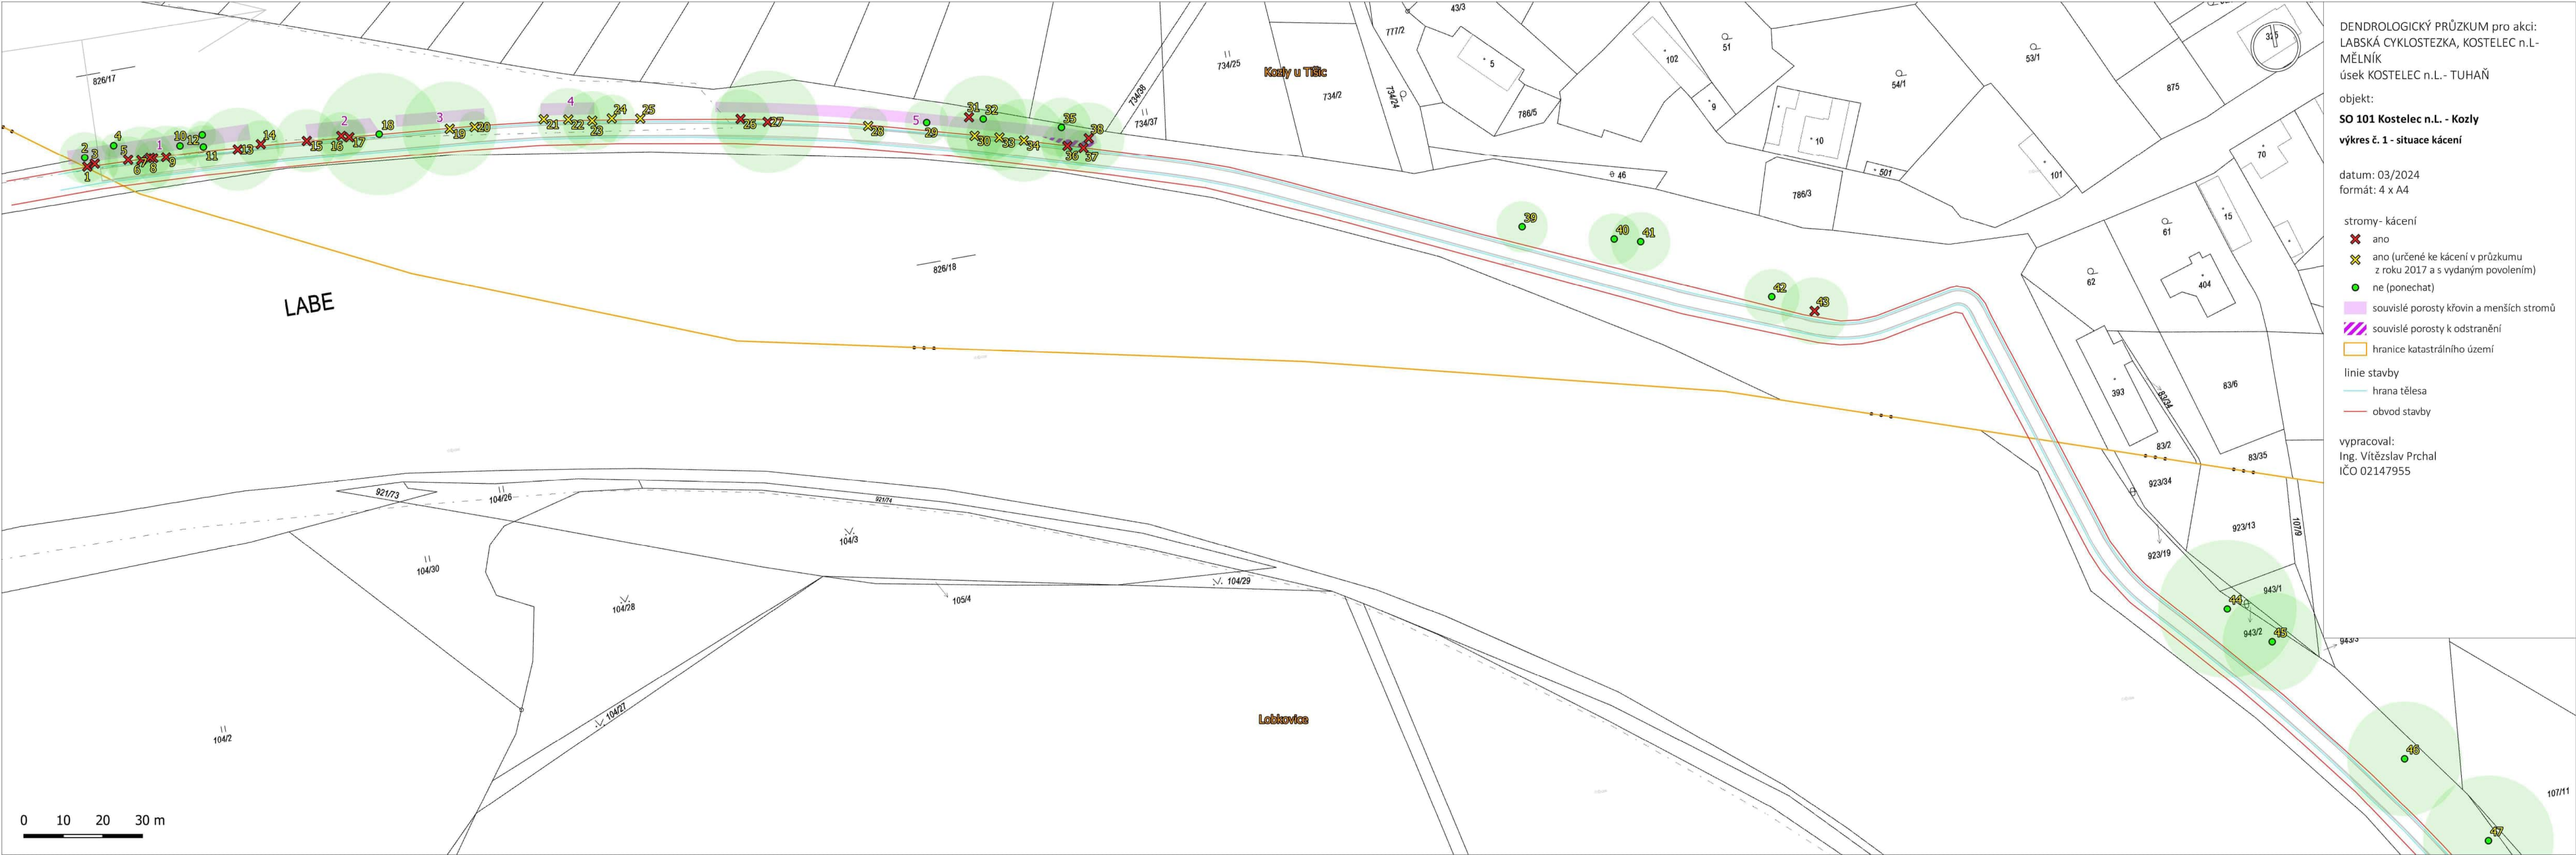

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM pro akci:
LABSKÁ CYKLOSTEZKA, KOSTELEČ n.L.-
MĚLNÍK
úsek KOSTELEČ n.L.- TUHAŇ
objekt:
SO 101 Kostelec n.L. - Kozly
výkres č. 1 - situace kácení
datum: 03/2024
formát: 4 x A4
stromy- kácení
X ano
X ano (určené ke kácení v průzkumu
z roku 2017 a s vydaným povolením)
● ne (ponechat)
souvislé porosty dřevin a menších stromů
souvislé porosty k odstranění
hranice katastrálního území
linie stavby
— hrana tělesa
— obvod stavby
vypracoval:
Ing. Vítězslav Prchal
IČO 02147955

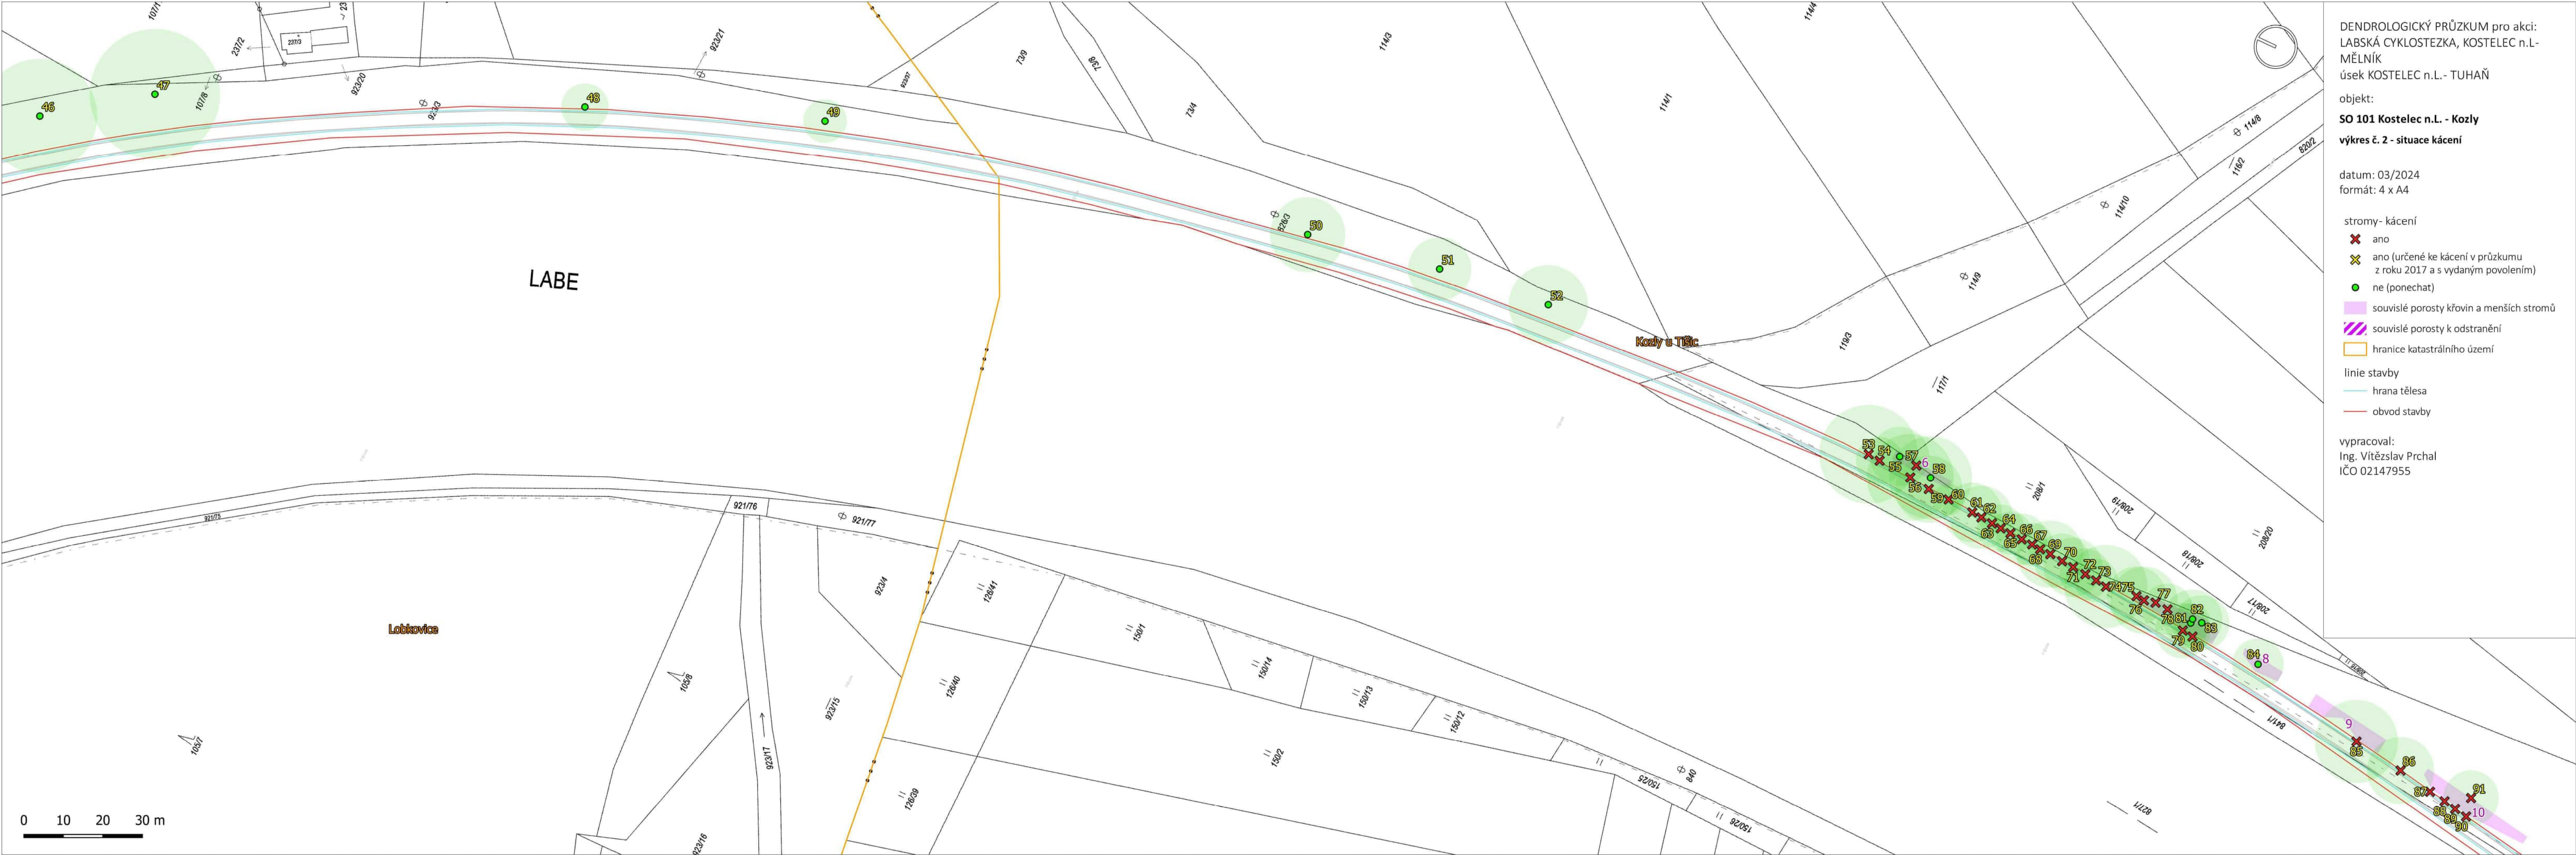

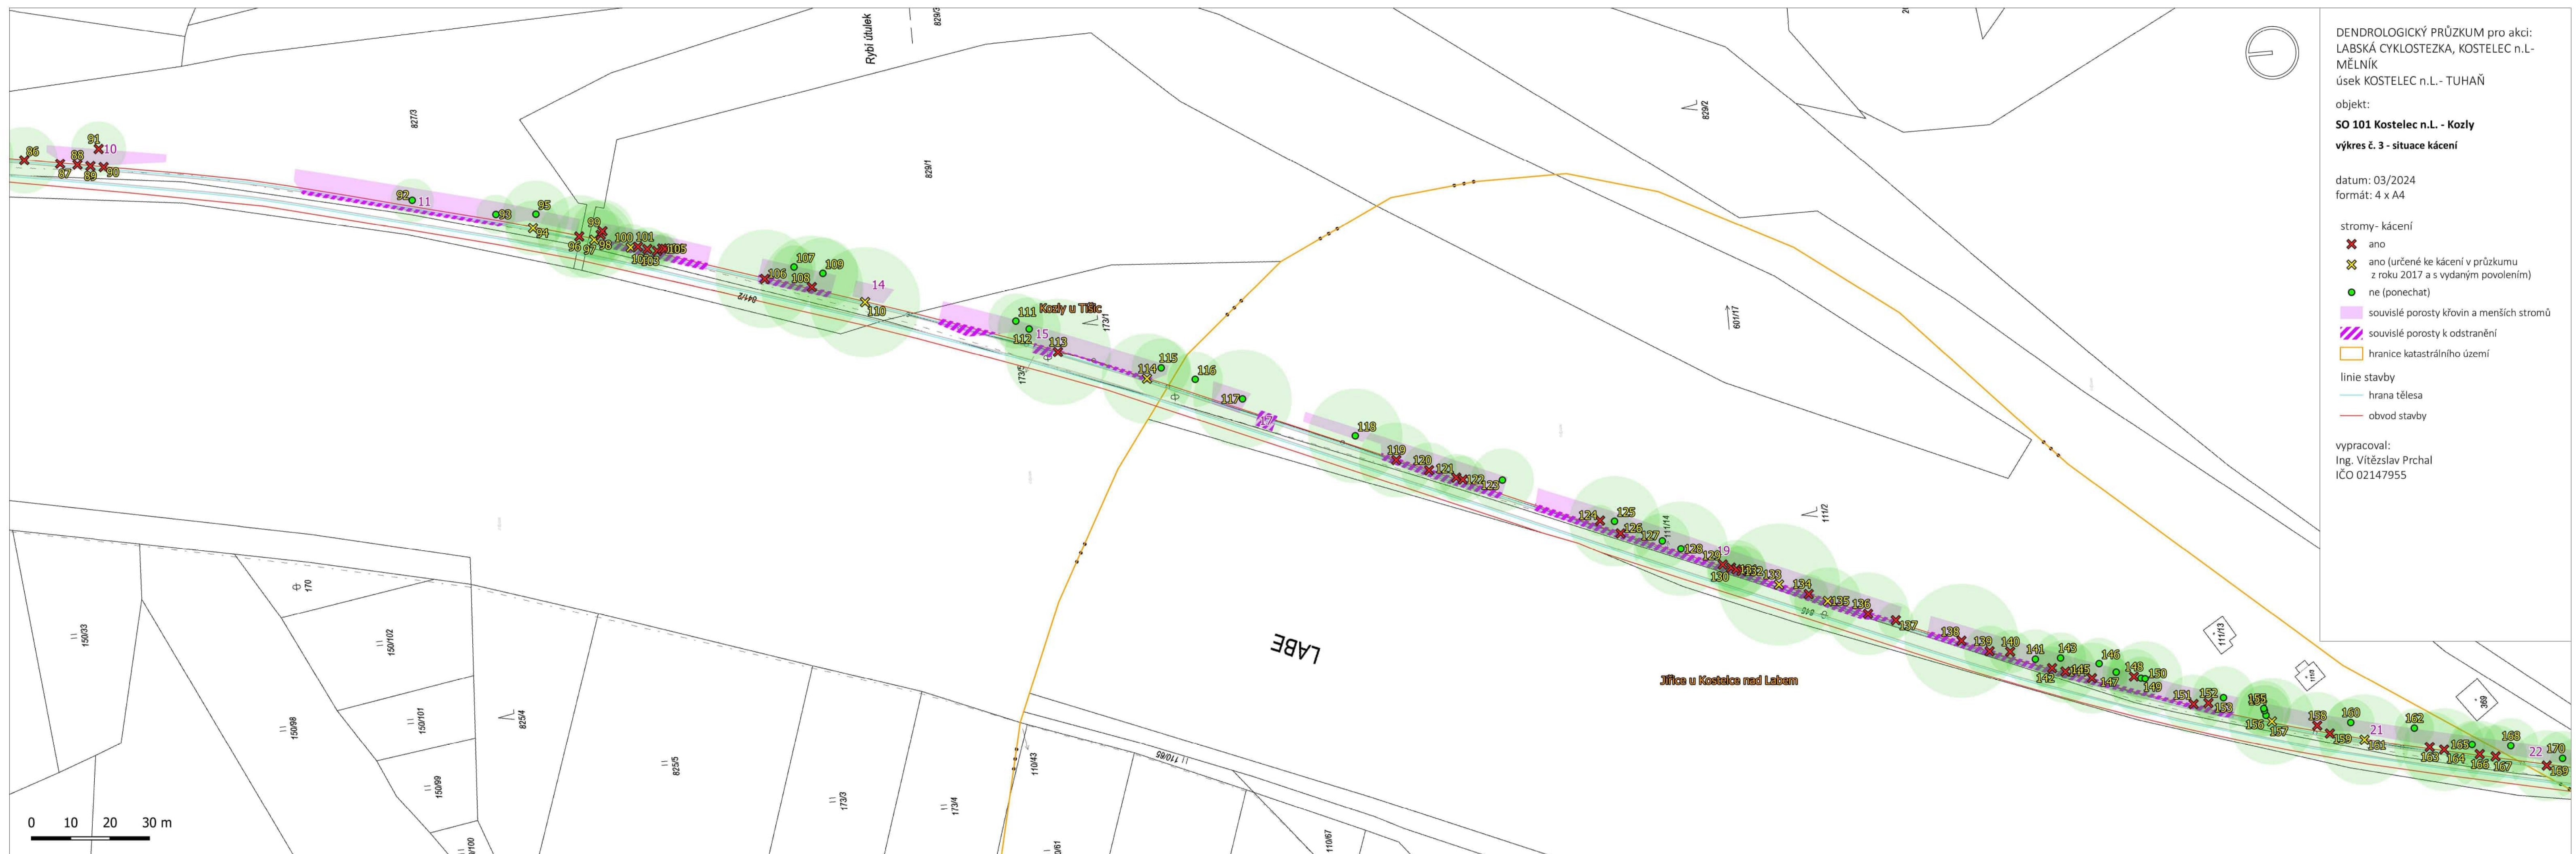



DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM pro akci:
LABSKÁ CYKLOSTEZKA, KOSTELEČ n.L.-
MĚLNÍK
úsek KOSTELEČ n.L.- TUHAŇ

objekt:
SO 101 Kostelec n.L. - Kozly

výkres č. 4 - situace kácení

datum: 03/2024
formát: 4 x A4

stromy- kácení
✕ ano
✕ ano (určené ke kácení v průzkumu
z roku 2017 a s vydaným povolením)
● ne (ponechat)

souvislé porosty dřevin a menších stromů
souvislé porosty k odstranění


hranice katastrálního území


linie stavby
— hrana tělesa
— obvod stavby

vypracoval:
Ing. Vítěslav Prchal
IČO 02147955





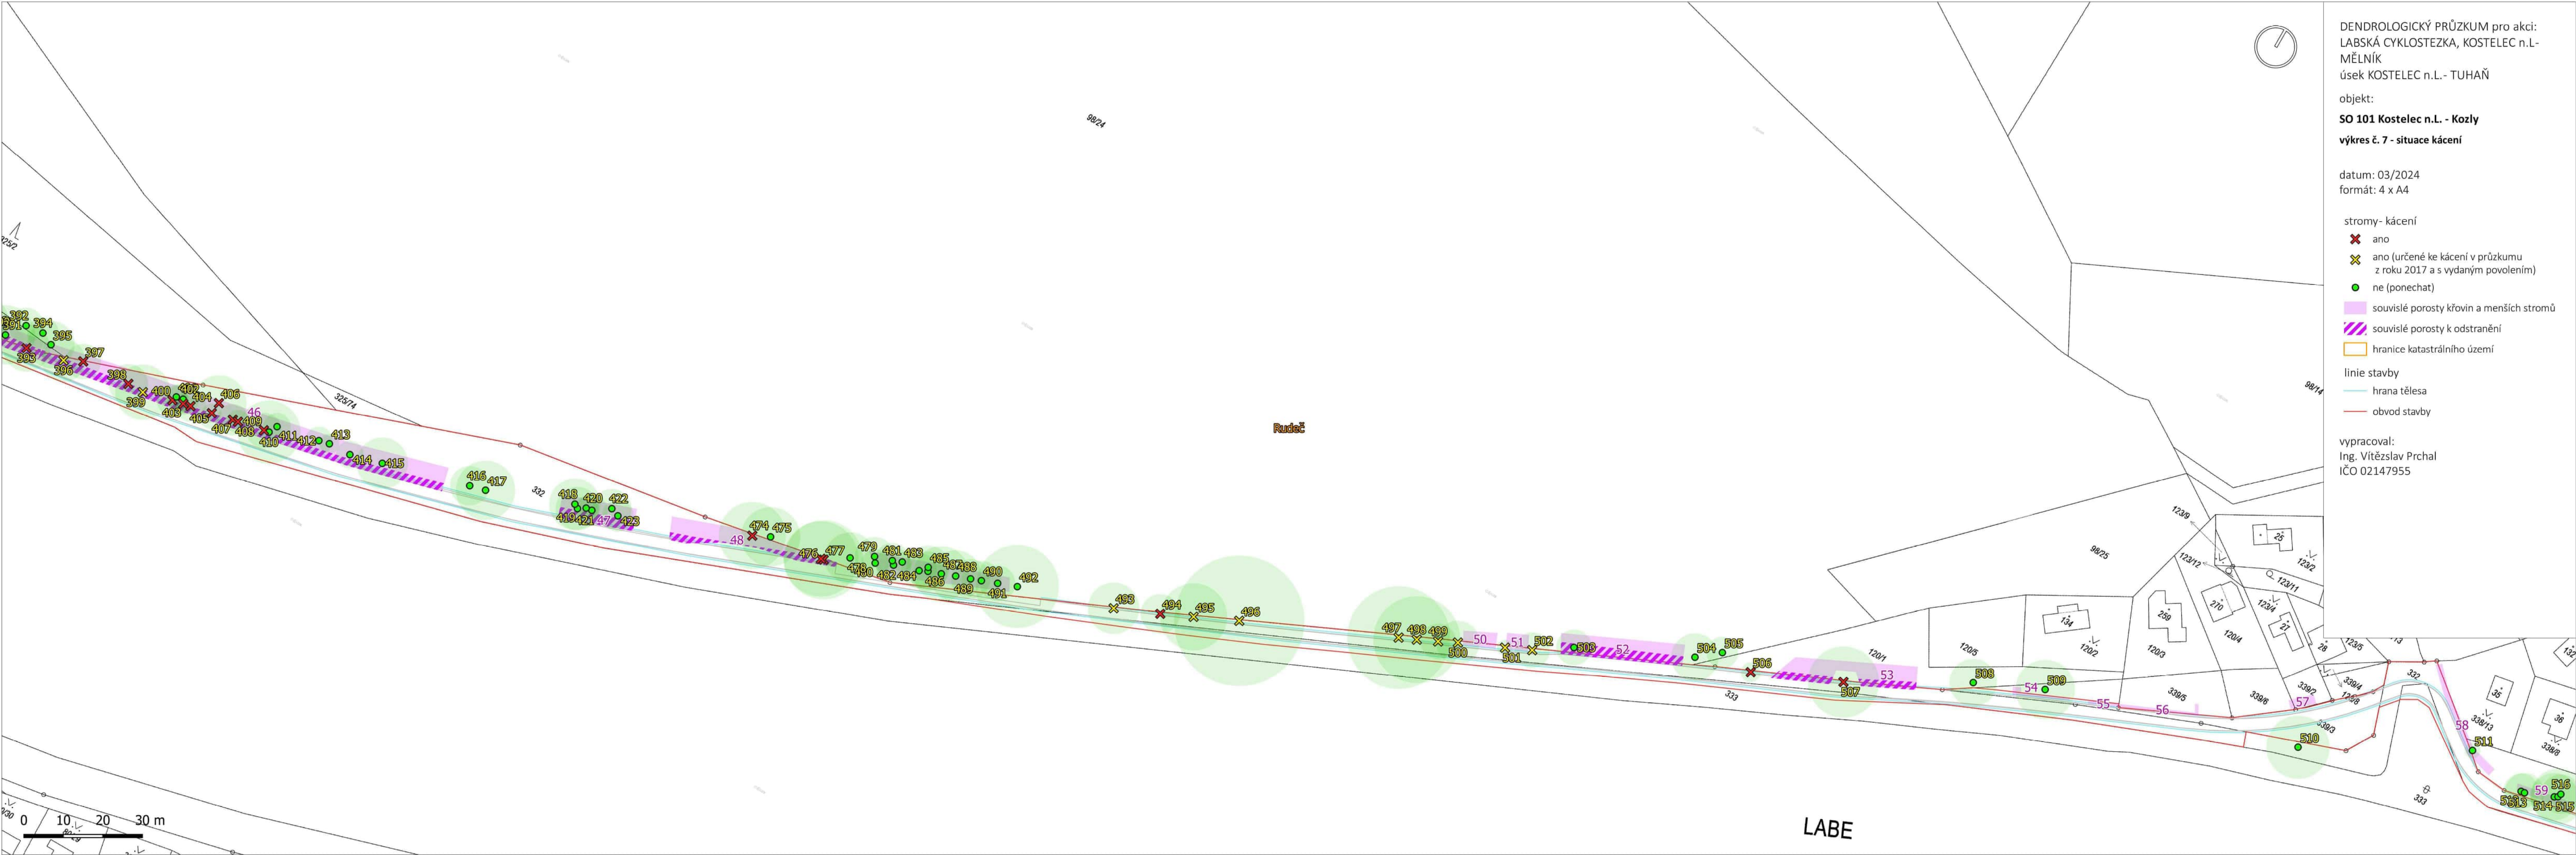

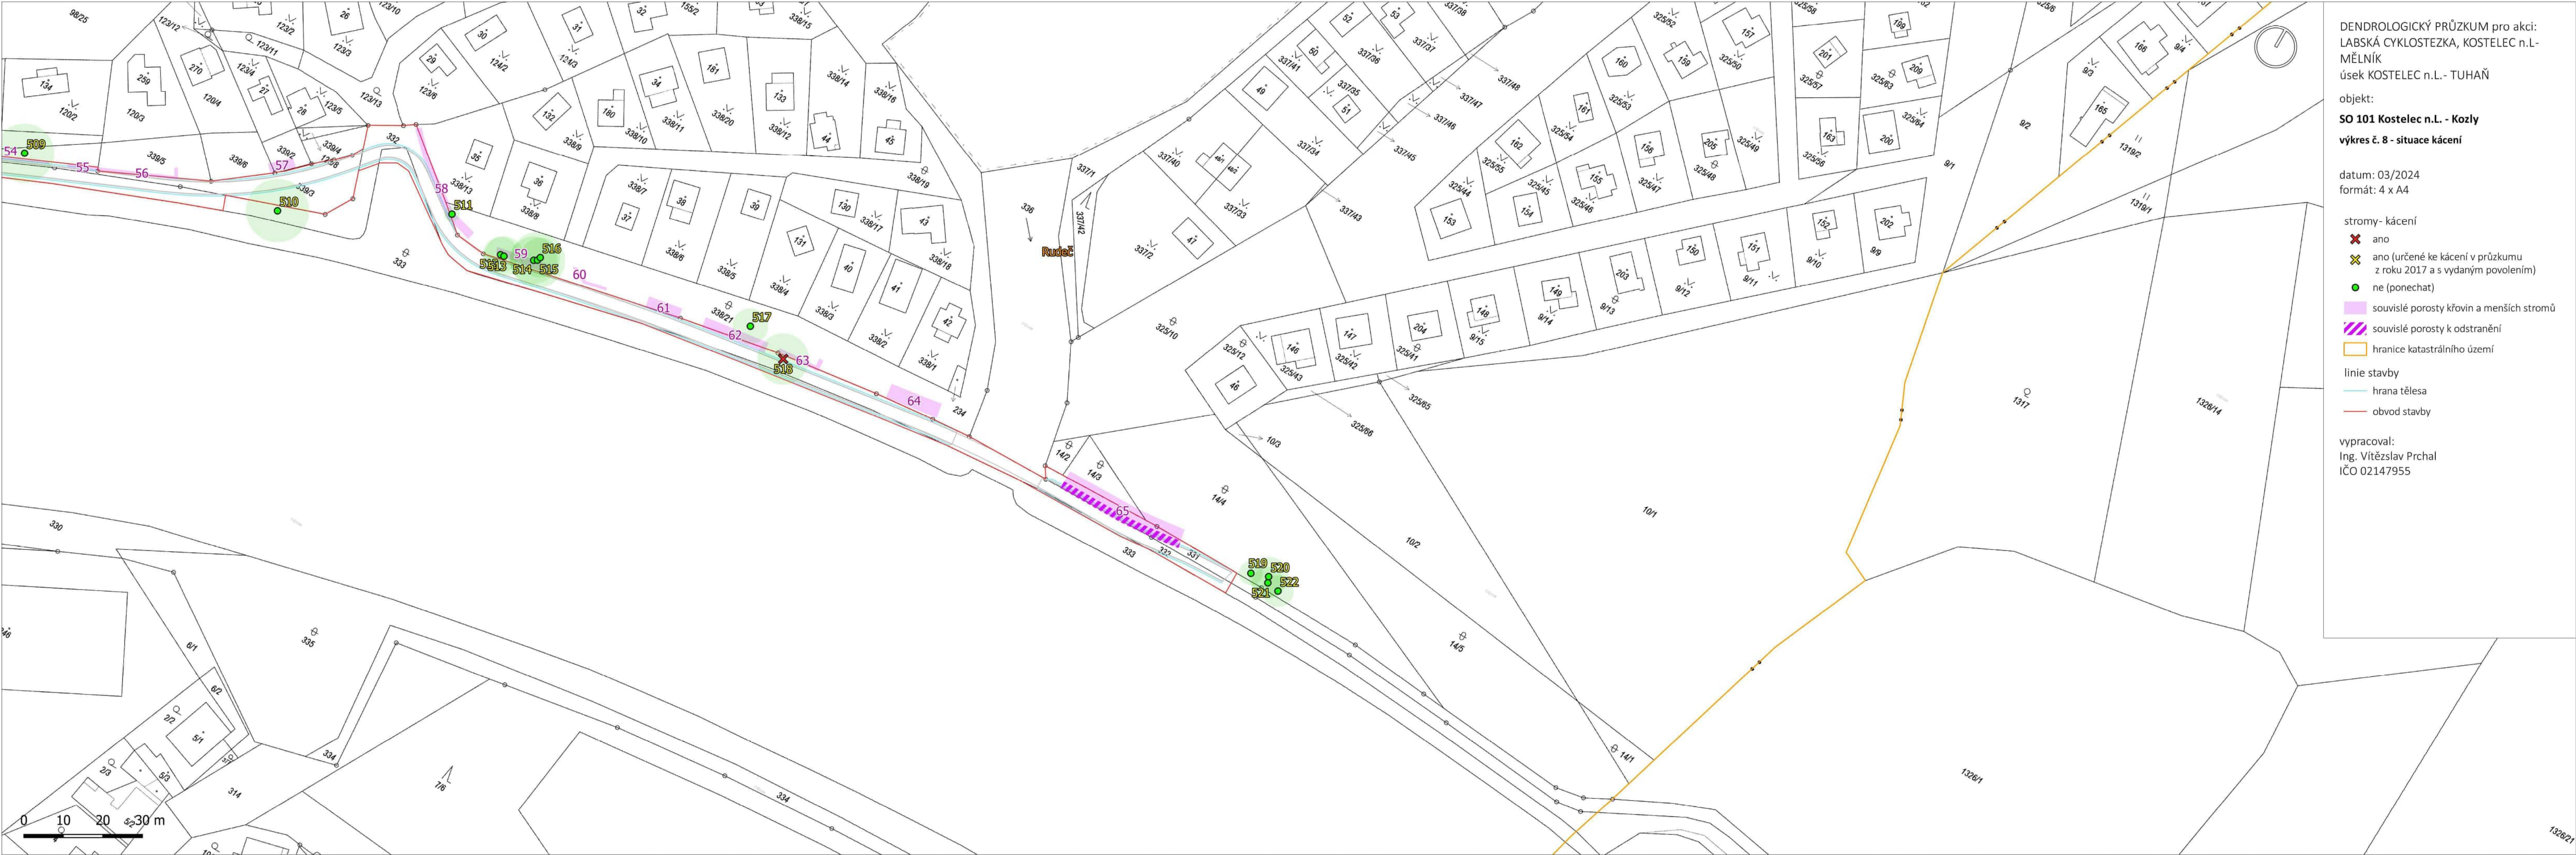

LABSKÁ CYKLOSTEZKA SO101

DODATEČNÝ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem

IČ

zastoupený:

bank. spojení:

kontaktní osoba:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

45272891

Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva

ČSOB a.s., č. ú.: 105026522/0300

Ing. Olga Šambergerová, vedoucí střediska životního prostředí a
laboratoře hluku

pro objednatele

B E S, s.r.o..

se sídlem

kontaktní osoba:

Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

Ing. Roman Wilkonský,

nabízí pro shora uvedenou akci provedení aktualizovaného dendrologického průzkumu.

Termín plnění:

Bude realizováno v souladu s Metodickým návodem MŽP.

Předpoklad zahájení prací nejdříve od 1.3.2024.

Předání výsledků do 14 dnů od ukončení - předpoklad do
15.3.2024**Výstup:**

Autorizovaný protokol (2x tisk + 1x elektronicky – PDF)

Nabídková cena:**celkem bez DPH:****200 000,- Kč**

DPH 21 %

42 000,- Kč

cena celkem vč. DPH:

242 000,- Kč

Fakturace:Závěrečná faktura bude vyhotovena po předání díla objednateli.
Součástí faktury bude předávací protokol potvrzený oprávněnou
osobou objednatele.

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

Ing. Václav Sejk
obchodní ředitel a
člen představenstva
PUDIS a.s.



DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

NABÍDKA NA ZHOTOVENÍ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Objednatel: B E S. s.r.o.

Zpracovatel: Envicons s.r.o.

leden 2024

ENVICONS s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice – Polabiny

IČ: 275 60 015
DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9vm4b4e

OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zajištění dodatečného dendrologického průzkumu na Vaší akci Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem - Mělník SO 101

TERMÍN

Dle dohody a koordinace s objednatelem.

CENA

název činnosti	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	celkem Kč
Zhotovení dodatečného dendrologického průzkumu	kpl	-	-	325 000,00 Kč

cena celkem bez DPH **325.000,-- Kč**

DPH 21 % 68.250,-- Kč

cena celkem včetně DPH **393.250,— Kč**

V Pardubicích 21. 2. 2024

Ing. Lukáš Řádek

jednatel a obchodní ředitel společnosti

Od: Petra Marková
Odesláno: Monday, 01.04.2024 08:31:26
Komu: Pospíšil Jan Ing
Kopie: David Kulvajt <c
Předmět: Cenová nabídka SO 101 Labska cyklostezka

Dobrý den,

dle dohody s p. Kulvajtem Vám zasílám Vám cenovou nabídku na rizikové kácení, rozřezání pokácených stromů a přibližování dřevní hmoty.

Případné dotazy k zaslané cenové nabídce směřujte prosím na p. Kulvajta

V případě akceptace naší cenové nabídky Vás prosím o zaslání objednávky obratem, abychom mohli na práce nastoupit

Fakturace proběhne dle skutečnosti - na základě skutečně vykácených stromů.

Objednávku zašlete prosím na tento centrální e-mail:

Děkuji, s pozdravem

Petra Marková
vedoucí obchodního oddělení

H-REKULTIVACE, a.s.
Černovice 226
430 01 Chomutov

web: www.h-rekultivace.cz



ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

H-REKULTIVACE

Společnost H-REKULTIVACE, a.s. upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že tímto způsobem nečiní ani nepřijímá nabídku a že z případného ukončení vyjednávání o smlouvě v jakékoliv fázi, a to i bez vážného důvodu, nelze vyvozovat žádné následky. Společnost H-REKULTIVACE, a.s. může vstupovat do smluvních vztahů pouze prostřednictvím osob oprávněných jednat jejím jménem, avšak ani tyto osoby nemohou vstupovat do smluvních vztahů formou elektronického podání. Tato zpráva tedy nemůže být vykládána jako důvodné očekávání uzavření smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje.



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

1208700 Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L.

- Tu haň - kopie

Rozpočet:

SO 101.1 Kostelec n.L. - Kozly u Tišic

SO 101.1

1 214 430,12

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	Mj	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				1 214 430,12	
91	11210R01	R-položka	PŘÍPLATEK ZA RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, bez rozlišení průměru kmene	KUS	78,000	8 000,00	624 000,00	
92	11242R01	R-položka	ROZŘEZÁNÍ POKÁCENÝCH STROMŮ NA PALIVOVÉ DŘEVO URČENÉ DÉLKY	KUS	178,000	1 500,00	267 000,00	
93	16220R01	R-položka	PŘÍPLATEK ZA PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY, ŽKD 5 000 m	M3	898,417	360,00	323 430,12	

From: Šárka Bičovská
Sent: Wednesday, 03.04.2024 14:47:03
To: Nagy Petr Ing
Cc:
Subject: 21964-25 CN kácení Labská cyklostezka-Kostelec n.L

Dobrý den, pane Nagy,

zasílám Vám cenovou nabídku na akci kácení Labská cyklostezka-Kostelec n.L.

S pozdravem

Ing. Šárka Bičovská
Přípravář stavebních zakázek

Gabriel s.r.o.
České Kopisty 208
412 01 Litoměřice

ID: ad5vqak

Budme v kontaktu, sledujte nás:
www.gabriel.cz
[YouTube kanál](#)
[facebook/Gabriel](https://facebook.com/Gabriel)

		Firma:		Soupis prací objektu					
Stavba:		1208700		Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L.					
				- Tu haň - kopie					
Rozpočet:		SO 101.1		Kostelec n.L. - Kozly u Tišic					
								SO 101.1	1 164 365,22
Pot. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1		Zemní práce				1 164 365,22		
91	11210R01	R-položka	PŘÍPLATEK ZA RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, bez rozlišení průměru kmene	KUS	78,000	7 000,00	546 000,00		
92	11242R01	R-položka	ROZŘEZÁNÍ POKÁCENÝCH STROMŮ NA PALIVOVÉ DŘEVO URČENÉ DÉLKY	KUS	178,000	1 450,00	258 100,00		
93	16220R01	R-položka	PŘÍPLATEK ZA PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY, ZKD 5 000 m	M3	898,417	401,00	360 265,22		