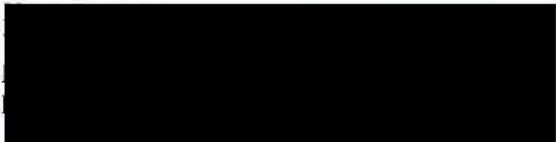
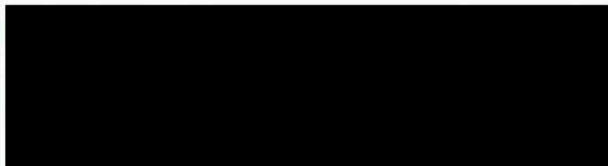


Výzva k provedení běžné opravy č. 1872140020052

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Petr Tománek velitel VÚ 7214 Čáslav Chotusice 285 76		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	
			
Fakturační adresa:			
Objednatel: Ministerstvo Obrany Tychonova 221/1 Praha 6 – Hradčany 160 01 Praha 6 IČ 60162694 DIČ CZ60162694 Právnícká osoba			
Příjemce: VÚ 7214 Čáslav 285 76 Chotusice			
Typ/modifikace techniky:	T-- 815 CAPL 16		
Registrační značka:	373-60-90		
Rok výroby:	1987		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:			
Podvozek:			
Výměna sedaček (řidič, středový, spolujezdec) v kabině. Výměna zámků ve dveřích kabiny (včetně vnitřního mechanismu). Nefunkční nezávislé topení (označení TOPENÍ NAFTO.X7-1M-S324V).			
Nástavba:			
Zahradka sloužící jako zachytná vana na vrcholu nástavby je zrezlá, při dešti protéká zachycená voda skrz ohrádku. Nutné odříznutí a instalace nové včetně laminace. Pochozí lávka na kotli je stářím již nepochází včetně pevně instalovaného žebříku v zadní části nástavby. Nefunkční měření v jednotlivých komorách nádrže. Uzemňovací kabel v bubnu nenavíjí a je roztržený. Uzemňovací rozvody je nutné vyměnit, včetně uzemnění výdejních koncovek. Zpuchřelé hadicové rozvody vzduchové soustavy. Nefunkční manometry instalované na výdejním panelu. Propouští ventily u odkalovacích míst, nutná výměna. Zachytné vany v účelové nástavbě jsou zrezlé a neplní svůj účel zachytu případných úkapů z potrubí. Po úpravě zachytných van je nutné opravit i svody pro odkalování VPF a kalníku cisterny. Slabé navíjení výdejních hadic, nutná oprava navíjecích motorků + instalace ochrany výdejního panelu při navíjení hadic. Ucpané a zrezlé svody z horní zahrádky. Nefunkční zastaralé neprůbojné pojistky, které slouží k odvodu tlaku vzduchu z nádrže při jejím plnění a dále slouží jako protiexplozivní pojistka, aby nedošlo k proniknutí případného plamene přes tento průduch do nádrže. Pojistka již nepropouští vzduch. Je nutná aktualizace výdejního panelu a obměna			

popraskaných ovládacích mechanismů na výdejním panelu. Opotřebované všechny otvírané dveře na účelové nástavbě a jejich otvírací mechanismy, dveře jsou za dobu svého provozu značně vyrezlé, včetně pantů, nutná výměna včetně těsnících materiálů kolem vstupů, do kterých v současné době znatelně zatéká voda. Oprava a přetěsnění výdejního čerpadla 100 SLVN. Oprava laku nástavby, kabiny a podvozku. Prasklá nádrž na letecké palivo, provést kompletní přelaminaci kotle cisterny. Nefunkční průtočné měřidlo.

Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady:

Provozní sešit vojenské techniky včetně deníku nástavby.

Požadavek na provedení defektace:	U útvaru U zhotovitele	Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	U útvaru U zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:	Záložní ND nejsou součástí zakázky	
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:	Květen - Červen 2018	
Doplňující informace (požadavky):	Nejsou	

Popis provádění díla: : Provedení opravy T815 CAPL16

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: červenec 2018

TD zhotovitele číslo *: DP CAPL16 10/1988, TP-ANZA-16-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	973 314,-
Materiálové náklady:			1	734 983,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 708 297,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cenová kalkulace č. 1872140020006
Nabídková cena celkem ... 1 708 297,- Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požaduji konečnou kontrolu **Nepožaduji***

*nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: *vyplní ZSOJ*

Číslo telefonu:

377 22 22 22
602 236 778

Nabídková cena celkem 2 067 039,- Kč s DPH.

(slovy: korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 708 297,- Kč, sazba DPH 21 % činí 358 742,- Kč.

Po vyplnění zhotovitel zašle provozovateli elektronicky ve formátu Word

b) převzetí vozidla z opravy – zpracuje zhotovitel

Druh a značka techniky - díla....T-815 CAPL 16..... RZ373-60-90.....

výr. číslo..... číslo motoru ...4561..... číslo podvozku0514795...

převzetí z opravy odANZA s.r.o. Chlumeck nad Cidlinou.....

(adresa zhotovitele)

dne6.6.2018..... k útvaru (zařízení) VU 7214 Čáslav.....

pověřenou osobou přejímajícího SD PHM [redacted].....

(datum, funkce, jméno, příjmení)

na základě plné moci udělené (hodnost, jméno, příjmení velitele) dne (datum udělení plné moci), která zůstává součástí výtisku Protokolu o odevzdání a převzetí díla z opravy pro zhotovitele.

S technikou - dílem byly převzaty tyto doklady:

1. . provozní sešit s doplňky..... číslo

2. OTP..... číslo

3. číslo

Při převzetí techniky - díla bylo zjištěno:

a) technický stav techniky – díla dle popisu provedených prací:

Po provedené BO dle výzvy č.3736090

b) další servisní údržba týkající se seřízení, dotažení apod.:

c) demontované náhradní díly u převzaté techniky byly:

odebrány*

ponechány u opravce*

* nehodící se škrtněte

d) cena převzatého díla v Kč bez DPH: 1 708 297,-Kč

e) zápis zhotovitele: Bez závad

.....
(Jméno)

.....
(Jméno

.....
cího)

(číslo osobního, občanského průkazu, podpis)

V... C