



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2018/0110**

vyřizuje: Nohejl Jiří PhDr.

telefon:

e-mail:



Dodavatel

IČ: 49276549

DIČ: CZ510818032

Hubeňák Milan, Ak. arch.

Na úlehli 1008/6

141 00 Praha

V Praze 26.6.2018

Objednávka - Oprava a restaurování 3 ks památníků obětem I. světové války v Horních Počernicích

Objednáváme opravu a restaurování 3 ks památníků obětem I. světové války v Horních Počernicích dle Vaší cenové nabídky z 23. 5. 2018:

Památník č. 1 (žena s dítětem)

Umístění: Praha 20, Březecká, v parku

Cena: 33 000 Kč bez DPH

Památník č. 2 (pomník)

Umístění: Praha 20, kopec Baroňák

Cena: 27 000 Kč bez DPH

Památník č. 3. (mohyla)

Umístění: Praha 20, Křovinovo náměstí

Cena: 29 000 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH:

89 000,00 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:

107 690,00 Kč

Termín dodání:

10.říjen 2018

Způsob platby: převodním příkazem


Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

ZÁMĚR a ROZPOČET na opravu a restaurování 3 ks památníků obětem I. Světové války v Horních Počernicích.



památník č. 1



památník č. 2



památník č. 3



Památník č. 1. (žena s dítětem)

Rozměry: výška 4,4 m, základ 2,5 x 2,5m

Umístění: Praha 20, Březecká, Horní Počernice, v parku

Nápis: PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE R 1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0020-18135





povrchové destrukce kamene, u sochy povětrnostními vlivy (chybí detaily nohou) u soklu převážně mechanické, rozpořhované kameny soklu.

**Popis památky:**


jedná se o pískovcovou sochu ženy s dítětem v nadživotní velikosti stojící na žulovém soklu s nápisem, sokl je obestavěn dvěma stupni pískovcových schodů. K pomníku vede kamenná stupňovitá pěšina. Základna (schodiště) má rozměr 4,5 x 4,5 m, výška pomníku je 4,4 m.

Současný stav památky:

Kámen, zejména pískovec je především působením povětrnostních vlivů povrchově velmi narušen. Některé detaily jako prsty nohou jsou již špatně čitelné. Schodišťové stupně soklu jsou na několika místech působením zemní vlhkosti a mrazu posunuty a dále mechanicky narušeny (olámané rohy). Spáry mezi jednotlivými bloky kamene jsou místy vypadány. Celá památka je pokryta vegetací (mechy a lišejníky). K tomuto stavu přispívá i to, že pomník je osazen v parku, obklopen stromy.

způsob restaurování:

po provedení vstupní fotodokumentace bude pomník napuštěn přípravkem hubícím vegetaci, po jeho působení bude vše omyto tlakovou vodou. Tlak bude přizpůsoben stavu kamene. Po vyschnutí bude nepevný kámen hloubkově napuštěn organokřemičitým zpevňovačem a po uplynutí technologické pauzy potřebné pro vytvrnutí zpevňovače, dojde k doplňování plastických nedostatků. K doplňování bude použit tmel (umělý kámen) na cementové bázi. Tvrdost, zrnitost i barva tmelu bude přizpůsobena okolí tmeleného kamene. Budou srovnány uvolněné kameny soklu a doplněny vypadané spáry. Po té budou provedeny lokální barevné retuše vysprávek. Na závěr bude celá památka opatřena preventivním protivegetativním nástřikem. Po dohodě s památkáři může dojít i k následnému nástřiku hydrofobizací.

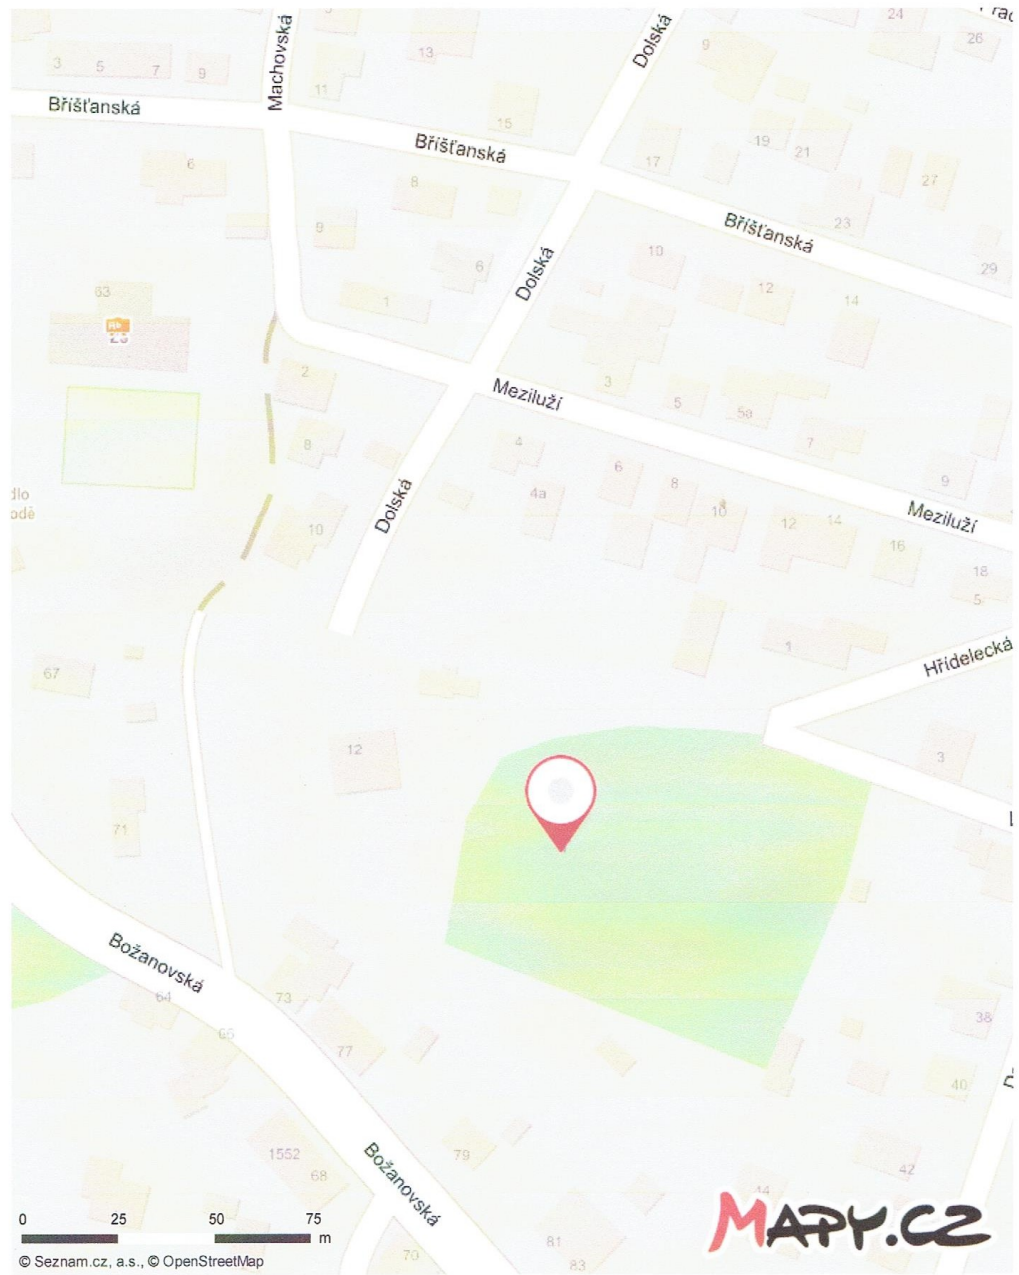

Památník č. 2. (pomník)

Umístění: Praha 20, kopec Baroňák

Nápis: PAMÁTNÍK PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE OBCE
SVĚPRAVIC 1914 -1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0020-18066



Přírodní útvar "BAROŇÁK"
 Původní přírodní pískovcový val byl navýšen do výrazného kopce dalším pískovcem, vytěženým při budování vodovodního přivaděče z Káraného do Prahy v letech 1906-1914. Majitelem takto vzniklého kopce a okolí byl až do 1. světové války baron Vojtěch DERCENYI. To vedlo k pojmenování kopce "BAROŇÁK". Na vrcholu "BAROŇÁKU" obec Svěpravice rozhodla o postavení pomníku obětem 1. světové války. Vlastní pomník byl získán z rušeného pražského hřbitova a brněnská Zbrojovka darovala vojenskou přilbu na jeho ozdobení. Přilba se do dnešního dne nedochovala.





vegetace a drobná mechanická poškození



Popis památky:

jedná se o pomník z jemnozrnného pískovce obdélníkového na výšku 2,2 m postaveného hranolu, ukončeného stříškou bohatě zdobenou profily. Tu nesou dva kroucené pilastry. Uprostřed vpadlé místo s osazenou mramorovou deskou s nápisy. Ve spodní části je pět oválných terčíků, zřejmě po osazených porcelánových destičkách s fotkami. Kolem pomníku, je železným plůtkem a pískovcovou obrubou, ohraničené prostranství. Plocha je vyplněna betonovou dlažbou s oblázky.

Současný stav památky:

Kámen, je povrchově narušen působením povětrnostních vlivů. Je zde i mnoho drobných mechanických poškození. Místy jsou vypadané spáry. Celá památka je pokryta exhaláty a vegetací (mechy a lišejníky). K tomuto stavu přispívá i to, že pomník je osazen v lesoparku.

způsob restaurování:

po provedení vstupní fotodokumentace bude pomník napuštěn přípravkem hubícím vegetaci, po jeho působení bude vše omyto ručně vodou.(není přístup k tekoucí vodě) Po vyschnutí bude nepevný kámen hloubkově napuštěn organokřemičitým zpevňovačem a po uplynutí technologické pauzy potřebné pro vytvrzení zpevňovače, dojde k doplňování plastických nedostatků. K doplňování bude použit tmel (umělý kámen) na cementové bázi. Tvrdost, zrnitost i barva tmelu bude přizpůsobena okolí tmeleného kamene. Budou srovnány uvolněné kameny soklu a doplněny vypadané spáry. Po té budou provedeny lokální barevné retuše vysprávek. Na závěr bude celá památka opatřena preventivním protivegetativním nástřikem. Po dohodě s památkáři může dojít i k následnému nástřiku hydrofobizací.



Památník č. 3. (mohyla)

Umístění: Horní Počernice Praha 20, Křovinovo náměstí,
pomník je na vnější straně silnice okolo půlkruhového náměstí.

Nápis: PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE, r. 1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0020-18065







Popis památky:

jedná se o čtyřstupňovou mohylu vysokou 4 m z pískovcových kvádrů. Kolem pomníku, je železným plůtkem a pískovcovou zvýšenou obrubou, ohraničené prostranství o hraně 4 x 4 m. Plocha je vyplněna pískovcovou dlažbou.

Současný stav památky:

Kámen, je působením povětrnostních vlivů povrchově narušen. Místy se vyskytují drobná mechanická poškození. Spáry mezi jednotlivými kameny jsou místy vypadané. Celá památka je pokryta silnou vrstvou vegetace (mechy a lišejníky). K tomuto stavu přispívá i to, že pomník je osazen v parku, obklopen stromy.

způsob restaurování:

po provedení vstupní fotodokumentace bude pomník napuštěn přípravkem hubícím vegetaci, po jeho působení bude vše omyto tlakovou vodou. Tlak bude přizpůsoben stavu kamene. Po vyschnutí bude nepevný kámen hloubkově napuštěn organokřemičitým zpevňovačem a po uplynutí technologické pauzy potřebné pro vytvrdnutí zpevňovače, dojde k doplňování plastických nedostatků. K doplňování bude použit tmel (umělý kámen) na cementové bázi. Tvrdost, zrnitost i barva tmelu bude přizpůsobena okolí tmeleného kamene. Bude srovnána místy nerovná dlažba a doplněny vypadané spáry. Po té budou provedeny lokální barevné retuše vysprávek. Na závěr bude celá památka opatřena preventivním protivegetativním nástřikem. Po dohodě s památkáři může dojít i k následnému nástřiku hydrofobizací.

Veškeré materiály a pracovní postupy budou předem konzultovány s památkáři.

CENOVÁ NABÍDKA

Pomník č. 1

- odstranění a likvidace vegetace vč. materiálu.....	3.000 Kč
- odstranění nepevných částí a mytí tlak vodou	3.000 Kč
- úprava terénu a přeosazení schodů	6.000 Kč
- rest. kamene (doplňování)	18.000 Kč
<u>- barevné retuše a preventivní nástřik</u>	<u>3.000 Kč</u>
CELKEM	33.000 Kč
+ 21% DPH	6.930 Kč

C E L K E M s DPH 39.930 Kč

Pomník č. 2

- odstranění a likvidace vegetace vč. materiálu	2.000 Kč
- odstranění nepevných částí a ruční mytí	4.000 Kč
- úprava terénu a přeosazení schodů	5.000 Kč
- rest. kamene (doplňování)	14.000 Kč
<u>- barevné retuše a preventivní nástřik</u>	<u>2.000 Kč</u>
CELKEM	27.000 Kč
+ 21% DPH	5.670 Kč

C E L K E M s DPH 32.670 Kč

Pomník č. 3

- odstranění a likvidace vegetace vč. materiálu.....	3.000 Kč
- odstranění nepevných částí a mytí tlak vodou	3.000 Kč
- úprava terénu a přeosazení schodů	8.000 Kč
- rest. kamene (doplňování)	12.000 Kč
<u>- barevné retuše a preventivní nástřik</u>	<u>3.000 Kč</u>
CELKEM	29.000 Kč
+ 21% DPH	6.090 Kč

C E L K E M s DPH 35.090 Kč