



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b> <b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A</b>	<b>7</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO 05 – Severní přístavek – statické zajištění plenty za objektem A, konzervace stávajících omítek	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o.</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X</b>	<b>DATUM:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Statické zajištění plenty za objektem A, konzervace dochovaných původních omítek na plentě hradební zdi v objektu A <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> ██████████ <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Podle zadávací projektové dokumentace byla navržena úprava povrchu plenty dle technologického postupu popsaného v technické zprávě na straně 8. Po demontáži střešní krytiny, konstrukce krovu a stropu, tj. po zpřístupnění dotčené kce, byl zjištěn skutečný stav plenty. Oproti předpokladu projektové dokumentace byl zjištěný stav části plenty (v podkroví) ze statického hlediska havarijní a popsaný postup není možné v tomto případě použít. Dále bylo zjištěno provedeným mykologickým průzkumem napadení nejen krovu, ale také zdiva plenty. Z důvodu havarijního stavu konstrukce krovu a stropu (před zahájením prací stavba označena cedulí se zákazem vstupu), nebylo možné tento stav ve fázi projektu zjistit nebo ověřit. Pro statické zajištění a odstranění mykologického napadení zdiva plenty bude nutné vybourat, staticky podchytit a znovu vyzdít zdivo v rozsahu 103,73m<sup>2</sup>.</li><li>– Po odstranění havarijního stavu objektu bylo možné posoudit stav stávající omítky plenty v prostoru 1. NP. Po odebrání vzorku zdiva a stanovení míry zasolení omítek byl navržen technický postup sanace části omítek v rozsahu 112,15m<sup>2</sup>. Jejich zachování bylo rovněž požadováno odborem památkové péče.</li><li>– S ohledem na technickou a organizační náročnost popsaných změn má tento změnový list dopad nejen do ceny díla, viz položkový rozpočet, ale také do termínu dokončení objektu A, resp. SO 05.</li></ul>	



Předpokládaný termín dokončení objektu SO 05 s ohledem na rozsah realizované změny a vývoj schvalovacího řízení nejpozději do 30.11.2018

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 10.4.2017

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

PKOM

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB –




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1</b>	<b>7</b>																
<b>ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7</b>																
<b>Popis změny:</b> SO 05 – Severní přístavek Severní přístavek – statické zajištění plenty za objektem A, konzervace stávajících omítek	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Statické zajištění plenty za objektem A, konzervace dochovaných původních omítek na plentě hradební zdi v objektu A <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> [REDACTED] <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table border="0"><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">560 358,64 Kč</td><td style="text-align: right;">117 675,31 Kč</td><td style="text-align: right;">678 033,95 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-280 683,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-58 943,43 Kč</td><td style="text-align: right;">339 626,43 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">279 675,64 Kč</td><td style="text-align: right;">58 731,88 Kč</td><td style="text-align: right;">338 407,52 Kč</td></tr></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	560 358,64 Kč	117 675,31 Kč	678 033,95 Kč	Méněpráce:	-280 683,00 Kč	-58 943,43 Kč	339 626,43 Kč	Rozdíl:	279 675,64 Kč	58 731,88 Kč	338 407,52 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	560 358,64 Kč	117 675,31 Kč	678 033,95 Kč														
Méněpráce:	-280 683,00 Kč	-58 943,43 Kč	339 626,43 Kč														
Rozdíl:	279 675,64 Kč	58 731,88 Kč	338 407,52 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 16.4.2018																	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>  <i>SOUHLASÍME</i>																	
OD: _____ AD GP _____	PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>25.6.2018</i>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI MMB – [REDACTED]																

## Rekapitulace změnového listu


### Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1			
O:	SO 05	Severní přístavek			
R:	05.06	Zdravotechnika			
			VCP	MP	VCP+MP
1		Statické zajištění hradební zdi za objektem A	422 526,29	-134 888,00	287 638,29
2		Ochrana dochovaných omítek	137 832,35	-145 795,00	-7 962,65
		<b>Celkem</b>	<b>560 358,64</b>	<b>-280 683,00</b>	<b>279 675,64</b>

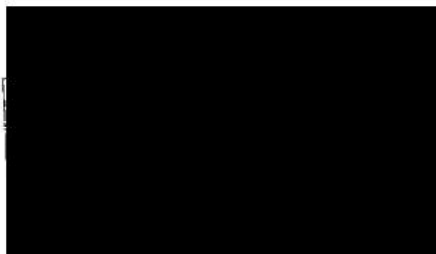

**Položkový rozpočet Návrh HOCHTIEF CZ**

	S:	2017 - 04.03	Rekonstrukce NKP Špilber				
	O:	05	Dodatek č.				
	R:	01	Ochrana dochovaných omítek				
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
SO 05 - 04 - 32	Díl: 612		Úpravy povrchů				137 832,35
	1 R 612-04 - 05.04		Oprava původních omítek ohradní zdi dle technol.postupu v tech.zprávě 38,6*3,3-15,23	m2	112,15000	893,00	100 149,96
ZL oprava plenty	2 1		Hlubková penetrace, sjednocení povrchu fasádní silikátovou barvou 38,6*3,3-15,23	m2	112,15000	336,00	37 682,40
					112,15		
SO 05 - 01 - 77	Díl: 612		Úpravy povrchů				-145 795,00
	77 R 612-04 - 05.01		Oprava hradební zdi dle technologického postupu popsaného v tech.zprávě (bod č.1-8) 38,6*3,3-15,23	m2	-112,15000	1 300,00	-145 795,00
					112,15		
	<b>Celkem</b>						<b>-7 962,65</b>



**Položkový rozpočet Návrh HOCHTIEF CZ**

S:	2017 - 04.03	Rekonstrukce NKP Špilber				
O:	05	Dodatek č.				
R:	01	Statické zajištění hradební zdi za objektem A				
	<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena / MJ</b>
						<b>Celkem</b>
<b>Výkaz výměr</b>	<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>213 538,08</b>
SO 05 - 01 - 56	1	R3-04	Zazdívky a dozdívky ze starých cihel dle technol. postupu popsaného v tech.zprávě (38,6*0,8*0,3)*2 přezdění z důvodu biotického napadení zdiva - viz Stavebně technický a mykologický průzkum	m3	18,52800 18,528	5 600,00 103 756,80
SO 05 - 01 - 56	2	R304	Zazdívky a dozdívky ze starých cihel dle technol. postupu popsaného v tech.zprávě (14,5*2,4*0,3)-(3*2,4*0,3) přezdění z důvodu statické nestability plenty	m3	12,60000 12,6	5 600,00 70 560,00
ZL statické zajištění vodojemu-SO 20-01-29	3	311009	Dodávka pořebného chybějícího množství starých, cihel pro nové vyzdívky 18,528+12,60	m3	31,12800 31,128	1 260,00 39 221,28
	<b>Díl: 967</b>	<b>Bourání, podchycování</b>				<b>28 108,58</b>
SO 05 - 01 - 125	4	962032231V04	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC šetrné rozebírání	m3	31,12800	903,00 28 108,58
	<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>107 396,80</b>
ZL statické zajištění vodojemu-SO 20-01-39	5	953981207KT3	Chemické kotvy Montáž (38,6+38,6-13,4-5,3)*4	kus	223,00000 223	129,80 27 607,40
ZL statické zajištění vodojemu-SO 20-01-40	6	953981208KT3	Chemické kotvy Dodávka	kus	223,00000	357,80 79 769,40
	<b>Díl: 612</b>	<b>Úpravy povrchů</b>				<b>49 078,48</b>
SO 05 - 04 - 29	7	R 612-01	Tenkovrstvá strukturální omítka hradeb probarvená vč. očistění zdiva, odsolení atd. (38,6*0,8)*2 (14,5*2,4)+(3*2,4)	m2	103,76000 61,76 42,60	473,00 49 078,48
	<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot (SoD)</b>				<b>24 404,35</b>
SO 05 - 01 - 290	8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 18,528+12,60 viz. vybourané množství - poi.	t	31,12800 31,128	167,00 5 198,38
SO 05 - 01 - 291	9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	435,79200	15,00 6 536,88
SO 05 - 01 - 292	10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,12800	215,00 6 692,52
SO 05 - 01 - 293	11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	249,02400	24,00 5 976,58
SO 05 - 01 - 294	12	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	31,12800	0,00
	<b>Díl: 612</b>	<b>Úpravy povrchů</b>				<b>-134 888,00</b>
SO 05 - 01 - 77	13	R 612-04	Oprava hradební zdi dle technologického postupu popsaného v tech.zprávě (bod č. 1-8) (38,6*0,8)*2 (14,5*2,4)+(3*2,4)	m2	-103,76000 61,76 42,00	1 300,00 -134 888,00
<b>Celkem</b>						<b>287 638,29</b>

