

vCetně měněníren a transfonr.oven	zranění cizích osob	troleji. zákaz neoprávněného vs.tupu do transformoven. měnlren, strojoven. apod. Zákaz dotýkal se drátů l na zem spadlých vyJma oprávněných eoob pl'i zajištění osobnl bezpečnostl.		
23 osoby, zvlrata, úder do obličeje nebo trupu. zranění končetin, napadení, bodné nebo rezné rany pepl'ový sprej apd., pósobeni prostředky obrany/útoky a spreje. zbití baseballovou zevnich vřivCi, holl , klackem. tyči, pokousání, pošk.rábml. pandemie ohrožení, plchnutl hmyzem. uštknutl hadem. Infekční nemoci. paraziti, nástražný výbušný systém. ptačí trus. ohrožení nebo úraz stl'elnou zbraní. Výbuch. poža'. ohrožení pyrotechnikou,nebo úlek, exotické nemoci	2	2	4	Dbát zvýšené opatrnosti, pl'i styku s osobami pou.tivataeertivnlho chování. Spolupracovat s PCR, Městskou polictf a dalšími útvary. zajiřující bezpečnost na telezniel. s lék-art P LS. vyhýbat se kontaktu sezvl ty. nevstupovat do objektů stl'etenyct, psy bez ově'lenJejich zajištění. Používání rukavic. Dbát zvýšené hygieny. DOSledné vykazování bezdomovců ze všech prostor ČO a to l neutlvanýchl Zavádění technických opatření ke snížení záie111 na zaměstnance. Poskytování repelenti'.l v endemických oblastech dle opatření vedoucího OS a řešeníproblém'l.l ve spolupráci s kari PLS. Deratizace. dezinfekce, dezinspekce. opatření proti nežádouclm tivoičictiům. opat'eni ve vztahu k pandeoi (COP).

Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

)ód r,ziqJ C O	Zdroj rizika	Poplaa ch.waktarlatike nebezpečl	Zavalnost rizika			Bezpeč:iostrnl opalfanl
			A muravdipo- doboost O/lro2enl	B mořně následky ohroenl	c; plljatek1oat rizika	
24	nepředvldatel é chování osob, stresová zátěž. napadení, nastavení systémů, procesl'.J	n pád, přejetí, sražení. úraz elektrickým proudem, zp(Jsobeni nehody. napadení jinou osobou. spáchání trestného činu. nedbalost, nástražný výbušný systém. stres, tlmyslné nedbalé jednání. opomenut,i chyby v Jednání nebo obsluze. vr.v alkoholu nebo návykových látek, chyby nových zaměstnana'.J. odvedení pozornost.i p0sobeni JPS. chybné mana:terské rozhodnutí, nevhodní!l technologie.	3	2	6	Zdravotnl způsoblost a odborná způsoblost. psychologické vyšell'enl u vyjmenovaných profesí, dodržovánf l'ádneho odpočinku, protístresová opat'eni. kontrola výkonu služby bezprostředně nadřazeným. dechové zkouAky. odběry krve Ke stanovení obsahu alkoholu a drog. ?i'ehled o pohybu cizích osob v areálu zaměstnavatele. Spolupráce s PČR.
25	obsluha nákladního výtahu, nákladního výtahu s pl'epravou osob, vyproM'.ovánl osob z výtahu, ostatnf Výtahy	zachycení kabinou, zranění o šachetnl stěny. manipulace (pl'ivoláli) bez vědomí osoby v kabině, pliblížení se J.: volné stěně, pád do ařchty , jízda/pobyt pli otevř. dverieh. vznik schodu mezi úrovni nástupiště a podlahou kabiny, ztížení něstupuřvýstupunebo nakládky/vykládky,přtraženf, sevření dverml, chybná funkce zavřránf/otevřránl dverí, otevř'enl dveř bez pftomnosti kabiny, vstnJtfMazenl končetin či oděvu, požár. evakuace, propadnu11 do řachty pl'i zaalavenl kabiny v hom f části otevřracfho pásma a otevřeor dven, zastavení kabiny mimo otev. pásmo, tma, panika, klaustrofobie. čekání na 11nějšf pomoc , apod. Třsnivý stav osob (výpadek cl. proudu, zastavení Výtahu), zneužitf ovřádění. poruchové stavy. poškození oviáclacch a bezp. prvků, havárie výtahu. poruchy břzd, lan, vedení, překročení pov. rychlosti, pád kabiny. před protizávařf. pl'ettženf, překátky v řachtě. ohrožení tl'effcti osob, t.iclouznutl na podlaze kabiny, nebopřed nf	2	3	6	Zamezení pNstupu do prostoru, v něm2: se pohybuje kabina, ohrazení prostoru vřahové aachty, zabranuJcl pNetupu osob do nebezpečné bUzkoslí projřžděJřcl kabiny a protJzávařl. odboma způsoblost obsluhy vřtahu. seznámení obsluhy s névodem vřtahu. pl'esvědřit se pohledem, zda je kabina ve stanici před vstupem do vřtahu. zákaz přepravy osob v nákladnlm vřtahu. správné umltěnl přepravovaného náktadu a musí být umístěn tak, aby obsluha vřtahu mohla zaujmout bezpečné mlsto u panelu ovládání vřtahu a měla bezpečný p. lIstup k ovládacímu mechanismu dveřf vřtahu, správné nastavení podlal'ového splnače, správná funkce všech bezpečnostních zaNzenl. dostatečné osvět1enf prostoru souvisejicich e provozem vřtahu, bezpečoostnl zajiřtěl dveřl, bezpečnostnl opatření a zařřzenf vylučujřcl možnost navození .raJnl havar1)nl situace přemostěnlm dvěmlho splnače. bezpečoostnl zanzenf k zabránooí otevř'enl dveřl pokud je J.:abina mimo stanici. tun řnf zabezpečovácí zařřzenl zajiřřující řachetnl dveř'e, zajiřřtění a seNzenl preeného zastavení s ohledem ne prodloužení a prok.luz nosných lan. provádění Cidrřby, sertzenf. předeřsané odborné revize, prohlldky a zkouřky, správná manipulace s vřtélhem, pn manipulaci s dveřmlstát mimo dosah manipulovaného křidla dveřl, kontrola Vřtahu dozorcemvřtahu pl'ed jeho pouřřvénlm, veasné oprava, mechanické. elek1řck.é sen zenl. zajiřřtění odstranění zévad. popt. dodřřžování omezen,i zákaz pretěřžovénl. pl'i zjiřřtění závady odstavit vřtatt mimo provoz až do Jejich odstranění, odpovídaljcl ochranná prahova deska, účlmé dorozumřvánl, pravidelná péče o l'ádny technické stav vřtahu (dodavatelsky.)kontrolnl činnost. hlěřenl poruch. přřp. vyřřazenf vřtahu z provozu, Cidrřby, zákaz údrtt>y vřtahu osamělcu osobou, vyloueenr, aby osvětlenl Jece bylo momo vypnout i za jřzdy, funkční vyzkouřeni prr revizicř/řkouřřkách.nepouřřvat tyeova, trubková ani drátová vodilka, zabezpečit vstup do strojovny vřtahu (uzamčeni), vstupnl dvere do strojovnyvřtahu osadit tabuH o,u Nepo vOlaným vstup zakázá"l" . označit jednotlivá podlařl, Zékaz neopravněné manpuace. Mně vedení provoznl dokumentace.
26	autodoprava - provoz silnicřch vozidel	dopravní nehody, srátka vozidel (čelnl. z boku. zezadu), náraz vozidla ne pl'ekážku, pl'evřecenl vozidle . sjeli vozidla mimo vozovku najeti, plejetr, zachycení, pl'iraženl a sraženl osoby vozidlem, různá zranění, úrazy a věcné řkody vznlkajřcl na provozovaných vozidlech,nehody v areálu firmy; požár, chybné zastavení. smyk, chybně odhadnutá brzdná vzdálenost. p'ekrořenf rychlosti. poruřeni doJ)1'8Vllch předPřřř. zavady s11r11enrch vozidel . přřtřženl vozidel. odl)Oulánl pozornosti pl'i třenl	2	3	6	Dodrřování pravidel sUničnlho provozu. Z 361/2000 Sb.. Z 262/2006 Sb.. NV 168/2002 Sb.. vypracování a znalost MPBP autodopravy. opakované řkolen! BOZP. pouřřvání bezpečnostnlchpásů při řřzení. zákaz pouřřvání telefonu bez pouřřiti hans-- free sady , seznámení s névodem k PQllllvánl vozidla, l'ádny lechn. stav a tldřtoa vozidla, pN opravěch rádně zajiřřtít a oznaClt vozidlo, a pouřřvat výstra1nou vestu pl'ed vstupem ne poze ni komunikac,i v prostoru ndlče se nesml ukládat pl'edměty, které by mohly ohrožit řldiče nebo omezit ovladatelnost vozidla, dbat zvýřené pozornostipl'icouvénl. pl'řvřřřná vozidla přřlpojovat dle návodu k obsluze.

Výchozí rizika • nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

	tlakový v.rouch. Hydraulická a paml zarizenl, rozvody, spotl'ebiče, s1roje	kotle, Ci Jineno zarizenl. nebo rozvodu, nadmerny niuk, roztdeni potrubl, hadice nebo nádoby. defek,ty havárie. nezaúClnkování pojatného zatlzenr, chybné ukaz14lcf man ometr. zamrznuti, působení kon denzátu,výbuch. skryté vady, nevhodné technologie. neznalost zarizenl			smyslu proud&ni plynu. Úakarovat nebo odvzaušlovat bezpecnym zpusobem. odstrallovat netesnost, pouzivat OOPP (zejm. t.ri<ajft Uakový vzduch, pára nemusí být viditelné pOllým okem), odstrallovat úkapy. nečistoty a mastnotu. Nepoužlvet kompresory. které vykazují poruchový stav: nepoužlvat poškozéné zarizenl nebo rozvody. ProflUkování tlak. vzduchem použít snlžený tlak a ochranu min. oer, dýchaclch cest a popr. sluchu.
--	--	---	--	--	---

Výchozi rizika • nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Kód rizika CD	Zdroj rizika	Popis a ch11n1k1erls tika ne bezpeCl	Závažnost rizik8			Bezpečnostní opatření
			A pravdApo- dobnost Oh:"O.ten í	B motné lllaledky Ohrožení	C pl'ij11:elr,ost riz;Ka	
37	exnaJBce, aercsoly, pitná nebo uttkové voc:ia ;,rozvodu, tlaková lIOda. záložnikys vodou, MmZlIOUCI smisl. l'ykásel nátérovýclí apod. pracl	výfukové plyny, úniky z technologických zaNzenl (včetně úniku chladfclho média kfimalizace). poltfsněfil. popálen, ludušení, Avlh ; potrlsnění barvou, rozpouětědly, nedýchání se nebezp. výparu, apod. Poltf. prasknutí hadice, vodní tlak . pot íti, zasažení oel, kontaminece pitné vody. zakopnutí. pád, požw. výbuch, otrava, sr.úenl, smfll, .nutí	2	3	6	Sprévný technologický postup, doditovanl provoznlch rádu. větrání v halách. výměna vzduchu dle NV 381/2007Sb. Zákaz startování v halách. nejaou-li k tomu uzpl'Jsobené. Stfkánl barev pouze v prostoráeh k tomu určených dle zpracovaného pracovnlho pos1upu nebo MPBP. provádění nělérú s vyloučením vzniku nebezpečného hromaděn í výparú, používání vhodných technologii a OOPP. Dodržování návoduú obsluze. Zákaz jist, pit a kolii ! p práci. Opatrenl dle požární dokumentace. Seznámení a bezpečnostníml listy CHLaS.
40	točný, pl'esuvny, vrátky, posunovadla, pracovnl jámy v kolejích	zhmoždění končalin v prostoru obskly,páddo prohlubně nebo Jámy, zranění lanem vrátku: ztvnoždění ptt ručním pl'estavovánl; pfm áCknu U závěrným hákem. namoténi točivými částmi. jiné zachycen,í poruchy a vadmé stavy. Pl'etržení nebo pollkozenl lana. kladek. navl .pl'ejetl. pftmáčknutl, rozdrčení, nebo11rúenl posunovaným vozldem nebo posunova<lem. Pád osob nebo pl'edměttl do prac. jámy. uklouznutí, nadýchání spalín. p<llár, ptejetl, sražení. poranění o drážnl vozldo; po.žár, popáienl, výbuch sval'ované Msti z pracovnl Jámy	2	2	4	Doctovánl TPP. pracovat pl'i splněnl odborné kvalifil<ace , h la vněv zlmnlm období. zákaz vstupu do jlmy točný, pl'esuvny bez zabezpečení. Obezřetnost pl'i chůzi kolem točoy, ptesuvny, vrátl<0, znaeenr výstražnou barvou, dodržování Op16 . /:ládný stav vrátl<u (posunov adla), znalosta dodr.tování návodu. posun organizoval ve smy&lu SŤOCD1. Pečlivé sledován! místa pro pochůzku ruční obsluhy. zákaz pobytu v místě závěrného háku v době činnosti točný. Dodržování zákazu vstupu do vyznaOeného pásma ol(fof pracovnl jámy: zákaz práce bez motnosti bezpečného opuštění Jámy. trvale nepoufvané jány zakrýt (vyhodnocovat používalí jam). zvýšená pozornost pl'i práci a pohybu v jámě a okoll, u výfukQ spal. motoru vozideldo nárazníkú poutlvat odvoou spalín pohyblivým nás1avcem; pn zkoušení naft. vzduě. topení zéka.Z pobytu dalších osob v Jámě. dva samost. vstupy (u jam postavených do roku 1859 povolen l vstup), používalí OOPP {hlava. oči), zamezení požáru nebo výbuchu. Sval'ovánl V jámě pouze na písemný *pr11<az*. Zékaz pl'ekračoval a p7eskakovat jámu. Zabrnění tvol'eníkaluž! kapa n. včasné čištění a Oklid podlah; dodr.továnl zákazu vypouštět provozní kapalny pl'lmo na pod lahu pracovnl jlmy . Pro pl'echázení j am pou.tlvat vhodné a bezpečné můstky (se zábradlím). Podmnlky pro práci v jánách a Jejich údržbu stanovit opatrenlm. lakaz vstupu do ochranného prostoru jámy mimo vykonávání určen& Cinnosu za zvýšené opatrnosti.
43	elektrické pl'edtlpěcl zarizenl. pMpoJenl vozidel na externl zdroj energie	úraz elektrickým proudem, mechanická poraněn,í zakopnutí, vytržení, odvedení pozornosti od ostatních rizik .dre.Jetl ka belu. smeknutí se do kabelu . zakopnutí o kabel, chybná obsluha, poAkozenl . nebo chybný stav kabelu	2	4	8	Proškolenl dle vyhl. 100195 Sb., pro EPZ zpracovat MPBP. používalí OOPP. dodržování TPP, Op 16, odborná kvalifikace, lkolenl, dodržovat stanovené postupy a MPBP; nespojovat a nerozpojovat ped napětím! Před zapoJením pohledem zkontrolovat izolaci kabelu a neporušenost zásuvr.y a zll streky. Zákaz prace pod napětím. Kabel rozvinOJIt tak , aby nehrozlfo nebezpeč! zakopn l. nestoupat na kabely. Infonnace o přlpojenl vozidel ostatním pracovníkúm. Kontrola bezoapě'ového stavu pl'ed začátkem oprav nebo údržby a pou.tívénl!!!tltkú nezapínat na zařízení se pracuje. Zékaz predtápěnl ze dvou mlst současné .

Výchoz(rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Kód rizika OD	Zdroj rizika	Popis a Cl'la rakterlstikanebezpečf	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatř'eni
			A pravděpo- dobnost ohrožení	B močné ndsiedky ohnění	C pl'ijatelnost rizika	

44	lávky, zvýšené plošiny, schodiště. ostatní Jány, doplňování pisku do vozidla jeho plíprava	pád osoby z výšky, do hloubky, nesprávné nastápnutí na hranu. propadnutí osoby roštem. prechodem. skryté vady, pád předmětu, uklouznutí. pád z vozidla. Expozice prachu. smeknutí. zakopnutí, poranění transp. zařízením. poranění pískem, nesprávná manipulace . zalétnutí prachu do očí. Zlícení schodiště, Jány, plošiny. Ztráta stability. převrtení. nevhodné umístění. Ztráta tlaku v hydraulickém systému. Přetížení. nevhodné ustavení. neřazené pohyby, kolize s jiným zařízením nebo opravním prostředkem. plíjetí plošinou	1	3	3	Ohrazení volných okrajů lávek a pevných lebků, udržování bezpečného stavu svislých kovových tebrfků, plídrtování se madel, prtp. plíchl. plí výstupu a sestupu. protiskluzová obuv, správné našlapování, zvýšená opatrnost za mokra, námraza: očistění i obuv i před výstupem. adný stav Jam, lávek, plorun a ostatních zartzení, úklid. nepreskakovat a neprekačova!Jány. Zákaz práce bez možnosti opustit Jámu kdykoliv během práce. Obsluha pfsk. zartzení a lévekdle návodu, nebo pokynů: Úlkaz úmyslného vrrení pisku, snížit prašení r. a m inimum, OOPP pro ochranu dychacfeh cest. popr. oer. Zdravotn l a oabomá způsobilost, Zákal rozkývávat lávky, zákaz pretětováf lávek. zajištění osob proti pádu. Pravidelné prohlídky zaHzení i konstrukci. Odstrar'ování zév!tí. Lávky pro précl na stlechach vozidel - zákaz výstupu na lávku pokud není v lávce vozidlo a není tam vnitřní zábradlí. doporučeno pouívat v lávkách pás Jako vymezovacl prost'edek pro práce v blízkosti čela vozidla. pokud není čelní lávka nebo zábrana. Dodržovat návody. pokyny, MPBP. Pojízdnéplošiny radně zajistit protiprevr.tení včetně zajištění dostatečné llnosného podloll.
46	práce s/na UTZ, kolejová vozidla. Jéfaby, zdvihadla. hnže, vrátky, tlaková, plynová, elektrická zařízení	ohrožení zaměstnanců chybou čm ostí. neznalost(, poruchy, skryté vady. Zasažení el. proudem, sr ažení, namotění. vta1enr, rozdrčení. pl'ímáčkntf. pád pracovníka. zazení či bretnene. ztréta stability. výbuch, udUŠ801, nadýchání se plynů nebo aerosolů, smeknutí. pády do prohlubně, poranění lanem, pretr.tenr lana, neodborné obsluha. nehody. nevhodná nebo neexistující organizace práce, pGsobenl JPS. Výbuch, pořár.	2	5	10	Zákaz práce s/na UTZ bez odborné a zdravotní způsobilosti.pravidelná kontrolní činnost. zabezpečení UTZ napr. zamčením. znalost funkce a obsluhy zařízení. Pravidelné prohlídky, revize a zkoušky. opakované školení pracovníků, znalost konstrukce Jednotlivých zartzení a celko, znalost váhy bremen a jejich těti ště. dodování SBP, zákaz neoprávněné obsh.tyí .
47	hrfže - vyvazování hnacích a hnacích vozidel	pád do Jámy, zacyloenl osob pl'i zvedání. pl'ira.tenf. pl'im nutl. rozdrčení, pád - vozidla nebo jeho části - mlmofádná událost, přlíd předmětu do oka. uklouznutí, smeknutí, zakopnutí. Zhroucení hřite . J y nebo Jejich časll. s.,ryta vada materiálu. Nevhodné pl'pravky a podložky - pád . rozdrčení, sesmeknutí	2	3	6	Dodržování zákazu vstupu do vyznačeného. pásma okolo jámy. l'ádné a dobře viditelné označeni, osazení zábradlím. dodržování bezpečnostních předpisli. návod k obsluze MPBP, omez'etnost pl' práci, práce dia pokynů obsluhy hl'íze . oprávnění k obsluze UTZ, udržování pořádku a l'ádného stavu zařízení i staveb.provádění prohlídek a kontrol. Poutvat vhodr.é a dostatečně únosné pl'pravky a podložky.
48	soupravy stojanových zvedáků s pohonem	vadně uložená bfemena, ujeti vozidla . vadně pracovní místo. pád zvedaného vozidla pl'iraženf. pl'imáčkntf. zavalení. poruchy, skryté vady, nestabilita zvedáku, prevr:tenl, pl'imáčkntf. chybná obsluha. chybné uml'stění! zvedáku . podlo! ek, apod. Chybné propojení, přel'fženl, chybné odstavení zvedáku(!J) - pl'ekáfka ll provozu	2	3	6	Poutívání predepsaných pracovních poml'..lcel< a urten9ch OOPP. dodržování stanovených TP? a návodů od výrobce. zákaz práce po dobu zdvihání a spouštění vozidla s výjimkou montát e celků. oprávnění k obsluzeUTZ. Platné revize, prohlídky . ú.oušičy. Kontrola všech zvedáků pl'i zvedání spouštění. Používání ochrany hlavy - pl'fba . Poutvat vhodné a dostatečně únosné podložky. Práce na vyzdvleném vozidle dle pracovních postupu. Vstup pod zdvižené bfemeno povolen Jen za účelem nezbytných llnonů .

Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Kód třída CD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A vážné ohrožení	B mírné následky ohrožení	C malá rizika	
49	zdvíhací zařízení ostatní	pád břemene, pád oběť uhy nebo údržby, poranění el. proudem. vadně vázací prostředky pl'iratenl. primáčeknull . zavalení, Oraz l'lvliem pretržBného lana, poruchy. chybně vyhodnocené těžiště. převrženl, přetížení. neznalost skutečné hmotnosti břemene, nevhodný vázací prostředek, utržení vázacího místa. zhroucení, nevhodné nebo nedostatečně únosné podložky, nevhodné umístění zvedáku (heveru). zasažení tlakem. olejem. selhání pojistného zařízení	2	3	6	Dodržování NV 362/2005 Sb., práce ve výškách, dodržování CSN pro jeřáby a vázací prostředky. OOPP • Oděv. obuv. přílba: oprávnění k obsluze UTZ, omezenost při práci; vyloučení nepovolaných osob, dodržování návodu k obsluze. odborní a zdravotní způsobilost. (základní technický stav zařízení, pravidelné ověřování bezpečného stavu zařízení.
50	Jel'ti:Y. vázací prostředky a pomůcky	ohrožení pohybujícími se zařízeními nebo jeho částmi (ramenem. vauclmí prostředky. břemeno, pojezdem apod.) zásah elektrickým proudem llyložníkem nebo pracovníkem, pád břemene. přetížení vázacího prostředku nebo lana je!ábu, pád břemene na vázace po odvážení; poruchy. chybně vyhodnocené těžiště, převržení, přetížení. neznalost skutečné hmotnosti břemene. nevhodný vázací prostředek(, utržení vřlacího místa. Pád osoby z jeřábu nebo břemene, převrtení je!ábu. ztráta stability. selhání bezpečnostních zařízení, koroze. obrubování pojezdové dráhy. nadměrné opotřebení	2	2	4	Odborná a zdravotní způsobilost jeřábů a vázací odpočetní platným předpisům. dodržování návodu k obsluze, předpisů, vypracovaný a dodržovaný systém bezpečné práce, norem (NV 378/2001 Sb., CSNISO 12480). nepřetěžení jeřábu, zákaz vyfázování oehran, udržování čistoty pojezdové dráhy. OOPP - oděv. obuv. přílba: oprávnění k obsluze UTZ, omezenost při práci; vyloučení nepovolaných osob, pořádek v místě práce. znalost hmotnosti břemene a jeho těžiště, rádný stav jeřábu. prohlídky. kontroly. revize. základní šikmých tahů nebo trhu. Vhodná a koordinovaná organizace práce. žádný stav vázacích prostředků a pomůcek jejich platné a viditelné označení. Zamezení neoprávněných manipulací.

53	nehodový Jeráb, odstranění, nakolejení vozidel, likvidace kolejových vozidel	pl'ejjeU vozidly , pad z llyšky. poranění rozné závažnosti pff nakolejov(Jnl - od&treleni zarátky. pád materiálu na končeUnu, úraz el. proudem, pád části vozidla, rozdrčení částmi nebo celým voztdlem. nekontrolovatelné a nepl'advfdatelné chování poAl<ozených celkO (vymrštění, roztržení, pád. oparenr. potlfaněnt prav. hmotam.i atp.), nevhodná organizace práce. působeni JPS. ohl"oteni oči llomky čl prachem. požár. výbuch, popálen.!	2	2	4	Pn práci na nehodách a v kolejšti pou:flivat OOPP veatu výstraZnou. vhodnou prilbu ochrannou (napr. s integrovanou ochranou očí) a ochranný oděv. včetně vhodné obuvi. Pracovat obezfetně. Pracovat pouze pod vypnutou trolej!. Na mlstě stanovil nejvhodněJ!!! a nejbezpečnějšípracovnl postup a seznání s ním všechny dotčené osoby. Dobré vzájemntt komunikace.
----	--	--	---	---	---	--

Výchozí rizika • n,jemnf smlouvy pro osoby provozuJlcl podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Kód rizika	Zdroj rizika	Popla a Cllllrakteria!Q(anebezpečl Co	Závažnost rizika			Bezpečnostní O!latrenf
			A	B	C	
54	WC . umývárna potrlsněnl, pád, pllražení, zranění tlakem. vtažení. nákaza pl'enosnými nemocemi nebo parazity, tr1né z.arlz ení pro zachyceni. kontaminace, píchnutí. cestujicl smeknu, tl pád, zal<:opnuU, sražení, úraz el. proudem, potlfaněnt prav. hmotam.i atp.), nevhodná organizace práce. působeni JPS. ohl"oteni oči llomky čl prachem. požár. výbuch, popálen.!	2	2	4	Prea pNslavenlm domlsta údržby rádně vozidlo vyčlisU, popr. dezlnfkovat. Pred návratem do provazu opět vyelstit. WC očisuť tlakovou vodou včetně svodu pOd vo zidlo. Používat ochranné rukavice, popr. ochranu očí a dýchacích cest - doporučeno používání Jednorázových OOPP; před dem0'1tátí WC Ještě vyčisitl a vydezinfikovat. doporučeno prevenUvnl očkování proti hepatitidě. Stanovi1 správnou technologii, dbát zvýšené opartnost.i Prt úklidu mlsy (pisoáru) nepoužíval konkrétní 'čistlcl hadr' na Jiné plochy. Práce na el. zaNzenich pod napělfm jen pi'i zajlAtěnl bezpečnosti všech zúe&stněných osob, na tlak. zarfZBnl pracovat jen ve stavu bez pletlaku s výjimkoupovolených manipulací (napr. odvodněn,i kontrola Cinn ostí atd.), udržovat pol'ádek, znalost konstrukce z.arizení, opatnost	
55	manipulace. únik ropných apod. produktů. nespravit instalace skladování, st lho avýdejnlho zarlzenL chybné chování; atáče,ni výdeji Clověka, požclr, potlfsněnl. vdechntf. poži11, pėd do ropných a pod. nédrže. na zem, smeknutí, plíměčknuf. výbuch. produkt0 l'.lnlk tukt'J. Destru!(ce nádrži. nerunkčnl bezpečoostnl zaNzenl	2	2	4	Dodržovat ustanoveni bezpečnoatnlch liatů, pou:flivat predepsané pomucey. dodrtovat protipotámI opatrenl, používat OOPP chrénlcl tělo a potadovanou odolnosti vOči poultvaným látkám. dodržování tsN 65 0201Hortavé kapailny.Provozovny a sklady. dodovat technologické postupy. návody Y. obsluze. ZaJlšlělll proti pádu do/z néd pfi odběru vzo ú nebo kontrole, nejist. nepit ne l(ouri,l zákaz jiskrenl. znalost mlstněch poměru. édný technický stav, prohlldky. kontroly. revize.	
59	hlučno\$, vibrace, zachyceni nebo vtažení do stroje, dlenské zasatenl el.proudem, zasatenl obsiuhyodletujlclml pracovlAtě trlSicaml, vysmeknutí obrobku a jeho vymrštěnl, popálen,! bodná a rezná poranění: zachyceni vlasů, oděvu. OOPP, chybná výměna nástrojů a chybné uplněnl, pi'ttlaeenl osoby premlsrovanýmlobrobky a pl'fpravky, zasatenl obsluhy uvolněným uplnaclm klíčem; poruchy, skryté vady, pád stroje. obrobku, osoby, nedostatečné osvětlení	3	3	9	Správné montáž2 a ukotveni atroje podle návodu nebo pokynu, údržba stroje, doddovénr zékazu odstraňovat zébrany a kryty. otvřst pl'lstupy k ci . eootem, neponechávat zapnuté et prlstroje a z.arfzenl poodchodu z pracoviště a skončeni pracovnl směny. použlvt.11OOPP k ochraně očí a obličeje, vhodný úřes . zakryti vlasti. upnutý oděv, užití OOPP dle návodů. zákaz ralfzkú a prstenu: zastaveni stroje - pohybu vretena bez zásahu osoby (napr. rukou), správné a spol ivé upnul. vyvatené a nenásilné: pro upínání a seJlměnl tě!Alch pl'fpravk0 a obrobků používat vhodné pl'fpravky, opakované olen,l znalost návodu a technologie práce. Ochrana proU tl'lském na volně podaze napr. roštem.	
60	d'l'eoobráběnl nepol'ádek na pracovišti, zakopnutí, pėd osoby o , samostatné materiál, naražení na ostré hrany. únava očí. chybný stroje a ůkon v důsledku špatné vlditelnoMl, :zachyceni dílenská vlasů, oděvu. OOPP, nebezpeč/ poiátu, výbuch; pracoviště, zasažení el. proudem; poškozeni. destnA<ce pl l. zásobnlky pro kotouee (poranění hlavy, oči. hornfctl končetiin): sypké hmoty zpětný vrh, vtažení končetiin obsb.Jhy do stroje, amputace člslj konceun, prašnost hluenost; uisypálI audušení obsluhy sypkou hmotou. poruchy, skryté vady, působeni prachů. hluk. výbuch. po!á r. zachyceni nástrojem včetně brusného pėsu, plevr.tenl stroje, protoeenl obrobku v rukou	2	4	8	Uddování pořědku. volných průchodů. materiál a výrobky ukládat pl'eNedně. neop!rat materiál a výrobky o stroje: správné rozměslěnl atom a zarizenl (min. průchody 550-600 mm); správné ergonomicky ovladatelné stroje a pomucky; dodrtování lákanl odstrařlovat zábrany a kryty. otvírat pl'fstupy k el. M stem. udržování volného prostoru a pNstupu k el . vyp(náčóm, protOlUJ pl'ed el. rozvaděCl a och'ana el. rozvaděCíi; zakaz vstupu do zásoonlku bez povoleni: zajjítěnl vstupú a přístupových otvorů proti svévolnému vniknutí: zajjístěnl stálého dozoru nad pracovníkem v Zásobníku pověfenou osobou; použ lvění vhodných OOPP - oděv. obuv, ochrana sluchu. pro manipulaci vhodné rukavice, vhodný účes. zakryti vlasu. upnutý oděv, užití OOPP dle névod0, z az retizká a prstenCí: účinná protipožárnl opat7enl. opakované školen.i znalost návodO k obsluze. správné technologie práce. Pfi práci v zásobnlku vhodné pros!ledky proti pádu umotňujlcl vytatenl osoby zezásobnl<u. ochrana dýchac!ch cest neuvolňovat materiál nohou r.ebo zasouváilm tyče apod. vypoutitěclm otvorem. opatrenr k zabráněnl výbucn.i ádný technický stav všech strojílI a zásobnlkú, prováděnl kontrol a revizi. opakované školeni. Pfl' práci uvnltr nikuZákaz práce osamělého pracovnlka.	

Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozujicl podnikatelskoučinnost

Vyhledaná rizika

Kód rizika	Zdroj rizika	Popla e cllarakteriáilltkla nebezp8tí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatřvnl
			A pravdipo- dobnost ohrožení	B mow nėsledí(y) ohrožení	C přljetelnost rtzika	
62	čistřrna odpadních vod, kanalizace, řachty, podzemnf kolektory	působeni chemikélll (zejm. kyselin a hydroxidů); poruchy; potrlsněnl. otrava. udušení, pád, smeknut.i zasažení. zaa,yceeni, str1enl, znečistěnl, vtažení, nebezpečné plyny. utonuli, ztré.ta vědomi , zaklesnutí	2	3	6	Dodrtovat stanovené postupy a návody, dbat zvýšené pozornosti: osobní hygiena • nutná pe ivé očista. Zai'lzenl, na/'adí a pracovnl pomOcky v pořádku. kontroly. prohlldky a revize zaNzenl, používat ochranné prvky včetně zábran a OOPP (oděv. obuv. ochrana očí, rukavice odolné používaným látkám) včetně návaznosti na bezpečnostní listy používaných CHLaS, odvětrání řachet kanalizace pred vstupem. nutnost zaiištění druhým pra ovnlkem. kontrola v!ech pochozclch prvkú. úddba vstupů. hrazení. používání

		ve st/sněném prostoru, zasatení očí, dýche.Cich cest Poranění o ostré hrany. ztráta orientace nebo stability, zavalení, otrava				vhodných pracovních pomůcek pro manipulaci s katy. bezpečné uskladnění odpadů a Ct-11..as. Jejich řádné značení. Pro kolektory, šachty zajistit větrání a dostatečné osvětlení. Řádný technický stav (prohlídka, kontroly), pro složitější místa a dlouhé podzemní prostory zpracovat technologický postup.
63	leAenl, lávky a podobné konstrukce pro práce ve výškách	pád pracovníka z výšky- veštné montáže resp. při demontáži jednotlivých prvků lešení (trubek, rámlí, podlah apod.); pád pracovníka z nezajištěných volných okrajů. J pracovních podlah; ztráta rovnováhy, zakopnutí, závratě při práci a pohybu osob; propadnutí a pád 060b po zlomení, zborcení konstrukce následkem jejich vadného stavu; přeuzení podlah • jednotlivých prvků podlahy . zborcení, pád konstrukce, chybné zajištění, pády předmětů z výšky, ohrožení prostoru pod a v okolí konstrukce, propadnutí	3	4	12	Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací; vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti při montáži: sešeni (navod. zavazání), dokumentace dílcových lešení, prohlídka; použití kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah lešení bez kazů a vad; odborně prohlédnout všechny nosné dílečné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno před osazením a zabudováním; spolehlivě zajistit jednotlivé prvky podlah a jiné 11 prozatímních segmentů; zajištění bezpečného přístupu pomocí komunikačních prostředků (pracovních podlah, lávek, plošň, schodů, žebříků apod.); zajištění proU propadnutí; vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti na střeších v rámci dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu : vybavení místa konstrukcí pro práce ve výškách a zvyšování místa práce, bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj; materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách aby byly po celou dobu uloženy zajištěny proU pádu, sklouznutí nebo ehození z nedbalosti, větrem apod. během práce i po jejím ukončení. Zajištění místa pod místem práce ve výšce.
64	práce a pohyb pracovníků ve výškách nad volnou tloučkou, záchranná zařízení. lanové bezpečnostní systémy	pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na místě práce ve výškách: pád z vrat (ých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na zvýšená pracoviště: propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachtami, mezerami a prostupy v podlahách o šířce nad 25 cm); pád předmětů a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (nářadí, cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem aj.); pád lmyslně shazovaného materiálu nebo předmětů z výšky. nahodilý pád materiálu z voného okraje podlahy nebo atlechy, pohyb a pobyt na střešních, kapotách a pod. vozidel - před zvy, sldouznutí. nekontrolovatelný pohyb, poranění pracovníka (pád z výšky) v důsledku chybného použití záchranného systému, podceňování nebezpečí. nepoužívání bezpeč. zařízení a OOPP. působení JPS	3	4	12	Zajištění bezpečných proslídeků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy); vyžadovat používání žebříků k výstupu a sestupu na podlahy kořových lešení); dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích: nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečnými poklopy; mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a vnějším objektem nesmí být větší než 25 cm: otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce: poklopy zajišťovat svlaky; zákaz používání OOPP resp. používání nevhodných či nevhodných OOPP nebo OOPP s překročenou dobou expirace. Zvýšená pozornost při pohybu - kontrola místa dohledu zvláště pokud je střecha nebo jiný prostor ve výšce mokrá či pokryta zmrzlou (nedošlapovat na zaošlelé části vozidel. překračovat zvýšené překážky apod.): nepřekračovat max. úhel odclílení pracovního lana od svislicev místě uchycení: Používat vhodné. nepoškozené OOPP s nepřekročenou dobou expirace v tně seznámení s riávodem k jejich používání; opakované školení pro práci ve výškách. PM práci ve výšce na drážních vozidlech používat zachycovací stroj - zákaz používání polohovacího pásu; správná odborná a zdravotní způsobilost pracovníka včetně znalosti névod (J OOPP a bezpeč. systémů); PMpojení pracovníka k záchrannému systému před výstupem na zvýšené části vozidel. Pro práce nad 5 m stanovit detailní pracovní postup, pro práce nad 10 m tento postup zpracovat písemně. nezapomínat na plén BOZP sestavený koordinátorem BOZP. Před zahájením práce určení dostatečné únosných koeficientů bodů pro použití OOPP .

Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Kód rizika CO	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděpodobnost ohrožení	a motné následky ohrožení	C příležitost rizika	
68	svarování elektrickým obloukem a plamenem; lepení	ohrožování dýchacích cest a plicní choroby sváření očí (chronické bronchidy) poraněním aerosolů; popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstříkáním. kapiček roztaveného kovu a strusky, úlomků lité strusky; popálení ochranné části těla při dotyku svářečské ochranné masky s ohřátým lezím, lezaným kovovým materiálem; ohrožení popálením jiných osob nacházejících se v blízkosti svařovacího; popálení, požár, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru. výbuchu: zášleh. úraz elektrickým proudem, nebezpečná zařízení, poruchy, nevhodné nastavení zařízení. převržení zařízení, nebo svařované části. únik média. užití nevhodných OOPP. mastnota ve spojení s O2, pád tlak. nádob, apod., neúnosné a nepříznivé mikroklimatické podmínky; vniknutí plamene do acetylenové hadice. poškození 10 ventiu: roztržení, poškození. zapálení acetylenové hadice; otiev lahve, exploze v případě, kdy je plášť vystaven namáhání překračujícímu mez pružnosti plechu; poruchy. skryté vady materiálu	1	2	2	Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu: vzduchotechnické opatření • omezení přístupu k odvětrávacím otvorům; dýchací zóně použít místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných poloh ve vzdálenosti od ohniska oblouku nebo plamene: správné provádění svařování; důsledné používání OOPP k ochraně zraku. obličej a ostatních částí těla; při rezání kyslíkem jsou ohroženi a opatření obdobná jako při svařování resp. pálení plamenem. zvýšené nebezpečí vyptývané z většího víření prachu; používání OOPP (rukavice); správné pracovní postupy; použití kytč. závěsů. zástěh z nehořlavého materiálu k ochraně ostatních pracovníků (ochranné závěsy a zástěhy k zabránění ohrožení odrazem a roztřískáním strusky; ochrana proti odstřiku. utěsnění otvoru; vyložení přístupu osob do ohroženého prostoru: před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování. stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů. použitých zařízení a materiálů (i případně předem písemně stanovených bezpečnostních opatření: odpočinek, přestávky v práci. správná organizace práce; k lahvím připojovat jen svařovací zařízení. která jsou k tomu určena a zkoušena; použití správných svařovacích a rezačských horáků; vyřadit z provozu holáky, u nichž se projevuje opakování zpětného ulehnutí plamene; vypouštění plynu z lahví jen přes redukční ventily; vyloučení nadměrného ohtátí lahví (nad 40 ° C. lahve s oxidem uhličitým nad 30° C); dostatečná délka hadic (min. 5 m). bezpečné umístění lahví od zdroje tepla. Kyslíková lahev nesmí přijít do styku s olejem, protože by mohlo dojít k explozi. Proto se uzavírací ventily kyslíkových lahví nesmějí mazat

Vyhledaná rizika

Kód rizika CD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A Jižní ohrožení	B možné následky	C příležitost rizika	
71	klouznutí, poranění způsobené nesprávnou obsluhou: sekačka , frézování na sněhu, motorová pila a podobné	popálení, poranění, poranění způsobené nesprávnou obsluhou: působení vibrací na paže a ruce obsluhy; pád obsluhy, převrácení zařízení; zakopnutí, uklouznutí při práci polozáně obsluhy rotujícími nástroji; přezání, sečné rány na nohou rotujícími nástroji; stroje při ezání letězem, odložení stroje v chodu.poranění při výměně řetězu, kotouče. vytažení či výměně struny, poranění oka; zasažení obsluhy strojem sebraným nebo odraženým předmětem: otrava obsluhy výfukovými plyny; požár. vznícení benzinových par- popálení obsluhy; zpětný vrh pilového kotouče 1.Jovinorezu: práce vzhledem k pohybu drážnic a slučných vozidel; poruchy. potřesení pracovníka provozními hmotami nebo tekutinou rostlin, zasažení oči prachem, předměty, apod., omrzliny, zasažení vozidlem , poškození věci	2	3	6	Obsluha prokazatelně seznámena s návodem na obsluhu a údržbu stroje. prakticky zaškolená na konkrétní typ stroje; dodržování maximální přípustné celkové nepřetržité doby práce za směnu ; dodržování pravidelných bezpečnostních klidových přestavek dle návodu k použití; udržování řádného technického stavu zařízení. Zákaz jízdy sekačky například svahem. Po svahu se pohybovat shora dolů a zdola nahoru. Při změně směru pohybu po svahu dodržovat maximální opatnost Zákaz práce na příkrých svazích (zákaz práce s frézou a sekačkou pokud sklon svahu přesahuje hodnotu stanovenou návodem); ziv.az provádět čištění a údržbu za chodu; dodržovat zříkavé vsunovat a přibírat ruce nebo nohy do prostoru k rotující částem; funkční ochranné kryty; Pnpřed se strojem, jeho dílů I opravách vtey používat ochranné brýle nebo štít; kontrola mlsta nasazení před začátkem práce a odstranění všech předmětů. které mohou být strojem sebrány a odhozeny; u frézy a sekačky nastavit dostatečnou vzdálenost šneku od podkladu.abyste stroj nenabral cizí předměty. volba vhodného vyřinacího nástroje. Nenechávat motor běžet v uzavřených prostorách: výjimku tvoří vyjíždění a zajištění místa uskladnění. v takovém případě musí být dveře budovy (garáže) otevřené (výfukové plyny jsou jedovaté); nesnímat uzávěr palivové nádrže ani nadopřevazovat benzin do nádrže při běhu motoru. je-li motor horký. v blízkosti otevřeného ohně a v uzavřených prostorách; zákaz kouření při manipulaci s palivem; dbát na to. aby nedošlo k rozlívání paliva: nepracovat s čelní částí pilového kotouče; při prořezávání stromů se vyhnout záběrům v pravém horním kvadrantu; k rezi používat ostré nástroje, kácení stromů provádět dodavatelsky; správné nabroušení a rozvedení ztl. tlů; při práci na kolejkách nebo v blízkosti zajistit bezpečný stav - nulový provoz nebo strežen druhým zaměstnancem. který obsluhu včas varuje před kolejovým vozidlem. Ukládání zařízení vždy mimo jezdný průřez kolejí. Komunikace s osobou řídicího provozu! Znalost mlsta práce. Opakované školení.
72	stavby, prostranství, staveniště zasypání, propáchnutí, komíně,	uklouznutí, pád, zranění, zachycení o překážky, pád na rovině, pád z výšky, ohrožení pádem konstrukce budovy, stavby. propadnutí včetně působení tlaků osob (napr. bezdomovci), zavalení. pád částí staveb nebo konstrukcí. ztráta stability strojů a zařízení. pád předmětů na osoby. Oraz el. proudem, propáchnutí, bodné a sečné rány, potřesení. ohrožení očí, pád nebo porucha kaliferů či vytápění. vznícení sazí v komíně, skopnutí, opareni, potřesení. působení JPS	2	3	6	Platná zdravotní a odborná způsobilost dle ZP; ohlašování závad bezprostředně nadřízenému zaměstnanci (cizí nahlašují určenému zaměstnanci vsmlouvě); řádný technický stav staveb. údržba podlahových krytin, komunikací a pracovních prostor v bezzávadném stavu, zajištění bezpečných přístupových cest: znalost místních podmínek; řádné upevnění madel a stupňů u srodlů. předtvořením se madel při výstupu a sestupu po schodištích. správné našlapování, vyložením šilového nálepky. zvýšená opatnost při snímání adhezních podmínek za mokra. námrazy a vlivem zablácené obuvi apod., používání protismykové obuvi. zajištění materiálu a předmětů proti pádu: řádné vzájemné seznámení s technickým a statickým stavem budovy (stavby): řádné vedení staveniště s upozorněním na nedostatky zejména na nedostatečnou únosnost stropů. střešních lávek apod. Popr. upozornění na neznámou únosnost. Veškeré práce provádět dle platných právních předpisů: dle Zákona 309/2006 Sb. us1anovi1koordinátora; náležitá péče při porušení a studiu projektové dokumentace. řádné předání staveniště. koordinace BOZP. Kontrola bezpečnostního stavu před začátkem práce a používání tlaků nezaplňat na zařízení se pracuje. řádný stav vytápění a komínů.
73	kompresory, transfontovny, apod.	hluk. úraz el. proudem, působení tlaku tekutiny stroje, popálení. nedostatečné osvětlení, pád osoby nebo zařízení, ztráta stability, prašnost. působení CHLaS	3	3	9	Zařízení v řádném technickém stavu. Zákaz oprav tlakových zařízení pod tlakem, dodržování návodu k obsluze a údržbě. dodržování organizačních a technologických postupů. Kontroly jednotlivých prvků. Odkaalovoor kondenzátů, odvodušnění hydraulických systémů. Zatuhlé ventily. kohouty nebo spojky povolovat opatrně oběma rukama, nikoliv trhem: seznámení s bezpečnostními tistými používaných CHLaS. zajištění těsnosti ochrana proti hluku a prachu. udržování čistoty a pořádku. Od stavit zařízení vykazující poruchový stav. Kde návod, nebo místní poměry určují- používat OOPP (útlum hluku, ochrana očí. upnutý prac. oděv, vhodné rukavice).

Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Kód rizika CD	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A Jižní ohrožení	B možné následky ohrožení	C příležitost rizika	
74	kotel y, ohřev horké vody, výmělnky, vyvíječe páry a rozvody	popálení. opaření, požár, výbuch, otrava. nadýchání, f zplodin nebo plyna, úraz el. proudem. prach. záření, teplo, hluk, zasypání uhlím, netěsnosti. prasknutí kotle nebo rozvodů, destrukce komína nebo kouřovodu, poruchy topných agregátů a těles; vznik kluzkých povrchů, zakouření. zamlžení, únik topného média (např. plyn), samovznícení, zavalení, chlad, destrukce ze zamrznutí, vtažení do stroje, nik plynu, chybná obsluha. chybné nastavení, prach. opaření nebo zasažení proudem páry (včetně zasazení druhé osoby) či obdobným médiem, prasknutí hadice, chybná funkce zařízení, poruchy rozvodů, pistole nebo koncového zařízení. Zamruv, tř. p teplotě, zatuhnutí	3	3	9	Zařízení v řádném technickém stavu. Zříkavé oprav tlakových zařízení pod tlakem, dodržování návodu k obsluze a údržbě, dodržování organizačních a technologických postupů. Kontroly jednotlivých prvků. Odkaalování kondenzátů, odvodušnění hydraulických systémů. Zatuhlé ventily, kohouty nebo spojky povolovat opatrně oběma rukama. (ama, nikoliv trhem; odborná způsobilost pro obsluhované zařízení. seznámení s bezpečnostními listy používaných CHLaS, zajištění těsnosti ochrana proti hluku a prachu, udržování čistoty a pořádku. Odstavit zařízení vykazující poruchový stav. Kde návod, nebo místní poměry určují- používat OOPP (útlum hluku, ochrana očí. upnutý prac. oděv, vhodné rukavice). PMpoJovanr nebo odpojování zařízení jen bez tlaku. pravidelné revize. prohlídky a zkoušky. Zvýšená pozornost pohybovým prtvodCm a 1-:oncovým bodům (napr. rozmrazovací paml zařízení).

Legenda sbomlku rizik

A. četnost (pravděpodobnost) vzniku a existence rizika

1. nepravděpodobná
2. nahodná
3. pravděpodobná
4. velmi pravděpodobná
5. trvalá

Uvedené hodnoty musí odpovídat skutečnosti k datu provedené aktualizace sborníku OJNJ .

Kritéria pro vyjádření rizika (aoutin sloupců A a B)

- 1 • 5 bezvýznamné riziko
- 6 • 10 akceptovatelné riziko
- 11 • 15 přijatelné riziko s určitými opatřeními
- 16 - 20 významné riziko přijatelné jen za určitých podmínek a s účinnými opatřeními
- 21 • 25 nepřijatelné riziko
- 16-25 významné řízené riziko, forma nápravných a preventivních opatření


B. Možné následky ohrožení

1. poranění bez pracovní neschopnosti
2. poranění s pracovní neschopností
3. poranění s hospitalizací
4. závažné poranění nebo trvalé následky
5. poranění s následkem smrti

Pravděpodobnost, následky a míra rizika jsou uvedena v tomto sborníku odpovídající hodnotám po zpracování jednotlivých opatření, čísel a problematik. Výchozí hodnoty jsou uvedeny v č. j. 404/2000-DOP. V rámci vývoje soustavně probíhající analýzy rizik jsou uváděna ve všech následujících

hodnoty odpovídající skutečnosti. Hodnocení rizik ve smyslu zákona 258/2000 Sb. **Je třeba** samostatně v rámci tabulek kategorizace prací. Revize analýzy rizik je prováděna minimálně 1x ročně v rámci prověrek **BOZP**.

Uspodřádání:

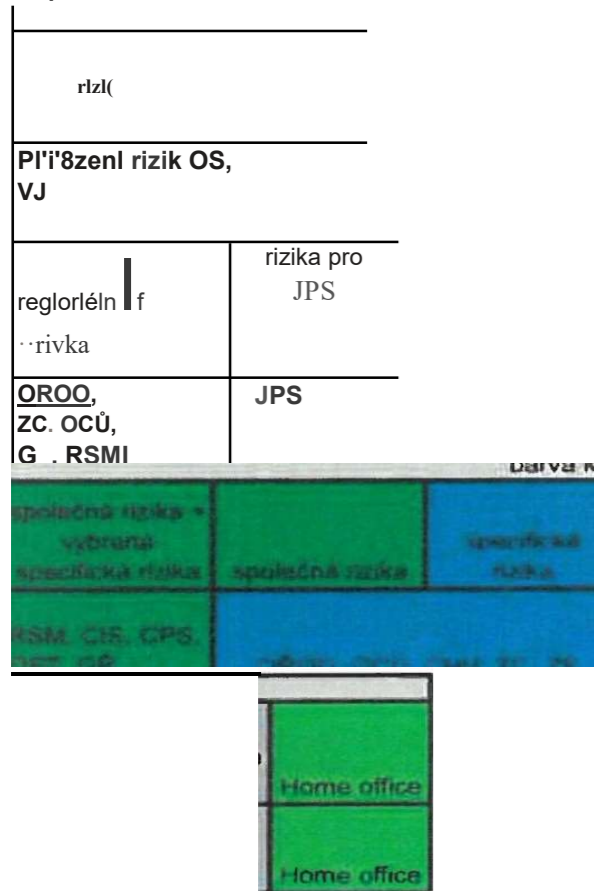

rizika autobusových dopravy®

vložím, ..
vykonávají

prilcl v NAD

zpracovány v jednotlivých rizicích tohoto sborníku.

Za G Co, a.s. 010/2 zpracoval:

Za G Co, a.s. schválil V Praze dne: 1.3.2012 Aktualizováno dne:

Aktualizoval

15.102.021

[Seznam dokumentace OS CD-ku t e zde](#)

edných dokumentech zbytková rizika BOZP. Pokud I v této fázi překročí hodnota do množiny významného rtzeného rizika, musí být okamžitě přijato opatření. To se následně zpracuje do výsledného dokumentsntu a hodnocení rizik se provede znovu a pffslušné hodnoty se upraví na